



(مدیریت فنی و گارانتی)

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

صفحه از ۱

شماره: ۴۱۱

نوع خودرو: X100,X200

موضوع: نحوه بررسی دقیق و اصلاح علت خطای Miss Fire**قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز**

با توجه به مراجعه مشتریان با ایراد **Miss Fire** (احتراق ضعیف و یا عدم احتراق در یک یا چند سیلندر) و هم چنین اعلام خودرو ساز مبني بر مصرف تعداد محدودی واير شمع شرکت پایاموتور البرز (تولیدات مهر و آبان ۹۷) به اطلاع نمایندگان محترم می رساند ، عدم انطباق قطعه فوق موجب خطای شبکه در عیب یابی و تعویض اشتباه سایر قطعات سیستم جرقه اعم از کویل و شمع شده است که در تست قطعات برگشتی و برسهای انجام شده بر روی قطعات کویل و شمع این امر محرز می باشد. لذا جهت جلوگیری از تعویض قطعات سالم مرتبط با سیستم جرقه و نیز بعضًا سیستم EMS لازم است نمایندگان محترم مطابق دستورالعمل پیوست جهت شناسایی و رفع عیب **Miss Fire** در سیستم جرقه خودرو اقدام نمایند.

لازم به توضیح است در صورت عدم رعایت دستورالعمل پیوست، کلیم قطعات برگشتی که در تست و برسهای صورت گرفته سالم تشخیص داده شوند مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

**پیوست**

تصویب کننده

تایید کننده

تهیه کننده

نام: سیروان زیری

نام: محمد تقی بدیعی

نام: حمیدرضا ملکی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

امضاء

امضاء

امضاء

توزيع نسخ: ۱- مدیر عامل - ۲- قائم مقام مدیر عامل - ۳- معاون مهندسی و کیفیت - ۴- معاون خدمات پس از فروش - ۵- معاون بازرگانی - ۶- مدیر نیتهاي گيهاي مجاز - ۷- نمايندگيهای مجاز - ۸- امداد خودرو سایپا - ۹- امور مشتریان سایپا کد فرم: FRS1030

دستورالعمل :

نحوه بررسی دقیق و اصلاح علت خطای میس فایر (Miss Fire)

پیشگیری از تعویض قطعات سالم واپر شمع و کویل

نشانه های وقوع Miss Fire : (احتراق ضعیف و یا عدم احتراق در 1 یا چند سیلندر)

- Ø کشش ضعیف خودرو در موقع شروع به حرکت
- Ø اعتراض راننده از ضعف شتاب خودرو در سرعت و سبقت
- Ø افزایش یافتن غیرعادی مصرف سوخت
- Ø ریپ زدن خودرو
- Ø اصطلاحا " 3 کار کردن " خودرو
- Ø مرطوب بودن گاز خروجی از اگزوز (بنزین نسوخته در سیلندر)

علت رخداد Miss Fire :

- Ø ایراد فیزیکی قابل مشاهده در دسته سیم مسیر برق رسانی از کانکتورهای کویل و انژکتور ECU تا کانکتورهای کویل و انژکتور
- Ø شل شدن کانکتورها و یا ضعف ارتباط الکتریکی بین ترمینالها (Loose Connection) مدار ECU تا کویل/انژکتور
- Ø شل شدن وایر شمع ها در قسمت اتصال به کویل و یا شمع جرقه
- Ø دوده گرفتگی و یا روغنی شدن الکترودهای دهانه شمع جرقه
- Ø گیر کردن سوزن انژکتور و پاشش یکسره (در برخی مواقع : عدم پاشش سوخت)
- Ø نشتی برق از کویل / نیمسوز شدن کویل (ایراد کویل)
- Ø نشتی برق از وایر (ایراد وایر)
- Ø نشتی برق از شمع یا ضعف جرقه شمع (ایراد شمع)

عیب یابی :



با اتصال دستگاه عیب یاب CAN SAIPA به خودرو ، انواع خطاهای EOBD ی "عدم احتراق کامل" و "میس فایر" با کدهای P0301 ، P0302 ، P0351 و در ECU قابل مشاهده می باشد.


Ø مطابق فایل پیوست (عیب یابی سیستم جرقه) وایر شمع ها را از نقطه نظر اهمی و اتصال صحیح ترمینال شمع مورد بررسی می دهیم و در صورت عملکرد صحیح وایرها ، مرحله بعد نسبت به ولتاژ جرقه ثانویه کویل کسب اطمینان کرده و سپس در انتهای شمع ها را یک به یک چک می کنیم .



مشاور خودرو

مهندسين مشاور صنایع و ساخت تعلیه (خودرو) ایران (سماي خاص)

دستور العمل تعویض قطعات در تعمیر گاهها در دوره گارانتی
(مجموعه کویل ، واير شمع و شمع)

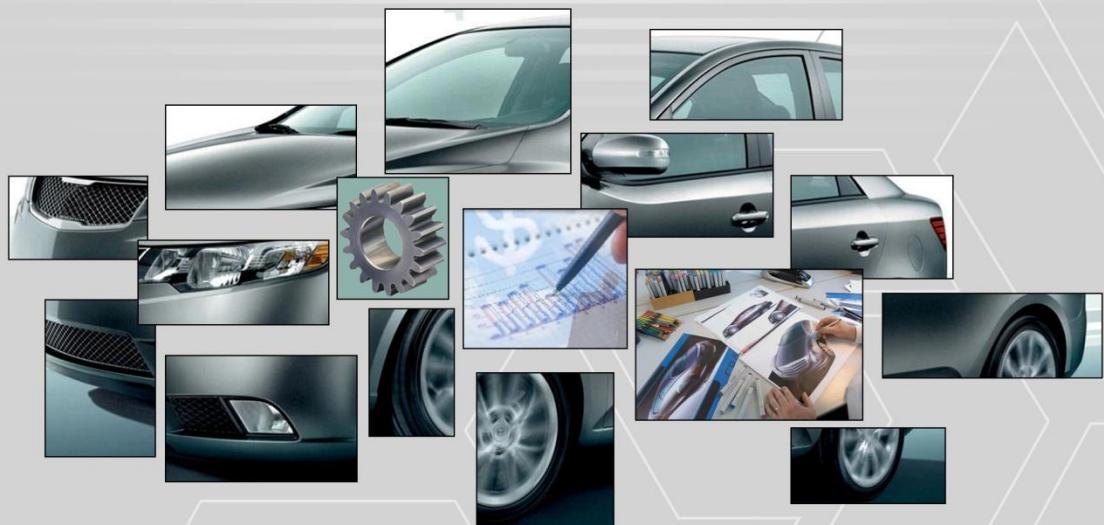

عنوان :

دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (مجموعه کویل ، واير شمع و شمع)

کارفرما :

شرکت سایپا

کد پروژه : ۹۱۶۱۲

ویرایش : ..

تاریخ : مهر ماه ۱۳۹۲



شرکت مهندسین مشاور صنایع و سایط نقلیه (خودرو) ایران



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

«بسمه تعالیٰ»



مهندسین مشاور صنایع و سایط نقلیه (خودرو) ایران



دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیر گاهها در دوره گارانتی

نام قطعه یا مجموعه:

مجموعه کویل ، واير شمع و شمع

مدل خودرو : خانواده X100

شماره قطعه : **کویل** : (زیمنس) M13IC-18-100 ، M13IC-18-101 - (زیمنس طرح سازم)

- M13IB-18-101 - (بوش بنزینی) M13NI-18-101 - (بوش پایه گازسوز)

واير شمع : (زیمنس) M13NI-18-140A - (سازم) M13GB-18-140 - (بوش بنزینی)

(بوش پایه گازسوز) M13IB-18-140A

شمع : (بنزینی) M13NI-18-110 - (یورو ۴) CNG01-18-110(CNG) - M13XF-18-110 - (پایه گاز سوز)

شماره مجموعه اصلی :

نام سازنده گان قطعه : **کویل** : شرکت بهرام الکترونیک گستر - شرکت توبا الکتریک - BOSCH

واير شمع : شرکت پرتوناب - شرکت واير ایران - **تلهم** : شرکت ساره کالا - شرکت شمع نور (لوازم اتومبیل ایران) -

شرکت پارت موتور - شرکت اتحاد موتور - سازنده گان خارجی (مطابق با دستورالعمل شناسایی قطعات)

تنظیم کننده : واحد فنی و مهندسی

تاریخ تنظیم : مهر ماه ۱۳۹۲



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۵	۱- مقدمه
۵	۲- تشریح عملکرد قطعه و پارامترهای مهم آن
۱۲	۳- اشکالات منجر به تعویض در تعمیرگاهها
۱۳	۴- اقدامات و بررسی های اولیه
۱۵	۵- آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب قبل از دمونتاژ
۱۵	۱-۱-۵- آزمون بررسی ظاهری
۱۵	۱-۱-۱-۵- تجهیزات آزمون
۱۵	۱-۱-۲-۵- روش آزمون
۱۵	۱-۱-۳-۵- معیار پذیرش
۱۶	۲-۱-۵- آزمون بررسی صحیح واير شمع بر روی شمع
۱۶	۱-۲-۵- تجهیزات آزمون
۱۶	۲-۲-۵- روش آزمون
۱۶	۳-۲-۵- معیار پذیرش
۱۶	۳-۳-۵- آزمون بررسی نصب صحیح شمع روی سر سیلندر
۱۶	۱-۳-۵- تجهیزات آزمون
۱۶	۲-۳-۵- روش آزمون
۱۷	۳-۳-۵- معیار پذیرش
۱۷	۴-۱-۵- آزمون بررسی کلی سیستم جرقه
۱۷	۱-۴-۵- تجهیزات آزمون
۱۷	۲-۴-۵- روش آزمون
۱۸	۳-۴-۵- معیار پذیرش



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

۱۹	۵-۵-آزمون کنترل عملکرد کویل با استفاده از اهم متر
۱۹	۱-۵-۵-تجهیزات آزمون
۱۹	۲-۵-۵-روش آزمون
۱۹	۳-۵-۵-معیار پذیرش
۲۰	۴-۶-آزمون جابجایی با نمونه تستر
۲۰	۱-۶-۵-تجهیزات آزمون
۲۰	۲-۶-۵-روش آزمون
۲۰	۳-۶-۵-معیار پذیرش
۲۱	۷-۵-آزمون عملکرد واير شمع
۲۱	۱-۷-۵-تجهیزات آزمون
۲۱	۲-۷-۵-روش آزمون
۲۱	۳-۷-۵-معیار پذیرش
۲۲	۶-آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب بعد از دمونتاژ
۲۲	۱-۶-آزمون بررسی ظاهری
۲۲	۱-۱-۶-تجهیزات آزمون
۲۲	۲-۱-۶-روش آزمون
۲۵	۳-۱-۶-معیار پذیرش
۲۶	۴-۲-آزمون بررسی فاصله نوک ترمینال تا سر کلاهک
۲۶	۱-۲-۶-تجهیزات آزمون
۲۶	۲-۲-۶-روش آزمون
۲۷	۳-۲-۶-معیار پذیرش



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، وایر شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
۶-۳-۶-آزمون بررسی مقدار مقاومت وایر شمع	۲۷
۶-۳-۶-تجهیزات آزمون	۲۷
۶-۳-۶-روش آزمون	۲۷
۶-۳-۶-معیار پذیرش	۲۸
۶-۴-آزمون بررسی مقدار مقاومت شمع	۲۸
۶-۴-۶-تجهیزات آزمون	۲۸
۶-۴-۶-روش آزمون	۲۸
۶-۴-۶-معیار پذیرش	۳۰
۷- نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعمیرگاهها	۳۰



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ شماره بازنگری: صفر	دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا	نوع خودرو: خانواده X100 کد پروژه: ۹۱۶۱۲
---	---	--

۱- مقدمه :

این دستورالعمل جهت افزایش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاهها به منظور کاهش خطاهای احتمالی در تعویض قطعات و همچنین افزایش دقت و صحت در فرآیند تفکیک قطعات تعویض شده سالم و معیوب با استفاده از یکسان سازی و تعریف روشها و آزمونهای لازم جهت کاهش خطاهای در تشخیص عیوب تنظیم می گردد . لذا در این دستورالعمل سعی شده است روشها و آزمونها و نکات ضروری در خصوص بروز عیب و عیب یابی مربوط به مجموعه کویل ، واير شمع و شمع تشریح شود .

۲- تشریح عملکرد و پارامترهای مهم مجموعه کویل ، واير شمع و شمع :

کویل :

کویل سیستم جرقه بطور کلی از دو سیم پیج (Self) تشکیل شده که بر اساس قاعده ترانسفورماتورها کار می کنند . نحوه کار ترانسفورماتورها با توجه به تعریف ریاضی سیم پیج و قاعده القاء الکترومغناطیسی جریان الکتریکی کار می کنند . ولتاژ دو سر یک سیم پیج متناسب با ضریب القایی و نرخ تغییر جریان در سیم پیج نسبت به زمان است که با رابطه ذیل

$$V = L \frac{di}{dt} \quad \text{مشخص می شود .}$$

هنگامی که مدار اولیه وصل می باشد جریان گذرنده از سیم پیج اولیه در سیم پیج اولیه و سیم پیج ثانویه که روی سیم پیج اولیه پیچیده شده یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند ، با قطع شدن جریان مدار اولیه ، انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی بصورت جریان الکتریکی در سیم پیج های اولیه و ثانویه القاء می شود . هر چه سرعت به صفر رسیدن نسبت به زمان بیشتر باشد ولتاژ بیشتری در سیم پیج ها القا می شود ، لیکن جریان القا شده در سیم پیج اولیه طبق قانون لنز موجب مخالفت با سرعت تغییر شار شده و موجب کاهش ولتاژ القائی می گردد .

به همین منظور در سیستم های قدیمی خازن موازی با پلاتین وظیفه بسرعت به صفر رساندن جریان مدار اولیه را بعده داشت و در سیستم های جدید ترانزیستورها و خازن های قدرت در داخل ECU این کار را انجام می دهند . ولتاژ القا شده در سیم پیج اولیه در حدود 300~350V بوده و ولتاژ القا شده در ثانویه با توجه به تعداد دور زیاد سیم پیچهای آن و ضریب اندوکتانس زیاد در حدود 30KV بوده که منجر به یونیزه کردن فاصله هوایی شمع و ایجاد جرقه می شود .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا


نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

بنابراین کویل دارای دو مورد اصلی شارژ و تخلیه است که هر یک نیازمند زمان کافی برای صحت عملکرد کویل می باشدند زمان شارژ کویل زمانی است که طول می کشد تا انرژی مغناطیسی هسته و نیز جریان تغذیه از صفر به ماکزیمم مقدار خود (طی یک معادله نهائی) برسند.

این زمان به پارامترهای زیادی از جمله اندوکتانس اولیه و پرماینیتیه هسته کویل وابسته است. در دور بالای موتورها با توجه به اینکه تعداد جرقه زیادی در واحد زمان مورد نیاز است بایستی زمان مورد نیاز بگونه ای طرح گردد که از مینیمم زمان در اختیار هر جرقه در کل گستره دور موتور کمتر باشد.

کویل های جدید سیستم های جرقه ۴ سیلندر در واقع ۲ کویل هستند که در یک مجموعه قرار گرفته اند و ۴ سیلندر را تغذیه می کنند.

همانگونه که در مدار شماتیک ذیل مشاهده می شود دو سر هر یک از سیم پیچ های ثانویه به دو شمع (۱ و ۲) یا (۳ و ۴) متصل بوده و با توجه به زمانبندی قرینه سیلندرها در هر دو جرقه حادث می شود یک یکی از آنها در انتهای تراکم بوده و جرقه منجر به اشتغال مخلوط می شود و دیگری در انتهای تخلیه که جرقه کاربردی ندارد. (جرقه هرز)

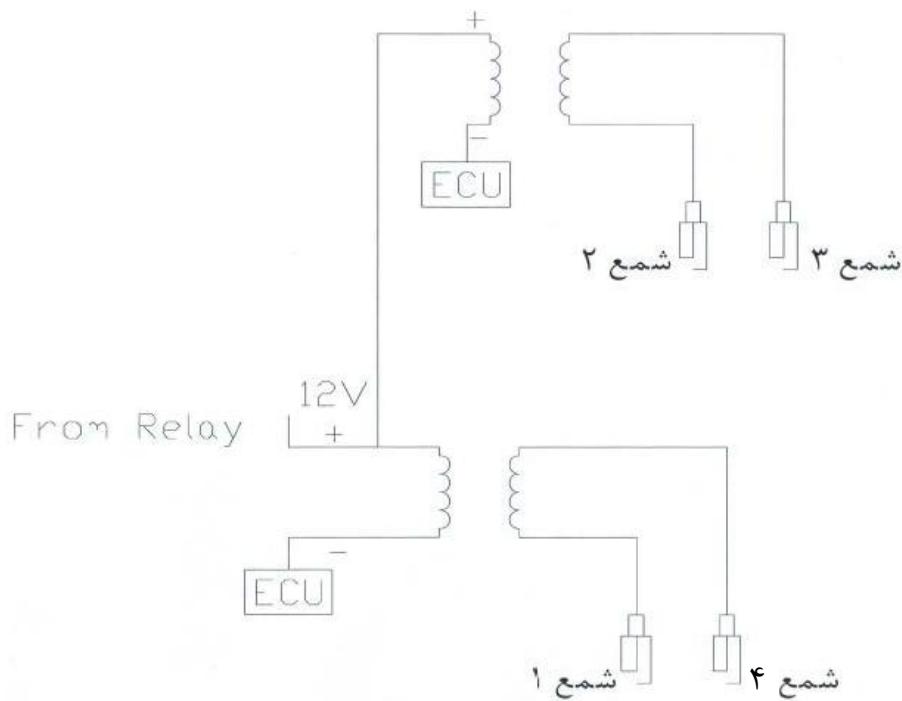



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

کویل های مصرفی در خودروی X100 در سه مدل زیمنس، سازم و بوش مطابق شکل های (۱)، (۲) و (۳) استفاده می شود.



شكل شماره (۱) کویل مدل زیمنس



شكل شماره (۲) کویل مدل بوش



شكل شماره (۳) کویل مدل سازم



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، وایر شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

وایر شمع :

وایرهای شمع وظیفه انتقال ولتاژ بالای تولید شده توسط کویل به سر شمع ها را دارد . تعداد وایر شمع مصرفی در خودرو چهار عدد بوده و ولتاژ کویل از طریق این چهار وایر به سر شمع ها انتقال می یابد . نحوه انتقال ولتاژ در هر یک از وایرها بدین صورت است که جریان از طریق ترمینال فلزی و سوزن کویل در مسیر کابل هدایت شده و از طریق ترمینال فلزی و سوزن شمع به سر شمع می رسد .

وایرهای شمع مصرفی در خودروی X100 در دو مدل زیمنس و سازم مطابق شکل های (۴) و (۵) استفاده می شود .



شکل شماره (۴) وایرهای شمع مدل زیمنس



شکل شماره (۵) وایرهای شمع مدل سازم




تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

اجزای تشکیل دهنده واير شمع :

واير شمع مطابق شکل شماره (۶) از اجزای زیر تشکیل شده است :

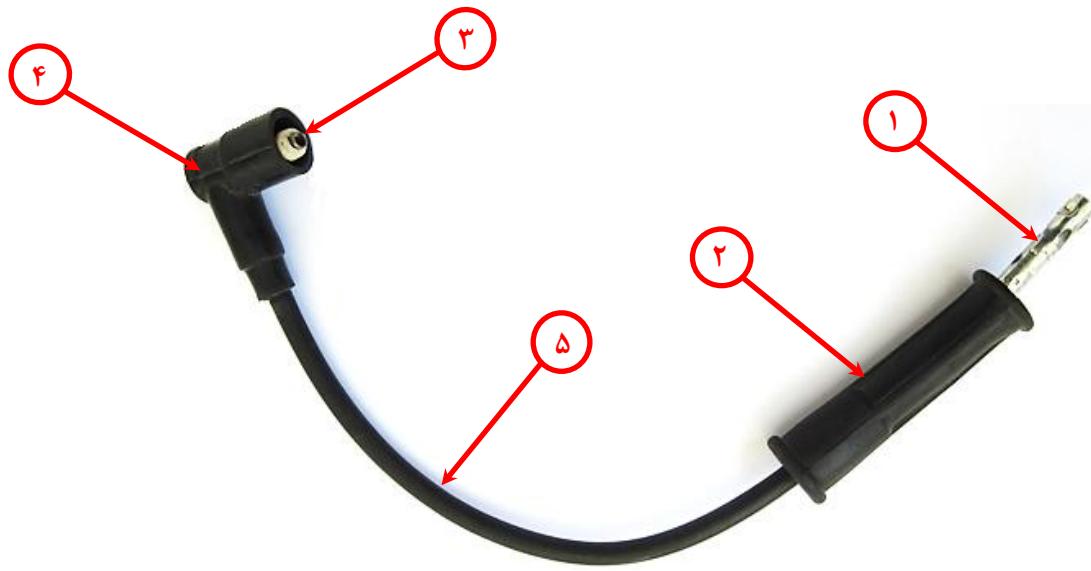

شکل شماره (۶)

- ۱- ترمینال فلزی شمع، که به همراه سوزن اتصال ، وظیفه انتقال برق به شمع را بر عهده دارد .
- ۲- کلاهک شمع، که در برگیرنده سوزن اتصال و ترمینال فلزی شمع می باشد .
- ۳- ترمینال فلزی کویل، که به همراه سوزن اتصال سمت کویل ، وظیفه انتقال برق از کویل را به عهده دارد .
- ۴- کلاهک کویل، که در برگیرنده سوزن اتصال سمت کویل و ترمینال فلزی کویل است .
- ۵- کابل، که مسیری است برای انتقال برق ولتاژ بالای تولید شده توسط کویل به سمت شمع



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

شمع :

وظیفه شمع که در شکل شماره (۷) نشان داده شده است ، ایجاد جرقه از طریق اختلاف پتانسیل زیاد جهت احتراق در موتورهای درون سوز خودرو می باشد. این اختلاف پتانسیل از طریق واير شمع به سر شمع انتقال می یابد. لازم به ذکر است که شمع های مورد استفاده برای خودروهای X100 انژکتوری جهت خنثی نمودن پارازیت موجود روی اختلاف پتانسیل دریافتی از نوع مقاومتی می باشد .



شکل شماره (۷)




تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

اجزای تشکیل دهنده شمع :

شمع مطابق شکل شماره (۸) از اجزای زیر تشکیل شده است :

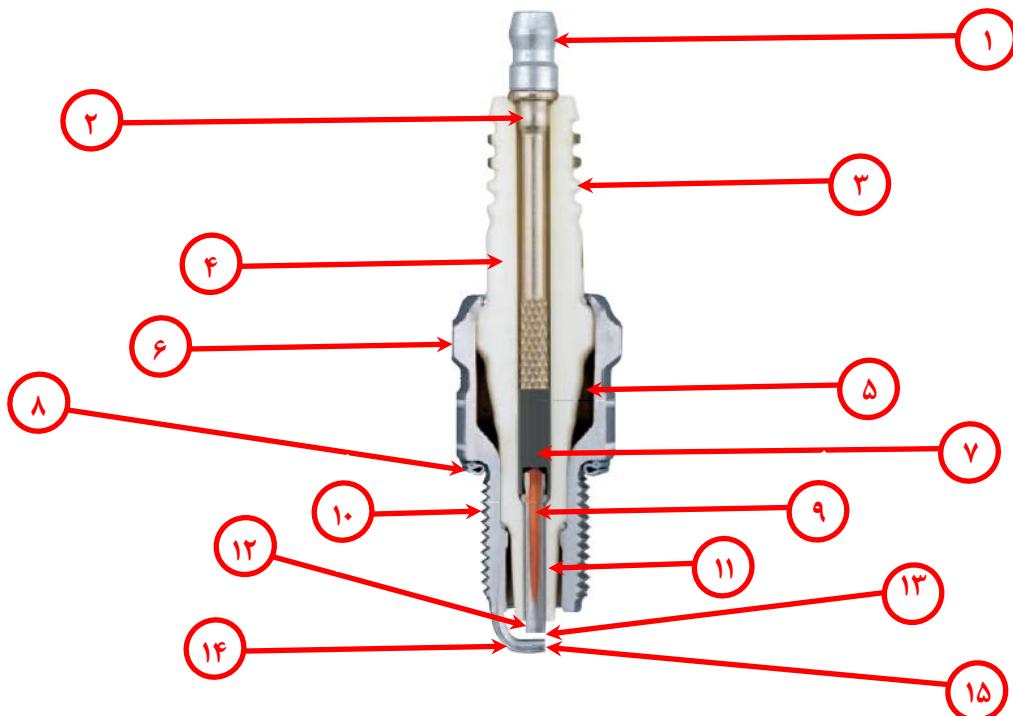

شکل شماره (۸)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ۹- الکترود منفی هسته مسی | ۱- ترمینال (مهره سرشمع) |
| ۱۰- رزوه پوسته شمع | ۲- الکترود مرکزی |
| ۱۱- نوک عایق کننده | ۳- شیار |
| ۱۲- زبانه پلاتینیومی | ۴- عایق سرامیکی |
| ۱۳- فاصله هوایی | ۵- ماده آبیندی کننده |
| ۱۴- الکترود منفی | ۶- پوسته شمع |
| ۱۵- نوک باریک شده الکترود منفی | ۷- مقاومت |
| | ۸- واشر |



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۳- اشکالات منجر به تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در تعمیرگاهها

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از گزارشات سایپا یدک ، مگاموتور ، بازدید از تعمیرگاههایی که دارای بیشترین تعویض بوده اند و بررسی قطعات تعویض شده در انبار سایپا یدک، شایع ترین اشکالات منجر به تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع عبارتند از :

کویل :

- سوختن یا نیم سوز شدن سیم پیچ ثانویه یا اولیه (به معنی سوخته شدن لاک روی سیم پیچ ها و اتصال کوتاه آنها)
- برق دزدی (نشتی ولتاژ)

واير شمع :

- سوختگی واير شمع
- قطعی یا جدا شدن ترمینال فلزی متصل به کویل
- قطعی یا جدا شدن ترمینال فلزی متصل به شمع
- نشتی ولتاژ (برق دزدی)
- رسوب کردن ترمینال فلزی متصل به شمع
- قفل نشدن مناسب ترمینال فلزی متصل به شمع
- وجود ترک و یا پارگی کلاهک واير شمع

شمع :

- ریپ زدن موتور (برق دزدی)
- سه کار کردن موتور (یکی از شمع ها جرقه ندارد)



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۴- اقدامات و بررسیهای اولیه

❖ قبل از هر اقدامی لازم است قطعاتی که در فرآیند جرقه زنی تاثیر دارند و معیوب بودن هر یک از آنها موجب عدم تشخیص صحیح عیوب مجموعه کویل ، واير شمع و شمع می شود ، بررسی و صحت عملکرد آنها کنترل گردد. این قطعات شامل باتری ، جعبه فیوز اصلی ، رله دوبل و ... می باشد و در صورت لزوم برای رفع اشکال آنها بایستی به دستور العمل های مربوطه مراجعه نمایید .

❖ در صورتیکه اتصالات مدار اولیه یا برجکهای ثانویه کثیف یا سولفاته بودند آنها را توسط محلولهای مخصوص و پاک کننده سولفاته زدایی نمایید .


❖ از صحت عملکرد ولتاژ ورودی به کویل اطمینان حاصل نمایید به این صورت که یکی از روشهای مناسب جهت تشخیص وضعیت کویل استفاده از تستر لامپ می باشد . روش استفاده از این وسیله بدین شکل است که سیم های مشتب و منفی را به باتری وصل کرده و قسمت اصلی که دارای نوک سوزنی شکل می باشد را بر روی یکی از سیم های ورودی برجک (۴ و ۱) و یا (۳ و ۲) مطابق شکل شماره (۹) برای کویل زیمنس و شکل شماره (۱۰) برای کویل سازم و بوش وصل نمایید (در دسته سیم مدل زیمنس ، سیم قرمز برق ورودی و سیم آبی پالس ارسالی از ECU می باشد و برای دسته سیم مدل سازم و بوش ، سیم قرمز مشترک برای برق ورودی و سیم آبی پالس ارسالی از ECU می باشد)




تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

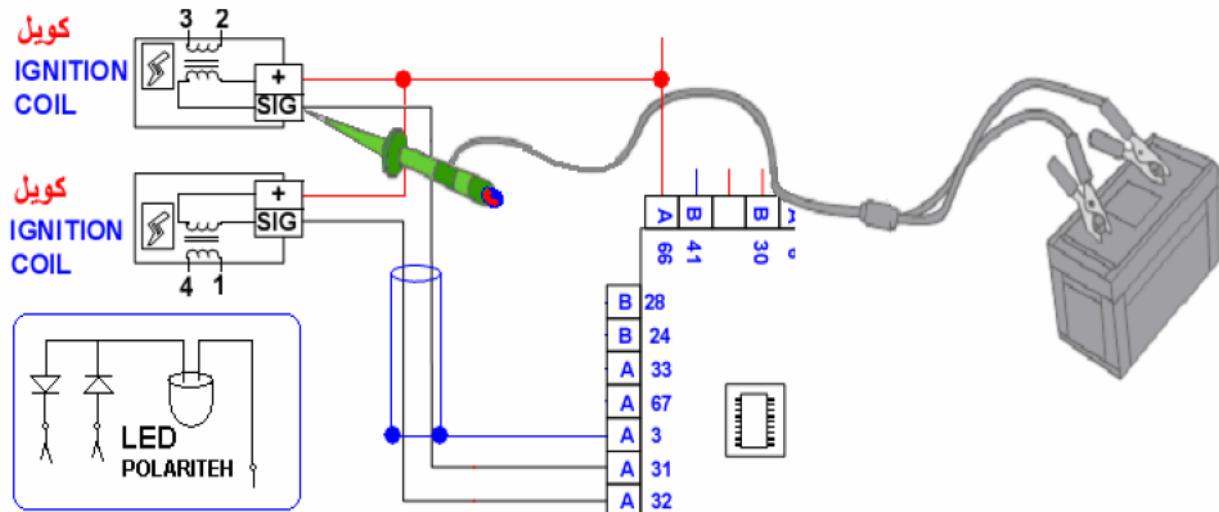

شكل شماره (۹) کویل مدل زیمنس

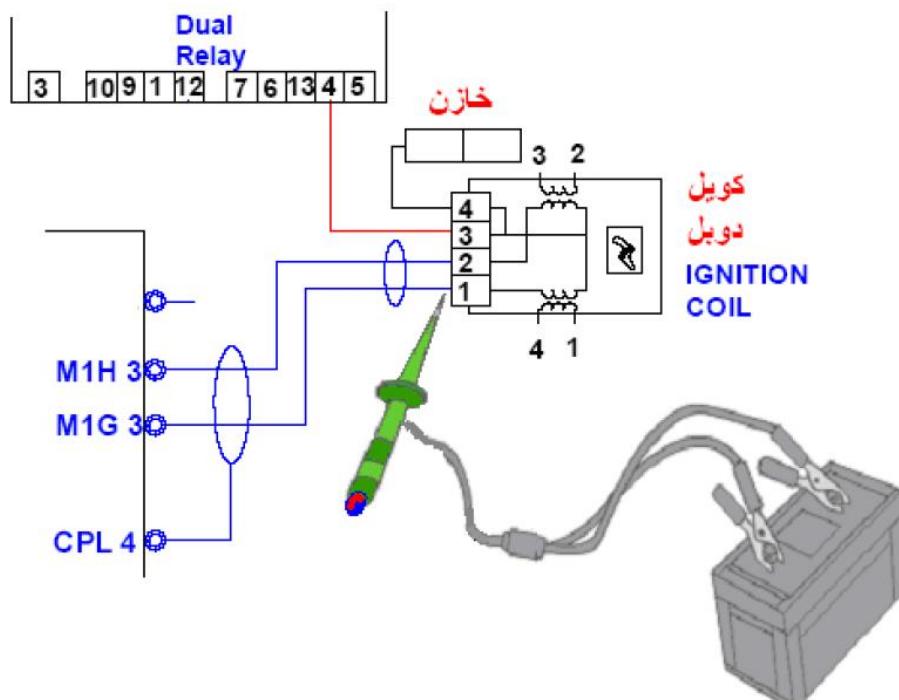

شكل شماره (۱۰) کویل مدل سازم و بوش

در صورتیکه سیستم برق رسانی ECU به کویل سالم باشد لامپ قرمز که نشان دهنده برق ورودی است بصورت ممتد روشن

می ماند و لامپ آبی که پالس ارسالی از ECU است بصورت منقطع روشن و خاموش می گردد .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۵- آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیوب قبل از دمونتاژ

۱-۱-۵- آزمون بررسی ظاهری

۱-۱-۵- تجهیزات آزمون :

- تجهیزات خاصی نیاز نمی باشد .


۱-۲-۵- روش آزمون :

➤ هر گونه تغییرات روی واير شمع را بررسی و کنترل نمایید .

۱-۳-۵- معیار پذیرش:

✓ در صورت مشاهده هر گونه تغییرات روی واير شمع مثلًا استفاده از نوار چسب روی کلاهک شمع مطابق شکل

. (۱۱) واير شمع مشتمول گارانتی نمی باشد ولی بایستی آن را تعویض نمایید.

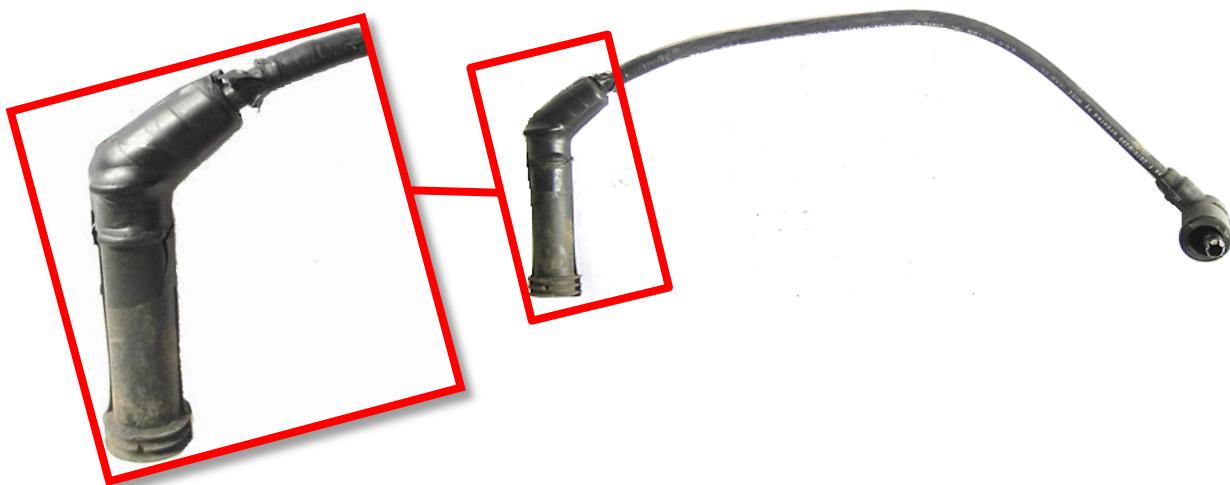

شکل شماره (۱۱)



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۲-۵- آزمون بررسی نصب صحیح واير شمع بر روی شمع

۲-۱- تجهیزات آزمون :

- تجهیزات خاصی نیاز نمی باشد .

۲-۲- روش آزمون :

➤ واير شمع را بر روی مهره سر شمع (کلگی شمع) قرار دهید و با نیروی دست آن را جا بزندید .

۲-۳- معیار پذیرش:

✓ در هنگام جا زدن ترمینال فلزی واير شمع بر روی شمع بايد صدای تیک شنیده شود در غیر اینصورت واير شمع

معیوب بوده و بایستی آن به صورت ست کامل تعویض نمایید .


۳-۵- آزمون بررسی نصب صحیح شمع روی سرسیلندر

۳-۱- تجهیزات آزمون :

- آچار شمع

۳-۲- روش آزمون :

خودرو را روشن نموده سپس کلاهک واير شمع را مطابق شکل شماره (۱۲) در دست قرار دهید .

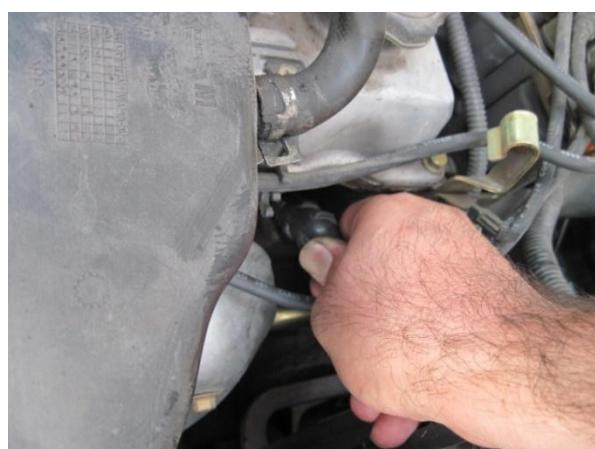

شكل شماره (۱۲)



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۳-۳-۵ - معیار پذیرش:

- ✓ هیچگونه لرزشی ناشی از صدای جرقه زیر دست نباید احساس شود . اگر شمع شل باشد آن را با گشتاور استاندارد ۲/۳ - ۱/۵ کیلو گرم متر سفت نمایید .

۴-۴-۵ - آزمون بررسی کلی سیستم جرقه

۴-۱-۵ - تجهیزات آزمون :

- تجهیزات خاصی نیاز نمی باشد .

۴-۲-۵ - روش آزمون :

- هر یک از وايرهای شمع را در وضعیتی که سایر وايرها متصل هستند از سمت شمع بیرون کشیده و با قرار دادن شمع سالم بر روی واير مربوطه و اتصال آن به بدنه موتور مطابق شکل شماره (۱۳) استارت بزنید و وضعیت جرقه شمع را کنترل نمایید .

نکته : هنگام انجام این آزمون شمع را از روی موتور خودرو باز نکنید .

نکته : در صورت معیوب بودن هر یک از قطعات و کویل ، واير شمع و شمع فقط قطعه معیوب تعویض

گردیده و از تعویض مجموعه قطعات خودداری نمایید .



شكل شماره (۱۳)




تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا


نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

نکته : هنگامی که موتور خودرو گرم است وايرها را ناگهانی بیرون نکشید زیرا باعث قطعی واير شمع

می شود . برای این منظور ابتدا کلاهک واير را مقداری پمپرانید سپس آن را بیرون بکشید .

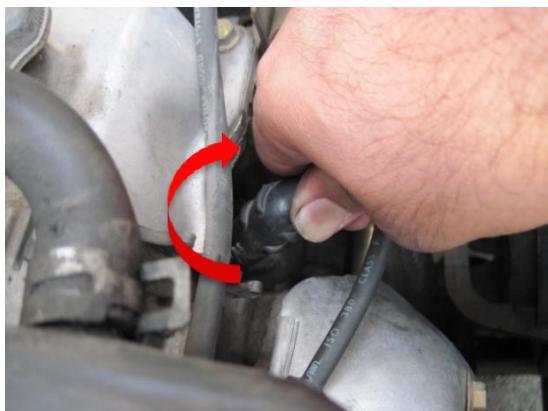

روش صحیح

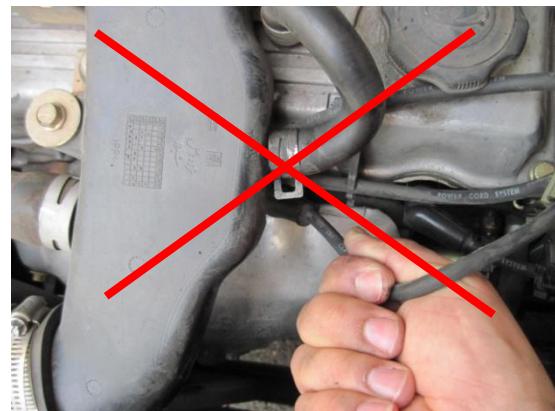

روش غلط

۳-۴-۵- معیار پذیرش:

✓ در صورتیکه پس از استارت زدن جرقه قوی و آبی رنگ مشاهده شود سیستم جرقه سالم می باشد . ولی

جرقه ضعیف و رنگ قرمز بیانگر وجود اشکال در سیستم جرقه است و بایستی آزمونهای بخش های بعد بر

روی اجزای تشکیل دهنده سیستم جرقه (کویل ، واير شمع و شمع) انجام شود .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، وایر شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۵-۵- آزمون کنترل عملکرد کویل با استفاده از اهم متر

۵-۱- تجهیزات آزمون :

- اهم متر

۵-۲- روش آزمون :

❖ **اندازه گیری مقاومت اولیه کویل**

➤ کابل های اهم متر را روی پین های ۳ و ۲ سپس روی پین های ۴ و ۱ قرار داده و مقدار مقاومت اولیه کویل را

اندازه گیری نمایید.

❖ **اندازه گیری مقاومت ثانویه کویل**

➤ کابل های اهم متر را روی برجک های سیلندر ۱ و ۴ سپس روی برجک های سیلندر ۲ و ۳ قرار داده و مقدار

مقاومت ثانویه کویل را اندازه گیری نمایید.

۵-۳- معیار پذیرش:

❖ **مقدار مقاومت اولیه کویل**

✓ برای مدل زیمنس بایستی در محدوده Ω ۰.۶۶۶~۰.۸۱۴ باشد .

✓ برای مدل سازم بایستی در محدوده Ω ۰.۵۶~۰.۶۲ باشد .

✓ برای مدل بوش بایستی در محدوده Ω ۰.۴۲~۰.۵۸ باشد .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، وایر شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

❖ مقدار مقاومت ثانویه کویل

✓ برای مدل زیمنس بایستی در محدوده $K\Omega$ ۱۵ باشد .

✓ برای مدل سازم بایستی در محدوده $K\Omega$ ۶.۹۳۵~۷.۶۶۵ باشد .

✓ برای مدل بوش بایستی در محدوده $K\Omega$ ۱۱.۲~۱۴.۸ باشد .

در صورتیکه مقادیر اندازه گیری شده در محدوده ذکر شده نباشد کویل معیوب بوده و بایستی کویل را تعویض نمایید .

۵-۶- آزمون جابجایی با نمونه تستر

۵-۶-۱- تجهیزات آزمون :

- نمونه تستر (کویل سالم)

۵-۶-۲- روش آزمون :

➤ کویل مشکوک به خرابی را با نمونه تستر تعویض نموده سپس شروع به استارت زدن نمایید .

۵-۶-۳- معیار پذیرش:

✓ در صورتی که موتور روشن شود کویل معیوب بوده و در این حالت نمونه تستر را باز کرده و یک کویل سالم جایگزین کویل معیوب نمایید .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲


۷-۵- آزمون عملکرد واير شمع

۱- تجهیزات آزمون :

- یک رشتہ سیم

۲- روش آزمون :

► یک سر رشتہ سیم را مطابق شکل شماره (۱۴) به بدن اتصال نموده سپس سر دیگر آن را در نزدیکی هر یک از واير شمع ها حرکت دهید .

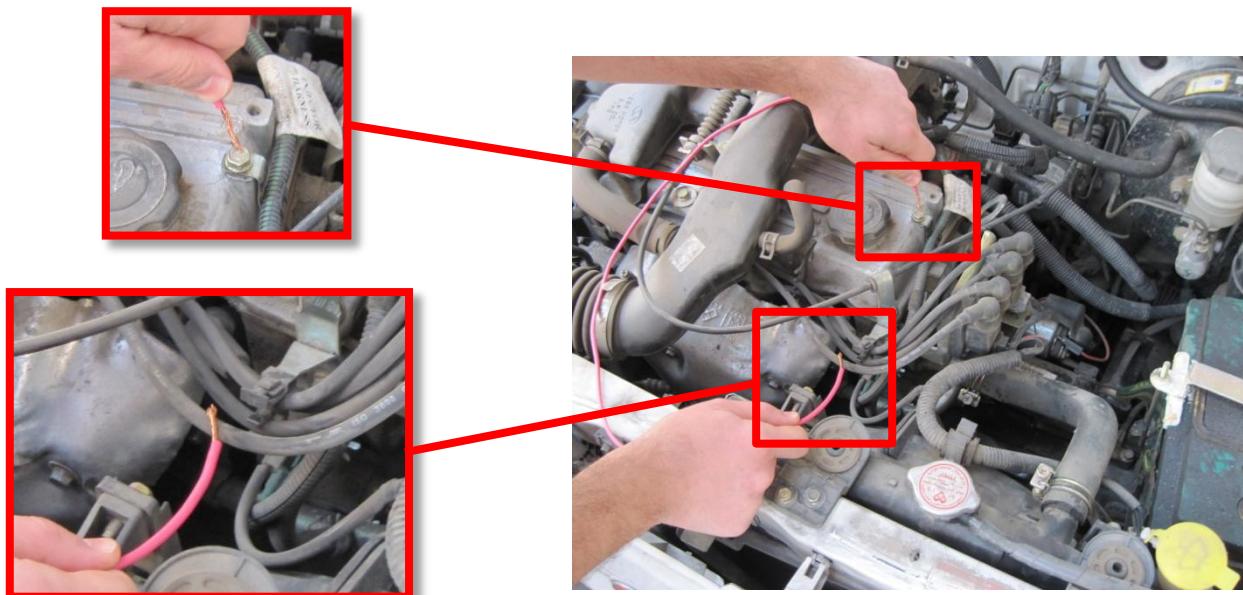

شکل شماره (۱۴)

۳-۷-۵- معیار پذیرش:

✓ هیچ گونه جرقه ای نباید در اطراف واير شمع مشاهده شود در غیر اینصورت واير شمع معیوب بوده و بایستی واير شمع ها را به صورت سنت تعویض نمایید .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۶-آزمونهای مورد نیاز برای تشخیص عیوب بعد از دمونتاز

۶-۱-آزمون بررسی ظاهری

۶-۱-۱-تجهیزات آزمون :

- تجهیزات خاصی نیاز نمی باشد .

۶-۱-۲-روش آزمون :

کویل :

➤ برجکها و بدنه کویل را از لحاظ ترک و شکستگی کنترل نمایید .



نکته : در صورت مشاهده شکستگی کویل در اثر ضربه مشمول گارانتی نمی باشد .

واير شمع :

➤ هر یک از وايرهای شمع را از نظر سائیدگی و پارگی کلاهک کویل ، کابل و کلاهک شمع کنترل نمایید .

➤ هر یک از وايرهای شمع را از نظر وجود مک کنترل نمایید .

➤ هر یک از وايرهای شمع را از نظر جابجایی یا کندگی ترمینال ها کنترل نمایید .

➤ هر یک از وايرهای شمع را از نظر رسوب گرفتگی ترمینال های فلزی واير شمع کنترل نمایید .



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

شمع :

شمع را از لحاظ موارد ذیل کنترل نمایید :

► از لحاظ ترک خوردگی عایق چینی



► از لحاظ شکستگی نوک عایق الکترود مرکزی



► از لحاظ سرخ شدن الکترود منفی





تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

► از لحاظ سوخته شده با روغن (روغن زدگی)



► از لحاظ دوده که ناشی از سوخته شده با کربن می باشد



► از لحاظ رسو ب گرفتگی و تشکیل خاکستر





تاریخ تهیه: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

► از لحاظ سایش زیاد الکترود منفی



► از لحاظ ذوب شدگی الکترود مرکزی



۳-۱-۶- معیار پذیرش:

کویل:

- ✓ بر روی برجکها و بدنه کویل نباید آثاری از ترک و شکستگی مشاهده شود در غیر اینصورت کویل معیوب بوده و بایستی آن را تعویض نمایید.

واير شمع:

- ✓ در صورت مشاهده هرگونه سائیدگی یا پارگی (جز در مواردی که به علت گاز گرفتگی انبر و ... ایجاد شده است)، وجود مک، حرکت یا کندگی ترمینال بر روی واير شمع و رسوب گرفتگی، قطعه معیوب بوده و بایستی آن را تعویض نمایید.



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کولیل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

شمع :

- ✓ در صورت مشاهده هریک از موارد فوق ، شمع معیوب می باشد و باید آن را تعویض نمایید .


۶-۲-آزمون بررسی فاصله نوک ترمینال تا سر کلاهک شمع

۶-۲-۱-تجهیزات آزمون:

- کولیس -

۶-۲-۲-روش آزمون:

- واير شمع را از روی خودرو جدا نموده سپس با عمق سنج کولیس مطابق شکل (۱۵) فاصله نوک ترمینال شمع تا سر کلاهک را کنترل نمایید .

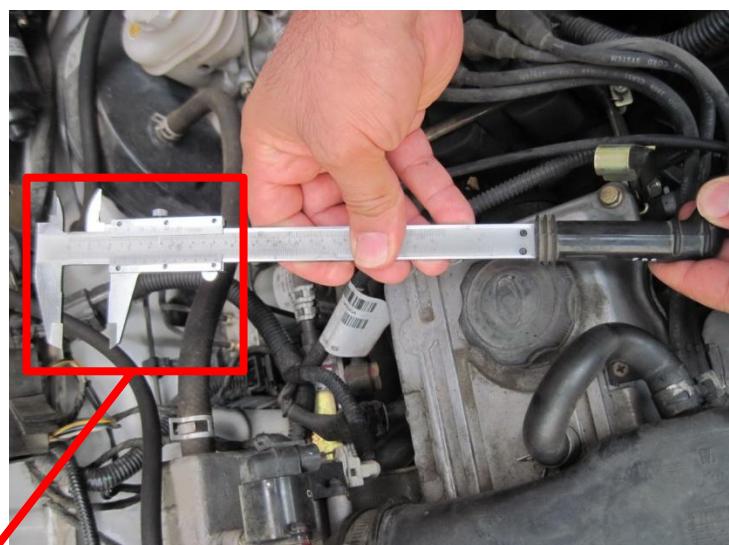

شکل شماره (۱۵)





تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۶-۲-۳- معیار پذیرش:

- ✓ مدل زیمنس : فاصله نوک ترمینال شمع تا سر کلاهک باید $1 \pm 23/5$ میلیمتر باشد .
- ✓ مدل سازه و بوش : فاصله نوک ترمینال شمع تا سر کلاهک باید $0/3 \pm 28$ میلیمتر باشد .

۶-۳- آزمون بررسی مقدار مقاومت واير شمع

۶-۳-۱- تجهیزات آزمون:

- اهم متر

۶-۳-۲- روش آزمون:

- مقدار مقاومت الکتریکی هر یک از واير شمع ها را توسط اهم متر مطابق شکل شماره (۱۶) اندازه گیری نمایید .



شکل شماره (۱۶)



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، وایر شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۶-۳-۳- معیار پذیرش:

✓ مقاومت وایرها باید مطابق جدول زیر باشد، در غیر این صورت قطعه معیوب بوده و بایستی آن را تعویض نمایید .

وایرهای شمع مدل زیمنس		
ردیف	نوع وایر شمع	مقدار مقاومت وایر شمع
۱	وایر شمع ۱	۲/۳۵ - ۳/۵۳ KΩ
۲	وایر شمع ۲	۲/۰۶ - ۳/۰۹ KΩ
۳	وایر شمع ۳	۱/۶۱ - ۲/۴۱ KΩ
۴	وایر شمع ۴	۱/۰۱ - ۱/۶۲ KΩ

وایرهای شمع مدل سازم و بوش		
ردیف	نوع وایر شمع	مقدار مقاومت وایر شمع
۱	وایر شمع ۱	۲/۶۴ - ۳/۹۶ KΩ
۲	وایر شمع ۲	۲/۱۹ - ۳/۲۹ KΩ
۳	وایر شمع ۳	۱/۶۱ - ۲/۴۱ KΩ
۴	وایر شمع ۴	۱/۳۰ - ۱/۹۴ KΩ

۶-۴-آزمون بررسی مقدار مقاومت شمع

۶-۴-۱- تجهیزات آزمون:

- برس سیمی

- اهم متر

۶-۴-۲- روش آزمون:

► ابتدا شمع را مطابق شکل شماره (۱۷) با برس سیمی رسوب زدایی نموده سپس مقدار مقاومت الکتریکی شمع را

توسط اهم متر مطابق شکل شماره (۱۸) اندازه گیری نمایید .




تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲



شكل شماره (۱۷)

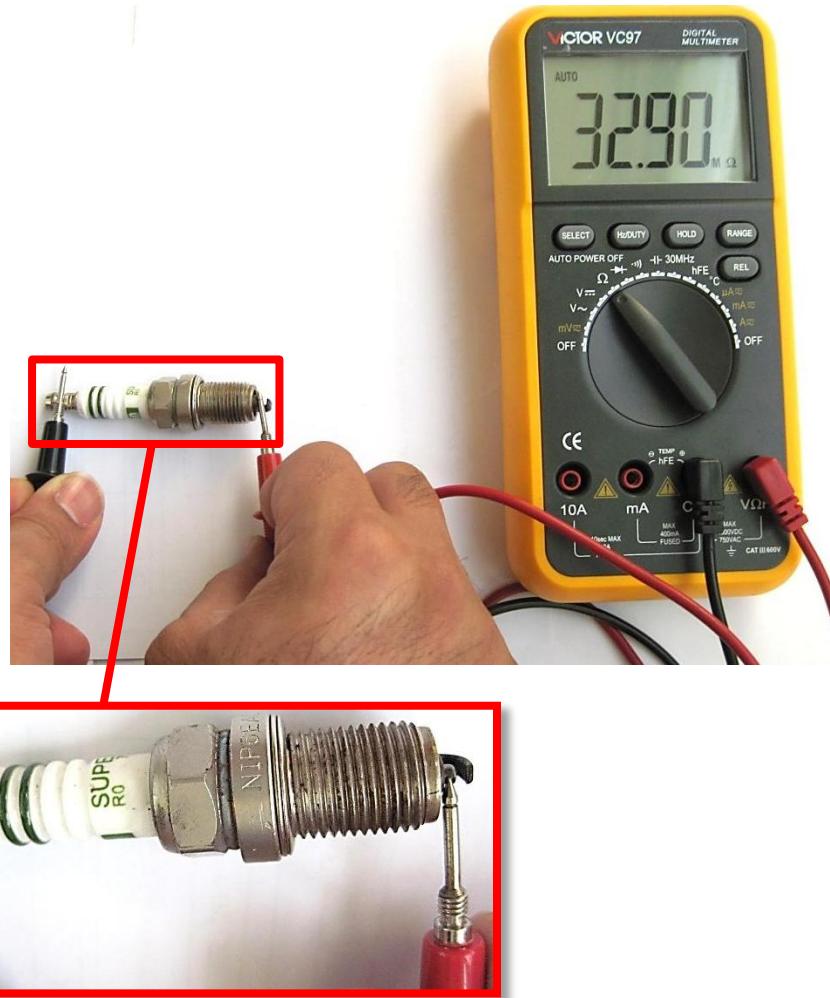

شكل شماره (۱۸)



تاریخ تهیه : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض مجموعه کویل ، واير شمع و شمع در نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: خانواده X100
کد پروژه: ۹۱۶۱۲

۶-۴-۳- معیار پذیرش:

- ✓ مقاومت برای شمع های نو (بکار گرفته نشده) باید در محدوده ۳ تا ۹ کیلو اهم و برای شمع های کارکرد (استفاده شده) باید در محدوده ۱/۸ تا ۱۱/۷ کیلو اهم باشد در غیر این صورت شمع معیوب بوده و بایستی آن را به صورت دست کامل (ست) تعویض نمایید .

۷- نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعمیرگاهها

- ✓ دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایی ، قطعه داغی دچار ضربه خوردنگی ، قطعی و یا اتصالی نشود .
- ✓ قطعه داغی را داخل نایلون قرار داده و بسته بندی نمایید همچنین تگ مربوطه حتماً بر روی قطعه داغی نصب گردد .
- ✓ در زمان حمل قطعات داغی از باز کردن بسته بندی قطعات خودداری نمایید .
- ✓ اطلاعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معیوب همخوانی داشته باشد .
- ✓ هر ست واير شمع و یا شمع تعویضی باید مخصوص یک سازنده باشد و بسته بندی نمایید .