



نوع خودرو: X100,X200

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ TBAX100TN1H/37/1

صفحه از ۱

شماره: ۴۰۷

موضوع: دستورالعمل عیب یابی مجموعه جلوآمپر X100 و X200 (جزء کوئیک و ساینا AT)**قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز**

با توجه به بررسی های انجام شده بر روی قطعه جلوآمپرهای برگشتی (داغی) از شبکه نمایندگی ها و به منظور کاهش میزان ضربی خطا در تشخیص و جهت رفع ابهامات نمایندگان محترم در خصوص شناسایی ایراد و رفع عیب این قطعه در خودروهای X100 و X200 (به غیر از کوئیک اتوماتیک و ساینا اتوماتیک)، دستورالعمل پیوست ارائه می گردد مقتضی است مراحل شناسایی، عیب یابی و رفع ایراد قطعه فوق طبق دستورالعمل پیوست انجام پذیرد.

نکته:

- این مجموعه دارای دو منبع تامین از شرکتهای کروز و سازه پویش می باشد که از لحاظ مشخصات فنی کاملاً یکسان بوده و رفتار قطعات این دو منبع تامین بر روی خودرو یکسان می باشد.
- با توجه به بند فوق، در خودروهای X100 و X200 هیچ گونه الزامی جهت ست بودن شرکت سازنده مجموعه جلوآمپر با منبع تامینی ECU وجود ندارد و به هیچ عنوان قطعه در این خصوص نباید تعویض گردد.
- بر روی مجموعه جلوآمپر، یک و یا چند لیبل گارانتی وجود دارد که در صورت پاره بودن هر یک از لیبلهای نصب شده بر روی این قطعه، گارانتی قطعه ابطال بوده و تعویض قطعه، خارج از گارانتی می باشد.
- اطلاعات موجود در جلوآمپر (در صورت بالاتر بودن عدد مسافت ثبت شده در مقایسه با عدد ECU) پس از طی مسافت 10Km، بر روی عدد موجود در ECU ثبت می گردد.
- با توجه به بند فوق، به هیچ عنوان هیچ یک از دو قطعه فوق، بر روی خودروهای دیگر در نمایندگیها نبایست به هر دلیلی جابجا گردد.
- نمایش بنزین در خودروهای X100 با توجه به عدم نمایش توسط عقربه و نمایش بر روی صفحه نمایشگر با هشت خانه، می تواند دارای نوسان یک خانه ای باشد به طوریکه با خاموش و روشن نمودن خودرو، میزان نمایش بنزین، یک خانه اضافه و یا کم گردد و این به دلیل مرزی بودن مقادیر بنزین در آن محدوده می باشد. لذا در صورت وجود نوسان یک خانه ای، نیازی به تعویض هیچ یک از قطعات جلوآمپر، ECU، پمپ و گیج و دسته سیم نمی باشد.
- از تعویض مجموعه جلوآمپر بدون بررسی و رعایت موارد فوق خودداری بعمل آید.

پیوست

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: سیروان زیری تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ امضاء	نام: محمد تقی بدیعی تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ امضاء	نام: حمیدرضا ملکی تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ امضاء

توزيع نسخ: ۱- مدیرعامل- ۲- قائم مقام مدیرعامل- ۳- معاون مهندسی و کیفیت- ۴- معاون خدمات پس از فروش- ۵- معاون بازرگانی- ۶- مدیرنیتهاي یاری طبق ۷- نمایندگیهای مجاز- ۸- امداد خودرو سایپا- ۹- امور مشتریان سایپا کد فرم: FRS1030

دستور العمل شناسایی و عیب یابی مجموعه جلوآمپر خودروهای X100 و X200 (به جز کوییک AT و ساینای AT)

مجموعه جلوآمپر برای خودروهای X100 و X211 و X231 و X232 بنزینی دارای شماره فنی های فعال ذیل می باشد:

X211, X231, X232 -EURO4	X100 – EURO4	
TN03024850A	TN20055430	شماره فنی

که در خصوص این مجموعه موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

- ۱- این مجموعه دارای دو منبع تامین از شرکتهای کروز و سازه پویش می باشد که از لحاظ مشخصات فنی کاملاً یکسان بوده و رفتار قطعات این دو تامین کننده قطعه بر روی خودرو یکسان می باشد.
 - ۲- با توجه به بند فوق، در خودروهای X100 و X200 هیچ گونه الزامی جهت ستد بودن سازنده مجموعه جلوآمپر با منبع تامین ECU وجود ندارد و به هیچ عنوان قطعه در این خصوص نباید تعویض گردد.
 - ۳- بر روی مجموعه جلوآمپر، یک و یا چند لیل گارانتی وجود دارد که در صورت پاره بودن هر یک از لیلها نصب شده بر روی این قطعه، گارانتی قطعه ابطال بوده و تعویض قطعه، خارج از گارانتی می باشد.
 - ۴- در صورت دموتاژ مجموعه جلوآمپر از روی خودرو، جهت مونتاژ مجدد این قطعه بر روی خودرو، سوئیچ خودرو می بایست حتماً در وضعیت OFF قرار گرفته و ابتدا کانکتور سفید و سپس کانکتور مشکی مونتاژ گردد.
 - ۵- با قرار گیری سوئیچ خودرو در وضعیتها م مختلف، لوگوهای ذیل، مطابق توضیحات مربوطه روشن شده و برخی از آنها بعد از چند ثانیه خاموش می گردد. روشن نشدن هریک از این چراغها در وضعیت IGN، بیانگر سوختن LED (چراغ روشنایی پشت هر لوگو) مربوطه بوده که در این صورت می بایست قطعه جلوآمپر تعویض گردد.
- تذکر ۱ (مهمن): چراغ ABS در این خصوص مستثنی بوده و در صورت روشن نشدن این چراغ، می بایست قطعه "وارنینگ مازول ABS" کنترل گردد زیرا در صورت معیوب بودن این قطعه، چراغ ABS به هیچ عنوان روشن نمی شود.

نام لوگو	لوگو	وضعیت قرار گیری سوئیچ			
		OFF	ACC	IGN	RUNNING
ABS		OFF	OFF	برای مدت زمان ۳ ثانیه روشن می‌ماند و سپس در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌شود	در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌ماند (به جز در حالت اشاره شده در تذکر ۱)
Air Bag		OFF	OFF	برای مدت زمان ۶ ثانیه روشن بوده و یا چشمک می‌زند و سپس در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌شود	در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌ماند.
PAB OFF		OFF	OFF	برای مدت زمان ۶ ثانیه روشن بوده و یا چشمک می‌زند و سپس در صورت قرار داشتن سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ سرنشین در وضعیت OFF، این چراغ روشن می‌ماند در غیر این صورت، خاموش می‌شود	در صورت قرار داشتن سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ سرنشین در وضعیت OFF. این چراغ روشن می‌ماند در غیر این صورت، خاموش می‌شود
Check Engine		OFF	OFF	ON	در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌شود.
Battery Charge		OFF	OFF	ON	در صورت ایراد در آلتريناتور یا پارگی تسمه دینام، این چراغ روشن می‌ماند و در صورت سالم بودن سیستم، این چراغ خاموش می‌گردد
Oil Pressure		OFF	OFF	ON	در صورت پایین بودن فشار روغن موتور، این چراغ روشن می‌ماند در غیر این صورت، خاموش می‌گردد.
High Temp		OFF	OFF	برای مدت زمان ۳ ثانیه روشن می‌ماند و سپس در صورت عدم وجود خطا خاموش می‌شود	در صورت عدم بالابودن دمای آب، این چراغ خاموش می‌ماند
Brake		OFF	OFF	در صورت بالابودن ترمز دستی، روشن می‌ماند	در صورت بالابودن ترمز دستی، روشن می‌ماند
Seat Belt		OFF	OFF	در صورت باز بودن کمربند راننده، روشن می‌ماند	در صورت باز بودن کمربند راننده، روشن می‌ماند

در خصوص سایر لوگوهای می‌باشد با عملگر مربوطه، متضطرر با آن چراغ مرتبط، روشن و یا خاموش گردد.

- ۶- مطابق استانداردهای بین المللی، سرعت نمایش داده شده بر روی مجموعه جلوآمپر می‌تواند تا

۱۰%+4km بیشتر از سرعت واقعی باشد، لذا نمایش سرعت بیشتر از سرعت واقعی در بازه فوق،

صحیح بوده و مجموعه جلوآمپر با این اظهار نباید تعویض گردد.

- ۷- خودروی X100، مجهز به آلام تجاوز سرعت به محدوده بالاتر از ۱۲۰km، بوده ولی خودروی تیبا

و سایینا، قادر این آلام می‌باشد.

تذکر ۲ : این آلام به همراه آلام باز بودن کمربند اینمی راننده در کلیه خودروها در

حال اضافه شدن بوده و از اواخر سال ۱۳۹۷ بر روی کلیه محصولات تولیدی اجرا می

گردد.

۸- در خودروی X100 ، X211 ، X231 و X232 ، اطلاعات مربوط به سرعت خودرو ، دور موتور ، دمای موتور، میزان بنزین و از ECU به جلوآمپر ارسال می گردد و جلوآمپر فقط اطلاعات مسافت طی شده را به صورت دو طرفه نیز، به ECU ارسال می کند

تذکر۳: هر دو قطعه ECU و جلوآمپر، همزمان مسافت طی شده را محاسبه می نمایند که دیتای مبنای این محاسبه، از سوی مدولاتور ABS به این دو مجموعه ارسال می گردد.
تذکر۴: در صورت وجود نقص در سیستم ABS شامل مدولاتور و یا سنسورهای ABS اطلاعات مربوط به مسافت طی شده و همچنین سرعت نمایش داده شده، صحیح نبوده و با خطأ همراه خواهد بود.

۹- در خودروی X100 ، X211 ، X231 و X232 ، در صورت تغییر هر یک از قطعات جلوآمپر و یا ECU خودرو، در صورت وجود اختلاف بین مسافت طی شده بین دو قطعه، عدد بزرگتر، معتبر خواهد بود و در این شرایط، عدد بزرگتر، در قطعه با مقدار کوچکتر، با استراتژی ذیل، جایگزین خواهد شد.
الف: اطلاعات موجود در ECU (در صورت بزرگتر بودن عدد مسافت ثبت شده در مقایسه با جلوآمپر) بلا فاصله در حافظه جلوآمپر ثبت می گردد.

ب: اطلاعات موجود در جلوآمپر (در صورت بزرگتر بودن عدد مسافت ثبت شده در مقایسه با ECU) پس از طی مسافت 10Km، بر روی عدد موجود در ECU ثبت می گردد.

تذکر۵: با توجه به بند فوق، به هیچ عنوان هیچ یک از دو قطعه فوق، بر روی خودروهای دیگر در نمایندگیها نبایست به هردلیلی جابجا گردد.

۱۰- نمایش بنزین در خودروهای X100 با توجه به عدم نمایش توسط عقربه و نمایش بر روی صفحه نمایشگر با هشت خانه، می تواند دارای نوسان یک خانه ای باشد به طوریکه با خاموش و روشن نمودن خودرو، میزان نمایش بنزین، یک خانه اضافه و یا کم گردد و این به دلیل مرزی بودن مقادیر بنزین در آن محدوده می باشد. لذا در صورت وجود نوسان یک خانه ای ، نیازی به تعویض هیچ یک از قطعات جلوآمپر، ECU، پمپ و گیج و دسته سیم نمی باشد.

۱۱- در صورت گیر کردن یکی از عقربه های مجموعه جلوآمپر، ابتدا زمانی که سوئیچ خودرو بسته است، به مدت ۳۰ ثانیه، سر باتری را از سمت قطب مثبت جدا نموده و پس از اتصال مجدد و با باز نمودن سوئیچ خودرو، در صورتیکه عقربه همچنان در وضعیت قبلی باقی بماند، مجموعه جلوآمپر می بایست تعویض گردد.

۱۲- در خودروی X100 چراغ اخطار پایین بودن میزان سوخت، ابتدا روشن شده و با کاهش سطح بنزین، شروع به چشمک زدن می کند اما در خودرو X211، X211 و X232، با کاهش سطح بنزین، این چراغ، فقط روشن شده و تا زمان پایان یافتن بنزین، این چراغ روشن می ماند.

تذکر ۶: چشمک زدن چراغ اخطار پایین بودن سطح بنزین در خودروی X211، X211 و X232، بیانگر قطع ارتباط بین مجموعه جلوآمپر با پمپ و گیج بوده که به موجب آن اطلاعات میزان بنزین، به مجموعه جلوآمپر ارسال نمی گردد و در این خصوص می بایست قطعات ECU، پمپ و گیج، و سیمهای رابط بین این مجموعه ها کنترل گردد.
