



شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز
خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

«بسمه تعالیٰ»



مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران



دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاه ها در دوره گارانتی

نام قطعه یا مجموعه:

کمپرسور کولر

مدل خودرو: تیبا

شماره قطعه: TN03092650

شماره مجموعه اصلی: -----

نام سازندگان قطعه: شرکت سرد ساز خودرو

تنظیم کننده: واحد فنی و مهندسی

تاریخ تنظیم: اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

شماره ویرایش: صفر



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

۴	۱- مقدمه
۴	۲- تشریح عملکرد قطعه و پارامترهای مهم کمپرسور کولر
۵	۳- اشکالات منجر به تعویض کمپرسور کولر در تعمیرگاه ها
۶	۴- اقدامات و بررسی های اولیه
۷	۵- آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب قبل از دمونتاژ
۷	۱-۱- آزمون بررسی ظاهری
۷	۱-۱-۱- تجهیزات آزمون
۷	۱-۱-۲- روش آزمون
۷	۱-۱-۳- معیار پذیرش
۸	۲- آزمون صدای غیر عادی از کمپرسور در حالت موتور روشن و کولر خاموش
۸	۱-۲- تجهیزات آزمون
۸	۲-۱- روش آزمون
۸	۲-۲- معیار پذیرش
۸	۳- آزمون صدای غیر عادی از کمپرسور در حالت کولر روشن
۸	۱-۳- تجهیزات آزمون
۸	۲-۳- روش آزمون
۸	۳-۳- معیار پذیرش
۹	۴- آزمون لغزش کلاج کمپرسور
۹	۱-۴- تجهیزات آزمون
۹	۲-۴- روش آزمون
۹	۳-۴- معیار پذیرش
۹	۵- آزمون عدم بالا بردن فشار به میزان لازم
۹	۱-۵- تجهیزات آزمون
۹	۲-۵- روش آزمون
۹	۳-۵- معیار پذیرش



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

**دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز
خدمات پس از فروش سایپا**

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

۱۰	۶-۵- آزمون عدم درگیر شدن کلاچ کمپرسور
۱۰	۱-۶-۵- تجهیزات آزمون
۱۰	۲-۶-۵- روش آزمون
۱۰	۳-۶-۵- معیار پذیرش
۱۰	۷-۵- آزمون نشتی کمپرسور
۱۰	۱-۷-۵- تجهیزات آزمون
۱۰	۲-۷-۵- روش آزمون
۱۰	۳-۷-۵- معیار پذیرش
۱۱	۶- آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب بعد از دمونتاژ
۱۱	۱-۶- آزمون بررسی ظاهري
۱۱	۱-۱-۶- تجهیزات آزمون
۱۱	۲-۱-۶- روش آزمون
۱۱	۳-۱-۶- معیار پذیرش
۱۱	۲-۶- آزمون گیرپاژ کردن کمپرسور
۱۱	۱-۲-۶- تجهیزات آزمون
۱۱	۲-۲-۶- روش آزمون
۱۲	۳-۲-۶- معیار پذیرش
۱۲	۳-۳-۶- آزمون میزان فاصله کلاچ با پولی
۱۲	۱-۳-۶- تجهیزات آزمون
۱۲	۲-۳-۶- روش آزمون
۱۲	۳-۳-۶- معیار پذیرش
۱۳	۷- نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعمیرگاه ها



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

۱- مقدمه :

این دستورالعمل جهت افزایش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاه ها به منظور کاهش خطاهای احتمالی در تعویض قطعات و همچنین افزایش دقت و صحت در فرآیند تفکیک قطعات تعویض شده سالم و معیوب با استفاده از یکسان سازی و تعریف روش ها و آزمون های لازم جهت کاهش خطاهای در تشخیص عیوب تنظیم می گردد . لذا در این دستورالعمل سعی شده است روش ها ، آزمون ها و نکات ضروری در خصوص بروز عیب و عیب یابی مربوط به کمپرسور کولر تشریح شود .

۲- تشریح عملکرد و پارامترهای مهم کمپرسور کولر:

کمپرسور، قطعه ای در مدار تهویه مطبوع بوده که وظیفه آن افزایش فشار گاز مبرد داخل مدار کولر می باشد تا در اثر بالا بردن فشار گاز و افت فشار ناگهانی آن توسط شیر انبساط موجب کاهش دمای مبرد گردد. با توجه به عبور گاز سرد از داخل اوپراتور و برخورد هوای گرم با پره های آن دمای هوا ورودی به کابین کاهش می یابد.

کمپرسور کولر استفاده شده در خودرو تیبا مطابق شکل شماره (۱) می باشد.



شکل شماره (۱)



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

اجزاء تشکیل دهنده کمپرسور کولر مطابق شکل شماره (۲) عبارتند از :

۱- مجموعه بلبرینگ جلو

۲- بوبین (سیم پیچ)

۳- کلاچ

۴- مجموعه پیستون ها



شکل شماره (۲)

۳- اشکالات منجر به تعویض کمپرسور کولر در تعمیرگاه ها

- عدم خنک کنندگی مناسب

- خنک کنندگی اولیه مناسب و با گذشت زمان از خنک کنندگی آن کاسته می شود

- ایجاد صدای غیر عادی در حالت خاموش بودن کمپرسور کولر

- ایجاد صدای غیر عادی در حالت روشن شدن کمپرسور کولر

- عدم روشن شدن خودرو بدلیل گیرپاژ کردن کمپرسور کولر

- نشتی گاز از کمپرسور کولر




تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲


۴- اقدامات و بررسی های اولیه

❖ وضعیت سالم بودن فیوز A/C 15 A روی جعبه فیوز داخل کابین را مطابق شکل شماره (۲) بررسی نمایید.

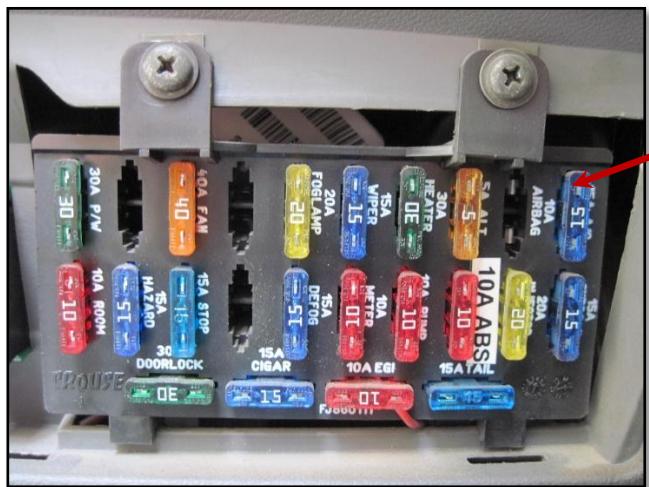

شکل شماره (۲)

❖ وضعیت عملکرد رله های شماره ۱ ، ۲ و ۳ تهویه مطبوع داخل محفظه موتور را مطابق شکل شماره (۳) کنترل و بررسی نمایید.

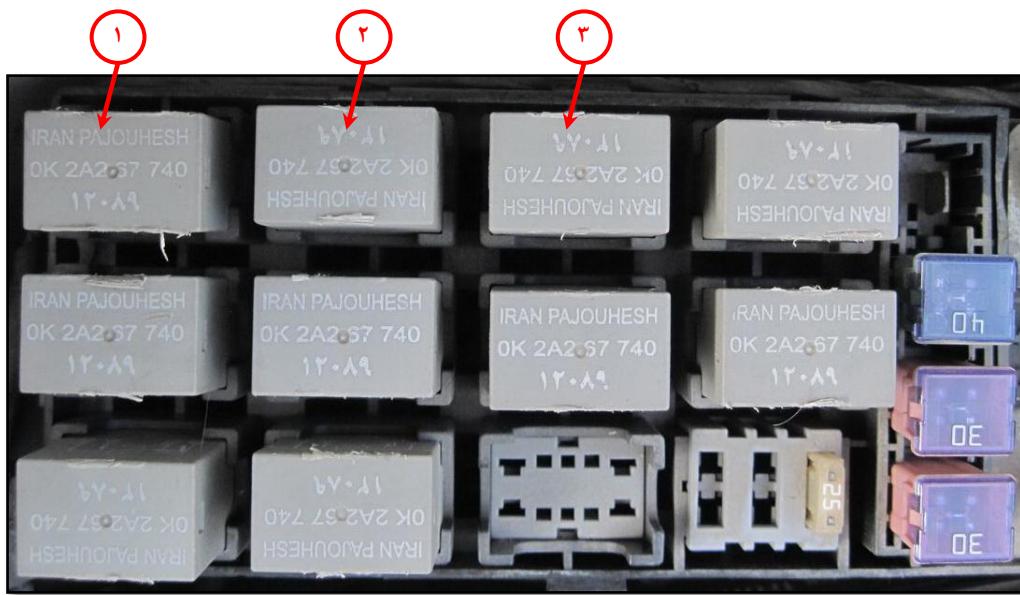

شکل شماره (۳)



شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران

تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴	دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا	نوع خودرو: تیبا کد پروژه: ۹۳۶۱۲
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

- ❖ وجود و میزان سفتی، تسمه کولر را کنترل و بررسی نمایید.
- ❖ بازدید میزان آب رادیاتور
- ❖ بررسی عملکرد فن رادیاتور در هنگام روشن نمودن کولر
- ❖ بررسی عملکرد فن کنداسور در هنگام روشن نمودن کولر
- ❖ بررسی وجود گاز R134a در مدار به این صورت که کوپلینگ های دستگاه شارژ گاز کولر را در محل خود نصب نموده و سپس وجود گاز را در مدار بررسی نمایید. برای اطمینان از صحت مقدار گاز موجود در مدار کولر لازم است فشار های بالا و پایین (HP=14-15.5 Kg/Cm2 و LP=2±0.5 Kg/Cm2) باشد. در صورت عدم وجود گاز در مدار، سیستم دارای نشتی گاز بوده که لازم است توسط دستگاه نشت یاب، نشتی مدار مشخص گردد. همچنین در صورت عدم نشتی ، گاز را ریکاوری نموده و بعد از ۲۰ دقیقه عمل وکیوم مقدار ۶۷۵±۲۵ gr شارژ نمایید.

۵- آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب قبل از دمونتاز

۱-۱-۵- آزمون بررسی ظاهری

۱-۱-۵- تجهیزات آزمون :

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد

۲-۱-۵- روش آزمون :

- هرگونه دفرمگی یا ضربه خورده را روی بدنه و پولی کمپرسور به صورت چشمی کنترل و بررسی نمایید.

۳-۱-۵- معیار پذیرش :

- ✓ در صورت صورت مشاهده هر گونه دفرمگی یا ضربه خورده روی بدنه کمپرسور یا پولی آن بایستی کمپرسور تعویض گردد.



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

نکته: لازم به ذکر است دفرمگی یا ضربه فوردهای ناشی از برخورد اجسام خارجی با کمپرسور کولر مشمول گارانتی نمی‌گردد.

۲-۵- آزمون صدای غیر عادی از کمپرسور در حالت موتور روشن و کولر خاموش

۱-۲-۵- تجهیزات آزمون:

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی‌باشد

۲-۲-۵- روش آزمون:

➤ موتور را روشن کرده و در حالتی که کولر خاموش است وضعیت صدای کمپرسور را کنترل و بررسی نمایید. در صورت عدم تشخیص صدا که از کمپرسور می‌باشد یا خیر می‌توانید تسمه کولر را در آورده و وجود صدا را بررسی نمایید.

۳-۲-۵- معیار پذیرش:

✓ در صورت قطع شدن صدا بلبرینگ پولی، کمپرسور معیوب بوده و بایستی کمپرسور تعویض گردد و در صورت عدم قطع شدن صدا ایراد از کمپرسور نبوده و نباید کمپرسور تعویض گردد.

۳-۵- آزمون صدای غیر عادی از کمپرسور در حالت کولر روشن

۱-۳-۵- تجهیزات آزمون:

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی‌باشد.

۲-۳-۵- روش آزمون:

➤ موتور را روشن نموده سپس کولر را روشن نمایید در صورتی که هنگام فعال شدن کمپرسور ، صدای غیر عادی شنیده می‌شود لازم است ابتدا گاز کولر را ریکاوری نموده و دوباره با روش استاندارد شارژ گاز مجدد نمایید.



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

۳-۳-۵- معیار پذیرش:

✓ در صورت عدم رفع صدای غیر عادی کمپرسور معیوب بوده و بایستی تعویض گردد.

۴-۴- آزمون لغزش کلاچ کمپرسور

۴-۱- تجهیزات آزمون:

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد.

۴-۲- روش آزمون:

► کولر را در حالت موتور روشن، فعال کرده و وضعیت چرخش پولی را نسبت به کلاچ کنترل و بررسی نمایید.

۴-۳- معیار پذیرش:

✓ در صورتی که کوچکترین اختلافی در سرعت چرخش پولی با کلاچ مشاهده شود کمپرسور معیوب بوده و می بایست آن را تعویض نمایید.

۴-۵- آزمون عدم بالا بردن فشار به میزان لازم

۵-۱- تجهیزات آزمون:

- دستگاه شارژ گاز کولر

۵-۲- روش آزمون:

► دستگاه شارژ گاز کولر را به مدار کولر وصل نموده و مقدار فشار گاز را در حالت موتور خاموش اندازه گیری نمایید. در صورت اطمینان از وجود گاز در مدار، کولر را در حالت موتور روشن، فعال کرده و میزان فشار گاز بالا و پایین را اندازه گیری نمایید.

۴-۳-۵- معیار پذیرش:



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

- ✓ در صورتی که فشار گاز فشار بالا، کمتر از مقدار استاندارد و فشار گاز فشار پایین، بالاتر از مقدار استاندارد باشد در صورت اطمینان از تنظیم بودن مقدار گاز داخل مدار، کمپرسور معیوب بوده و بایستی آن را تعویض نمایید.

۶-۵- آزمون عدم درگیر شدن کلاج کمپرسور

۱- تجهیزات آزمون:

- سیم رابط

۲- روش آزمون:

- سوکت مربوط به کمپرسور را جدا نموده و سپس از قطب مثبت باتری به صورت مستقیم توسط سیم رابط به سوکت کمپرسور برق وصل نمایید.

۳-۶- معیار پذیرش

- ✓ در صورت عدم عملکرد کلاج ، بوبین کمپرسور معیوب بوده و بایستی کمپرسور کولر را تعویض نمایید.

۷-۵- آزمون نشتی کمپرسور

۱- تجهیزات آزمون:

- نشت یاب گاز کولر

۲- روش آزمون:

- در صورت عدم وجود گاز ، به مدار گاز تزریق کرده و سپس با نشت یاب اقدام به نشت یابی گاز نمایید.



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

۳-۷-۵- معیار پذیرش:

- ✓ در صورت وجود هر گونه نشتی از قطعه کمپرسور، کمپرسور معیوب بوده و بایستی آن را تعویض نمایید.

۶- آزمون های مورد نیاز بعد از دمونتاژ

۶-۱- آزمون بررسی های ظاهری

۶-۱-۱- تجهیزات آزمون:

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد.

۶-۱-۲- روش آزمون :

- هر گونه دفرمگی یا ضربه خورده ای را روی بدنه و پولی کمپرسور به صورت چشمی کنترل و بررسی نمایید.

۶-۱-۳- معیار پذیرش:

- ✓ در صورت مشاهده هر گونه دفرمگی یا ضربه خورده ای روی بدنه کمپرسور یا پولی آن، بایستی کمپرسور تعویض گردد.

۶-۲- آزمون گیرپاژ کردن کمپرسور

۶-۲-۱- تجهیزات آزمون:

- تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد.

۶-۲-۲- روش آزمون:


- کمپرسور را مطابق شکل شماره (۴) توسط گیره ثابت نموده سپس اقدام به چرخاندن کلاچ آن نمایید.



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

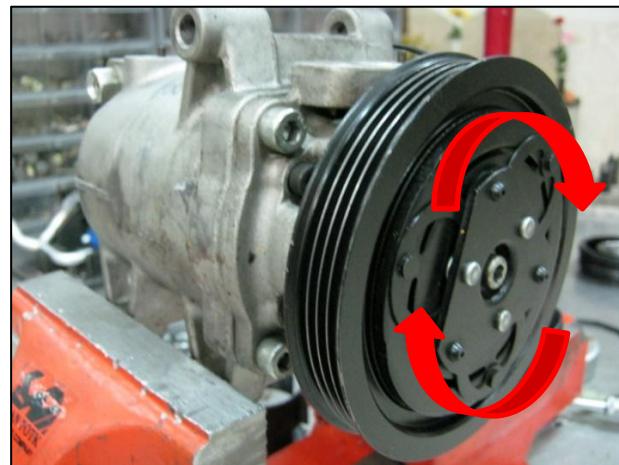

شکل شماره (۴)

۶-۲-۳-۳- معیار پذیرش:

✓ در صورت عدم چرخش کلاچ کمپرسور گیرپاژ بوده و بایستی آن را تعویض نمایید.

۶-۳- آزمون میزان فاصله کلاچ با پولی

۶-۳-۱- تجهیزات آزمون :

- فیلر

۶-۳-۲- روش آزمون :


➤ میزان لقی بین کلاچ و پولی را در سه نقطه از کلاچ مطابق شکل شماره (۵) بررسی و کنترل نمایید.



تاریخ تهیه ۱۶/۰۲/۹۴
شماره بازنگری: صفر

دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا

نوع خودرو: تیبا
کد پروژه: ۹۳۶۱۲

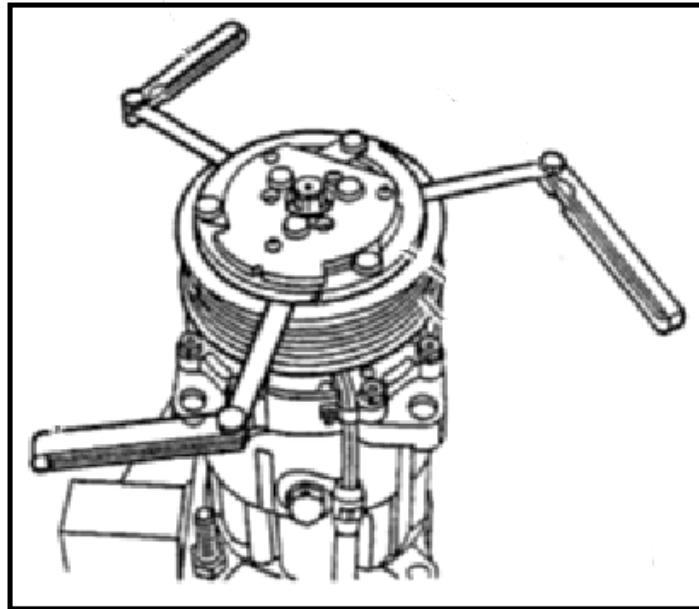

شکل شماره (۵)

۳-۳-۶- معیار پذیرش

- ✓ فاصله بین پولی با کلاچ بایستی بین ۰/۳۵ تا ۰/۶۵ میلیمتر باشد در غیر اینصورت کمپرسور را تعویض نمایید.

۷- نکاتی درمورد نگهداری و حمل و نقل کمپرسور کولر :

- ✓ با توجه به حساسیت کمپرسور کولر چیدمان این قطعه در انبار بگونه ای باشد که دچار آسیب دیدگی نشود .
- ✓ قطعه یا مجموعه تعویضی را داخل کارتون قطعه سالم قرار داده و بسته بندی نمایید همچنین تگ مربوطه حتماً بر روی قطعه داغی نصب گردد .
- ✓ در زمان حمل قطعات داغی از باز کردن بسته بندی قطعات خودداری نمایید .
- ✓ تگ داغی را به گونه ای روی قطعه نصب نمایید تا به راحتی قابل خواندن باشد.


شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران

تاریخ تهیه: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ شماره بازنگری: صفر	دستورالعمل تعویض کمپرسور کولر در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش سایپا	نوع خودرو: تیبا کد پروژه: ۹۳۶۱۲
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

✓ حتماً ایراد مربوط به قطعه تعویضی، با ایراد درج شده بر روی تگ داغی همخوانی داشته باشد. در صورت عدم وجود ایراد در سیستم ایراد صحیح را با خودکار بر روی تگ درج نمایید. در غیر اینصورت کلیم مربوط به قطعه تعویضی تایید نخواهد شد.