



شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

نوع خودرو: لیفان ۶۲۰

تاریخ: ۹۰/۰۷/۱۸

شماره اطلاعیه: T-L6-008

## اطلاعیه فنی

عنوان: راهنمای کد خطای سیستم ABS خودرو لیفان ۶۲۰ (Diagnostic trouble code)

توضیحات	کد خطا	توضیحات	کد خطا
Left front sensor cutting circuit / short circuit اتصال کوتاه و قطع شدگی مدار سنسور ABS جلو چپ	C1200	Left rear sensor cutting circuit / short circuit اتصال کوتاه و قطع شدگی مدار سنسور ABS عقب چپ	C1206
Left front sensor or gear ring interference در صورتیکه چرخ دنده مقابل سنسور abs به خوبی نصب نگردیده باشد یا سنسور معیوب باشد ( چرخ جلو چپ )	C1201	Left rear sensor or gear ring interference در صورتیکه چرخ دنده مقابل سنسور abs به خوبی نصب نگردیده باشد یا سنسور معیوب باشد ( چرخ عقب چپ )	C1207
Left front sensor air gap error در صورتیکه فاصله بین سنسور و چرخ دنده مقابل آن بیش از حد باشد و یا سنسور دارای اختلال باشد . ( چرخ جلو چپ )	C1202	Left rear sensor air gap error در صورتیکه فاصله بین سنسور و چرخ دنده مقابل آن بیش از حد باشد و یا سنسور دارای اختلال باشد . ( چرخ عقب چپ )	C1208
Right front sensor cutting circuit / short circuit اتصال کوتاه و قطع شدگی مدار سنسور ABS جلو راست	C1203	Right rear sensor cutting circuit / short circuit اتصال کوتاه و قطع شدگی مدار سنسور ABS عقب راست	C1209
Right front sensor or gear ring interference در صورتیکه چرخ دنده مقابل سنسور abs به خوبی نصب نگردیده باشد یا سنسور معیوب باشد ( چرخ جلو راست )	C1204	Right rear sensor or gear ring interference در صورتیکه چرخ دنده مقابل سنسور abs به خوبی نصب نگردیده باشد یا سنسور معیوب باشد ( چرخ عقب راست )	C1210
Right front sensor air gap error در صورتیکه فاصله بین سنسور و چرخ دنده مقابل آن بیش از حد باشد و یا سنسور دارای اختلال باشد . ( چرخ جلو راست )	C1205	Right rear sensor air gap error در صورتیکه فاصله بین سنسور و چرخ دنده مقابل آن بیش از حد باشد و یا سنسور دارای اختلال باشد . ( چرخ عقب راست )	C1211
Battery voltage is too high above 17V ) ولتاژ بیش از حد باطری ( حدود ۱۷ ولت )	C1101	Solenoid valve fuse or solenoid relay fault فیوز abs یا رله اصلی دچار اتصال کوتاه یا خطا شده است	C2112
Battery voltage is too low ( below 9.4V ) ولتاژ کم باطری ( حدود ۹.۴ ولت )	C1102	Electric motor fuse or electric motor fault فیوز abs یا موتور الکتریکی ش abs دارای خطا می باشد	C2402
ECU Inner electric circuit or solenoid valve coil fault دارای نقص داخلی در بلوکه ABS	C1604		

صفحه:

۱/۲

تایید کننده: کورش کلاتری

واحد: سرپرست خدمات پس از فروش

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۱۸

تهیه کننده: محمد جواد مقدمی

واحد: فنی و مهندسی: خدمات پس از فروش

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۱۸

رونوشت:

\_ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار

\_ جناب آقای مهندس شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار

\_ جناب آقای مهندس کیوان دیندار عظیمی مدیریت محترم خدمات پس از فروش جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

نوع خودرو: لیفان ۶۲۰

## اطلاعه فنی


۹۰/۰۷/۱۸

تاریخ:


T-L6-008

شماره اطلاعیه:

عنوان: راهنمای کد خطای سیستم ABS خودرو لیفان ۶۲۰ (Diagnostic trouble code)

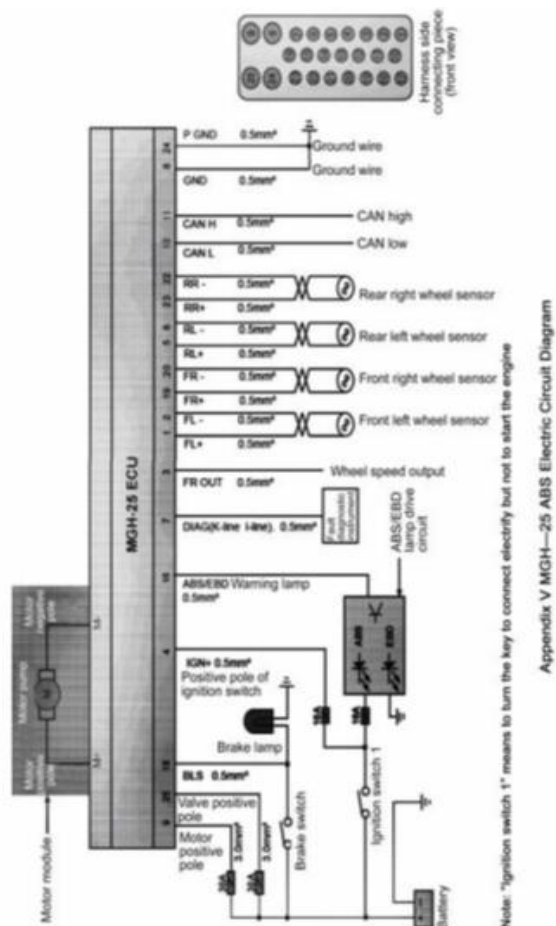

Appendix V MGH-25 ABS Electric Circuit Diagram

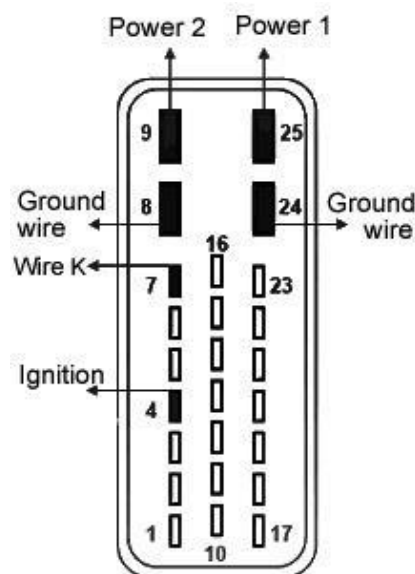

صفحه:

۲/۲

تایید کننده: کورش کلانتری

واحد: سرپرست خدمات پس از فروش

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۱۸

تهیه کننده: محمد جواد مقدمی

واحد: فنی و مهندسی : خدمات پس از فروش

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۱۸

رونوشت:

جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار

جناب آقای مهندس شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار

جناب آقای مهندس کیوان دیندار عظیمی مدیریت محترم خدمات پس از فروش جهت استحضار