

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



## دانش فنی تخصصی

رشته ماشین ابزار  
گروه مکانیک  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



دانش فنی تخصصی (رشته ماشین ابار) - ۱۴۲۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای وکارداش

غلامحسن پایگانه، محمد خواجه‌حسینی، محمد مهرزادگان، احمد رضا دوراندیش، سعید آقایی، حسن

عبداله زاده، حسن امینی، سیدمهدی فاطمی، سیدعلی حیدری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

محمد خواجه‌حسینی، سعید آقایی، احمد رضا دوراندیش، حسن عبداله زاده، سیدمهدی فاطمی، سیدعلی

حیدری (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - مریم کیوان (طراح جلد) - نیما صابر (صفحه آرا) - سعید آقایی (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱-۳۱۸۸۳۱، ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

دورنگار: ۰۹۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱ - ۰۹۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵ - ۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ سوم ۱۳۹۹

**نام کتاب:**

**پدیدآورنده:**

**مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:**

**شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:**

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
**امام خمینی «قدس سرہ»**

## فهرست

<b>پوダメن ۱ - تولرانس گذاری و انطباقات</b>	<b>۱</b>
تولرانس اندازه	۲
انتخاب تولرانس	۱۰
انطباق	۱۴
تولرانس هندسی	۲۶
ارزشیابی	۳۴
<b>پوダメن ۲ - استخراج اطلاعات از نقشه‌های ترکیبی</b>	<b>۳۵</b>
نقشه‌های ترکیبی	۳۶
کاربردهای نقشه ترکیبی	۳۷
چگونگی تشخیص قطعات	۳۸
مکانیزم‌ها	۳۹
شناسایی مکانیزم‌ها	۴۶
راهنمای سوراخ کاری	۵۲
نقشه انفجاری	۵۶
اندازه‌گذاری اجرایی	۵۷
کدهای اضافه	۶۶
نقشه اجرایی	۶۸
مشخصات فنی	۷۲
نقشه‌های تداخل	۷۵
گسترش	۷۹
جداول و نقش آنها در کار فنی	۸۰
نقشه‌های تعمیرات	۸۲

۸۳ ..... ارزشیابی ■

<b>۸۵.</b>	<b>بودمان ۳ - مدل سازی به کمک رایانه (CAD)</b>
۸۷.....	رونده مدل سازی در نرم افزارهای CAD ■
۸۹.....	تجزیه و تحلیل احجام مرکب ■
۹۱.....	رابط کاربر نرم افزار سالیدور کز ■
۹۳.....	تغییر نما و نحوه نمایش مدل ■
۹۶.....	ترسیم اسکچ ■
۹۷.....	ابزارهای ترسیمی ■
۱۰۲.....	الگوها یا آرایه ها ■
۱۰۳.....	اندازه گذاری اسکچ ■
۱۰۶.....	قید گذاری اسکچ ■
۱۲۱.....	مدل سازی احجام دوار ■
۱۲۲.....	مدل سازی با استفاده از اکسترود پروفیل در یک مسیر ■
۱۲۴.....	مدل سازی بین مقاطع ■
۱۲۶.....	سوراخ کاری ■
۱۲۹.....	گرد کردن لبه های مدل ■
۱۳۰.....	پخ زدن لبه های مدل ■
۱۳۱.....	ایجاد الگوی خطی ■
۱۳۲.....	ایجاد الگوی دایره ای ■
۱۳۴.....	تقارن در مدل سازی ■
۱۳۵.....	ایجاد تیغه های تقویتی ■
۱۳۶.....	ایجاد پوسته و توخالی کردن مدل ■

۱۳۷	▪ شیب دار کردن سطوح مدل
۱۳۹	▪ عناصر مرجع در سالیدورکز
۱۴۳	▪ نماگیری از مدل
۱۵۵	▪ ارزشیابی

#### **پودهمان ۴ - روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)**

۱۵۷	▪ واحد یادگیری ۱ - پاورمیل
۱۵۸	▪ نقاط صفر و مرجع
۱۵۹	▪ ضرورت استفاده از نرم افزارهای CAM
۱۶۰	▪ مراحل کار در نرم افزار پاورمیل
۱۶۲	▪ واحد یادگیری ۲ - کار با چاپگر سه بعدی
۲۲۱	▪ روش‌های متداول ساخت قطعات
۲۲۲	▪ چاپگر سه بعدی
۲۲۳	▪ آموزش کار با نرم افزار
۲۲۴	▪ ارزشیابی

#### **پودهمان ۵ - کسب اطلاعات فنی**

۲۳۵	▪ واحد یادگیری مهارت‌های کسب اطلاعات فنی
۲۳۶	▪ مهارت کسب اطلاعات فنی
۲۳۷	▪ بسترهای دسترسی به اطلاعات
۲۴۱	▪ زبان تخصصی
۲۵۸	▪ ارزشیابی
۲۵۹	▪ منابع

## سخنی با هنرآموزان

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه بشری و دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین ابزار بازطراحی و براساس آن محتواهای آموزشی نیز تأثیف گردید. این کتاب و درس از خوشیده دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای ۵ پودمان می‌باشد. کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تکنیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی‌های رشته را تشکیل نمی‌دهد بلکه پیش‌نیازی برای شایستگی‌های لازم در سطوح بالاتر صلاحیت حرفه‌ای - تحصیلی می‌باشد. هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتواهای دانش‌نظری است. یکی از پودمان این کتاب با عنوان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتواهی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی موردنیاز از متون فنی غیر فارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می‌شود. این کتاب مانند سایر کتاب‌ها جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتواهای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، آموزش اینمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ برخی از فعالیت‌های یادگیری و تمرين‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. رعایت اینمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و سایر مراحل کلیدی براساس استاندارد عملکرد از ملزمات کسب شایستگی‌های فنی و غیر فنی می‌باشند.

کتاب دانش فنی تخصصی شامل پودمان‌هایی به شرح زیر است :

پودمان اول : تولانس‌گذاری و انطباقات

پودمان دوم : استخراج اطلاعات از نقشه‌های ترکیبی

پودمان سوم : مدل‌سازی به کمک رایانه

پودمان چهارم : روش‌های ساخت به کمک رایانه

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنر جویان

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قابلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های درسی تغییر رویکرد آموزشی، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شاستگی است. شاستگی، توانایی انجام کار در محیط واقعی براساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. توانایی شامل داشن، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شاستگی درنظر گرفته شده است:

- ۱- شاستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند پرس کار، موتورسوار تراشکار
- ۲- شاستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت‌پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی
- ۳- شاستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شاستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

براین اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی مبتنی بر استاندارد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استانداره درسی رشته‌های شاخه‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف برای هر یک از کتاب‌های درسی در هر رشته است.

درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شاستگی‌های فنی می‌باشد که ویژه رشته ماشین‌ابزار برای پایه ۱۲ تألیف شده است. کسب شاستگی‌های فنی و غیرفنی این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و توسعه آن براساس جدول توسعه حرفه‌ای بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شاستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

این کتاب نیز شامل پنج پوادمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یادداشتی - یادگیری هر پوادمان می‌توانند شاستگی‌های مربوط به آن را کسب کنند. در پوادمان «کسب اطلاعات فنی» هف تسویه شاستگی‌های حرفه‌ای شما بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطع کوتونی است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیرفارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بدارید. و در دنیای متغیر و متحول کار و فناری اطلاعات خود را به روزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه برای هر پوادمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید. نمره قبولی در هر پوادمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز شدن شاستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در کارنامه شما این درس شامل ۵ پوادمان درج شده که هر پوادمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شاستگی تشکیل می‌شود. و چنانچه در یکی از پوادمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، لازم است در همان پوادمان‌ها مورد ارزشیابی قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضرب ۴ بوده و در معدل کل شما تأثیر می‌گذارد.


همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام آزمون و ارزشیابی **حتّماً همراه** داشته باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس اجزایی دیگر از سنته آموزشی درنظر گرفته شده است و شما می‌توانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.oerp.ir](http://www.tvoccd.oerp.ir) از عنایون آنها مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شاستگی‌های غیرفنی مانند مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شاستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شاستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و سنته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شاستگی‌ها را در کتاب شاستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار بگیرید. رعایت نکات اینمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است، لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در ارتباط با رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، کام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شاسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.


# پودمان ۱

## تولرانس گذاری و انطباقات

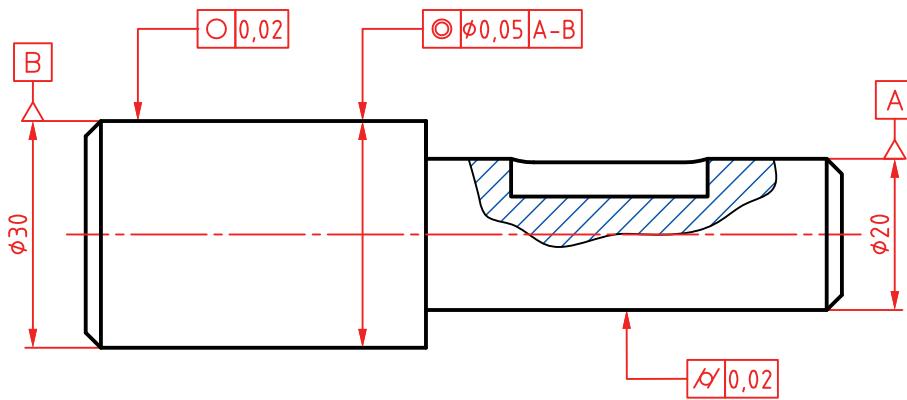


## تولرانس اندازه

به شکل‌های داده شده دقیق کنید. در آنها اندازه‌های گوناگونی دیده می‌شود. روش است که این اندازه‌ها برای ساخت مورد نیاز هستند. اما آیا همه آنها باید دقیق باشند؟

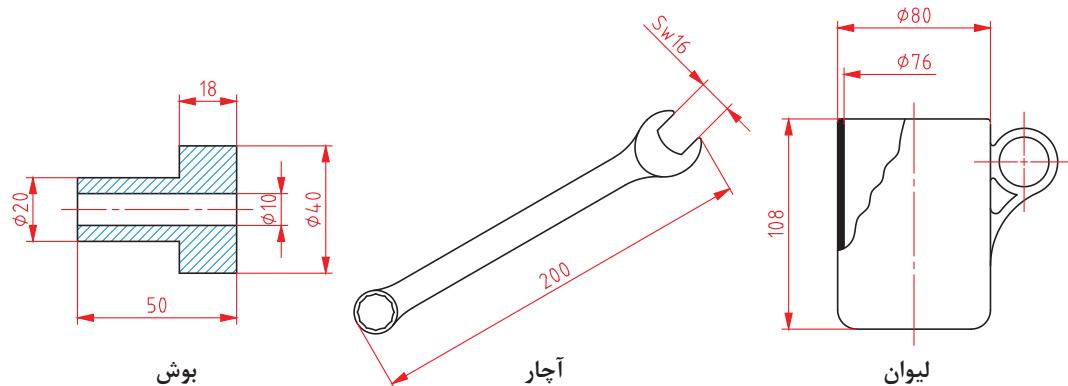

شکل ۱



ممکن است به سادگی بگوییم بله! ولی دقیق یعنی چه و مفهوم این جمله «اندازه‌ها باید دقیق باشند» چیست؟

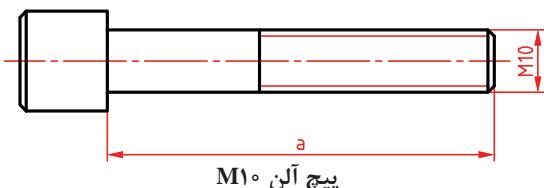

شکل ۲

دقیق، در لغت به معنای باریک شدن، باریکی و باریکبینی است، اما در مفهوم فنی آن، میزان نزدیکی دو چیز، مانند اندازه‌ای به اندازه مبنا (که آن را اندازه نامی خواهیم نامید) را گوییم. پس اندازه  $a$  هر چه به اندازه واقعی و مطلق (نامی) نزدیک‌تر باشد، گوییم دقیق‌تر است.

اکنون که تا حدودی با مفهوم «دقیق» آشنا شدیم، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: آیا در هر یک از قطعات، همه اندازه‌ها باید با یک دقیق ساخته شوند؟ در اینجا با احتیاط بیشتری پاسخ خواهیم داد! چرا؟ به نظر شما چند اندازه را باید بدانیم تا بتوانیم، بوش زیر را بسازیم؟

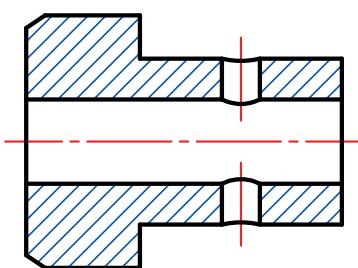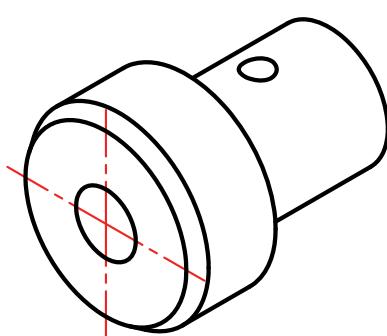

شکل ۳

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

اکنون اگر قرار باشد که قطر سوراخ ۱۲ باشد، و ما در پایان کار آن را ۱۲/۱ بسازیم، می‌گوییم، ۱/۰ خطایم و اگر سوراخ قطعه دوم را ۱۲/۲ بسازیم می‌گوییم ۰/۲ خطایم، اما قطعه اول نسبت به قطعه دوم دقیق‌تر است! چرا؟ زیرا خطای ساخت سوراخ کمتر و اندازه آن به اندازه ایده‌آل یعنی ۱۲/۰ نزدیک‌تر است.


تجربه صنعتی نشان می‌دهد که هر چه اندازه‌ها دقیق‌تر باشند، قطعه عملکرد بهتری خواهد داشت. ولی یک اصل وجود دارد: ساخت اندازه دقیق‌تر، گران‌تر تمام می‌شود. بنابراین طراحان، دقت اندازه‌ها را آنقدر در نظر می‌گیرند که قطعه، وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

نکته

ساخت قطعات با دقت بیشتر از حد نیاز موجب افزایش بهای تمام شده خواهد شد.  
از نظر فنی ساخت یک اندازه مطابق اندازه نامی به‌طور دقیق امکان ندارد.




موضوع دیگر، خود اندازه است. ما اندازه‌های یک قطعه را در دو بخش بررسی می‌کنیم:  
(الف) آن اندازه‌هایی که به اندازه دیگری وابسته نیستند (اما باید خطای آنها مشخص شود)،  
(ب) اندازه‌هایی که باید با اندازه دیگری هماهنگ شوند (اما باید خطای آنها مشخص شود)،  
به سادگی درک می‌شود که مقدار خطای در حالت ب، بسیار تعیین‌کننده است. چرا؟  
به شکل نگاه کنید. به نظر شما کدام اندازه با اندازه دیگری مرتبط است؟ و کدام اندازه به اندازه دیگری مربوط نمی‌شود؟ از هر کدام دو مورد را مشخص کنید.

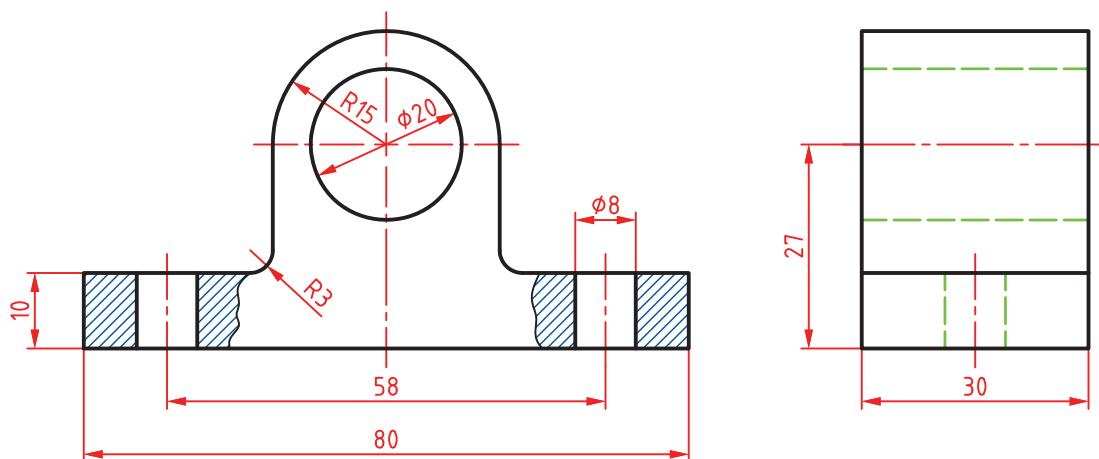


شکل ۴

**تولرانس یا رواداشت (Tolerance):** مقدار خطای مجاز در ساخت یک اندازه را «تولرانس» یا «رواداشت» گویند.

مقدار تولرانس را می‌توان با حرف T مشخص نمود.

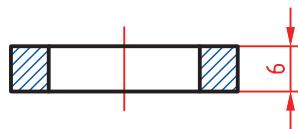

**پرسش:** برای ساخت یک واشر فولادی اندازه‌ها مطابق شکل کافی است، اما:

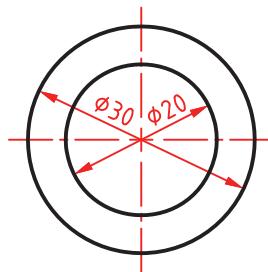

شکل ۵

اگر این نقشه را به سازنده بدهیم، یا آن را نمی‌سازد یا ممکن است با خطاهایی بسازد که مورد قبول ما نباشد. زیرا اندازه‌های موجود، اندازه‌های نامی هستند که دقیق آنها مشخص نشده است. یعنی تکلیف آنها از نظر اعشار میلی‌متر معین نیست.

#### فعالیت ۱



با توجه به آشنایی با کار واشر، تعیین کنید چه میزان خطا در ساخت دو قطر درونی و بیرونی منطقی است. آیا می‌توانید روی شکل این خطاهای را مشخص کنید؟ نظرات خود را با هنرآموز در میان بگذارید.

اکنون برای درک بهتر مفهوم تولرانس اندازه باید تا حدودی با واژه‌های کلیدی این بحث آشنا شویم.

**۱- انواع اندازه:** که بر حسب کارکرد قطعه در دو گونه بررسی می‌شود:  
الف) اندازه مؤثر یا وابسته ( $F$ )، مانند اندازه قطر سوراخ واشر بالا (زیرا این اندازه با اندازه دیگری ارتباط خواهد داشت).

ب) اندازه غیرمؤثر یا غیروابسته یا آزاد ( $NF$ ). مانند قطر بیرونی واشر (زیرا با اندازه دیگری به طور مستقیم در ارتباط نیست).

**۲- اندازه نامی (N):** همان اندازه‌ای است که روی قطعه گذاشته می‌شود. به گونه‌ای که می‌توان آن را اندازه ایده‌آل طراح دانست. مانند  $Ø20$  یا  $Ø30$  یا  $Ø30$  یا ضخامت ۶ روی واشر.

**۳- بزرگ‌ترین اندازه (اندازه بیشینه):** بیشترین اندازه مجاز یک طول که به آن بزرگ‌ترین اندازه مجاز هم می‌گویند. وقتی قطر بیرونی واشر  $30$  باشد و طراح بیشترین اضافه اندازه  $20/2$  را برای آن مجاز دانسته، گوییم بزرگ‌ترین اندازه  $30/2$  است (و بزرگ‌تر از آن غیرقابل قبول خواهد بود).

**۴- کوچک‌ترین اندازه (اندازه کمینه):** کمترین اندازه مجاز یک طول که به آن کوچک‌ترین اندازه مجاز هم گویند. وقتی قطر بیرونی واشر  $30$  باشد و طراح  $20/2$ ، کاهش اندازه را مجاز دانسته، گوییم کوچک‌ترین اندازه  $29/8$  است (و کمتر از آن رد می‌شود).

**۵- مقدار تولرانس:** تولرانس یا خطای کلی مجاز در حقیقت همان اختلاف میان بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه قابل قبول خواهد بود. پس می‌توان گفت:  
(کوچک‌ترین اندازه مجاز) – (بزرگ‌ترین اندازه مجاز) = تولرانس

پودمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

برای نمونه، تولرانس اندازه  $30^{\circ}$  برای واشر:

$$= 0/4 = 0 - (30/2) = 0 - (29/8)$$

**۶- انحراف بالایی (بیراهی بالایی):** عبارت است از اختلاف اندازه نامی و بزرگ‌ترین اندازه. پس:  $(\text{اندازه نامی}) - (\text{بزرگ‌ترین اندازه}) = \text{انحراف بالایی}$

و برای قطر بیرونی واشر:

$$= 0/2 = 0 - (30/2) = 0 - (29/8)$$

**۷- انحراف پایینی (بیراهی پایینی):** عبارت است از اختلاف اندازه نامی و کوچک‌ترین اندازه. پس:  $(\text{اندازه نامی}) - (\text{کوچک‌ترین اندازه}) = \text{انحراف پایینی}$

و برای قطر بیرونی واشر:

$$= -0/2 = -0 - (30/2) = -0 - (29/8)$$

پس برای تولرانس می‌توان فرمول تازه‌ای هم داشت:

$$(\text{انحراف پایینی}) - (\text{انحراف بالایی}) = \text{تولرانس}$$

و در مورد قطر بیرونی واشر:

$$= 0/4 = 0 - (-0/2) = 0 - (-29/8)$$


**یادداشت:** تولرانس همیشه عددی است مثبت. چرا؟

**۸- اندازه کنونی (فعلی):** این اندازه همان است که با ابزار به دست می‌آید. این اندازه زمانی پذیرفته است که میان بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه قرار گیرد.

فعالیت ۲



در شکل داده شده، طراح برای قطرها  $15^{\circ}0$ ، اضافه و  $-0/15$  - کاهش و برای طول‌ها  $25^{\circ}0$ ، اضافه و  $-0/2$  - کاهش را مجاز دانسته است. بیشترین و کمترین قطرها و طول‌ها را مشخص کنید. در هر مورد تولرانس چیست؟ برای طول کلی قطعه، کمینه و بیشینه و تولرانس چیست؟ نتایج به دست آمده را به دید هنرآموز برسانید.

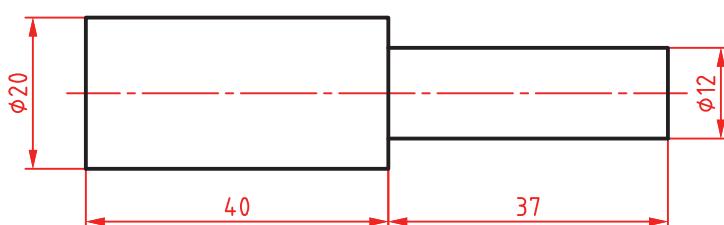


شکل ۶


فعالیت ۳



با فرض های فعالیت ۲، خواسته ها را برای قطعه داده شده تعیین کنید.

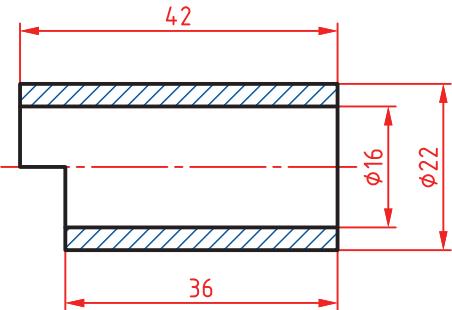


شکل ۷

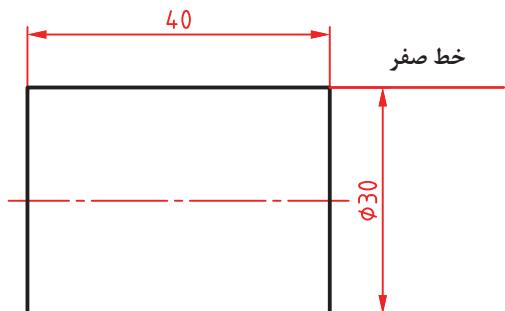

شکل ۸

**۹- خط صفر:** این خط نمایش دهنده اندازه نامی است. در شکل، خط صفر برای میله به قطر نامی ۳۰ داده شده است.

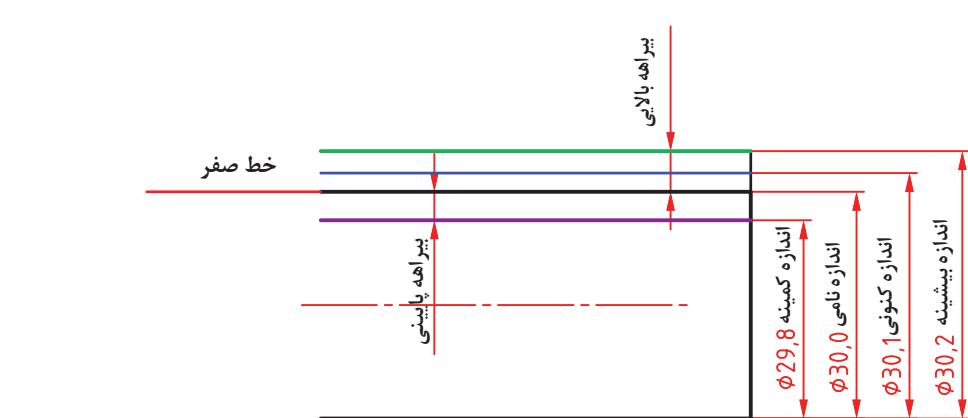


شکل ۹

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

فعالیت ۴



قطعات لولا، مطابق شکل است که روی آنها اندازه‌های نامی گذاشته شده است. با توجه به خواسته‌های زیر جدول‌های زیر را کامل کنید.

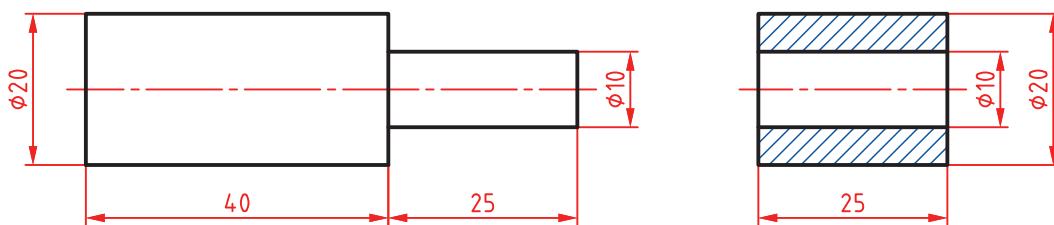

شکل ۱۰

- تولرانس سوراخ  $10 \pm 1$  و انحراف بالایی آن  $0.15$
- تولرانس میله به قطر  $10 \pm 0.15$  با انحراف پایینی  $-0.15$
- برای استوانه‌ها به قطر  $20$ ، تولرانس  $2 \pm 0.1$  با انحراف بالایی  $0.1$
- برای طول‌ها تولرانس  $4 \pm 0.2$  با انحراف پایینی  $-0.2$

### بوش


بیشترین طول	کمترین طول	بزرگ‌ترین قطر سوراخ	کوچک‌ترین قطر سوراخ	بزرگ‌ترین قطر $\Phi 20$	کوچک‌ترین قطر $\Phi 20$	بزرگ‌ترین قطر میله	کوچک‌ترین قطر میله

### میله

کمترین طول کلی	بیشترین طول کلی	کمترین قطر $\Phi 10$	بزرگ‌ترین قطر $\Phi 10$	کمترین قطر $\Phi 20$	بزرگ‌ترین قطر $\Phi 20$	کمترین طول $\Phi 10$	بیشترین طول $\Phi 10$	کمترین طول $\Phi 20$	بیشترین طول $\Phi 20$

**پرسش:** چرا طراح برای میله به قطر  $10$ ، بزرگ‌ترین قطر را  $10$  و برای سوراخ کوچک‌ترین قطر را  $10$  در نظر گرفته است؟

به این ترتیب می‌توان نقشه کارگاهی را به صورت زیر داد (بعداً خواهید دید که روش مناسب‌تری هم وجود دارد).

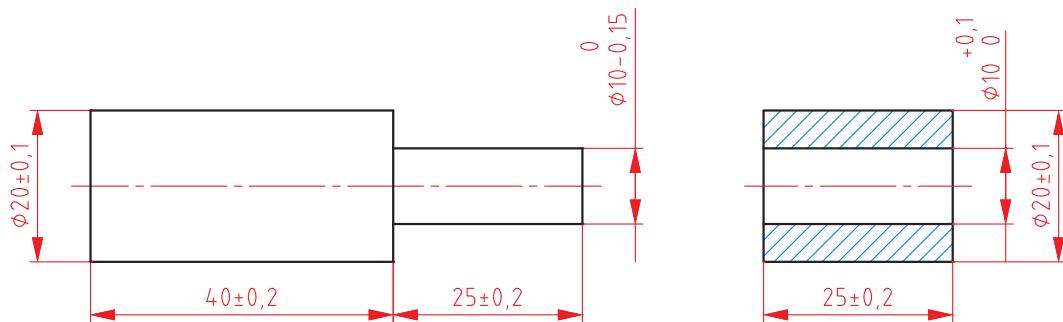

شکل ۱۱

**۱۰- کیفیت تولرانس:** هر چه مقدار تولرانس را برای یک اندازه، کمتر در نظر بگیریم، گوییم اندازه مرغوب تر و کیفیت آن بالاتر است (اما می‌دانیم که رسیدن به اندازه قابل قبول مشکل‌تر می‌شود. چرا؟)


فعالیت ۵



با دوستانتان مشورت کنید و به دو پرسش زیر پاسخ دهید:

چرا می‌گوییم هر چه اندازه‌ای دقیق‌تر شود، ساخت آن مشکل‌تر می‌شود؟

چرا ساخت میله b نسبت به میله a گران‌تر تمام می‌شود؟

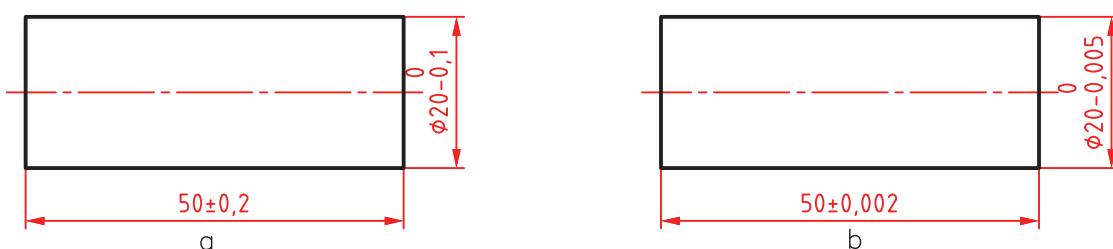


شکل ۱۲

نتایج گفت‌وگو را بنویسید و به دید هنرآموز برسانید.

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

**۱۱- موقعیت تولرانس:** چگونگی قرار گرفتن انحراف بالایی و انحراف پایینی را نسبت به اندازه نامی، موقعیت تولرانس گویند.

**۱۲- میدان تولرانس:** میدان تولرانس، مجموعه کیفیت و موقعیت تولرانس است. با آوردن یک نمونه، مفهوم میدان تولرانس روشن می‌شود. فرض کنید می‌خواهیم یک میله به قطر  $20$  را در بوشی که به قطر فرضی و دقیق  $20$  ساخته شده، در حالت‌های گوناگون جا بزنیم. برای میله تولرانس  $\pm 0.5$  را در نظر می‌گیریم (با این فرض که قطر سوراخ بدون خطاباشد).

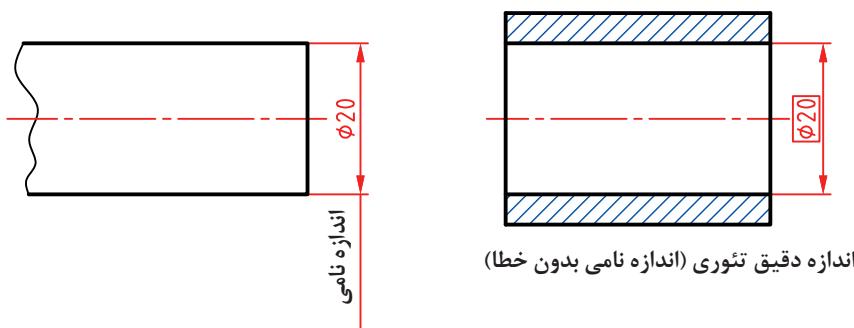

شکل ۱۳

**حالت یکم:** می‌خواهیم میله ساخته شده، همواره به راحتی در سوراخ وارد شود (می‌گوییم بازی دار باشد). بنابراین همواره باید قطر میله کمتر از قطر سوراخ باشد. در اینجا انحراف بالایی و انحراف پایینی را می‌توان به صورت‌های گوناگون برگزید. یک نمونه مطابق شکل است.

شکل ۱۴

در اینجا می‌گوییم موقعیت تولرانس را به گونه‌ای انتخاب کرده‌ایم که همواره اندازه کنونی زیر اندازه نامی باشد. به نظر شما کدام قطرهای ساخته شده قابل قبول خواهد بود؟


$\varnothing 19/8$        $\varnothing 19/4$        $\varnothing 20/0$        $\varnothing 19/9$        $\varnothing 19/7$

**حالت دوم:** می‌خواهیم بیشترین قطر میله، از اندازه نامی بیشتر نشود، پس شکل زیر را داریم:

در اینجا هم هدف طراح بازی دار بودن است اما با بازی کمتر نسبت به حالت یکم. بنابراین کدام اندازه‌های ساخته شده، قابل قبول خواهد بود؟

$\varnothing 19/8$        $\varnothing 19/5$        $\varnothing 20/1$        $\varnothing 19/7$        $\varnothing 20/0$

شکل ۱۵

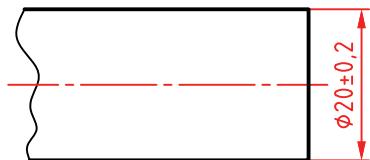


شکل ۱۶

حالت سوم: می خواهیم میله تقریباً بدون لقی یا به حالت روان و عوری وارد بوش شود. در این صورت برای تولرانس حدی بالای صفر و حدی زیر صفر انتخاب می کنیم. برای نمونه:

روشن است که اگر بتوانیم تولرانس را کمتر و کمتر بگیریم به مقصد خود نزدیک تر خواهیم شد. در این حالت کدام اندازه های ساخته شده قبول خواهد بود؟

$\varnothing 20/1$      $\varnothing 20/2$      $\varnothing 20/3$      $\varnothing 19/9$      $\varnothing 20/0$

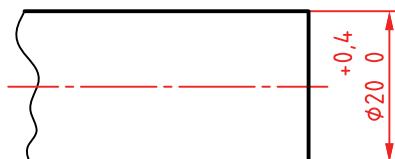


شکل ۱۷

حالت چهارم: می خواهیم میله با اعمال نیرو وارد بوش شود. در این صورت میله را به گونه ای می سازیم که کوچک ترین اندازه آن برابر قطر نامی سوراخ باشد. پس شکل را خواهیم داشت:

در این حالت کدام اندازه های ساخته شده مردود خواهند بود؟

$\varnothing 20/1$      $\varnothing 20/5$      $\varnothing 20/3$      $\varnothing 19/9$      $\varnothing 19/8$

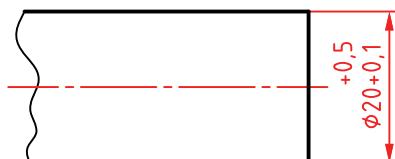

شکل ۱۸

حالت پنجم: اگر بخواهیم همواره نیروی زیاد برای ورود میله به سوراخ لازم باشد، باید اندازه میله را به گونه ای بسازیم که همواره از اندازه سوراخ بزرگ تر باشد. پس حالت های بسیاری خواهیم داشت که یک نمونه اش در شکل ارائه شده است.


در این حالت کدام اندازه های ساخته شده قابل قبول هستند؟

$\varnothing 20/0$      $\varnothing 20/6$      $\varnothing 20/1$      $\varnothing 19/8$      $\varnothing 19/9$

## انتخاب تولرانس

برای ساخت با سه روش می توان تولرانس را انتخاب کرد:

الف) با توجه به تجربه و توانایی های فنی خود، که این انتخاب تنها برای اندازه های غیر مؤثر یا آزاد خواهد بود.  
برای نمونه می توان طول و عرض خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری را مطابق شکل داد:

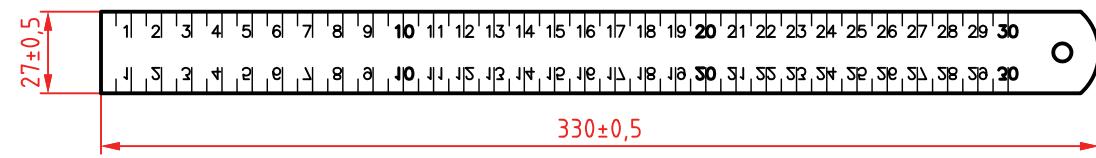

شکل ۱۹

ب) باز هم برای اندازه های آزاد (غیر مؤثر) می توان جدولی استاندارد را به کار برد. این جدول با عنوان ISO ۲۷۶۸ در استاندارد ایزو مشخص شده است.

پویمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

اندازه mm	ظریف f صنایع ژریف	متوسط ماشین سازی سبک	خشن c صنایع سبک و سنگین	خیلی خشن vc صنایع سنگین
۳ < تا ۵/۰	± ۰/۰۵	± ۰/۱	—	—
۳ < تا ۶	± ۰/۰۵	± ۰/۱	± ۰/۲	± ۰/۵
۶ < تا ۳۰	± ۰/۱	± ۰/۲	± ۰/۵	± ۱
۳۰ < تا ۱۲۰	± ۰/۱۵	± ۰/۳	± ۰/۸	± ۱/۵
۱۲۰ < تا ۴۰۰	± ۰/۲	± ۰/۵	± ۱/۲	± ۲
۴۰۰ < تا ۱۰۰۰	± ۰/۳	± ۰/۸	± ۲	± ۳
۱۰۰۰ < تا ۲۰۰۰	± ۰/۵	± ۱/۲	± ۳	± ۴
۲۰۰۰ < تا ۴۰۰۰	± ۰/۸	± ۲	± ۴	± ۶
۴۰۰۰ < تا ۸۰۰۰	—	± ۳	± ۵	± ۸

### جدول تولرانس‌های آزاد ایزو به شماره ۲۷۶۸

**یادداشت:** در ستون اندازه‌ها دقت کنید که هر ردیف محدوده‌ای برای تولرانس داده شده را معین کرده است. برای نمونه در ردیف چهارم نوشته شده:  $6 < \text{تا} 30$  که تولرانس داده شده  $0/2 \pm$  در ستون متوسط (m) به اندازه‌های بزرگ‌تر از ۶ (و نه خود ۶) تعلق دارد تا ۳۰ (و خود ۳۰). به همین ترتیب برای همه ردیف‌ها.

**پرسش:** تولرانس خشن برای اندازه ۲۰۰۰، تولرانس ژریف برای ۳ و تولرانس متوسط برای ۶۰۰۰ چیست؟

### تولرانس زاویه

برای زاویه‌ها هم جدول تولرانس آزاد با همان شماره ۲۷۶۸ موجود است.

اندازه ضلع کوتاه زاویه	۱۰ تا	۵۰ > تا ۱۰	۱۲۰ > تا ۵۰	۴۰۰ > تا ۱۲۰
تولرانس	درجه، دقیقه	± ۱°	± ۳۰'	± ۲۰'
	در طول mm	± ۱/۸	± ۰/۹	± ۰/۶

### جدول تولرانس‌های آزاد زاویه ایزو به شماره ۲۷۶۸

دیده می‌شود که تولرانس زاویه قادر مراحل ژریف یا خشن است (تنها حالت متوسط دارد). پ) برای اندازه‌های مؤثر (وابسته) باید جدول اصلی تولرانس‌های ایزو را به کار برد. این جدول بر خلاف دو جدول تولرانس‌های آزاد که تجربی هستند، بر پایه اصول، قواعد و محاسبات تنظیم شده است.

## جدول تولرانس های اصلی ایزو

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

به نکته‌های زیر در مورد جدول اصلی تولرانس‌ها توجه کنید:

- اعداد سمت چپ، همان اندازه‌های قطری یا طولی هستند؛
- شماره‌های بالای جدول نماینده مرغوبیت یا کیفیت تولرانس است (از ۰ تا ۱۸)؛
- اعداد متن جدول بر حسب میکرون‌متر ( $\mu\text{m}$ ) می‌باشد (تا کیفیت شماره ۱۱)؛
- برای کیفیت‌های بالاتر از ۱۱، اعداد بر حسب میلی‌متر داده شده‌اند.

به نمونه‌ای دقیق کنید:

می‌خواهیم  $\varnothing 24$  یک میله را با دقیقیت زیاد بسازیم. در این صورت باید، کیفیت بهتر مانند ۳ یا ۴ را برگزینیم. برای نمونه اگر کیفیت ۴ انتخاب شود مقدار تولرانس  $6 \mu\text{m}$  خواهد بود. اگر کیفیت ۹ انتخاب شود، تولرانس معادل  $52 \mu\text{m}$  خواهد بود، که دقیق ساخت خیلی کمتر می‌شود.

فعالیت ۶



قطر یک میله ۳۲ است. برای آن کیفیت شماره ۷ را انتخاب می‌کنیم. و انحراف بالایی را  $18 \mu\text{m}$  در نظر می‌گیریم. جدول را کامل کنید.

	تولرانس
	قطر نامی میله
	بیشینه اندازه قطر
	کمینه اندازه قطر

نکته




در صنایع سبک و ماشین‌سازی عمومی و دقیق، معمولاً کیفیت‌های ۶ تا ۱۱ را به کار می‌برند. در صنایع ظرفی و دقیق و ساخت وسایل اندازه‌گیری کیفیت‌های ۵ و کمتر از آن و برای صنایع سنگین معمولاً از کیفیت‌های بعد از ۱۱ استفاده می‌شود.

فعالیت  
عملی ۱



برای نقشه زیر پس از ترسیم، آن را مطابق خواسته‌ها، تولرانس گذاری نمایید.

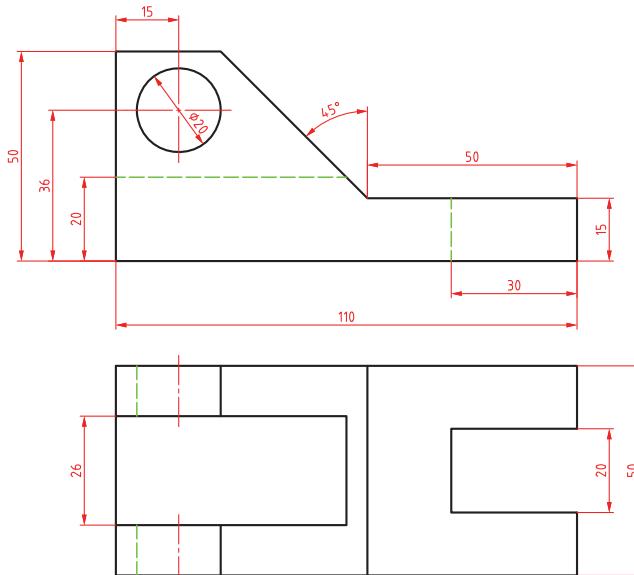

۱ حد بالا  $+0/1$  و حد پایین  $0/1$  برای

اندازه ۱۱۰ میلی‌متر

۲ تولرانس برای ارتفاع  $50/2$  میلی‌متر

میلی‌متر متقاض

۳ برای اندازه ۳۶ میلی‌متر حد بالا  $+0/05$

و حد پایین صفر

۴ قطر سوراخ IT7 با حد پایینی صفر

۵ برای اندازه‌های ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر

۶ حد بالای  $0/04$  میلی‌متر

۷ برای زاویه  $45^\circ$  درجه حد بالا،  $+5^\circ$  دقیقه


و حد پایین  $-3^\circ$  دقیقه

۸ سایر اندازه‌ها طبق جدول تولرانس آزاد

ISO2768-m


## انطباق

در صنعت، هرگونه ورود میله در سوراخ و زبانه در شکاف را انطباق گویند.

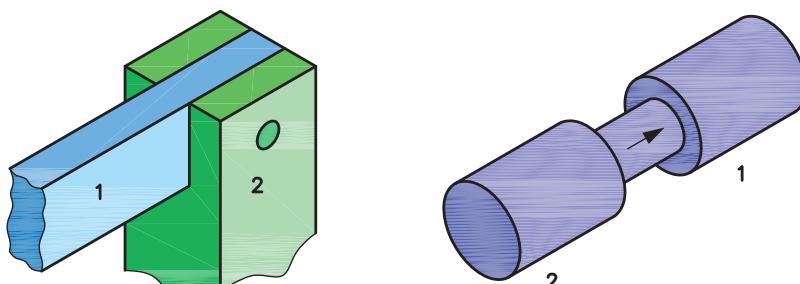


شکل ۲۰


به شکل نگاه کنید. آیا تداخل و در هم رفتن میله در همه قطعات باید به یک میزان بازی، یا روانی و سفتی داشته باشد؟

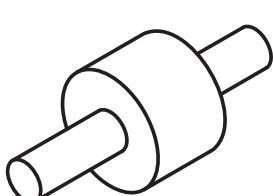

فساری

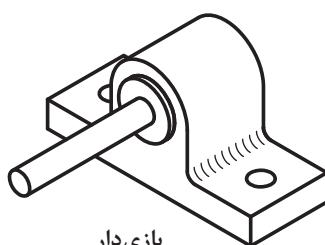

بازی دار

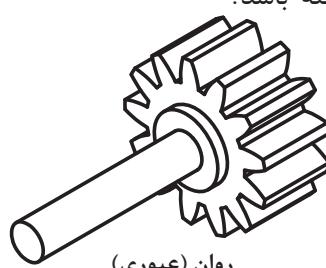

روان (عبوری)

شکل ۲۱

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

با نگاهی به ماشین‌آلات و اجزای آنها به این نکته پی می‌برید که تداخل یک میله و یک سوراخ حالت‌های گوناگونی دارد. از بازی‌دار، روان (عبوری) و فشاری.

در صنعت معمول است که برای به دست آوردن انطباق‌های مختلف، ابتدا یکی از دو مورد سوراخ یا میله را بسازند. اگر ابتدا سوراخ ساخته شود، سوراخ مبنا خواهد بود. پس برای به دست آوردن انطباق مورد نظر، قطر میله را تغییر می‌دهند که معمولاً در صنایع ظرفی و صنایع سبک، آن را به کار می‌برند.

اگر ابتدا میله ساخته شود (که معمول صنایع سنگین است)، میله مبنا خواهد بود. پس برای به دست آوردن انطباق مورد دلخواه، قطر سوراخ تغییر خواهد کرد. اما مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد، نمایش نوع انطباق در نقشه است، به گونه‌ای که سازنده بتواند میزان لقی یا سفتی میله را نسبت به سوراخ (یا برعکس) درک کند و مطابق سفارش، کار را انجام دهد. برای این کار از حروف استفاده می‌شود. طبق استاندارد، حروف کوچک برای نمایش میدان تولرانس میله انتخاب شده است.

بازی‌دار				مبنا		روان				فشاری																	
a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j	js	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc

در جدول حرف h طبق قرارداد حالتی برای میله است که بیشینه اندازه آن برابر اندازه نامی باشد. برای میله این مرحله مبنا خواهد بود. به چند نکته توجه کنید:

- میله از a تا g حالت بازی‌دار را خواهد داشت (اندازه آن کوچک‌تر از اندازه نامی).
- از j تا n، میله مراحل روان را دارد.
- از p تا zc، مراحل فشاری است (از p به سمت z، همراه افزایش فشار تداخل).

به همین‌گونه است برای اندازه سوراخ. همان حروف، اما بزرگ، نماینده چگونگی میدان‌های تولرانس برای سوراخ خواهد بود. پس اگر کوچک‌ترین اندازه را برای سوراخ، همان اندازه نامی در نظر بگیریم، سوراخ در مرحله مبنا خواهد بود و آن را با H مشخص می‌کنیم. به جدول نگاه کنید، باز هم از A تا G برای سوراخ‌های بزرگ‌تر از اندازه نامی (برای داشتن بازی در شرایطی که میله، مبنا و به عبارت دیگر در اندازه نامی باشد)، Mینا و از آن به بعد، مراحل عبوری تا N و پس از آن مراحل فشاری تا ZC

بازی‌دار				مبنا		روان				فشاری																	
A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	J	JS	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC


در جدول طبق قرارداد، حرف H حالتی را نشان می‌دهد که در آن کمینه اندازه سوراخ برابر اندازه نامی است. پس برای سوراخ این مرحله میناست. به چند نکته توجه کنید:

- سوراخ از A تا G بزرگ‌تر از اندازه نامی است (پس حالت بازی‌دار را خواهد داشت).
- از J تا N مراحل روان و از آن به بعد فشاری است.

دست کم ۱۰ مورد از انطباق را در کارگاه شناسایی و لیست کنید.

### جدول اصلی انطباق


فرض کنید می خواهیم در قطعه‌ای مطابق شکل یک سوراخ به قطر  $20 \text{ mm}$  بسازیم.

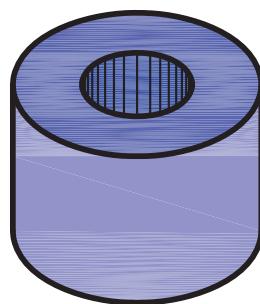

شکل ۲۲

در وهله اول می خواهیم سوراخ در حالت مبنا باشد. به عبارت دیگر کوچک‌ترین اندازه آن، همان اندازه نامی باشد. اکنون باید برای آن تولرانس تعیین کنیم. دقت کنید که تولرانس سوراخ، برای انطباق با میله، باید از جدول اصلی تولرانس‌ها انتخاب شود. اینک با توجه به اینکه جدول دارای ۲۰ مرحله است؛ باید یکی از مراحل را برگزینیم.


**مسئله نمونه –** می خواهیم انطباق میله و سوراخ مطابق شکل بازی دار با لقی کم باشد. سیستم مبنا را سوراخ مبنا در نظر می گیریم.

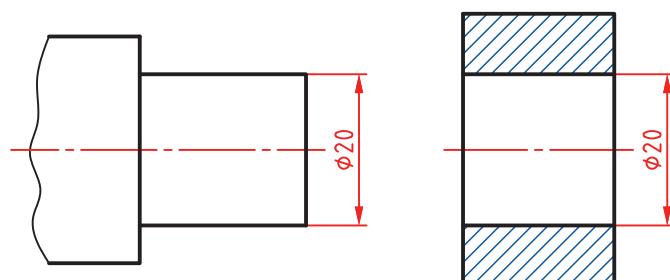

شکل ۲۳

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

بنابراین مرحله H (مبنا) برای سوراخ و f برای میله را انتخاب می‌کنیم. تولرانس سوراخ را از مرحله شماره ۷ و میله را از کیفیت شماره ۶ برمی‌داریم. به این ترتیب برای سوراخ تولرانس  $21\mu m$  یا  $21mm$  و برای میله  $16\mu m$  یا  $16mm$  خواهد بود. اکنون اندازه‌گذاری را کامل می‌کنیم.

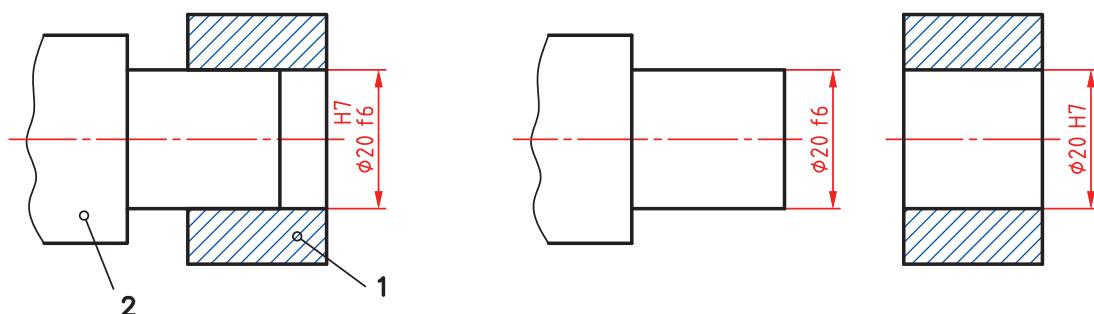

شکل ۲۴


**یادداشت:** به دو مورد زیر دقیقاً توجه کنید:

- تولرانس ساخت میله را یک مرحله بهتر گرفتیم، زیرا ساخت آن آسان‌تر است.
- برای رسیدن به کیفیت IT7 برای سوراخ، باید از برقو استفاده شود.

تحقیق کنید



در انطباقات زیر کدام بازی بیشتری دارد و کدام کمتر.

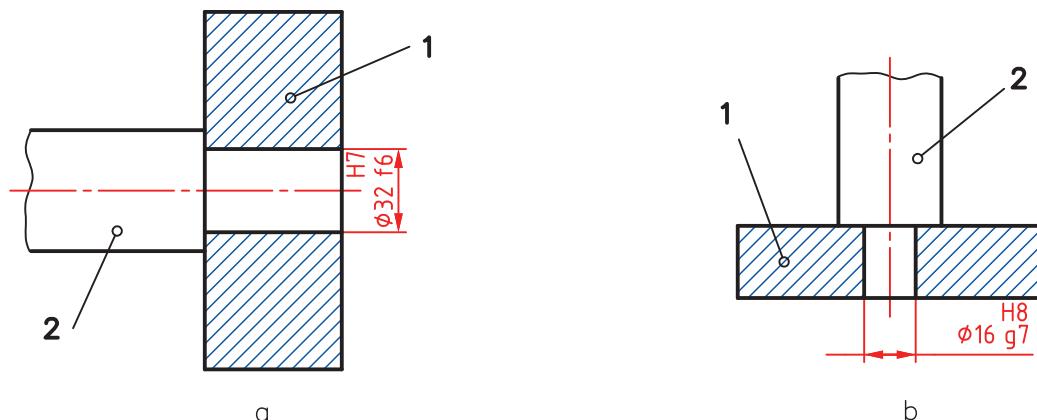

شکل ۲۵

### جدول انطباق‌ها

دو جدول اصلی برای انطباق وجود دارد. یکی برای سوراخ‌ها و یکی برای میله‌ها. به کمک این جدول‌ها می‌توان موقعیت‌های تولرانس و مراحل انطباق را تعیین کرد.



پوڈمان ۱: تولرنس گذاری و انطباقات

فعالیت ۸



یک انطباق به صورت  $\text{H}7/\text{m6}$  معین شده است. حدود سوراخ و میله را با استفاده از جدول برای ساخت تعیین کنید (پس از بررسی متن، دوباره خودتان مستقلًا کار را انجام دهید و نتایج را بررسی نمایید).

می‌دانیم وقتی برای سوراخ از حرف H استفاده می‌شود، سوراخ مبنایست و انحراف پایینی آن صفر. اما مقدار تولرانس آن از جدول اصلی تولرانس‌ها در مرحله شماره ۷ برابر  $25\mu\text{m}$  یا  $0.025\text{mm}$  است. آنگاه با مراجعته به جدول میله‌ها دیده می‌شود که انحراف پایینی برای میله به قطر  $40$ ، برابر  $9\mu\text{m}$  یا  $0.009\text{mm}$  است. سپس با مراجعته به جدول تولرانس‌ها، تولرانس  $16\mu\text{m}$  یا  $0.016\text{mm}$  را هم معین می‌کنیم. پس خواهیم داشت:

$$\begin{array}{ll} \text{Ø}40\text{H7} = \text{Ø}40^+0.025 & \text{Ø}40\text{m6} = \text{Ø}40+0.009 \end{array}$$

فعالیت ۹




حدود سوراخ و میله را به کمک دوستان و مشورت، در انطباق‌های داده شده معین کنید و پس از تعیین نوع انطباق (بازی‌دار، روان، فشاری) به دید هنرآموز برسانید.

$$\text{Ø}30\text{M8/h7} - \text{Ø}12\text{H7/g6} - \text{Ø}6\text{n6} - \text{Ø}42\text{H7/s6} - \text{Ø}24\text{M7/f6}$$

فعالیت ۲۰  
عملی ۲

در نظر است قطعات داده شده در نقشه ساخته شوند. پس از ترسیم نقشه، حدود سوراخ و میله را معین کنید.

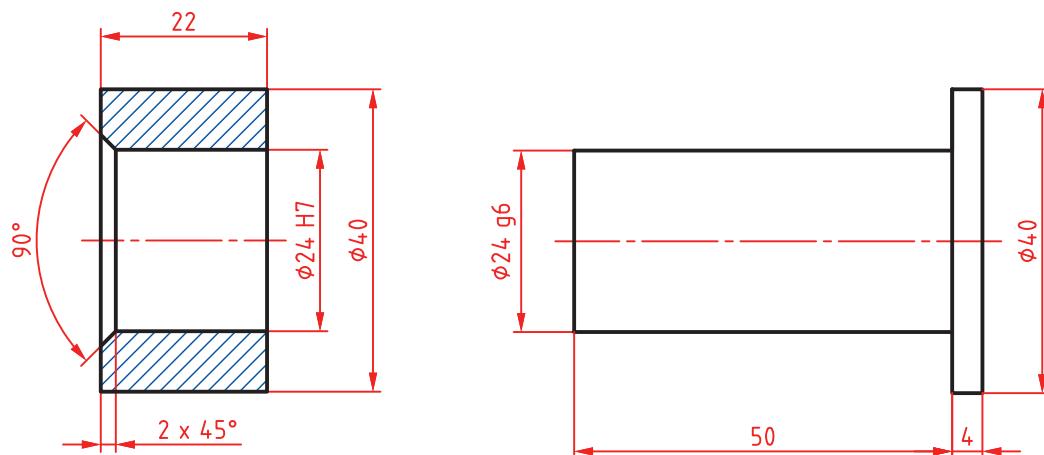


شکل ۲۶

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

فعالیت  
عملی ۳




پس از ترسیم هر یک از شکل های داده شده، حدود سوراخ و میله را مشخص کنید. ضمناً مشخص کنید که انطباق ها از چه نوعی هستند. (پس از بررسی متن، دوباره خودتان مستقلًا کار را انجام دهید و نتایج را بررسی نمایید).

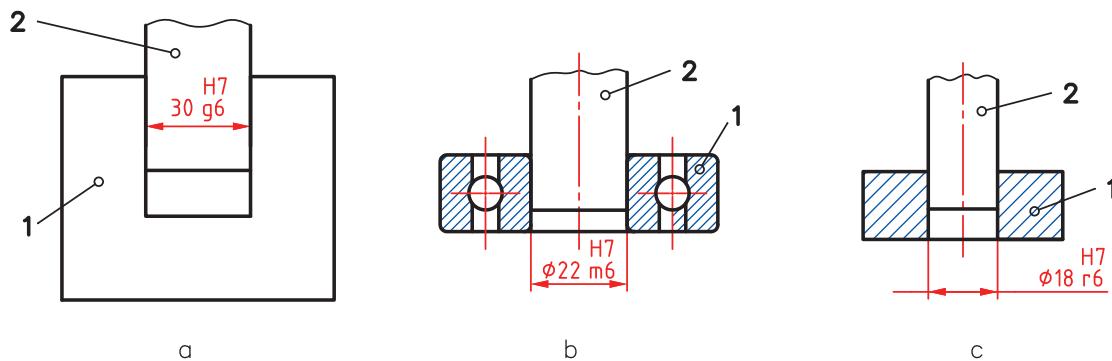

شکل ۲۷

**یک سؤال مهم!** چگونه می توان در مکانیزم های مختلف، نوع انطباق را معین کرد؟  
تعیین انطباق به چگونگی عملکرد میله و سوراخ بستگی دارد. برای نمونه محورهایی که در جعبه دنده قرار دارند باید بتوانند به گونه ای بازی دار، در یاتاقان های خود قرار گیرند. انطباق یک بلبرینگ روی محور باید بدون هیچ گونه لقی و از نوع روان باشد و انطباق یک چرخ دندانه روی فلاپلوب خودرو (چرخ طیار) از گونه فشاری سنگین.

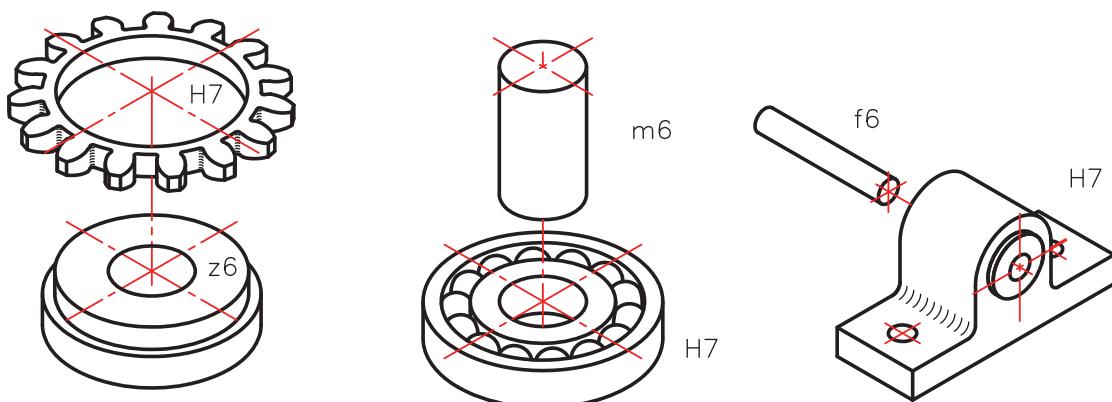

شکل ۲۸

با این همه بهترین کار استفاده از جدول‌هایی است که به طور تجربی و در طول سالیان دراز در صنعت تدوین شده است. به نمونه‌ای توجه کنید. این جدول‌ها هم برای حالت سوراخ‌مبنا و هم برای میله مبنا قابل مراجعه هستند.

مثال‌هایی از کاربرد	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا	دستگاه سوراخ مبنا	
بوش یاتاقان‌ها - صفحات روتور ماشین‌های برق	با فشار زیاد	R7 S7	H7	r6 s6
بوش یاتاقان‌ها - اهرم و لنگ روی میله	نشیمن محکم بدون ضامن	N7		n6
چرخ‌دنده‌ها - چرخ تسمه‌ها حلقه داخلی بلبرینگ روی میله	سوار شدن به وسیله چکش با ضامن	M7		m6
فلکه‌ها - اهرم‌ها	بانیروی کمتر و با ضامن (جلوگیری کننده از چرخش)	K7		k6
چرخ‌دنده‌های عوض شونده در جعبه‌دنده حلقه‌های خارجی بلبرینگ‌ها در موقع سوار شدن در جای خود	اتصال به آسانی	J7		j6
قسمت‌هایی با حرکت انتقالی - پین دسته‌ها - فلاش‌های متحوال مرکز کننده	قابل حرکت انتقالی با دست	H7		h6
چرخ‌دنده‌های آزاد - میله دستگاه تقسیم ماشین فرز - پیستون‌ها	متحرک با بازی کم	G6		g6
یاتاقان‌ها - غلاف‌ها - میله‌ها با دور زیاد	متحرک	F7		f7
میله پیچ‌های حرکتی - میله‌های گذرنده از داخل چند یاتاقان - میله‌ها با دور متوسط	قسمت‌های متحرک با بلزی نسبتاً زیاد	E8		e8
میله‌های ترانسمیسیون و چرخ‌های آزاد روی آنها	متحرک با بازی خیلی زیاد	D9		d9

**یادداشت:** برای آنکه بتوان اطلاعات مربوط به انطباق را سریع‌تر به دست آورد، جدول‌های تفسیر شده‌ای در استاندارد ایزو هست. به نمونه‌هایی توجه کنید.

پودمان ۱: تولارنس گذاری و انطباقات

اندام‌های نامی		H11-e11			H9-d10			H9-e9			H8-f7			H7-g6				
>	≤	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه		
min -	mm	۶۰	۱۲۰	۱۸۰	۲۰	۵۲/۵	۸۵	۱۴	۳۹	۶۴	۶	۱۸	۳۰	۲	۱۰	۱۸		
۳	۶	۷۰	۱۴۵	۲۲۰	۳۰	۶۹	۱۰۸	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰	۲۵	۴۰	۴	۱۴	۲۴		
۶	۱۰	۸۰	۱۷۰	۲۶۰	۴۰	۸۷	۱۳۴	۲۵	۶۲	۹۷	۱۳	۳۱/۵	۵۰	۵	۱۷	۲۹		
۱۰	۱۸	۹۵	۲۰۵	۳۱۵	۵۰	۱۰۶/۵	۱۶۳	۳۲	۷۵	۱۱۸	۱۶	۳۸/۵	۶۱	۶	۲۰/۵	۳۵		
۱۸	۳۰	۱۱۰	۲۴۰	۳۷۰	۶۵	۱۳۳	۲۰۱	۴۰	۹۲	۱۴۴	۲۰	۴۷	۷۴	۷	۲۴	۴۱		
۳۰	۴۰	۱۲۰	۲۸۰	۴۴۰		۸۰	۱۶۱	۲۴۲	۵۰	۱۱۲	۱۷۴	۲۵	۵۷	۸۹	۹	۲۹/۵	۵۰	
۴۰	۵۰	۱۳۰	۲۹۰	۴۵۰														
۵۰	۶۵	۱۴۰	۳۳۰	۵۲۰		۱۰۰	۱۹۷	۲۹۴	۶۰	۱۳۴	۲۰۸	۳۰	۶۸	۱۰۶	۱۰	۳۴/۵	۵۹	
۶۵	۸۰	۱۵۰	۳۴۰	۵۳۰														
۸۰	۱۰۰	۱۷۰	۳۹۰	۶۱۰		۱۲۰	۲۳۳/۵	۳۴۷	۷۲	۱۵۹	۲۴۶	۳۶	۸۰/۵	۱۲۵	۱۲	۴۰/۵	۶۹	
۱۰۰	۱۲۰	۱۸۰	۴۰۰	۶۲۰														
۱۲۰	۱۴۰	۲۰۰	۴۵۰	۷۰۰														
۱۴۰	۱۶۰	۲۱۰	۴۶۰	۷۱۰		۱۴۵	۲۷۵	۴۰۵	۸۵	۱۸۵	۲۸۵	۴۳	۹۹/۵	۱۴۶	۱۴	۴۶/۵	۷۰	
۱۶۰	۱۸۰	۲۳۰	۴۸۰	۷۳۰														
۱۸۰	۲۰۰	۲۴۰	۵۳۰	۸۲۰														
۲۰۰	۲۲۵	۲۶۰	۵۵۰	۸۴۰		۱۷۰	۳۲۰	۴۷۰	۱۰۰	۲۱۵	۳۳۰	۵۰	۱۰۹	۱۶۸	۱۵	۵۲/۵	۹۰	
۲۲۵	۲۵۰	۲۸۰	۵۷۰	۸۶۰														
۲۵۰	۲۸۰	۳۰۰	۶۲۰	۹۴۰														
۲۸۰	۳۱۵	۳۳۰	۶۵۰	۹۷۰		۱۹۰	۳۶۰	۵۵۳۰	۱۱۰	۲۴۰	۳۷۰۰	۵۶	۱۲۲/۵	۱۸۹	۱۷	۵۹	۱۰۱	
۳۱۵	۳۵۵	۳۶۰	۷۲۰	۱۰۸۰			۲۱۰	۳۹۵	۵۸۰	۱۲۵	۲۶۵	۴۰۵	۶۲	۱۳۵	۲۰۸	۱۸	۶۴/۵	۱۱
۳۵۵	۴۰۰	۴۰۰	۷۶۰	۱۱۲۰														
۴۰۰	۴۵۰	۴۴۰	۸۴۰	۱۲۴۰			۲۳۰	۴۳۲/۵	۶۳۵	۱۳۵	۲۹۰	۴۴۵	۶۸	۱۴۸	۲۲۸	۲۰	۷۱/۵	۱۲۳
۴۵۰	۵۰۰	۴۸۰	۸۸۰	۱۲۸۰														

در این جدول گونه‌ای از انطباق بازی دار، در دستگاه سوراخ مینا داده شده است. بیشترین اختلاف میان اندازه‌های سوراخ و میله با «بیشینه» و کمترین اختلاف میان آنها با عنوان «کمینه» در جدول داده شده است.



فعالیت ۱۰



می خواهیم یک بلبرینگ را روی یک میله (روش سوراخ مبنا) سوراخ کنیم. به فرض آنکه سوراخ بلبرینگ به قطر  $30\text{ mm}$  و با کیفیت  $H7$  باشد، حدود اندازه های میله و سوراخ را معین کنید (میله با کیفیت  $m6$ ).

فعالیت  
عملی ۴

برای قطعه ای که داده شده است، ضمن تعیین پرداخت ها، تولرانس ها و انطباقات را با توجه به آنچه که تاکنون دریافت کرده اید مشخص نمایید. پس از اندازه گذاری کامل، به هنرآموز تحويل دهید.

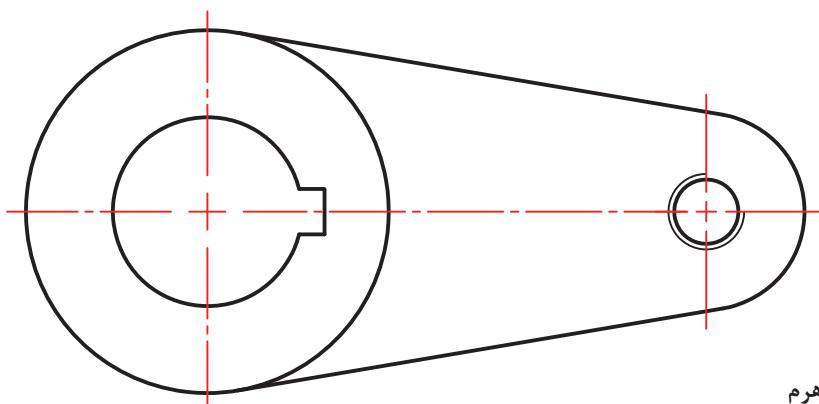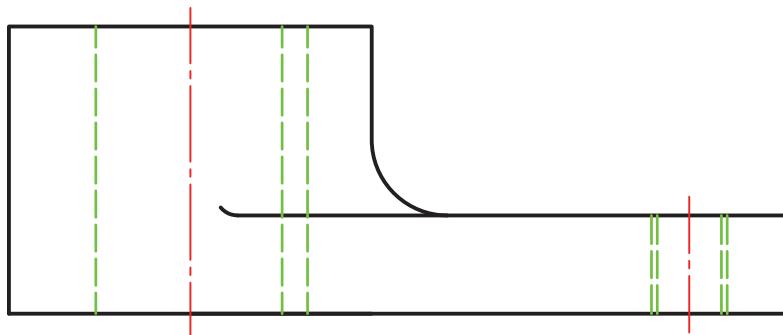

نام: اهرم  
جنس: چدن

شکل ۲۹

برای انجام کار می توانید با دوستان خود و همچنین هنرآموز محترم مشورت کنید.

۲۴



پودمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

فعالیت  
عملی ۵



برای قطعه‌ای که تصاویر آن داده شده است، موارد زیر را با توجه به آنچه تاکنون فرا گرفته‌اید، روی نقشه موجود یا کپی از آن انجام دهید.

- پرداخت‌ها
  - تولرانس‌ها
  - انطباقات
  - اندازه گذاری کامل
- دقت کنید که این فعالیت را بایستی خود (بدون مشورت) انجام دهید.

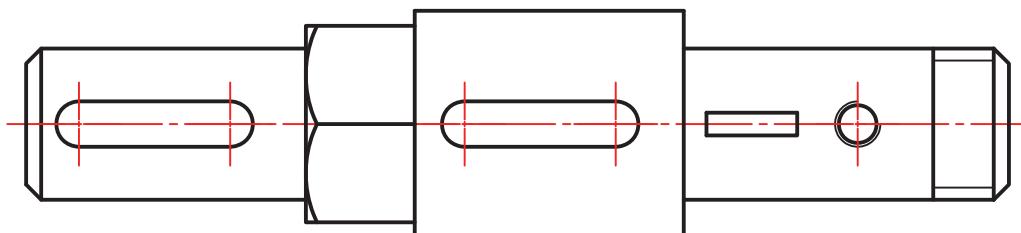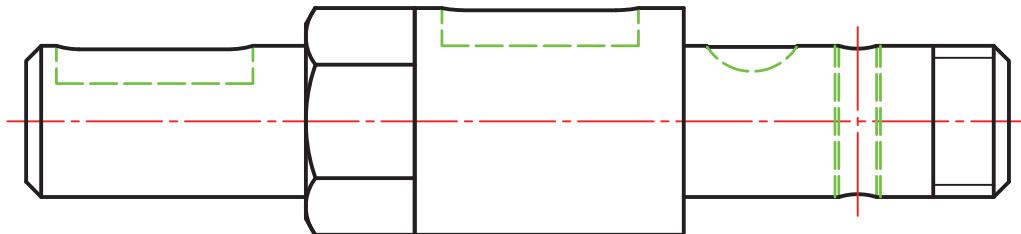


نام: محور  
جنس: فولاد

شکل ۳۰

## تولرانس هندسی

به شکل‌های زیر نگاه کنید. در این شکل‌ها سه وسیله دیده می‌شود.

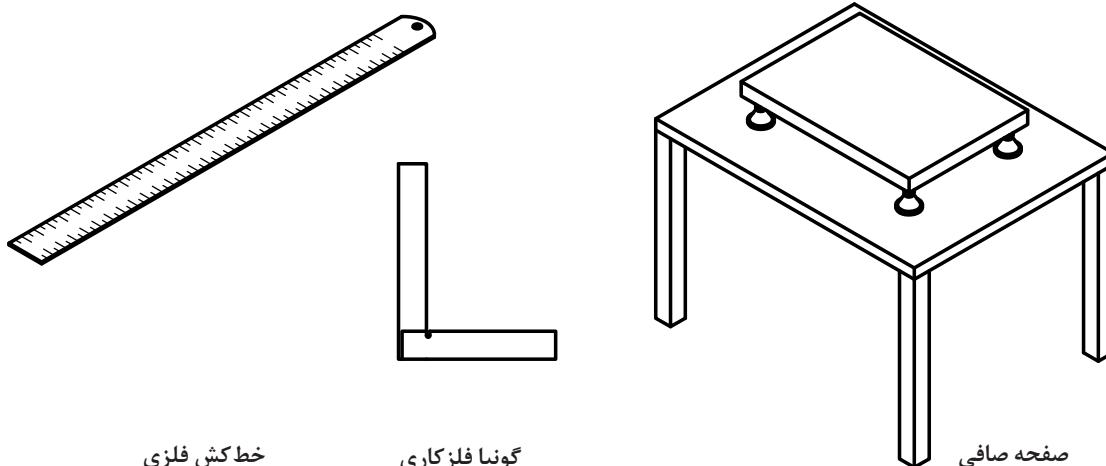


شکل ۲۱

در شکل سه وسیله مرجع را می‌بینید. از خط کش فلزی برای کشیدن خط راست، از گونیا برای اطمینان از  $90^\circ$  درجه بودن گوشه‌ها و از صفحه صافی به منظور خط کشی یا کنترل‌های دقیق استفاده می‌شود. اما آیا می‌توان خط کشی فلزی ساخت که لبه آن کاملاً مستقیم باشد؟ آیا می‌توان گونیایی داشت که زاویه  $90^\circ$  درجه را دقیقاً دارا باشد؟ و سرانجام آیا صفحه صافی می‌تواند کاملاً تخت باشد؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است! در این صورت مسئله‌ای مهم در مقابل صنعتگران پدیدار می‌شود، ساخت شکل‌های هندسی با خط! پس سازندگان باید بتوانند این خطاهای هندسی (خطاهای شکلی) را به گونه‌ای قابل قبول تحمل نمایند. بنابراین همان‌گونه که برای ساخت میله یا سوراخ باید تولرانس در نظر گرفت، برای ساخت یک شکل هم می‌توان تولرانس در نظر داشت.

تجربه ثابت می‌کند که ساخت یک شکل دقیق هندسی امکان ندارد.


فرض کنید می‌خواهیم خط کشی فلزی بسازیم:

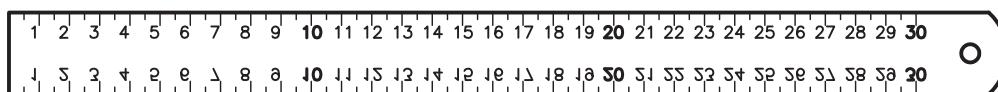

شکل ۲۲


وظیفه این خط کش چیست؟ روشن است، وسیله‌ای برای کشیدن خط راست. اما امکانات ما برای ساخت آن چیست؟ آیا می‌توان خط کشی ساخت که لبه آن کاملاً مستقیم و بدون خط باشد؟ چون پاسخ منفی است، باید راست بودن لبه خط کش تولرانس گذاری شود. به شکل دقت کنید:

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

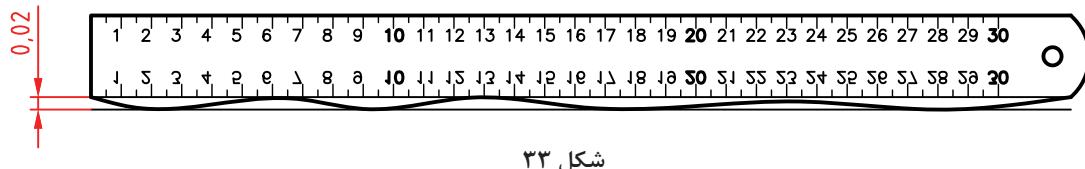

شکل ۳۳

طرح  $0.02\text{mm}$  را برای انحراف لبه خط کش از مستقیمی، مجاز دانسته. این  $0.02$  را «تولرانس هندسی» گویند که میزان انحراف لبه را از مستقیمی محدود می‌کند. آن را روی نقشه به صورت شکل زیر نمایش می‌دهند (با مفهوم: مستقیمی برابر  $0.02$ ).

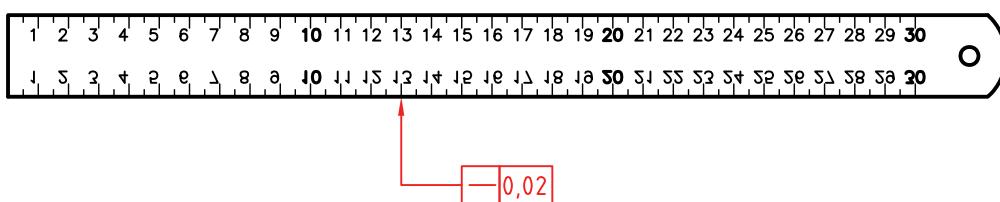


شکل ۳۴

G.P.S امروزه مبحث تولرانس گذاری هندسی را با استاندارد مهندم یا «مشخصه‌دهی هندسی محصول» یا (Geometrical Product Specification) معین می‌کنند. در اینجا افزوده می‌شود، زمانی که نقشه‌ای را برای ساخت به یک کارگاه یا شرکت تحویل می‌دهند، کارفرما یعنی صاحب کار، محصولی را درخواست می‌کند که دقیقاً مطابق خواسته‌هایش که در نقشه داده شده، باشد. او به روش کار شما و چگونگی تولید قطعه، کاری ندارد. با این حال کوچک‌ترین اشکالی را در قطعه خود، نخواهد پذیرفت. پس ماشین کار و سازنده باید با نهایت دقت کوشش کند که قطعه ساخته شده، درخواست‌های کارفرما را پوشش دهد. البته اگر نقشه ابهام یا اشکالی دارد، بلافصله باید به کارفرما برگردانده شود، که مشکلات را رفع کند. دقت کنید:

سازنده هرگز نباید، با نظر خود تغییری در نقشه بدهد. حتی کوچک‌ترین تغییر!

پس باید دقیقاً در چهارچوب نقشه و متعهد به آن، کار کند. تمام کوشش استانداردها برای آن است که مفاهیم مورد درخواست طراح و سپس کارفرما یا سفارش‌دهنده، به‌طور کامل و با دقت هر چه بیشتر، به سازنده منتقل شود. از این‌رو، شما برای آن که در آینده با مشکلاتی از این دست، روبرو نشوید، باید موارد مربوط به خواندن نقشه را، هر چه بهتر فرآگیرید.

**تعریف -** تولرانس هندسی میزان انحراف از شکل هندسی را معین می‌کند. به چند قطعه پر کاربرد صنعتی نگاه کنید.

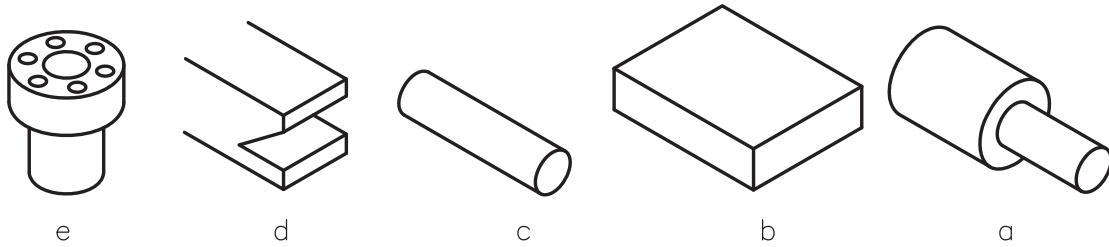

شکل ۲۵

(a) قطعه لولایی، برای آن، هم محور بودن دو استوانه، مهم ترین نیاز است.

(b) صفحه‌ای که تخت بودن، با دقت زیاد، ویژگی مهم آن است.

(c) استوانه که در مورد آن، مستقیمی محور، فاکتوری اساسی است.

(d) شیار دم چپله، که دقت شکلی شیار اهمیت بالا دارد.

(e) قطعه اتصال فلانچی، که در آن موقعیت سوراخ‌ها نسبت به هم و نسبت به محور قطعه بسیار مهم است.

به این ترتیب تولید کننده، باید به صورت‌های مختلف و با تمیزیات مناسب، کارها را به گونه‌ای بسازد که در هنگام سوار کردن (مونتاژ) و به کار بردن مشکلی پیش نیاید. تمام این مسائل را می‌توان با استفاده از نمادهای مختلف در نقشه‌ها مشخص کرد.

**یادداشت:** برای رسیدن به نتایج مورد نظر، مدیریت تولید بایستی شرایط و مواردی را معین و آماده نماید که سازندگان بتوانند به دقت‌های لازم در تولید برسند.

**نشانه‌ها** – نشانه‌ها یا کدها و علائم مربوط به تولرانس‌های هندسی، در حقیقت از انحراف‌هایی که برای قطعه، نسبت به شکل هندسی (شکل مطلقاً دقیق)، در هنگام تولید پیش می‌آید، نتیجه شده‌اند. در جدول، این بیراهی‌ها (انحراف‌ها) و دیگر کدهای مورد نیاز را ببینید.

نماد (نشانه – علامت)	توصیف	ملحوظات
	اشاره به جز مورد نظر	سطحی که از نظر هندسی به آن مراجعه می‌شود
	سطح مبنا	سطحی که از نظر هندسی به آن مراجعه می‌شود
	اندازه ثئوری	اندازه دقیق نامی
	ناحیه در ارتباط با تولرانس	محدوده‌ای که تولرانس به آن تعلق می‌گیرد
	اصل بیشترین شرایط ماده	سوراخ در کمینه و میله در بیشینه اندازه خود

پودمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

سوراخ در بیشینه و میله در کمینه اندازه خود	اصل حداقل ماده	
مقدار مستقیم بودن، تولرانس فرم	مستقیمی	—
مقدار تخت بودن، تولرانس فرم	تختی	
میزان دایره‌ای بودن، تولرانس فرم	دایره‌ای	
میزان استوانه‌ای بودن، تولرانس فرم	استوانه‌ای	
دقت یک خط غیرمستقیم، تولرانس فرم	شکل هر خط (لبه)	
دقت یک سطح غیرتخت، تولرانس فرم	شکل هر سطح	
برای دو لبه یا خطها ...، تولرانس جهت	موازی بودن	//
یک لبه یا سطح بر ...، تولرانس جهت	عمود بودن	⊥
دقت شکلی زاویه، تولرانس جهت	زاویه داشتن	
فاصله دو محور ...، تولرانس موقعیت	هم محور بودن	
موقعیت اجزا نسبت به مبنا، تولرانس موقعیت	وضعیت	
متقارن بودن، تولرانس موقعیت	تقارن	=
دویدگی‌های جزئی، تولرانس لنگی	لنگی جزئی (دویدگی)	
دویدگی کلی، تولرانس لنگی	لنگی کلی (دویدگی)	
تنها به استوانه اشاره می‌کند	شكل استوانه	
روی خط اندازه، اندازه‌گذاری هم ممکن است	محور استوانه مبناست	
روی خط اندازه، اندازه‌گذاری هم ممکن است	اشارة به محور استوانه	




با مراجعه به شکل ۳۶، مشخص کنید که هر یک از قطعات ممکن است دچار چه مشکلاتی از نظر شکلی، در هنگام تولید بشوند. نتایج را مرتب کنید و به دید هنرآموز برسانید. آیا می‌توانید عیوب احتمالی را با رسم شکل هم نشان دهید؟

### کاربرد نشانه‌ها در نقشه

بهتر است نشانه‌های تولرانس هندسی و مفاهیم آنها را طی چند نقشه بررسی کنیم.


الف) محوری باید مطابق شکل ساخته شود.

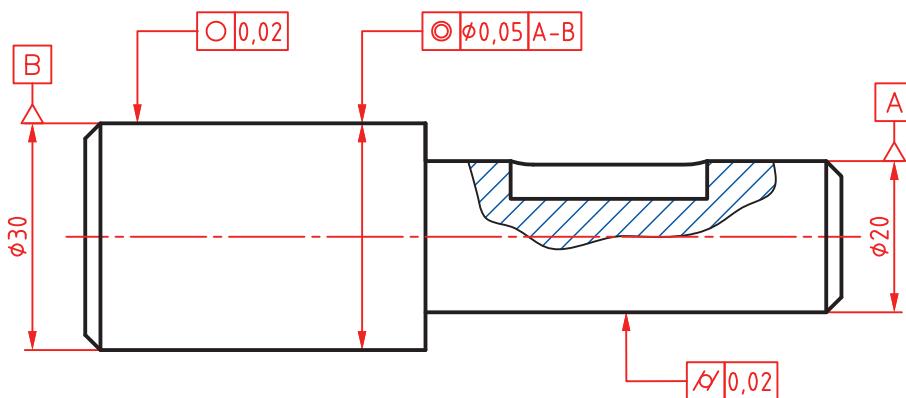

شکل ۳۶

با توجه به اطلاعات دریافت شده از جدول نشانه‌ها، محور استوانه ۰۲۰ به عنوان مبنا انتخاب شده است. پس دو سر محور با A و B به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.

- نشانه‌های داده شده روی محور استوانه قطر ۳۰، به مفهوم آن است که: محور این استوانه باید با تولرانس ۰/۰۵ با محور استوانه قطر ۲۰، هم محور باشد.
- نشانه دایره‌ای بودن روی استوانه بزرگ، به مفهوم آن است که در هر نقطه که، دایره‌ای بودن را کنترل کنیم، حداکثر خطای تواند برابر ۰/۰۲ باشد.
- علائمی که به سطح استوانه قطر ۲۰ تکیه کرده، به مفهوم استوانه‌ای بودن این قسمت به میزان ۰/۰۲ خواهد بود. برای درک بهتر به شکل نگاه کنید:

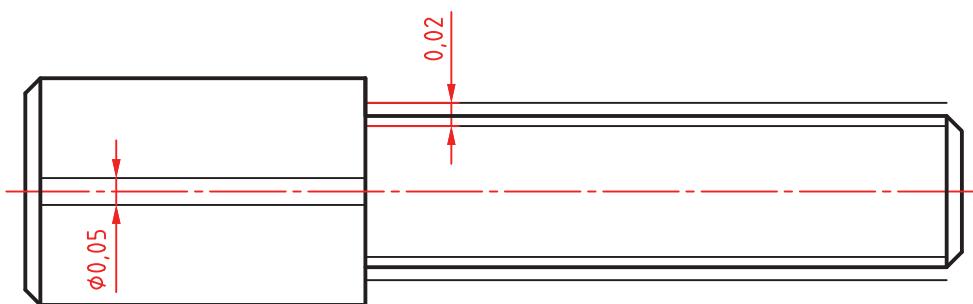

شکل ۳۷

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات

- استوانه قطر  $20 \pm 0.05$  مجاز است میان دو استوانه هندسی (به طور فرضی، مطلقاً دقیق) به فاصله  $20 \pm 0.02$  بازی داشته باشد.


- محور استوانه قطر  $30 \pm 0.05$ ، باید داخل یک استوانه دقیق فرضی به قطر  $50 \pm 0.05$  و هم محور با استوانه مبنا، قرار گیرد. و دایره های موجود روی استوانه بزرگ باید میان دو دایره هندسی به فاصله  $20 \pm 0.02$  قرار داشته باشند.

**یادداشت:** تمام این موارد توسط کارفرما (سفارش دهنده) مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد. از این نظر است که بر رعایت درخواست های نقشه تأکید می کنیم.

فعالیت  
عملی ۶




شکل محور داده شده را با اندازه برداری از روی آن، ترسیم نمایید.

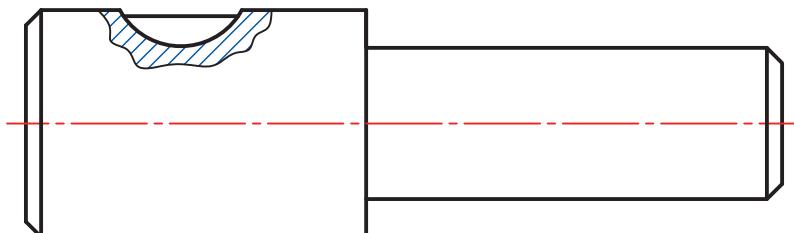


شکل ۲۸

محور استوانه بزرگ تر مبنا می باشد. هر مقطع از استوانه کوچک تر باید از نظر دایره های بودن، بیش از  $0.03 \pm 0.005$  انحراف نداشته باشد. استوانه بزرگ از نظر استوانه های بودن برابر  $20 \pm 0.02$  تولرانس داشته باشد. با در نظر گرفتن نشانه های انطباقی  $m6$  برای استوانه کوچک و  $g6$  برای استوانه بزرگ، نقشه را به طور کامل اندازه گذاری کنید. ب) قطعه ای که در شکل می بینید، بدنه یک گیره کوچک است. در این قطعه افزون بر اندازه های نامی، مسائل بسیار دیگر در ارتباط با شکل هندسی آن مطرح است.

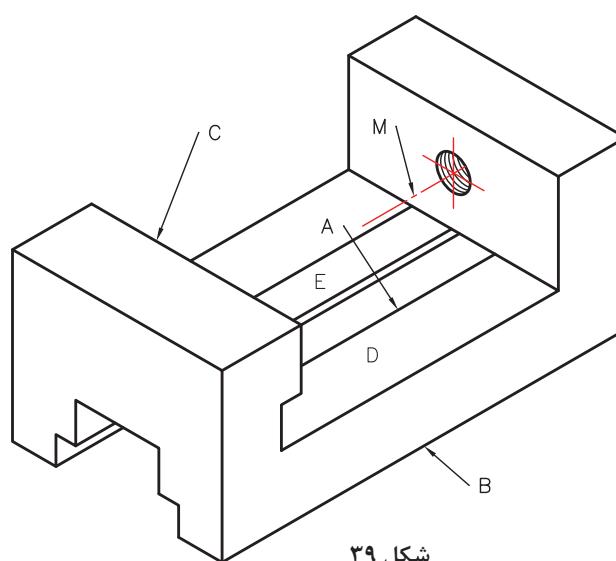

شکل ۲۹

برای نمونه، سطح E و سطح روبه رویش یعنی A باید موازی باشند، سطح C باید بر سطح D عمود باشد، محور M باید هم با سطح D موازی و هم بر سطح C عمود باشد. یادآور می شود که باید این موارد در نقشه مشخص شود. اکنون به نقشه همین بدن نگاه کنید.

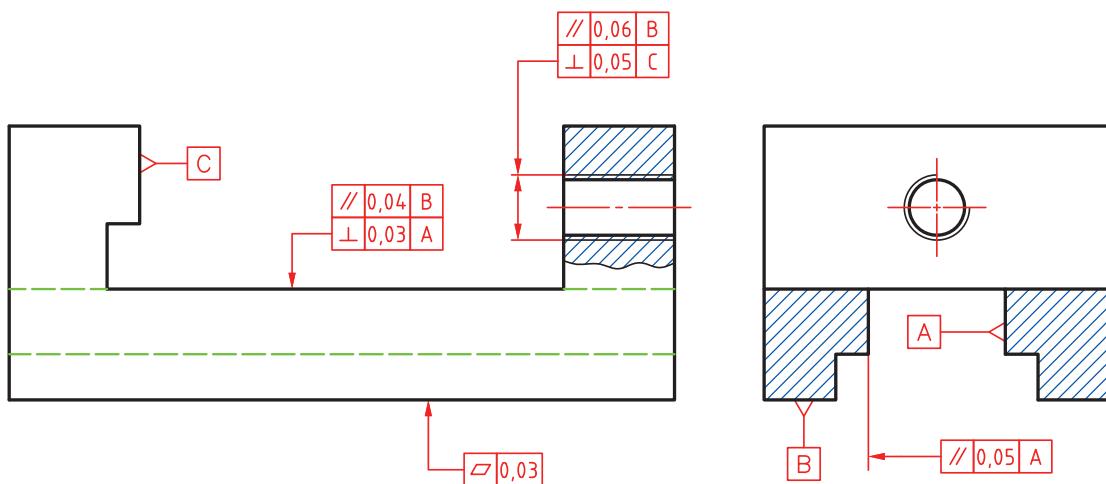

شکل ۴۰


- برای محور سوراخ، موازی بودن با کف قطعه و عمود بودنش بر سطح C قید شده است.
- برای سطح D گفته شده است که بر A عمود و با B موازی باشد.
- کف گیره بایستی به اندازه  $30^{\circ}$  و یا کمتر دارای تختی باشد.
- دیواره E موازی باشد با سطح مبنای A به میزان  $5^{\circ}$ .

نقشه داده شده در شکل ۴۱ را دوباره (با اندازه برداری از روی شکل) ترسیم کنید و با در نظر گرفتن پرداخت ها و اندازه گذاری، کامل کنید.

فعالیت  
عملی ۷



پ) محوری دارای سه بخش باید ساخته شود.

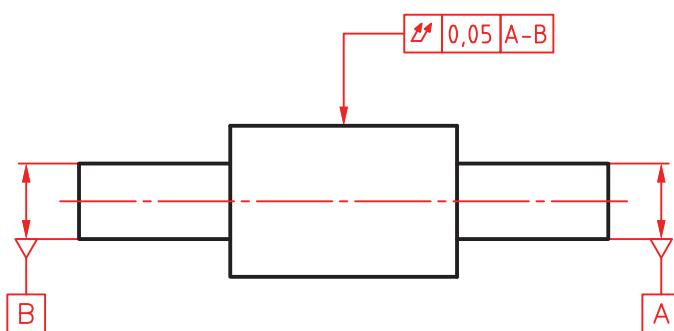


شکل ۴۱

پودهمان ۱: تولرانس گذاری و انطباقات


در مورد آن، مهم‌ترین موضوع، هم محور بودن استوانه‌های کوچک است. مبنا بودن محور استوانه‌های کوچک را با A و B مشخص کرده‌ایم. مفهوم کد روی شکل این است: لنگی کلی این استوانه نباید از  $0/0.5$  درجه تجاوز کند.

ت) قطعه راهنمای دارای شیار دم‌چلچله باید با زاویه نامی  $60^\circ$  درجه ساخته شود. اگر سطح افقی را مبنا بگیریم (A)، سطح دیگر به میزان  $2/0$  دارای تولرانس خواهد بود.

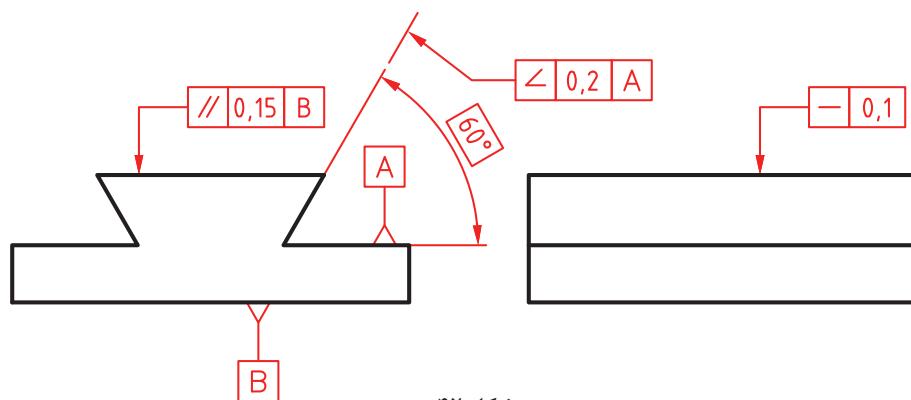

شکل ۴۲

ث) به قطعه یاتاقان نگاه کنید. در این قطعه موارد مهمی وجود دارد که باید تولرانس گذاری هندسی شود.

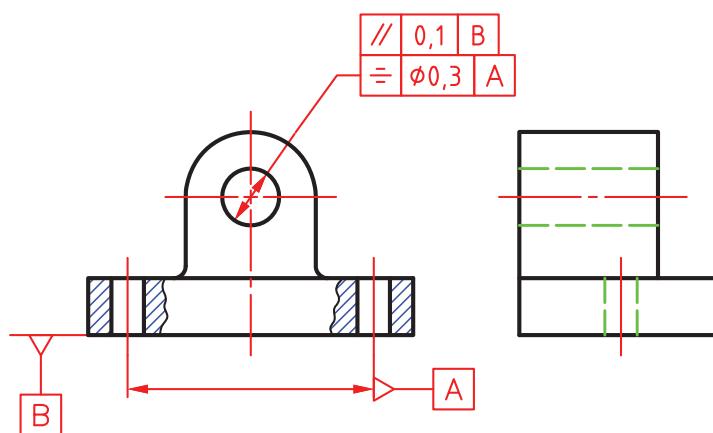

شکل ۴۳

برای نمونه، موازی بودن محور سوراخ بزرگ با کف قطعه، تقارن دو سوراخ عبور پیچ با محور سوراخ یاتاقان، از آن جمله است.

نقشه کارگاهی مربوط به یاتاقان را ترسیم کنید (با قید پرداخت‌ها، تولرانس‌ها، انطباقات و کدهای هندسی، اندازه‌گذاری، کادر، جدول کامل و...).

فعالیت  
عملی ۸




## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاپیستگی‌ها)
۳	۱- استخراج ابعاد قطعه با توجه به تولرانس‌های ابعادی ۲- استخراج روش تولید از روی نقشه ۳- استخراج مقدار میزان تولرانس هندسی قطعه از نقشه	بالاتر از حد انتظار		تولرانس‌گذاری نقشه‌های صنعتی
۲	۱- استخراج ابعاد قطعه با توجه به تولرانس‌های ابعادی ۲- استخراج مقدار تولرانس هندسی قطعات با توجه به مقادیر تولرانس هندسی نقشه	در حد انتظار (کسب شایستگی)		تشریح مفاهیم تولرانسی نقشه‌های صنعتی
۱	استخراج ابعاد قطعه با توجه به نقشه	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰


## پودمان ۲

### استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

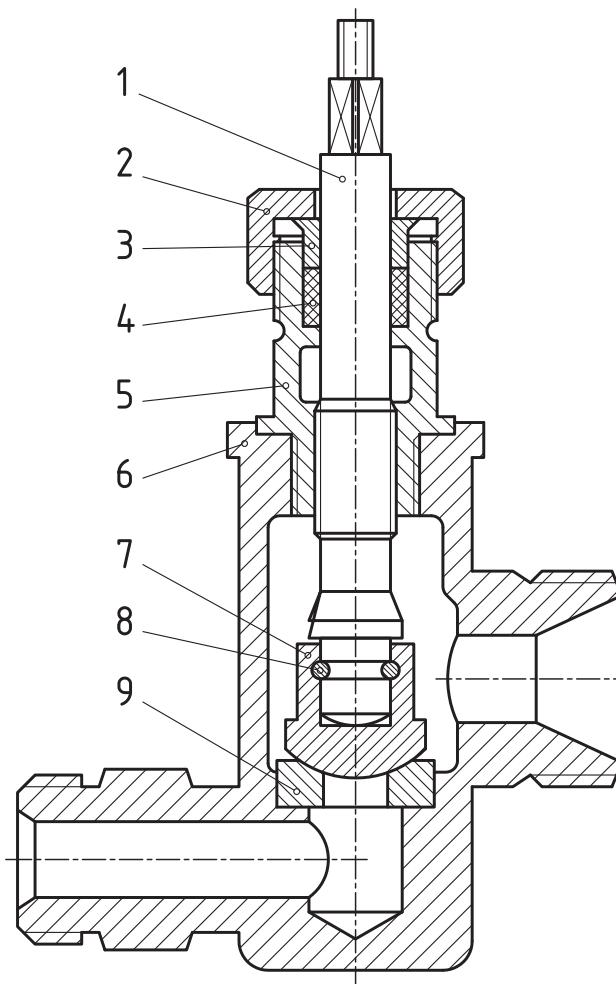

## نقشه‌های ترکیبی

نقشه ترکیبی نشان دهنده مجموعه‌ای از قطعات مربوط به یک وسیله معین است. به نقشه‌های زیر نگاه کنید.

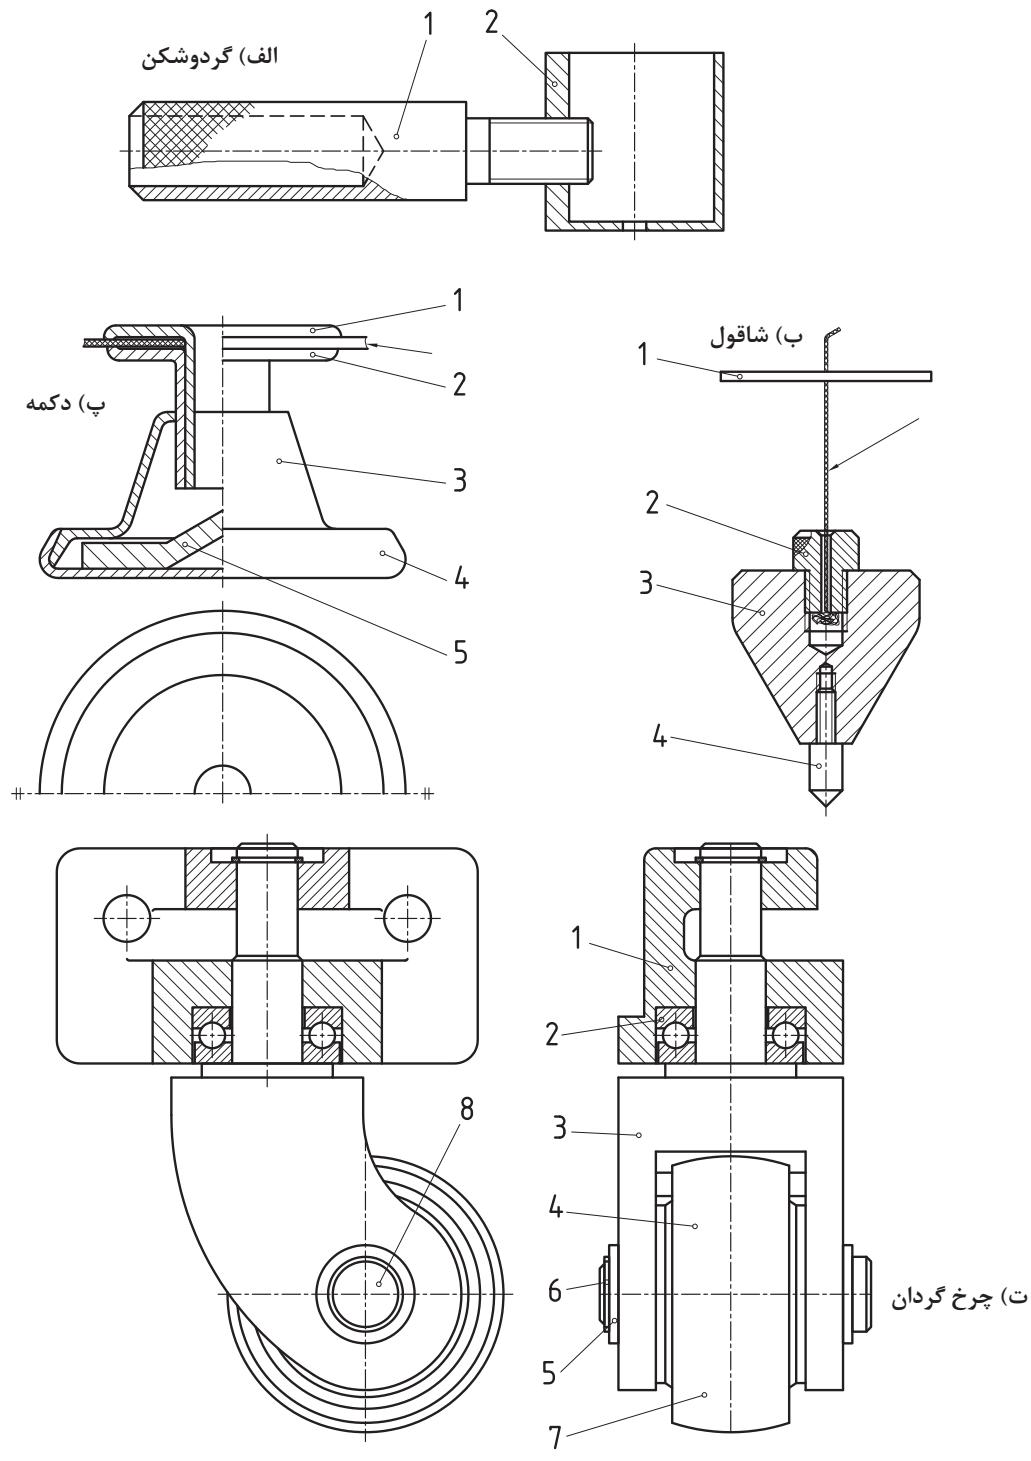

شکل ۱

پودهمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

در باره آنها می‌توان گفت:

- هر یک برای انجام کاری معین طراحی شده‌اند.
- هر کدام از آنها دارای چندین قطعه است.
- این قطعات در این وسایل، دارای تناسب لازم نسبت به یکدیگر هستند.
- به این نقشه‌ها ترکیبی می‌گوییم.
- در این نقشه‌ها هر قطعه غیرتکراری، با شماره‌ای مشخص می‌شود (برای قطعات تکراری، فقط یک شماره گذاشته می‌شود).
- هر قطعه با شماره خود شناسایی خواهد شد.
- نقشه ترکیبی، نخستین نقشه‌ای است که برای یک پروژه رسم می‌شود.

فعالیت ۱



در هر یک از نقشه‌های مربوط به شاقول، دکمه، گردوشکن و چرخ گردان، قطعات را با گفتن نام آنها بررسی کنید و در جدول بنویسید.

نام مجموعه	تعداد قطعه	نام قطعه شماره ۱	نام قطعه شماره ۲	نام قطعه شماره ۳	نام قطعه شماره ۴	نام قطعه شماره ۵	نام قطعه شماره ۶	نام قطعه شماره ۷	نام قطعه شماره ۸
شاقول									
دکمه									
گردوشکن									
چرخ گردان									

## کاربردهای نقشه ترکیبی

کاربردهای مهم این نقشه در سه زمینه است:


- ۱ در طراحی‌های اولیه، که به کمک آن، اجزاء مجموعه و تناسب آنها بررسی می‌شود.
- ۲ برای سوار کردن قطعات ساخته شده (نقشه مونتاژ).
- ۳ برای تعمیرات که به کمک آن یک تعمیرکار می‌تواند چگونگی باز کردن و مونتاژ بعدی را بررسی کند.

زمانی می‌گوییم که یک نقشه ترکیبی را خوانده‌ایم که نکته‌های زیر را دریافته باشیم:

- نام و تعداد قطعات مجموعه
- نام هر قطعه و وظیفه آن در مجموعه
- چگونگی کار مجموعه

## چگونگی تشخیص قطعات

برای شناسایی قطعات و شکل آنها، باید نام مجموعه و کارکرد آن را بدانیم. این دو مورد ما را به درک شکل قطعات راهنمایی می‌کند. به نقشه زیر نگاه کنید. این نقشه یک جک را نشان می‌دهد.

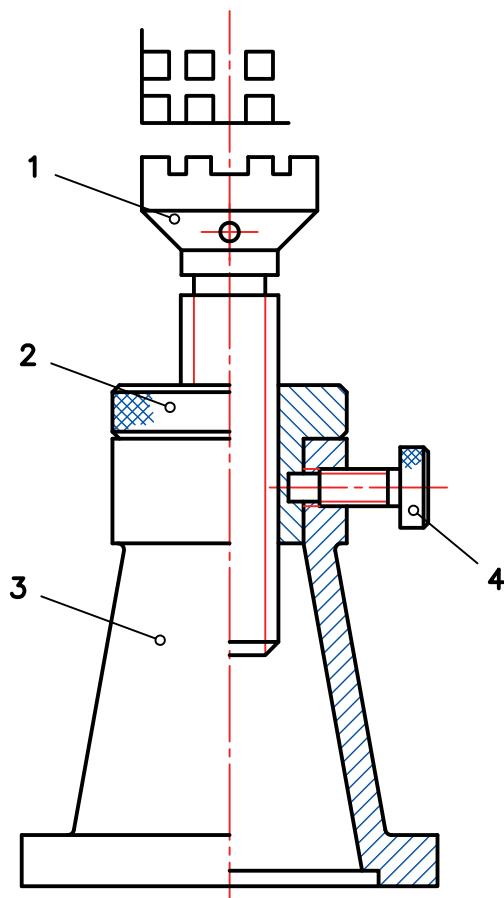

شکل ۲

جک و کاربرد آن را می‌شناسیم. از آن برای بلند کردن سنتگینی استفاده می‌شود. پس وجود پیچ و مهره، اهرم و پایه، در آن را بدیهی می‌دانیم. به این دلیل، قطعات قابل شناسایی اند.

## پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

نقشه در حالت نیم‌برش است. پس تغییر جهت هاشور به خوبی جدا بودن قطعات و محدوده آنها را مشخص می‌کند. شماره‌گذاری، برش، دانستن چگونگی کار مجموعه، از مجموعه مواردی هستند که ما را در شناخت دقیق نقشه ترکیبی و به عبارت دیگر، خواندن آن یاری می‌کنند.

### فعالیت ۲



با مراجعه به نقشه جک، نام قطعات آن را مشخص کنید آنگاه همه اجزاء این مجموعه را به صورت تکی و به صورت اسکچ رسم کنید. پس از ارائه به هنرآموز و اطمینان از درستی آنها، تصاویر را با دقت رسم و اندازه‌گذاری کنید.

### فعالیت ۳




برای چهار وسیله داده شده در شکل ۱، قطعات را به صورت اسکچ رسم کنید و هر مورد روی یک برگ A4، سپس با مشورت با دوستانتان اشکالات را برطرف کنید و در نهایت به هنرآموز خود ارائه دهید.

## مکانیزم‌ها


معمولًاً منظور از مکانیزم، مجموعه‌ای از قطعات هستند که می‌توانند کار معینی را انجام دهند. برای نمونه، جک مورد بررسی، یک مکانیزم است که کار آن بلند کردن سنگینی می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با مکانیزم‌ها و کارکرد آنها، باید با نقشه چند مورد از اجزاء ماشین بیشتر آشنا باشیم.

### اجزاء ماشین

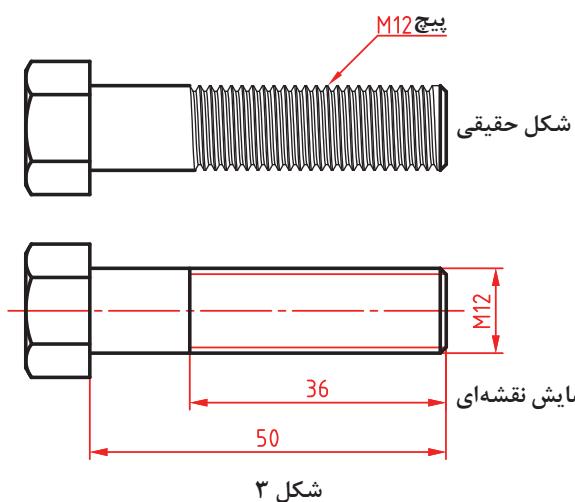


همان‌گونه که می‌دانید: اجزاء ماشین، قطعاتی هستند آشنا که در صنایع، مصرف‌های عمومی دارند. آنها بیشتر، در ویژگی‌هایی مشترکند. پس به دلیل آشنا بودن با آنها و کاربردشان، می‌توانیم آنها را به صورت بسیار ساده، در نقشه نمایش دهیم. به شکل نگاه کنید:

مورد دیگر آن که بسیاری از آنها مانند پیچ و مهره، خار، بلبرینگ و... را می‌توان با کیفیت خوب از بازار تهیه کرد. به شکل نگاه کنید:

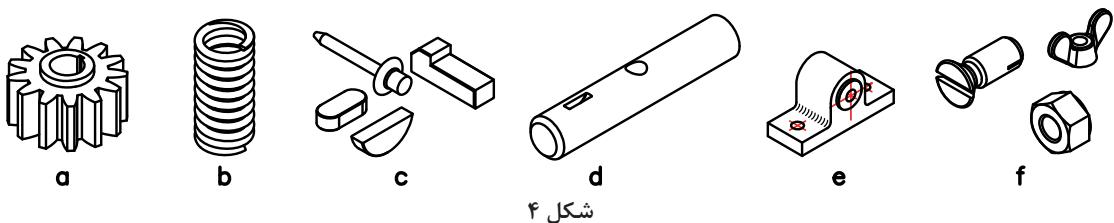

آیا می‌توانید در مورد نام و کارکرد و وظیفه هر یک شرح دهید؟


**پیچ و مهره:** شکل عمومی نمایش پیچ به همان صورت است که می‌دانید. معمولاً پیچ از دو قسمت بدنه و آچارخور تشکیل می‌شود. آچارخورها را به دلایل گوناگون، متفاوت می‌سازند. در شکل، پیچ سرشش گوش، برای اتصال را ببینید:

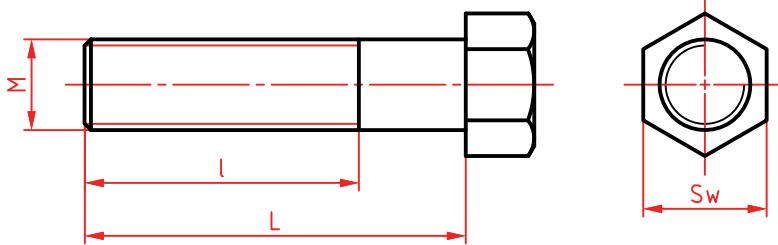

شکل ۵

در آن  $SW$  آچارخور است که در برخی نقشه‌ها با  $S$  و  $W$  هم آمده است. در نقشه،  $L$  طول کلی و  $L_c$  بخش دندانه شده است.


پیچ‌ها می‌توانند آچارخورهای دیگری هم داشته باشند. به شکل نگاه کنید:

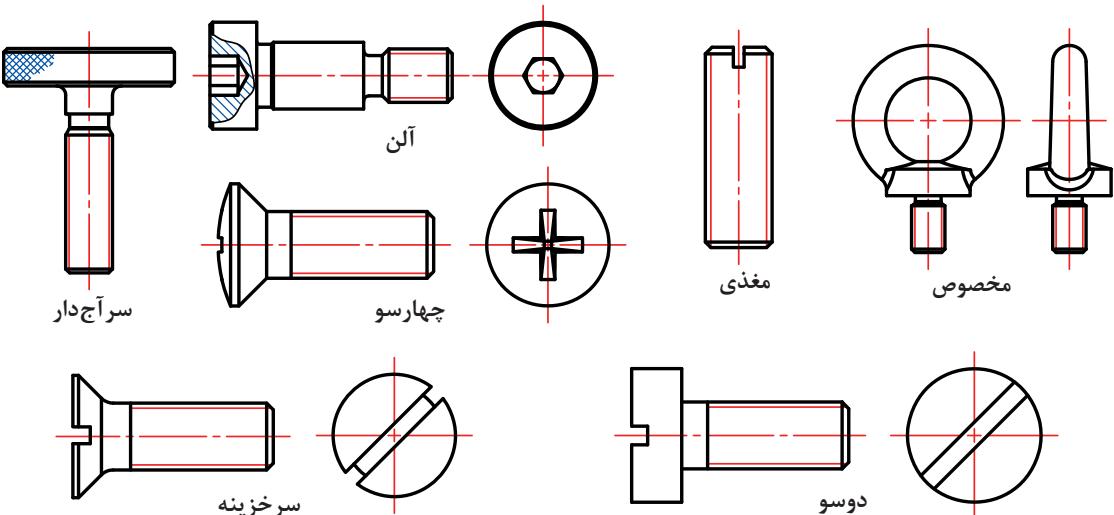

**یادداشت:** اندازه نامی طول پیچ همان  $L$  (طول کلی) است.

پومن ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

از نظر کاربرد، پیچ‌ها را به دو دسته اتصالی (مانند پیچ‌های بالا) و حرکتی (برای انتقال حرکت) تقسیم می‌کنند. پیچ‌های حرکتی انواع گوناگونی از دندانه را دارند. مهم‌ترین پیچ حرکتی، پیچ دنده ذوزنقه است.

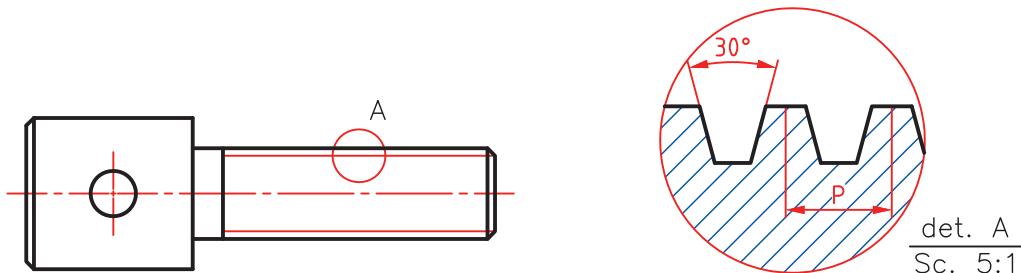

شکل ۷- پیچ دنده ذوزنقه


پیچ‌ها از نظر شکل نقشه‌ای یکسان هستند ولی برای مشخص کردن آنها از نشانه‌های مربوط به هر پیچ استفاده می‌شود. در جدول مشخصات پیچ‌های اتصال و حرکتی معروف‌تر را ببینید. در مشخصات مربوط به آنها باید قطر نامی و گام داده شود.

فعالیت ۴



با مراجعه به جداول کتاب همراه هنرجو انواع پیچ و علائم استاندارد آن‌ها را از نظر نوع دندانه در یک برگ A<sub>4</sub> با دست آزاد رسم کنید و مشخصات آن را بنویسید.

مهره‌ها هم با آچارخورهای گوناگونی ساخته می‌شوند. چند نمونه را ببینید.

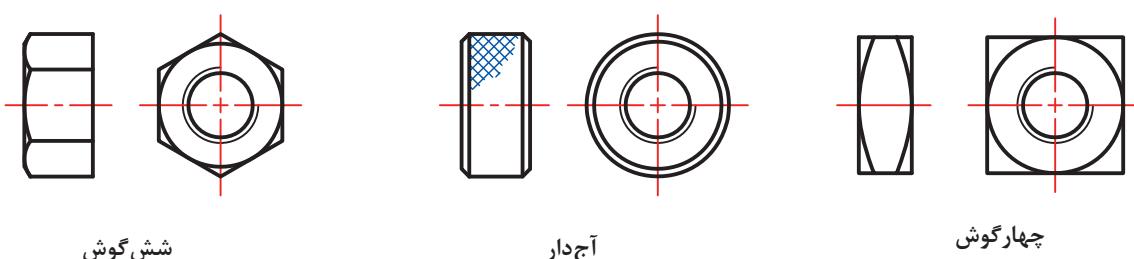

شکل ۸

**یادداشت:** بسیاری از مهره‌ها نیز در بدنه‌ها ساخته می‌شود که طبعاً نیاز به آچارخور ندارند.

## اندازه آچارخور

معمولًا برای پیچ‌های سرشش‌گوش و چهارگوش و همچنین مهره‌های آنها، اندازه آچارخور را می‌توان از رابطه  $Sw = 1/5d \pm 1$  به دست آورد. قطر نامی پیچ است. برای پیچ‌های کوچک‌تر به سمت بالا و در پیچ‌های بزرگ‌تر به سمت پائین گرد می‌شوند (تحقیق کنید).

فعالیت ۵



برای پنج مورد از پیچ‌های حرکتی موجود در کارگاه، که خود آنها را مشخص خواهید کرد، جدول زیر را کامل کنید.

شماره	نام پیچ	نام دستگاه	قطر نامی و گام	مشخصات	چگونگی دریافت نیرو و انتقال آن
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					


فعالیت ۶



برای پیچ و مهره شش‌گوش با اندازه نامی متفاوت، ابتدا طبق فرمول، آچارخور را تعیین کنید. آن گاه درستی آن را تحقیق کنید. این کار را برای مهره‌های چهارگوش هم بررسی کنید.

## یاتاقان

یاتاقان ابزاری است برای تکیه کردن میله و محور. می‌توان گفت: تکیه‌گاه محور. معمولًا میله برای تأمین بسترهای برای گردش، در یاتاقان قرار می‌گیرد. در شکل چند نمونه از یاتاقان، که در نقشه با آن روبه رو می‌شوید، داده شده است.

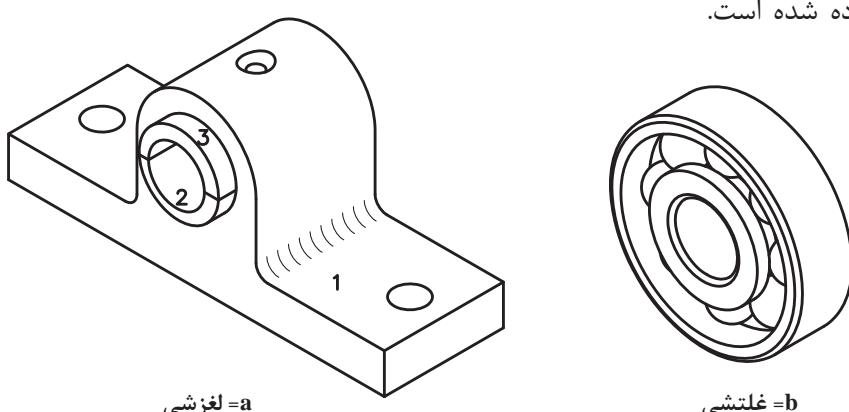


شکل ۹

پویمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

فعالیت ۷



پنج مورد از یاتاقان‌های موجود در کارگاه را شناسایی کنید و اسکچ آنها را ترسیم و به دید هنرآموز برسانید.

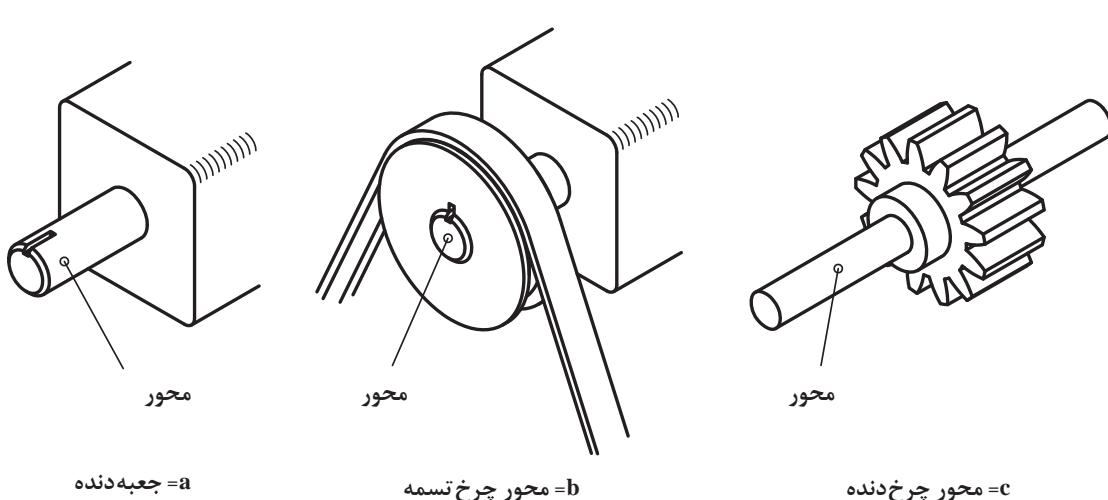

شکل ۱۰


فعالیت ۸



پس از شناسایی پنج مورد از محورهای موجود در کارگاه (یا تحقیق)، جدول را کامل کنید.


شماره	نام	دستگاه	کار محور	جنس	تعداد یاتاقان	دور	طول تقریبی	نکات دیگر
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

خار و پین: پین و خار ابزاری است برای ایجاد اتصال و از میان بردن حرکت نسبی. خارها به اشکال بسیار گوناگون در تجهیزات فنی به کار بردہ می‌شوند. به نمونه‌هایی نگاه کنید:

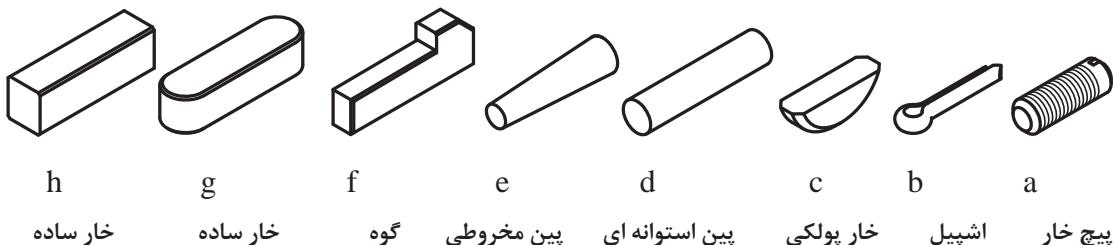

شکل ۱۱

فنر: فنر ابزاری است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می‌کند و در هنگام نیاز، پس می‌دهد. فنر از مواد قابل ارتتعاج، به ویژه فولاد فنر ساخته می‌شود. در شکل گونه‌هایی را ببینید:

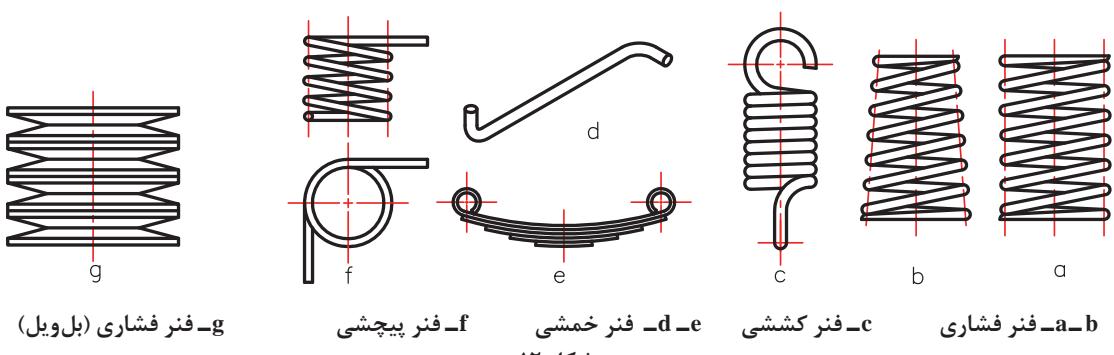

شکل ۱۲

فنر به چهار صورت، انرژی را در خود ذخیره می‌کند. کشش، خمش، پیچش و فشار.

فعالیت ۹




پنج مورد از فنر را شناسایی کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

شماره	نام	دستگاه	کار فنر	جنس	تعداد	روش ذخیره انرژی	شكل تقریبی
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							


پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

چرخ دندانه: چرخ دندانه‌ها نیز از اجزاء ماشین پر کاربرد هستند. آنها معمولاً طراحی و ساخته می‌شوند (در بازار یافت نمی‌شوند). می‌دانیم که در چرخ دندانه، فاکتورهای تعیین کننده، عبارتند از مدول ( $m$ ) و تعداد دندنه ( $N$ ) و همچنین زاویه مارپیچی  $\beta$  برای چرخ دندانه‌های مارپیچی و زاویه مخروطی  $\alpha$  برای چرخ دندانه‌های مخروطی. چرخ دندانه را نیز به دلیل آشنا بودن شکلی و ساختمانی، می‌توان به صورتی ساده نمایش داد. در شکل یک چرخ دندانه ساده را می‌بینید که هم شکل اصلی و هم شکل نقشه‌ای آن نمایش داده است.

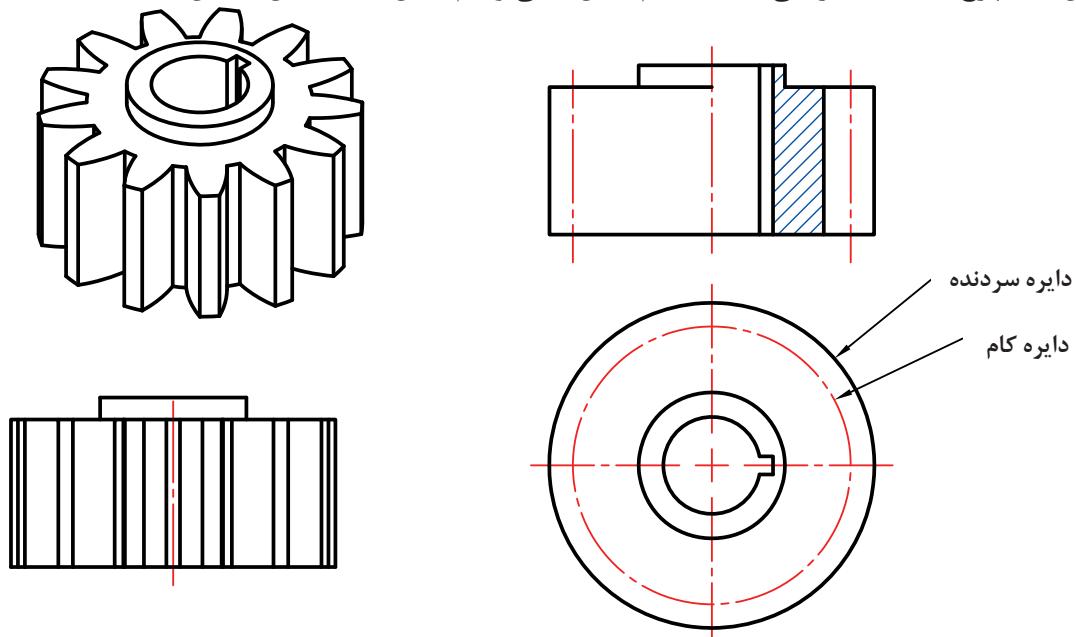


شکل ۱۳

همان‌گونه که می‌دانید قطر دایره گام ( $d_p$ ) از رابطه  $d_p = m \cdot N$  و دایره سر دندانه از رابطه  $d_e = d_p + 2m$  به دست می‌آید. در شکل، یک چرخ دندانه ساده با اندازه‌گذاری کامل داده شده است.

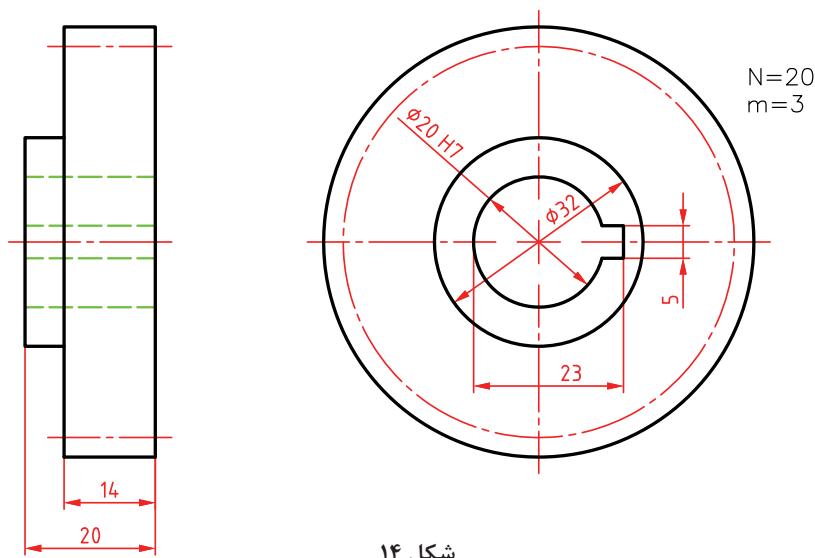

شکل ۱۴

در شکل گونه‌های دیگری از چرخ دندانه را، با شکل نقشه‌ای آن ببینید.

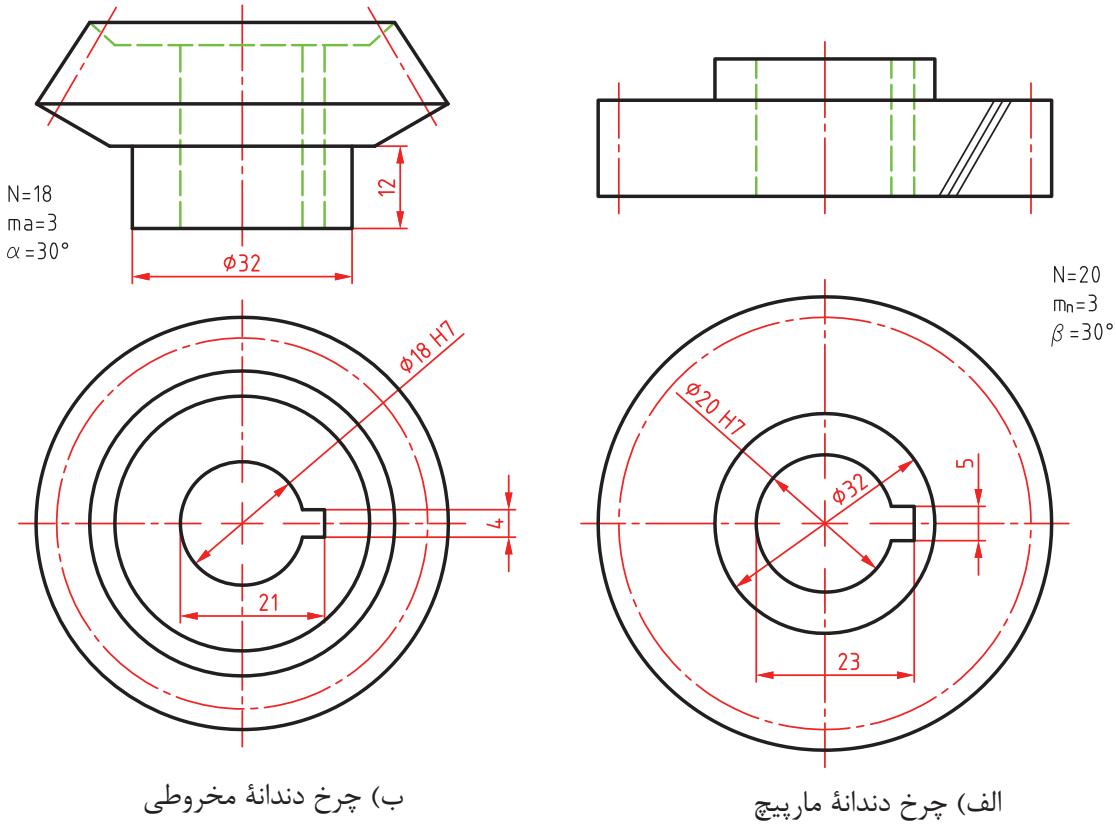

شکل ۱۵

سه خطی که روی چرخ دندانه زده شده، نشانه استاندارد برای مارپیچی بودن است.

فعالیت ۱۰

شکل‌های نقشه‌ای، سه چرخ دندانه ساده، مارپیچ و مخروطی را رسم و اندازه‌گذاری کنید. مشخصات هر کدام به شرح زیر است:

چرخ دندانه ساده دارای ۲۲ دندانه، مدول ۴، ضخامت ۲۰، دیگر نیازها دلخواه.

چرخ دندانه مارپیچ با مدول ۴، تعداد دندانه ۲۲، ضخامت ۲۰، زاویه مارپیچی  $\cos \beta = ۰/۸$  ( $\beta = ۳۶^\circ$ ) و  $\sin \beta = ۰/۶$ . اندازه‌های دیگر دلخواه.

چرخ دندانه مخروطی با مدول ۵، تعداد دندانه ۲۰، و زاویه مخروطی  $\alpha = ۳۰^\circ$ .


### شناسایی مکانیزم

اکنون برای آشنایی با نقشه‌های ترکیبی مربوط به مکانیزم‌ها، چند نقشه را بررسی می‌کنیم.


**نقشه پروژکاری:** در این نقشه، برای دو ورق مشابه با شماره ۱ و ۲ از پروژکاری استفاده شده است. به

پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

کمک این نقشه می‌توان ترتیب پرج‌ها را در کرد. برش A-A و دتایل داده شده، همه موارد را روش می‌کند. البته نقشه اصلی با مقیاس ۱:۲/۵ و نقشه دتایل به مقیاس ۱:۱ داده شده است.

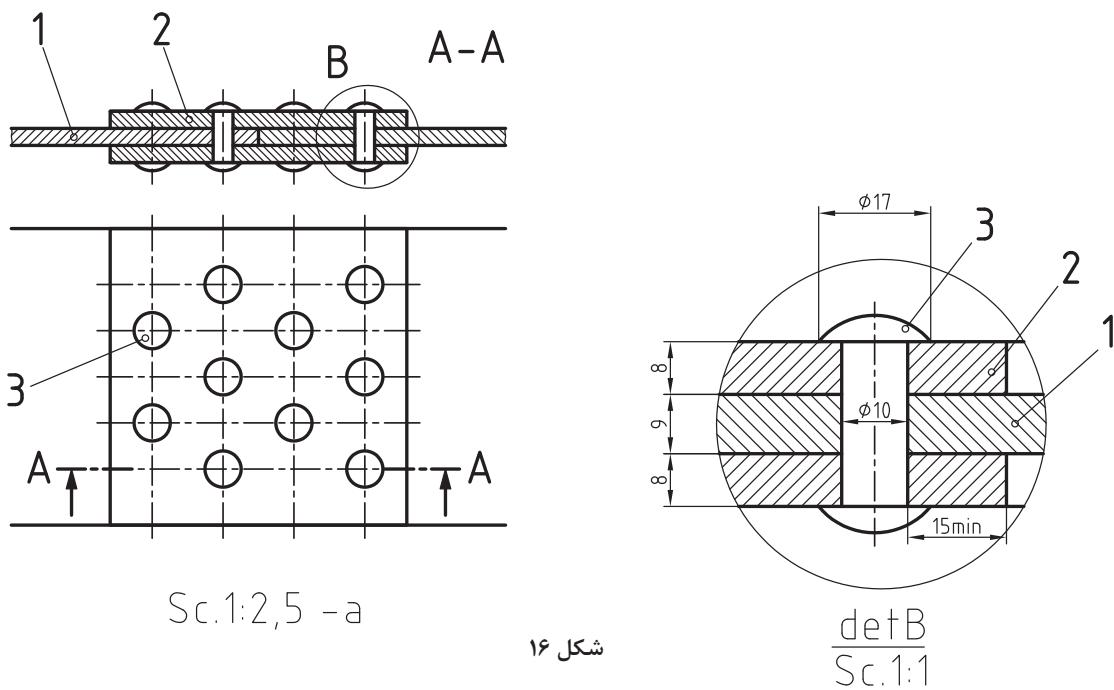


نقشه جوش کاری: برای اتصال دو ناوданی به هم، از یک قطعه واسطه استفاده شده است.

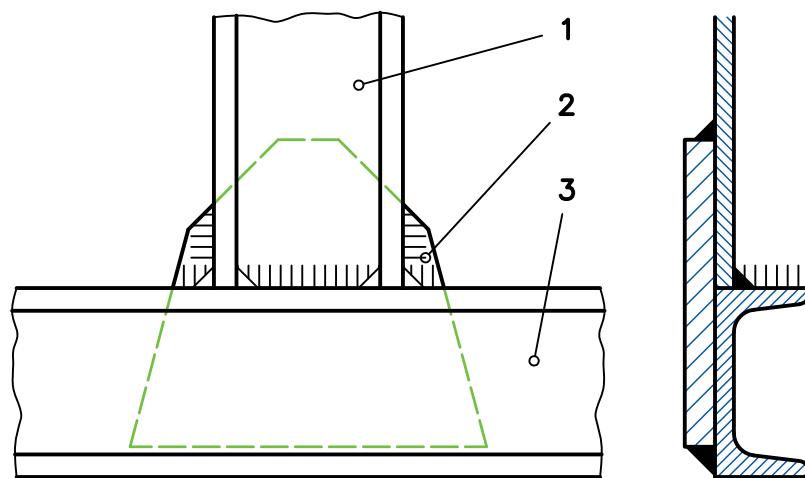

شکل ۱۷

این نقشه نشان می‌دهد که همه جاهایی که امکان جوش داشته، از جوش ساده (معروف به درز گلویی) استفاده شده است.

**بولی کش:** پولی کش ابزاری است برای بیرون آوردن یک چرخ دندانه، چرخ تسمه و چرخ زنجیر از روی محور.

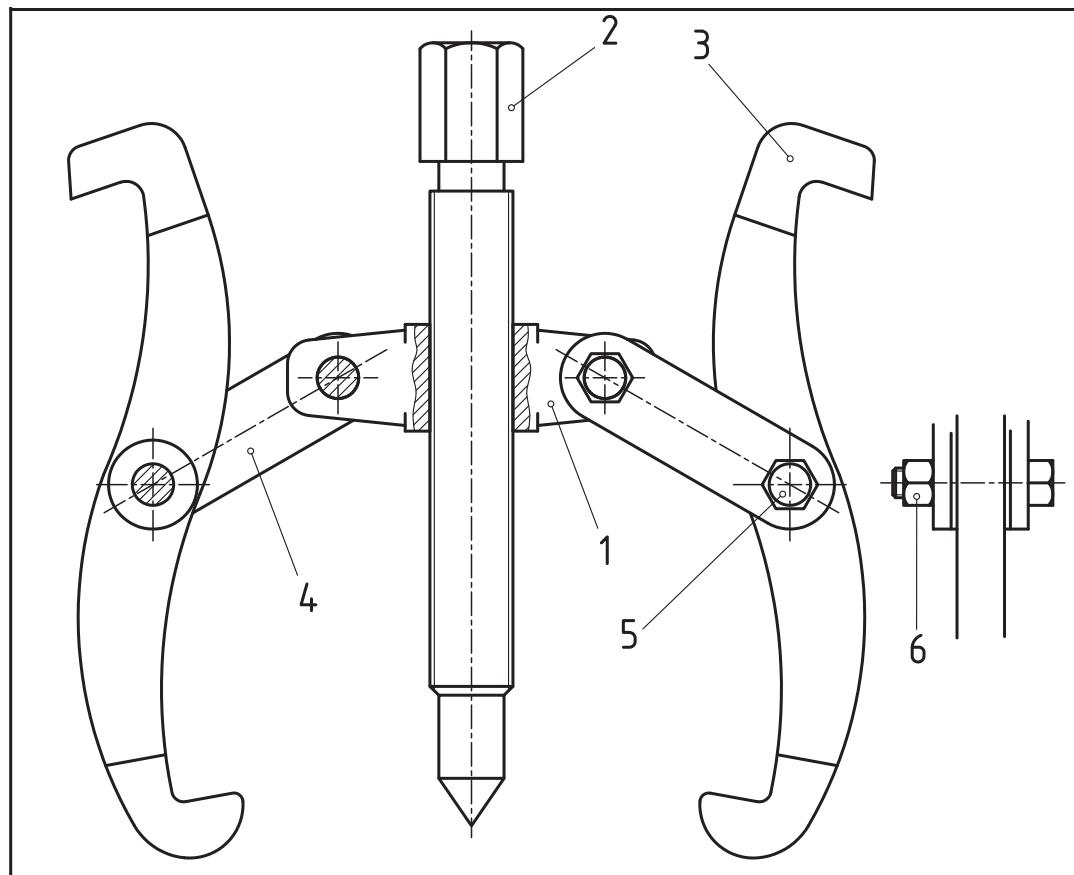

			2	DIN 125 A	6		فولاد	مهره	4
			8	M6 x 22	5		فولاد	بیج	4
A4			15		4		فولاد فورز	رابط	4
A4			120		3		فولاد فورز	فک	2
A4			130		2		فولاد	بیج اصلی	1
A4			60		1		فولاد فورز	بدنه	1
کاغذ			وزن	مشخصات	شماره		جنس	نام	تعداد


نام:	نام:	نام:
پولی کش دوفکه	تاریخ:	مراح
		رسم
		بازبین
		تصویب
سازنده:	کد:	
	A3	کاغذ:
	1	شماره:

شکل ۱۸

پودهمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

این ابزار دارای دو بازوی کشنده، یک پیچ اصلی برای فشار بر سر میله و اهرم‌های تنظیم کننده شماره ۴ می‌باشد. بدنه ۱، اجزا را در کنار هم تضمین می‌کند. بخشی از نمای نیم‌رخ تمام جزئیات دیگر را می‌دهد. این پولی‌کش بسیار عالی طراحی شده است، دو سر دیگر بازوها، درگیری خشن‌تری با پولی خواهد داشت. برای این مجموعه جدول لازم شده است. پایین این جدول همان جدول ساده است و بالای آن شامل مشخصات قطعات می‌باشد (نقشه ترکیبی، همیشه دارای جدول ترکیبی، مطابق این نمونه، خواهد بود).


**تکیه‌گاه:** این ابزار که به آن تکیه‌گاه قابل تنظیم هم می‌گویند، وسیله‌ای است برای حمایت از میله و جلوگیری از خم شدن آن. برای نمونه از این وسیله می‌توان برای فرزکاری میله‌های بلند روی میز ماشین فرز استفاده کرد (چرا؟).

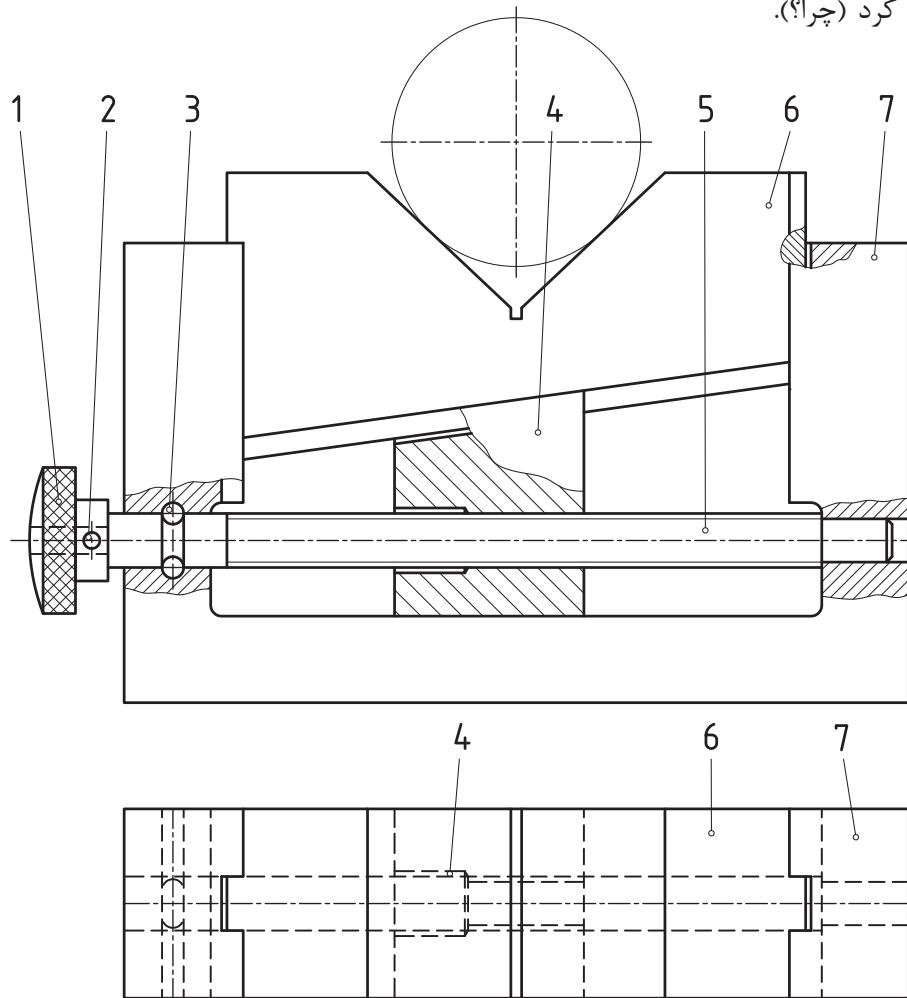

شکل ۱۹

با پیچاندن پیچ بلند شماره ۱، می‌توان قطعه متحرک شماره ۴ را به چپ یا راست لغزاند، که نتیجه‌اش بالا و پایین شدن شماره ۶ خواهد بود.  
میزان بازی شماره ۶ تقریباً چند میلی‌متر است؟

شیر آب: نقشه یک شیر آب را نمایش می‌دهد. وظیفه این وسیله، قطع و وصل جریان آب است، پس باید دارای مکانیزمی برای این کار باشد.

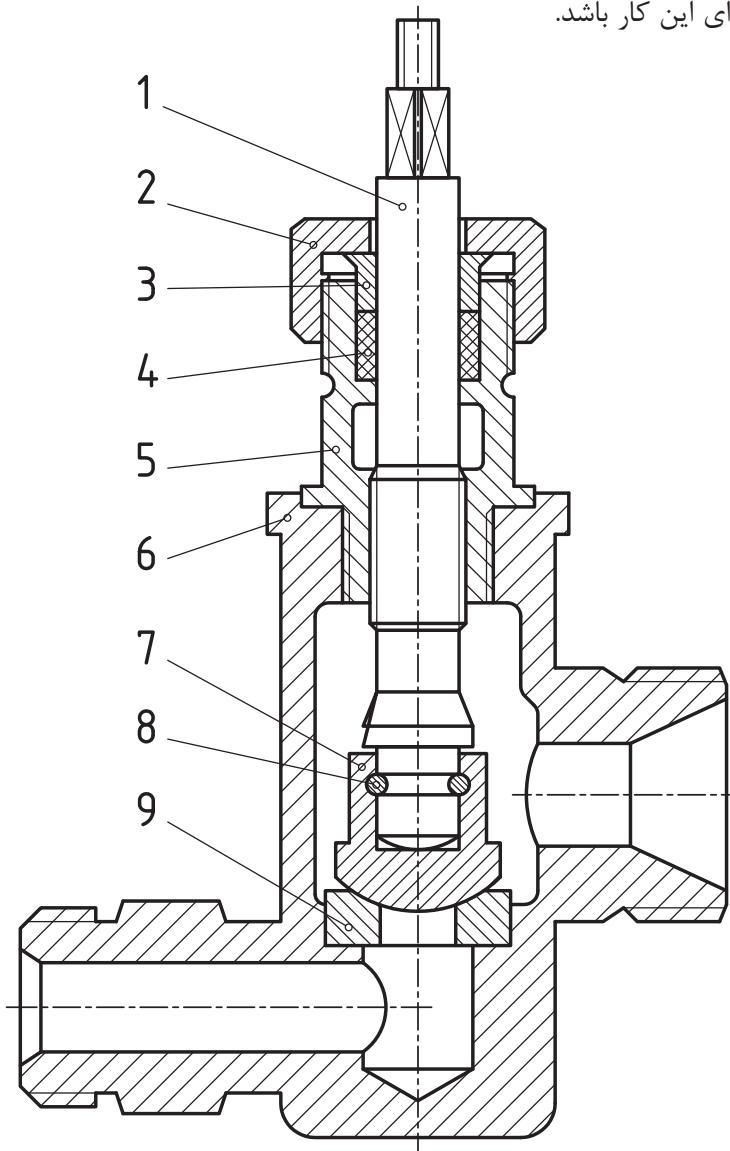



شکل ۲۰

این وظیفه را قطعات ۷ و ۹ بر عهده دارند. با پیچاندن شماره ۱ به چپ یا راست، مسیر آب باز یا بسته می‌شود که نتیجه حرکت قسمت دندانه شده ۱ روی بخش مهره شده قطعه ۵ است. وظیفه قطعات ۲ (درپوش)، ۳ (فساردنه) و ۴ (کاسه‌نمد)، آب‌بندی (جلوگیری از نشتی) می‌باشد. آیا می‌توانید درباره وظایف قطعات ۵، ۶ و ۸ توضیحات بیشتری بدهید؟

**یادداشت:** همه قطعات موجود در این شیر (جز شماره ۴) فلزی هستند. به نظر شما آیا اشکالی در طراحی این وسیله هست؟ با دوستان و هنرآموز محترم موضوع را بررسی کنید.

**پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی**

**گیره:** این گیره را می‌توان به لبه میز کار نصب کرد. این مکانیزم با تصاویر خوبی که برای آن داده شده به خوبی معرفی شده است.

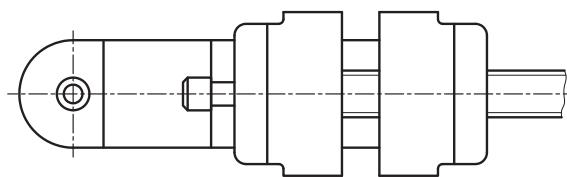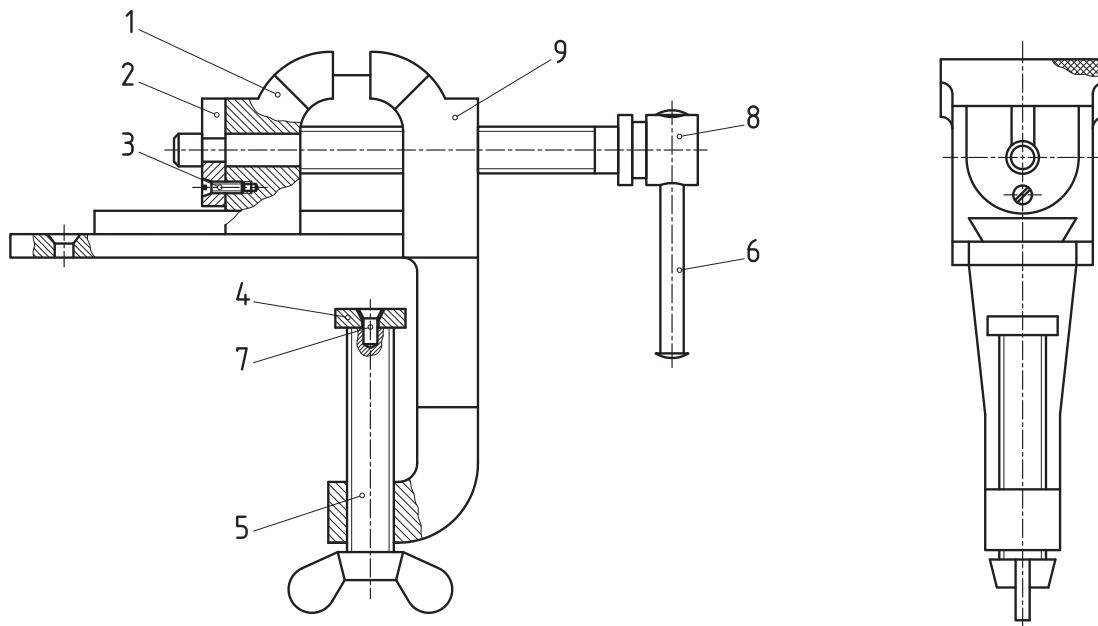

شکل ۲۱

با گرداندن اهرم ۶، پیچ اصلی ۸، فک متحرک یعنی ۱ را به فک ثابت (شماره ۹) دور یا نزدیک می‌کند و به اصطلاح دهانه گیره را باز و بسته می‌نماید. مجموعه ۷، ۴ و ۵ برای اتصال گیره به میز است.

فعالیت ۱۱





به کمک مشورت با دوستان به پرسش‌های زیر پاسخ دقیق بدهید:

- ۱- در زمان حرکت، راهنمایی و حمایت فک متحرک چگونه انجام می‌شود؟
- ۲- وظیفه قطعه شماره ۲ چیست؟
- ۳- برای جلوگیری از خارج شدن اهرم ۶ از سوراخ شماره ۸ چه کاری انجام شده است؟
- ۴- اندازه نامی یک گیره، همان اندازه حداکثری است که باز می‌شود (فاصله نهایی دو فک بر حسب سانتی‌متر). به نظر شما اندازه نامی این گیره چند است؟
- ۵- سوراخ انتهای سمت چپ قطعه بدنه شماره ۹، برای چیست؟
- ۶- در نمای نیمرخ، بخش هاشورخورده ضربدری در بالای تصویر معرف چیست؟
- ۷- برش‌های موجود در این نقشه از چه نوع و به چه تعدادی است؟




## راهنمای سوراخ کاری

راهنمای سوراخ کاری (جیگ)، ابزاری است برای نگهداری قطعه کار در شرایط معین و همچنین راهنمایی ابزار سوراخ کاری.

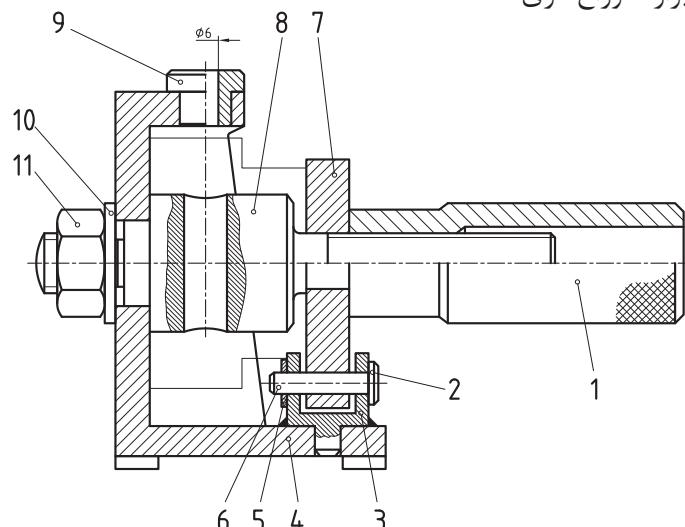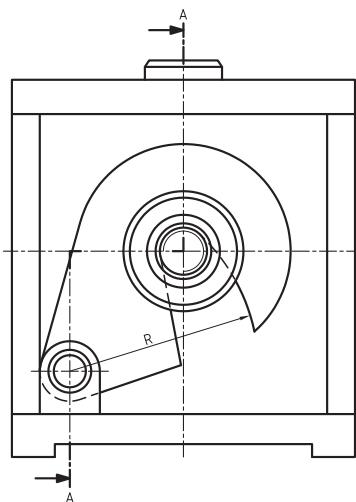

شکل ۲۲

این وسیله برای سوراخ کاری دقیق، سریع و ارزان، قطعه‌ای مانند شکل است که به تعداد زیاد تولید می‌شود.

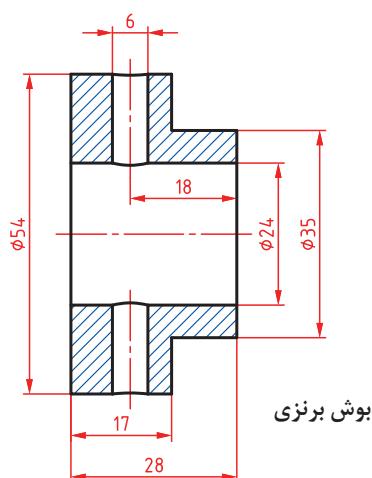

شکل ۲۳

**پرسش:** کدام قطعات راهنمای سوراخ کاری جزء قطعات استاندارد هستند؟

راهنمای سوراخ کاری بر اساس اندازه‌های این بوش طراحی و ساخته می‌شود و منحصر است به این قطعه. به کمک دستگیره شماره ۱ می‌توان بوش را پس از قرار دادن در راهنمای ساخته شده است. برای راهنمایی متنه، شماره ۴ بدنه اصلی می‌باشد.

پومن ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

**یادداشت:** همان‌گونه که در نقشه می‌بینید، برای قطعه کار شماره‌ای در نظر گرفته نشده است. افزون بر آن در نقشه‌ها، قطعه کار را با خط نازک رسم می‌کنند و:


- این قطعه جلوی دید دیگر قطعات را نمی‌گیرد.
- ممکن است برش هم زده شود.

فعالیت ۱۲




ابتدا تمام قطعات راهنمای سوراخ کاری بالا را به صورت اسکچ و در نماهای موجود رسم کنید. سپس با تشکیل جدولی مانند نقشه شماره ۱۸ نام و مشخصات هر قطعه را بنویسید.

ضامن: نقشه‌ای از یک مکانیزم ضامن (قفل کننده) در شکل دیده می‌شود. این مکانیزم از نظر کارکرد، شبیه قفل دستگاه مرغک است.

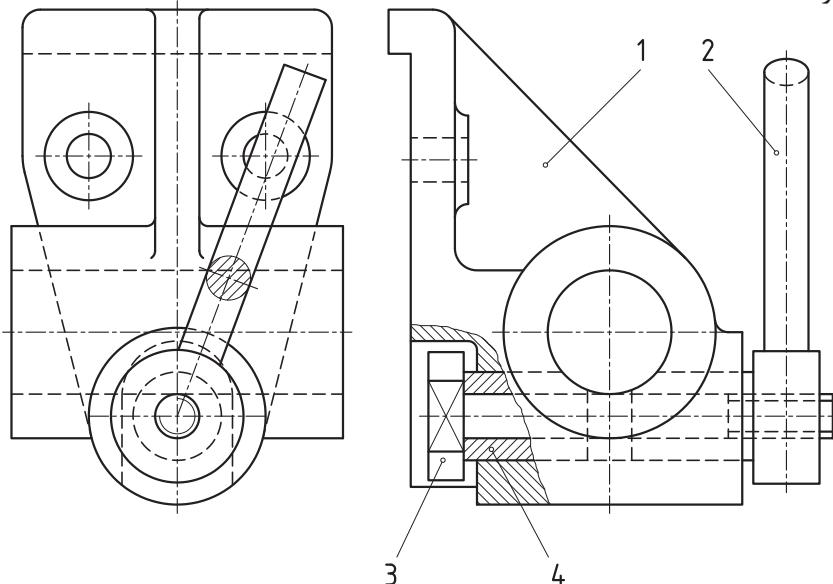

شکل ۲۴


به کمک اهرم ۲، می‌توان دو بوش مشابه را به هم نزدیک‌تر یا دورتر کرد. به شکل نگاه کنید:

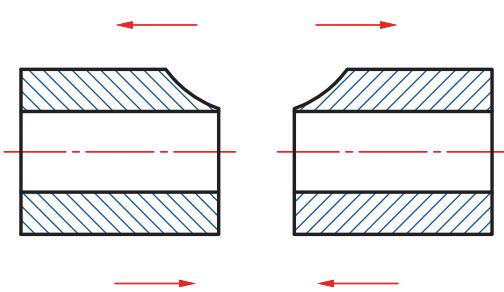

شکل ۲۵

این دو بوش با نزدیک شدن، به میله‌ای که از داخل سوراخ عبور کرده، فشار می‌آورند و در اثر اصطکاک ایجاد شده، میله در جای خود مهار می‌شود. عمل دور و نزدیک شدن به وسیله مهره داخلی اهرم ۲ و پیچ روی قطعه محور ۳ تأمین می‌شود. نشانه ضربدر روی قطعه شماره ۳، تخت شدگی برای جلوگیری از چرخش آن است. این مکانیزم برای نصب شدن به یک دیواره، دارای دو سوراخ گوشی مانند است.

جعبه دنده: جعبه دنده ساده‌ای در شکل داده شده است.

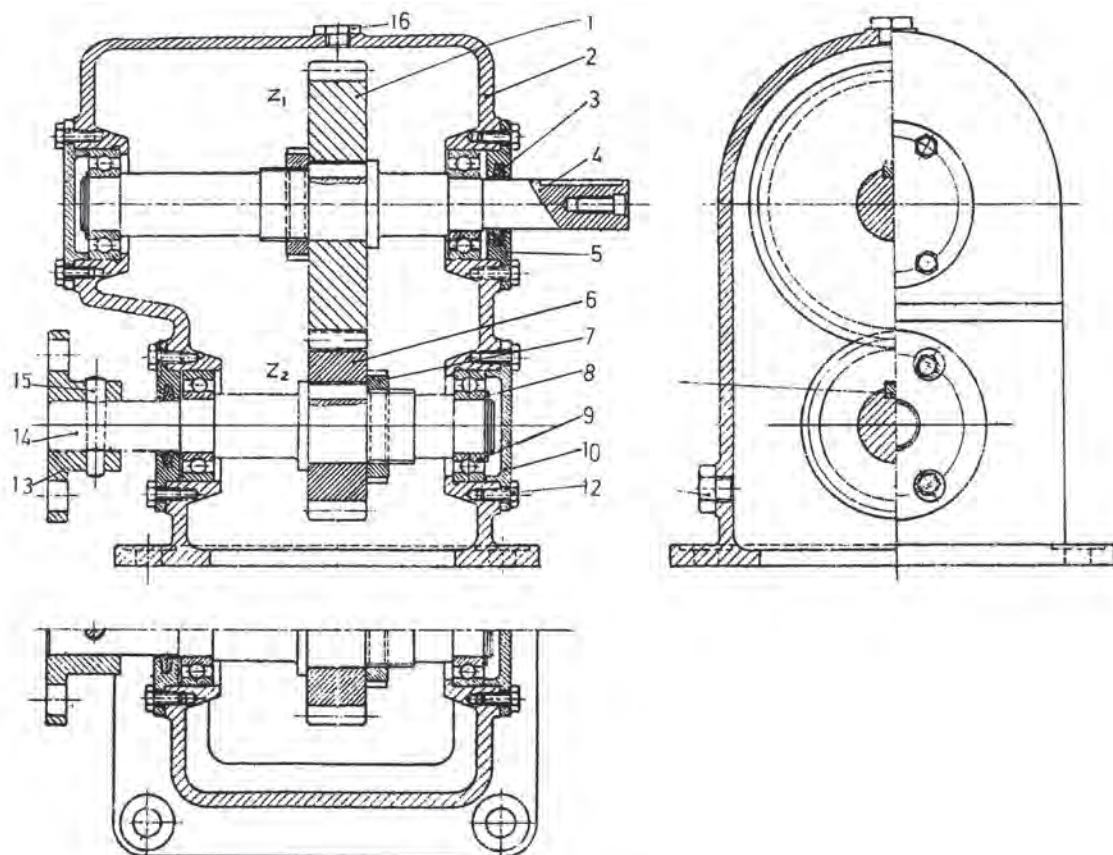

شکل ۲۶

این جعبه دنده برای کاهش یا افزایش دور به کار می‌رود. اگر ورودی، شماره ۴ باشد، دور بیشتر برای فلانچ به دست خواهد آمد. یاتاقان‌های غلتشی (بلبرینگ) در نظر گرفته شده‌اند.  $N_1$  و  $N_2$  تعداد دندانه هر چرخ دنده می‌باشد.



فعالیت ۱۳

با فرض آن که دور ورودی از فلانچ برابر  $1000 \text{ r.p.m}$  و دور خروجی محور برابر  $500 \text{ r.p.m}$  باشد، جعبه دنده را دوباره رسم و برای  $N_1$  و  $N_2$  یا  $(Z_1 \text{ و } Z_2)$  عدد بنویسید. مدول را ۳ در نظر بگیرید. برای رسم جعبه دنده از روی شکل اندازه‌برداری نکنید. به عبارت دیگر اندازه‌ها را خودتان با رعایت تناسب انتخاب کنید. و در انتهای مطابق شکل، قطعات را شماره‌گذاری کنید.



## پودمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی


**یاتاقان لغزشی:** نمونه‌ای از نقشه ترکیبی که در آن قطعات اندازه‌گذاری هم شده‌اند در شکل داده شده است. معمولاً روی نقشه ترکیبی اندازه‌گذاری نمی‌شود ولی گاهی هم مانند شکل، نقشه ترکیبی را ارائه می‌کنند.

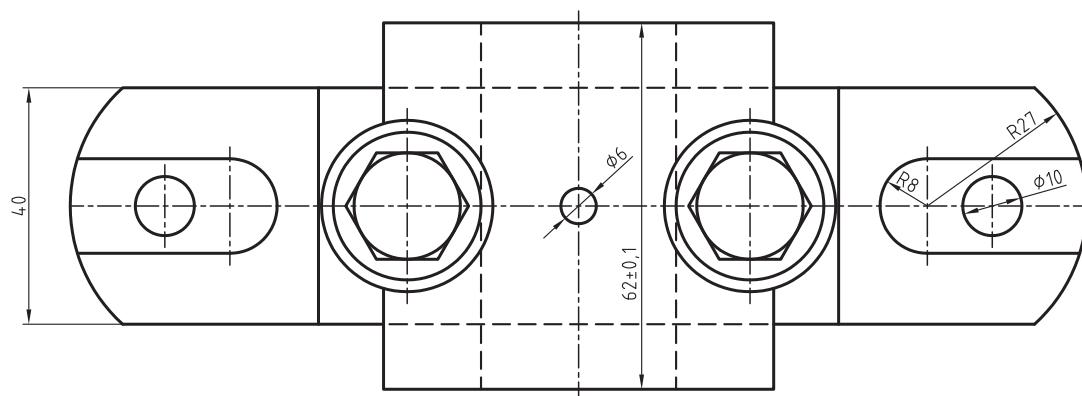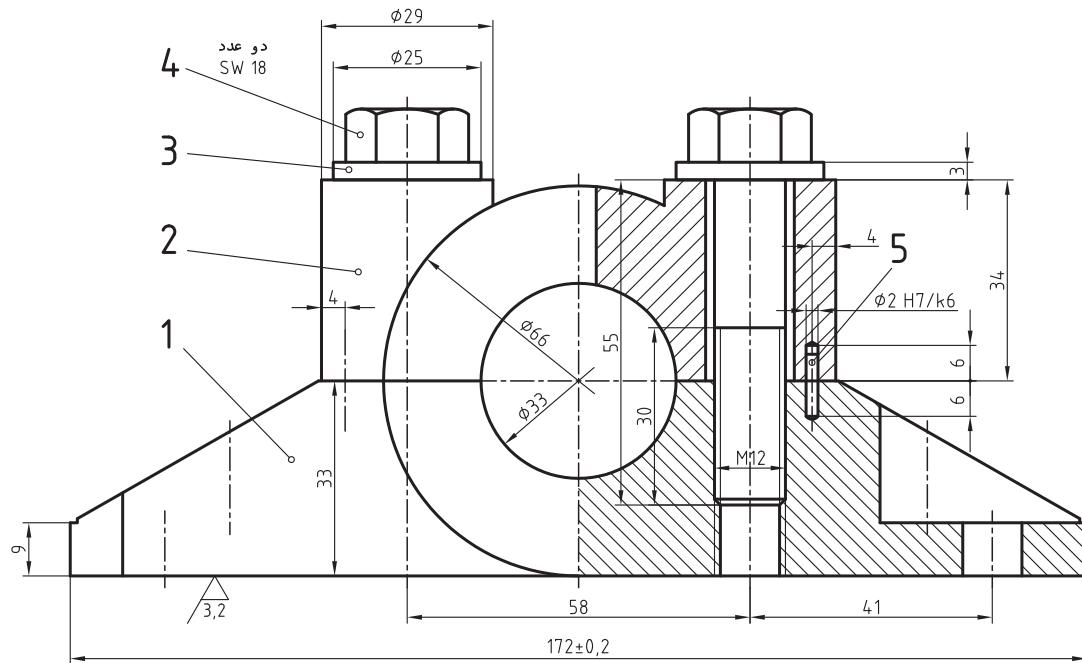

شکل ۲۷

پایه شماره ۱ و در پوش شماره ۲، به کمک دو عدد پیج M12 و دو واشر به هم متصل می‌شوند. دو پین شماره ۵، برای موقعیت‌دهی دقیق قطعات ۱ و ۲ هستند.

**یادداشت:** برای تکمیل این یاتاقان نیاز هست که دو کفی یاتاقان از جنس مخصوص در سوراخ به قطر ۳۳ گذاشته شود. نمونه‌ای می‌تواند مطابق شکل باشد.

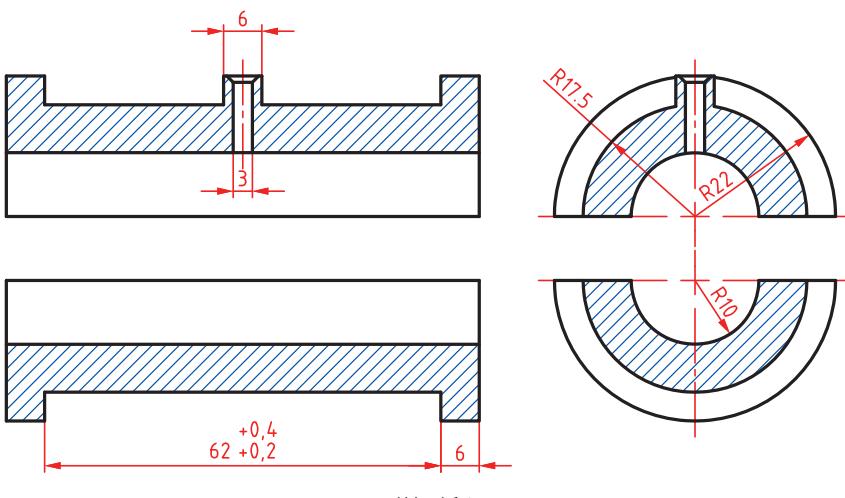


شکل ۲۸

فعالیت ۱۴

کلیه قطعات یاتاقان را با اندازه گذاری کامل رسم کنید.



### نقشه انفجاری

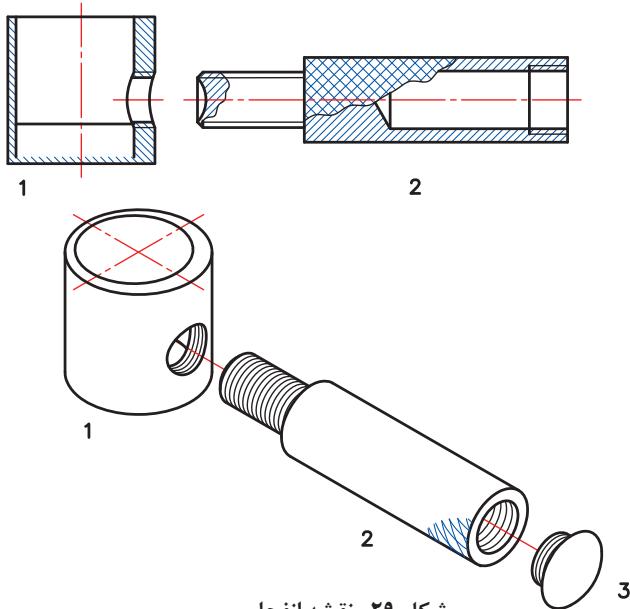

شکل ۲۹- نقشه انفجاری

نقشه انفجاری یا باز شده، اجزای یک مجموعه را به صورت باز شده سه بعدی نمایش می دهد. به یک نقشه انفجاری دو بعدی و سه بعدی آن نگاه کنید:

از این نقشه می توان در موارد زیر استفاده کرد:

- طراحی
- برنامه ریزی
- تعمیرات (برای نمونه در تعمیرات اتومبیل که تعمیر کار به نقشه خوانی تسلط ندارد)
- سرویس و نگهداری (برای نمونه در سرویس و نگهداری وسایل خانگی مانند آب میوه گیری)

پویمان۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

در این نقشه شماره هر قطعه در کنار آن (بدون خط اشاره) نوشته می‌شود. نقشه انفجاری از اجزاء نقشه اجرایی می‌باشد، برای آن جدول کامل ترکیبی داده خواهد شد.

## اندازه‌گذاری اجرایی

در ارتباط با اندازه‌گذاری اصول و مقدمات را می‌دانید. منظور از اندازه‌گذاری اجرایی آن است که به گونه‌ای نقشه را اندازه‌گذاری کنیم که موارد زیر حاصل شود:


- سازنده بدون اشکال و محاسبات اضافه، اندازه‌ها را بخواند.

در انجام کار، هیچ گونه پرسش بدون پاسخی، برای سازنده پیش نیاید.


پرداخت‌ها، تولرانس‌ها و موارد انطباقی لازم در نقشه داده شده باشد.

اندازه‌گذاری به گونه‌ای باشد که هر گونه کنترلی به سادگی انجام گیرد (آسان‌تر ساخته شود).

به نقشه زیر نگاه کنید. می‌توان این نقشه را اجرایی دانست، زیرا هیچ گونه پرسشی را بدون پاسخ نگذاشته است. (فرض این است که کارگر، ماشین و تجهیزات مورد نیاز، از پیش، توسط مدیریت تولید مشخص شده است).

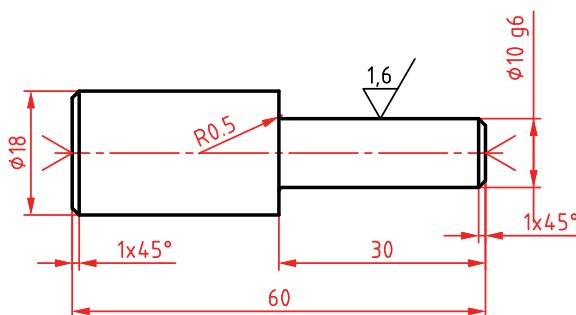

 
**یادداشت:** پس از اتمام کار جای مرغک‌ها باقی بماند.




طریح :	2	شماره قطعه :	ST37	جنس :
رسم :	لوتا	نام قطعه :	Ø20×62	اندازه مواد اولیه :
بازبین :		سازنده	1:1	مقیاس :
A2511729	کد :	هنرستان کارآموز	ISO2768-m	تولرانس :

شکل ۳۰

البته برای این قطعه، نقشه کنترل کیفیت هم ترسیم شده که به صورت زیر است:

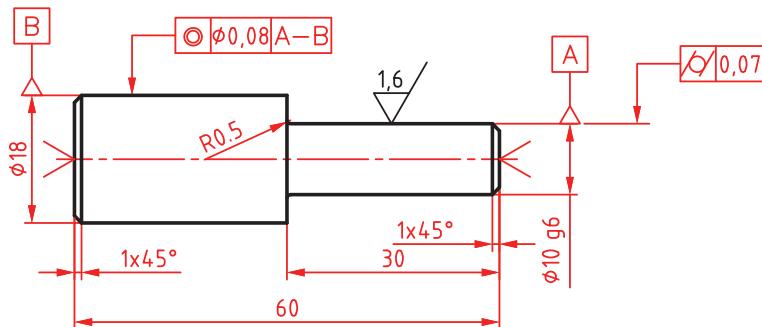

 یادداشت: پس از اتمام کار جای مرغک‌ها باقی بماند



طراح:	2	شماره قطعه:	ST37	جنس:
رسام:	لولا	نام قطعه:	Ø20x62	اندازه مواد اولیه:
بازبین:		سازندۀ هنرستان کارآموز	1:1	مقیاس:
A2511729 کد:			ISO2768-m	تولرانس:

شکل ۳۱

البته تصمیم‌گیری برای این که کدام نقشه در هنگام ساخت، در اختیار سازنده قرار گیرد با مدیریت تولید خواهد بود.

فعالیت ۱۵



نقشه اجرایی یا کارگاهی بالا را دوباره ترسیم کنید (با دقت هر چه بیشتر). البته در نقشه شما قطرها به ۱۴ و ۲۴ تغییر خواهند کرد.


فعالیت ۱۶



با توجه به دو نقشه داده شده برای لولا، کمبودهایی را که در اجرا ممکن است به آن برخورد کنیم، مشخص کنید (می‌توانید با دوستان یا هنرآموز خود مشورت کنید).

پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی


**اندازه‌گذاری‌های نمونه:** در اندازه‌گذاری‌ها به موارد بسیاری برخورد می‌شود که آگاهی‌های کنونی ما پاسخ‌گو نیست. به چند مورد توجه کنید. در شکل، نقطه A در گوشه کار (دو لبه ممکن است دقیقاً عمود باشند یا نباشند)، مبدأ است. فاصله‌ها از دو محور عمودی و افقی سنجیده می‌شود. (با مبدا ۰).

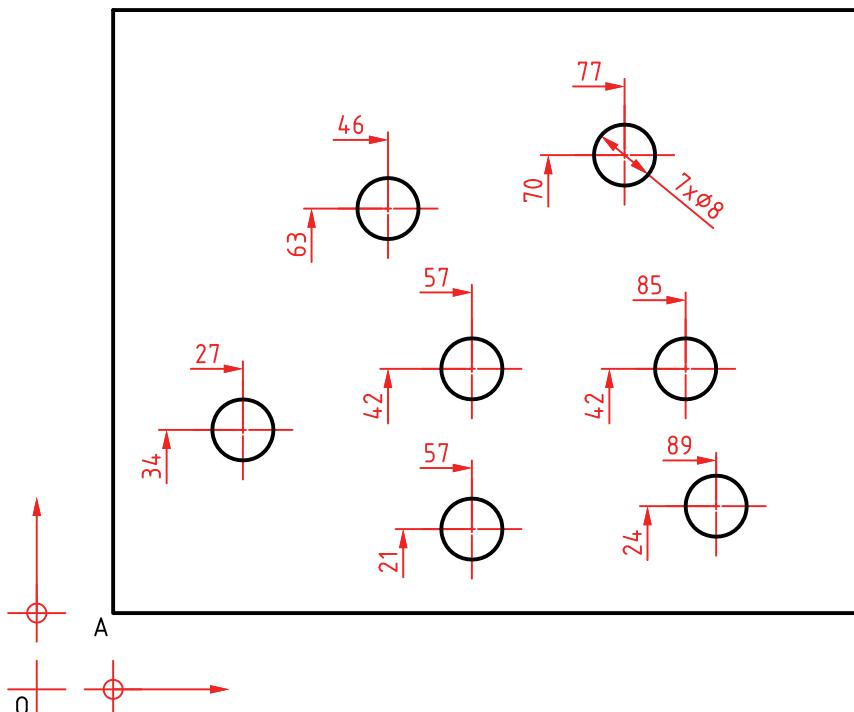

شکل ۳۲

برای نمونه فاصله مرکز دایره‌ای که با قطر ۷ داده شده، از محورهای مبدأ برابر ۷۰ و ۷۷ می‌باشد. دقت کنید که نقطه A، خود به فاصله‌های اولیه از ۰ قرار دارد. در این شکل مختصات A برابر ۱۰ و ۱۰ می‌باشد. به این اندازه‌گذاری مبنایی هم می‌گویند.


برای قطعه‌ای که ضخامت آن یکسان است (مانند قطعه‌ای که از ورق ساخته شده باشد)، می‌توان ضخامت را با حرف t و روی آن نوشت. در شکل نکته‌های دیگری از اندازه هست که دقت در آنها مفید است.

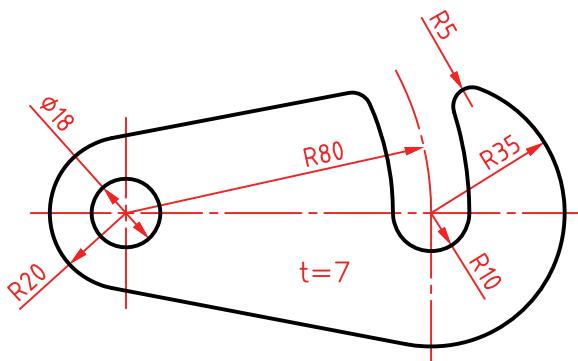


شکل ۳۳

برای گوشه‌های گرد شده، اندازه‌گذاری مطابق شکل می‌تواند انجام پذیرد.


اندازه‌گذاری زاویه در شرایط مختلف نماد را روی نماد دایره ببینید.

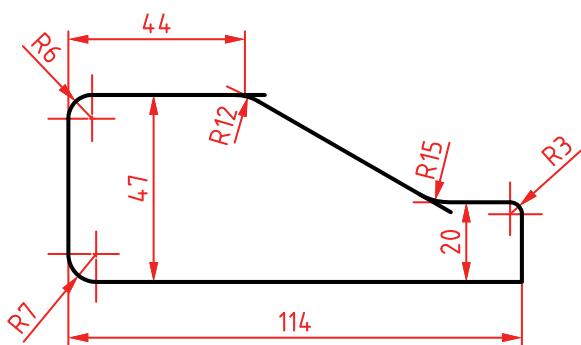

شکل ۳۴

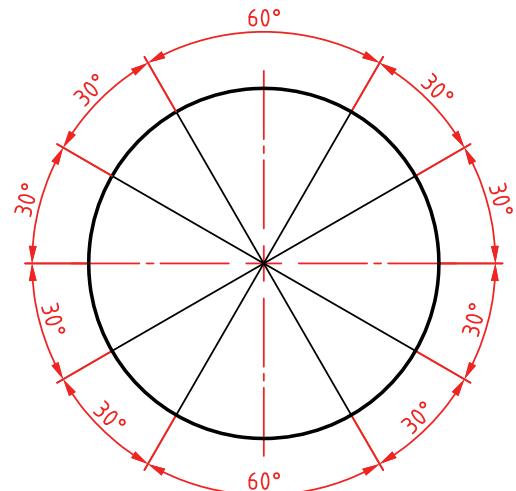


شکل ۳۵

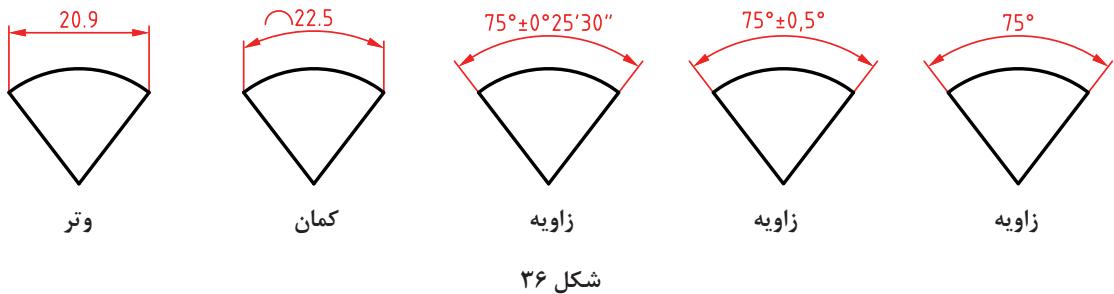


شکل ۳۶

برای کره، می‌توان شعاع یا قطر را با کاربرد نماد S (کره Sphere) مشخص کرد.

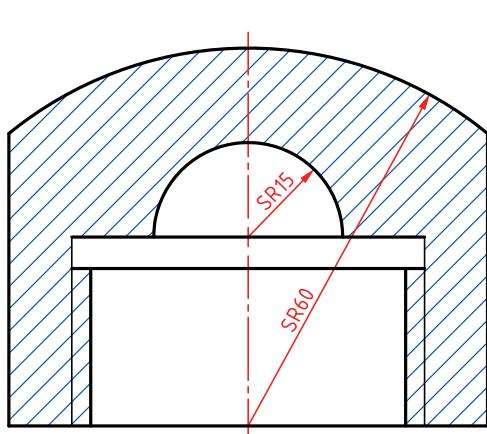


a

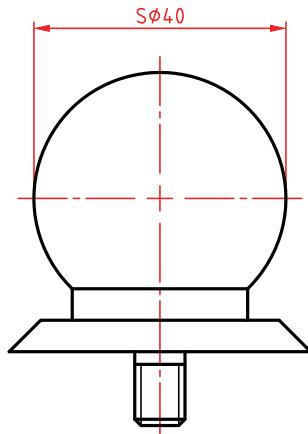

b


پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

اجزاء یکسان را می‌توان مطابق نمونه، اندازه‌گذاری کرد.

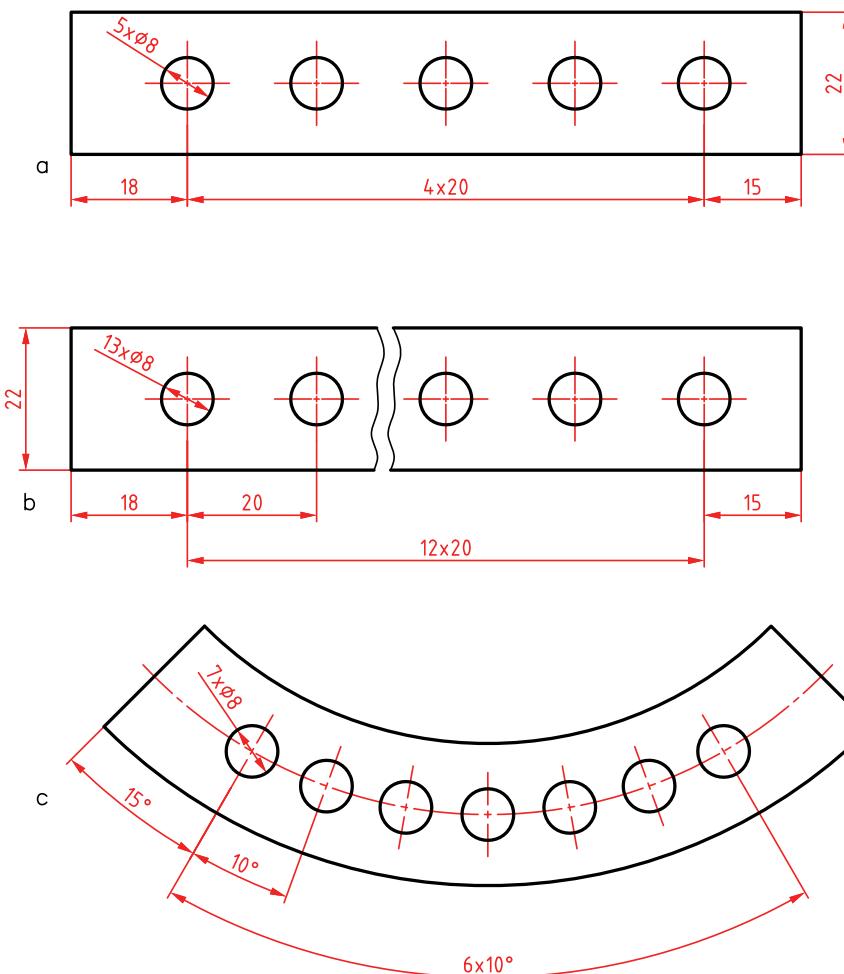


شکل ۳۸

می‌دانیم که در یک نقشه، اندازه‌های اضافی نباید گذاشته شود ولی اگر بنا به ضرورت بخواهیم اندازه‌ای را اضافه بگذاریم باید آن را در پرانتز قرار دهیم.

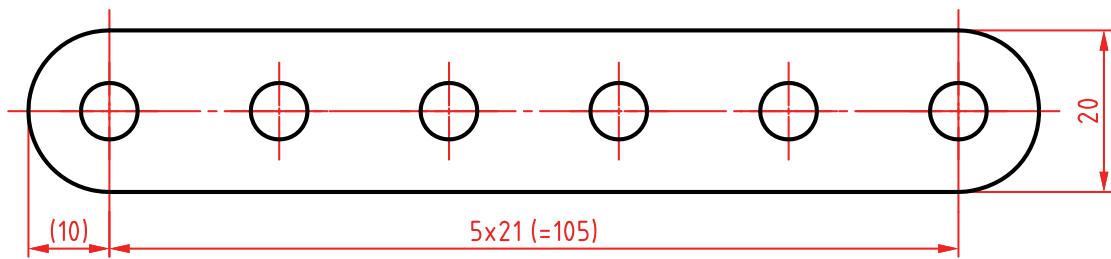


شکل ۳۹

اندازه‌گذاری مبنایی حالت‌های دیگری هم دارد. به دو نمونه از آنها نگاه کنید.

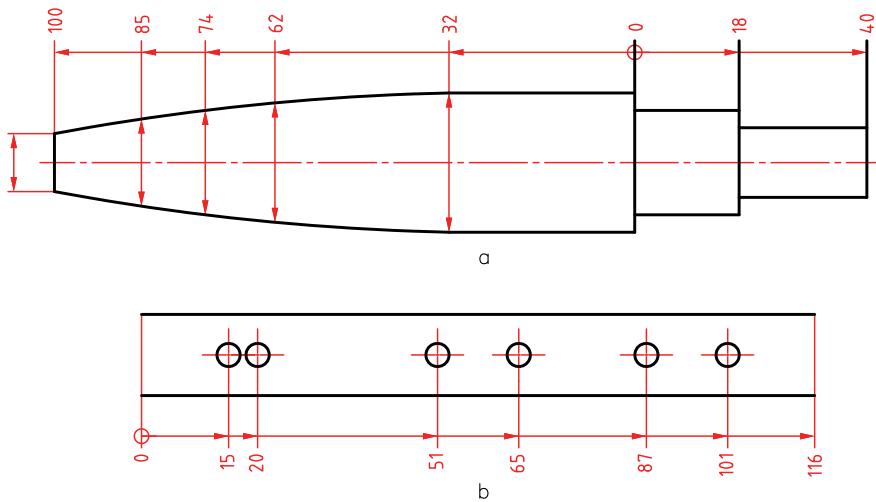


شکل ۴۰

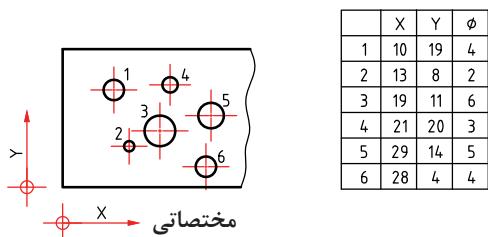

شکل ۴۱


در نمونه دیگر که به مختصاتی معروف است، این کار به کمک جدول انجام می‌شود. در اینجا گوشه کار، مبدأ خواهد بود.

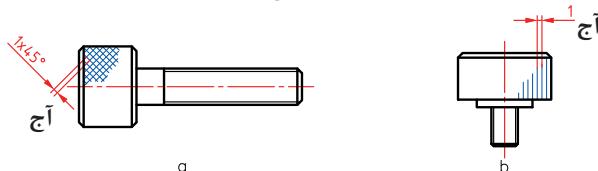

شکل ۴۲

اندازه‌گذاری آج مطابق شکل خواهد بود.

برای اندازه‌گذاری یک مخروط، روش‌های گوناگونی هست.

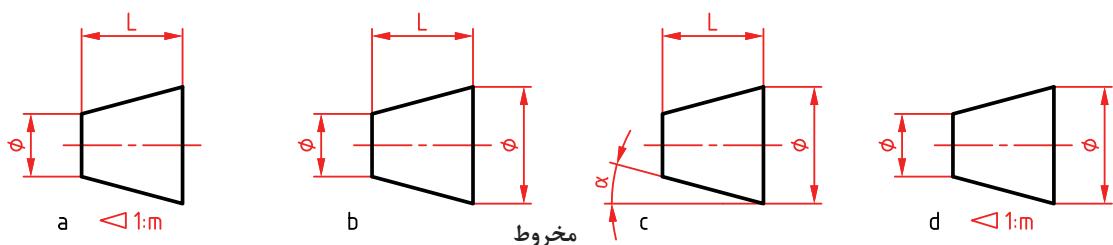


شکل ۴۳

یادداشت: کسری که در کنار نشانه مثلثی هست را نسبت مخروطی گویند.

پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

به نمونه‌ای از اندازه‌گذاری دقیق کنید.

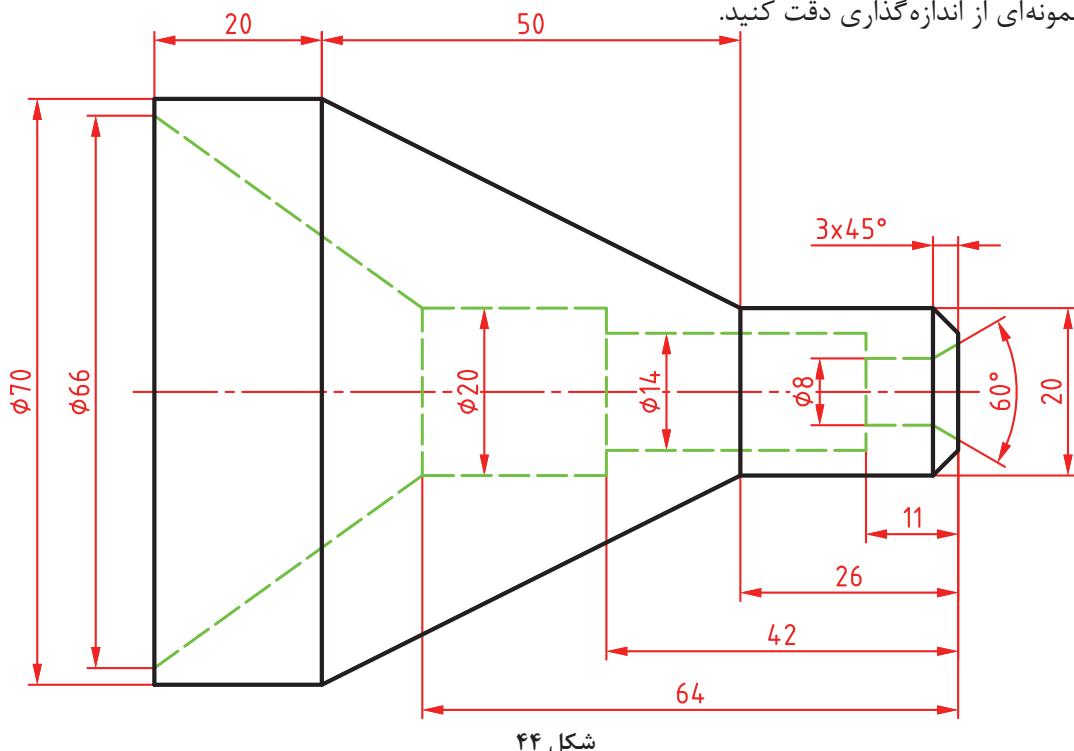


یک بار و با دقیق، تمام موارد داده شده در اندازه‌گذاری اجرایی را ترسیم کنید و تحويل دهید.


فعالیت ۱۷



فعالیت ۱۸

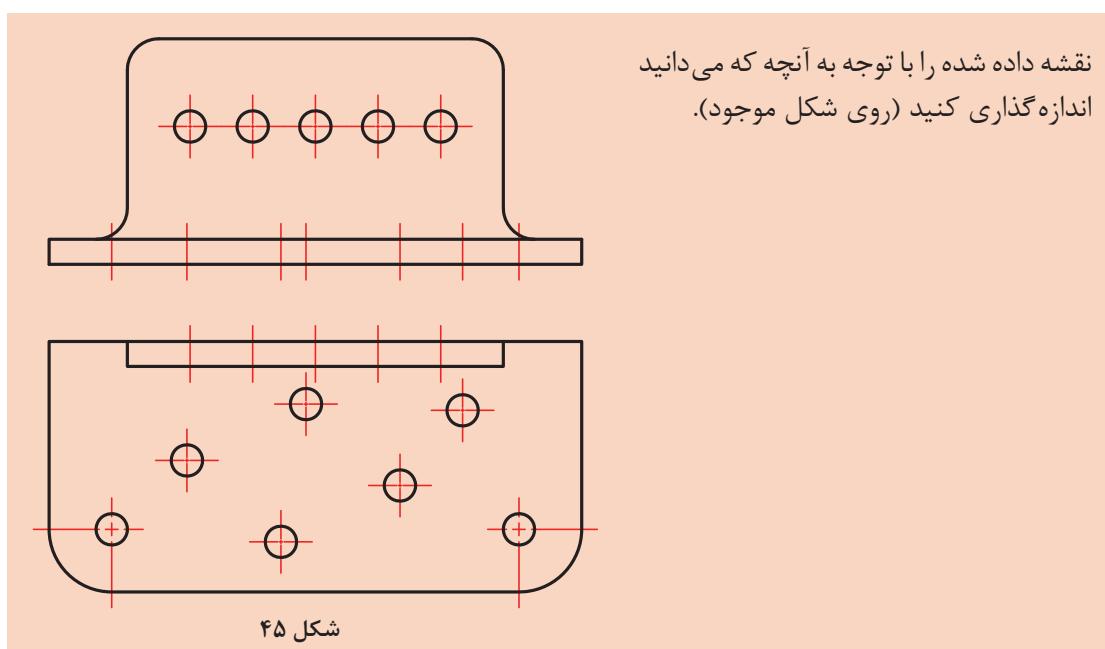


نشانه‌های جوش در نقشه: جوشکاری از زمینه‌های مهم در ساخت است. جوش افزون بر نقشی اساسی که در اتصال دارد (به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های اتصال دائم) روشنی است برای تولید قطعات و سازه‌ها با شکل‌های پیچیده. به شکل‌های زیر نگاه کنید:

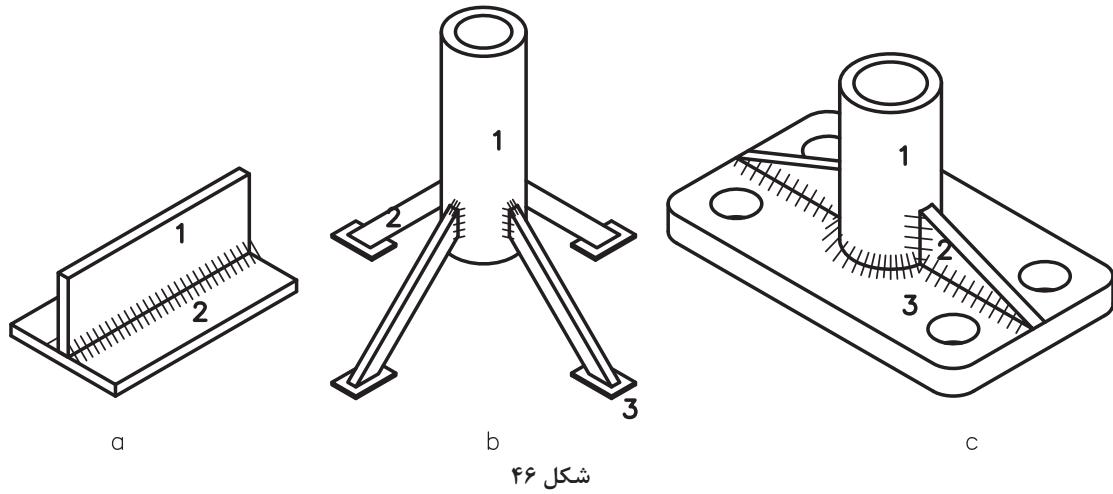


این قطعات ترکیبی، به کمک جوش به هم وصل شده‌اند. همان طور که می‌دانید برای استحکام بیشتر قطعات جوشکاری شده، نیاز به ایجاد درز جوش است.

با توجه به انواع درز جوش، باید با دادن کدهای مربوط به آنها، برای سازنده، نوع درز جوش را مشخص کرد. نشانه اصلی: نشانه مبنا مطابق شکل، از یک خط نازک شیب‌دار، با یک دنباله و یک فلش تشکیل می‌شود.

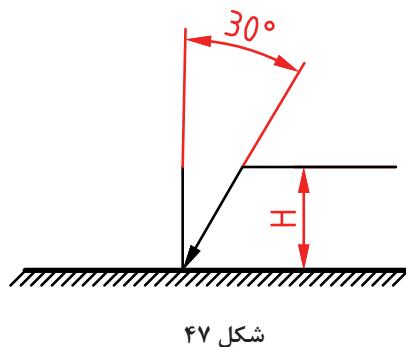


بلندی این علامت از دو برابر بلندی شماره‌های اندازه‌گذاری، کمی بیشتر خواهد بود. این فلش به درز جوش اشاره دارد. می‌توانیم یک درز جوش را با این علامت مشخص کنیم.

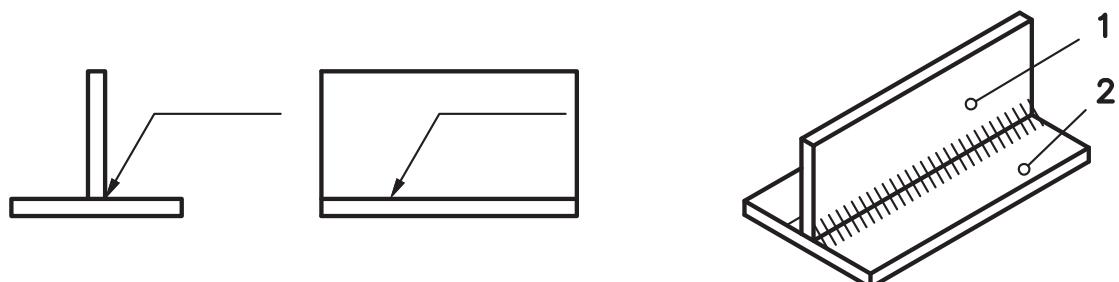


پویمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی


معمولًاً یک خط چین به این علامت افزوده می‌شود که نشان می‌دهد آیا درز جوش در نمای شامل نماد، در حالت دید است یا دیده نمی‌شود. در مجموع حالت‌های زیر را داریم. که البته برای سطوح شیبدار به گونه مناسب، خواهند چرخید.

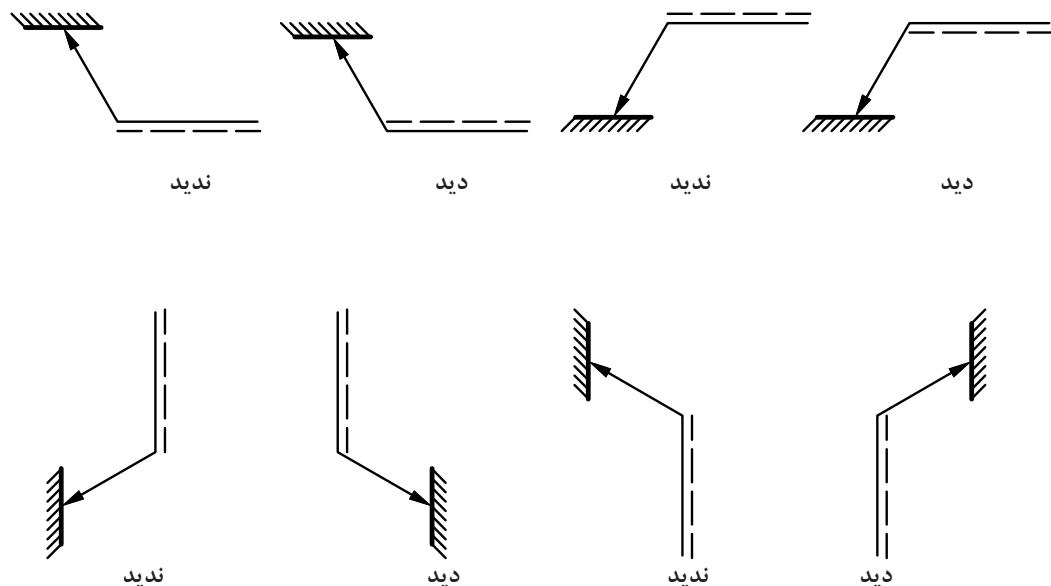

شکل ۴۹

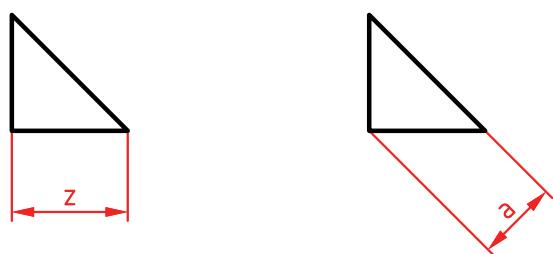


raig ترین گونه از جوش‌ها، درز گلوبی می‌باشد. معمولًاً مقطع این جوش یک مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است. بنا بر نظر طراح می‌تواند ضلع این مثلث با نماد Z و یا ارتفاع وارد بر وتر آن با نشانه a مورد سنجش قرار گیرد (معمولًاً a به کار می‌رود). به چند نمونه از نقشه‌های جوش نگاه کنید.

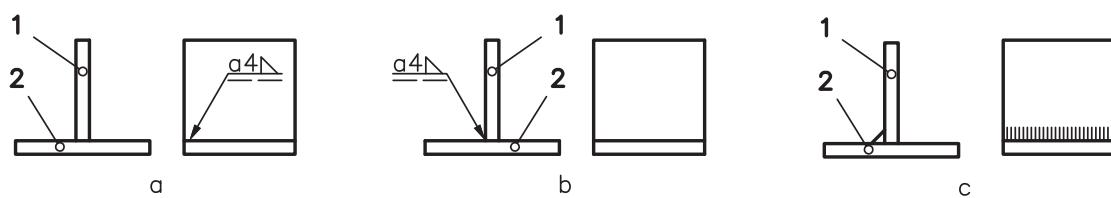

شکل ۵۱

در شکل a، در نمای نیمرخ، جوش در حالت دید است و ضخامت آن ۴ می‌باشد. در شکل b، گونه‌ای دیگر جوش درز گلوبی مشخص شده است. شکل c، نماهای حقیقی را نشان می‌دهد. به شکل زیر نگاه کنید:

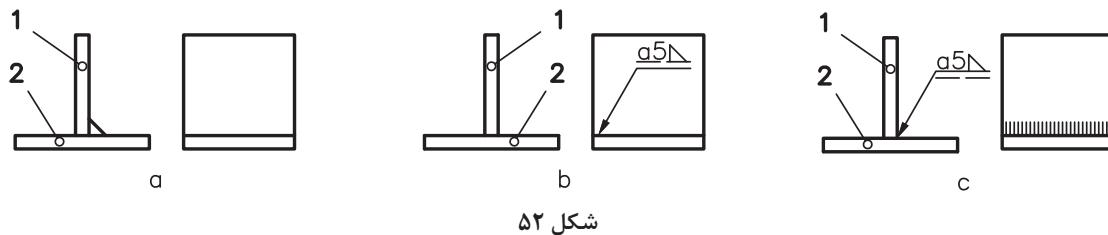


نشانه‌ها از چپ به راست نوشته می‌شوند و به ترتیب a (نوع سنجش ضخامت)، مقدار آن به صورت یک عدد (در اینجا ۴) و شکل درز جوش (در اینجا مثلث قائم‌الزاویه که مربوط به جوش درز گلوبی است). در شکل بالا حالت a، نمای‌های حقیقی و نقشه کد‌گذاری شده به صورت b یا c خواهد بود. به چگونگی قرار گرفتن خط‌چین توجه کنید (در شکل b، درز جوش دیده نمی‌شود، اما در شکل c، درز جوش دیده می‌شود).


#### فعالیت ۱۹

نقشه‌ها و دیگر تصاویری را که در مبحث جوش داده شده را یک بار و با دقت رسم کنید. نقشه‌ها باید اندازه‌گذاری شوند.


#### کدهای اضافه

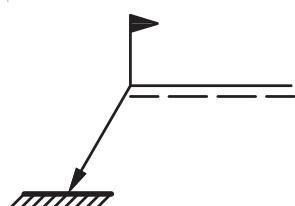

اگر بخواهیم که بگوییم جوشکاری در زمان مونتاژ (قرار گرفتن قطعه در جای مورد نظر) انجام شود، باید یک نشانه پرچم به نشانه مبنا افزود.

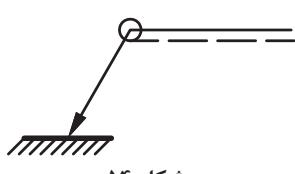


می‌خواهیم جوش دور تادور باشد، در این صورت یک نماد دایره افزوده خواهد شد.

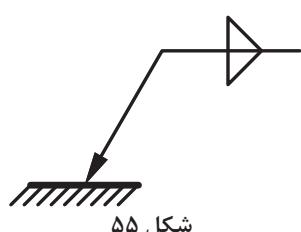

اگر بخواهیم جوش دو طرفه باشد، در این صورت خط‌چین را برمی‌داریم و به جای آن نماد جوش افزوده می‌شود. برای درز گلوبی مطابق شکل است.


پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

با چند نقشه نمونه برای جوش آشنا شوید.  
مفهوم شکل آن است که شروع جوش از فاصله ۲۲، تعداد تکه‌ها ۳ و طول آنها ۴۰ و با فاصله ۲۰ از یکدیگر.

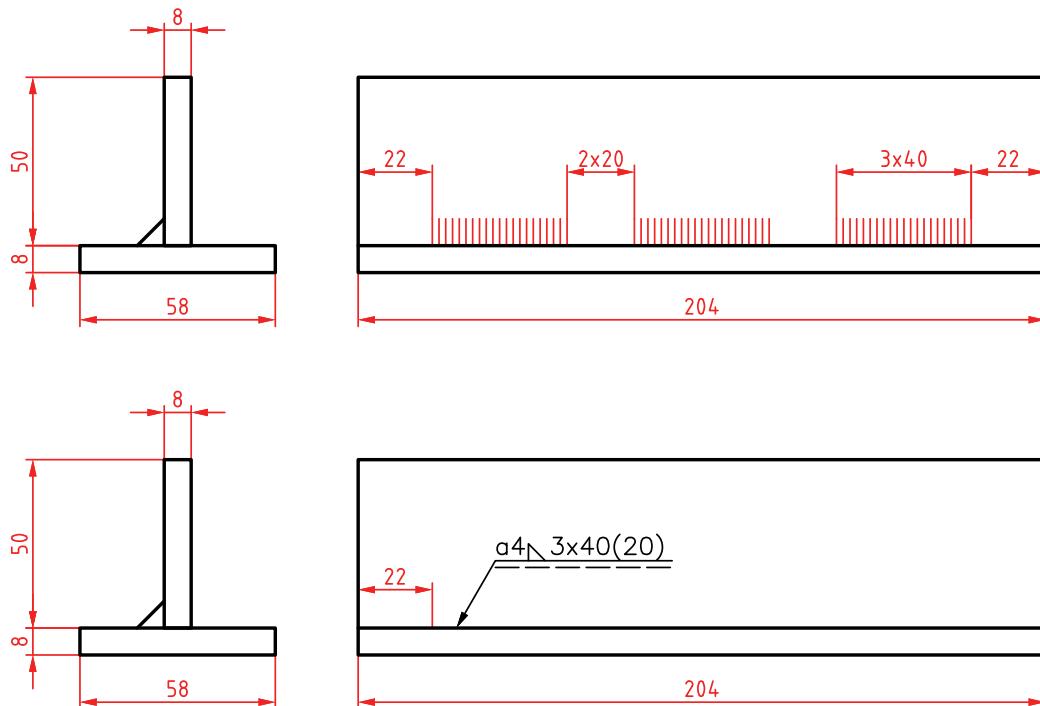


شکل ۵۶

نمادها در شکل به مفهوم جوش دورتادور است.

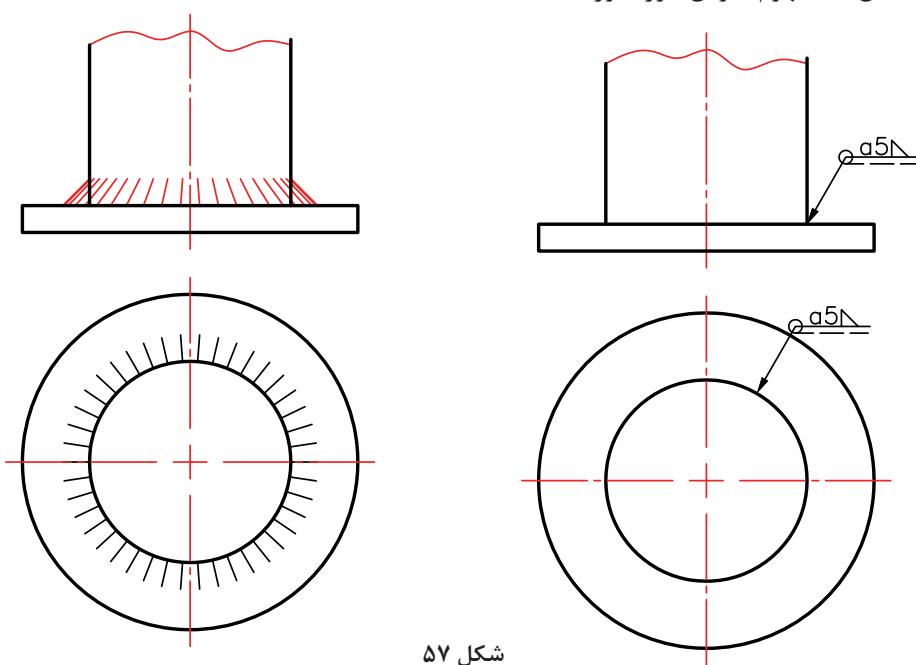

شکل ۵۷

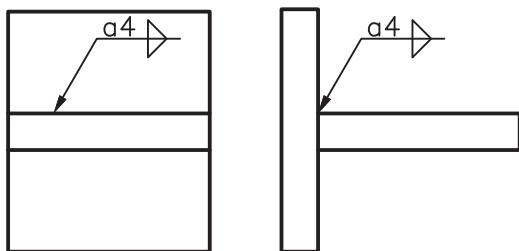

و در شکل داده شده، جوش دوطرفه و درز گلویی است.


شکل ۵۸

#### فعالیت ۲۰



کلیه نقشه‌های داده شده (پس از فعالیت ۱۸) را دوباره با دقیق رسم کنید.

#### نقشه اجرایی

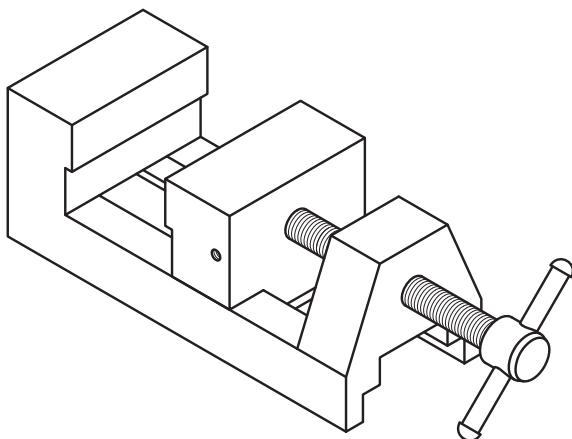

اگر هدف ساختن یک گیره مطابق شکل و به صورت انبوه باشد، چه نقشه‌هایی را مورد نیاز می‌دانید؟

شکل ۵۹

**تعریف:** نقشه اجرایی، مجموعه‌ای از نقشه است که شامل همه نیازها برای ساخت باشد. پس این نقشه دست‌کم باید شامل موارد زیر باشد:

۱ نقشه ترکیبی با جدول ترکیبی

۲ نقشه انفجاری با جدول ترکیبی

۳ نقشه‌های قطعاتی که باید ساخته شوند (هر کدام روی برگه جدا)

۴ برگه‌های مشخصات فنی برای هر قطعه


۵ نقشه‌های مراحل ساخت (هر مرحله روی یک برگه جدا)

۶ نقشه‌های کنترل کیفی

**پومن ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی**


باز هم تأکید می‌شود که هر نقشه باید برگه و جدول ویژه خود را داشته باشد. به این معنی که جدول ساده برای هر قطعه و جدول ترکیبی (که نمونه‌هایش در ادامه می‌آید) برای مجموعه داده شود. به این ترتیب گروهی از اطلاعات که جایگاهی در خود نقشه ندارند، در جدول داده خواهند شد. اینک موارد موجود در نقشه اجرایی را بررسی می‌کنیم.

**نقشه ترکیبی:** به شکل نگاه کنید. این نقشه ترکیبی از گیره است.

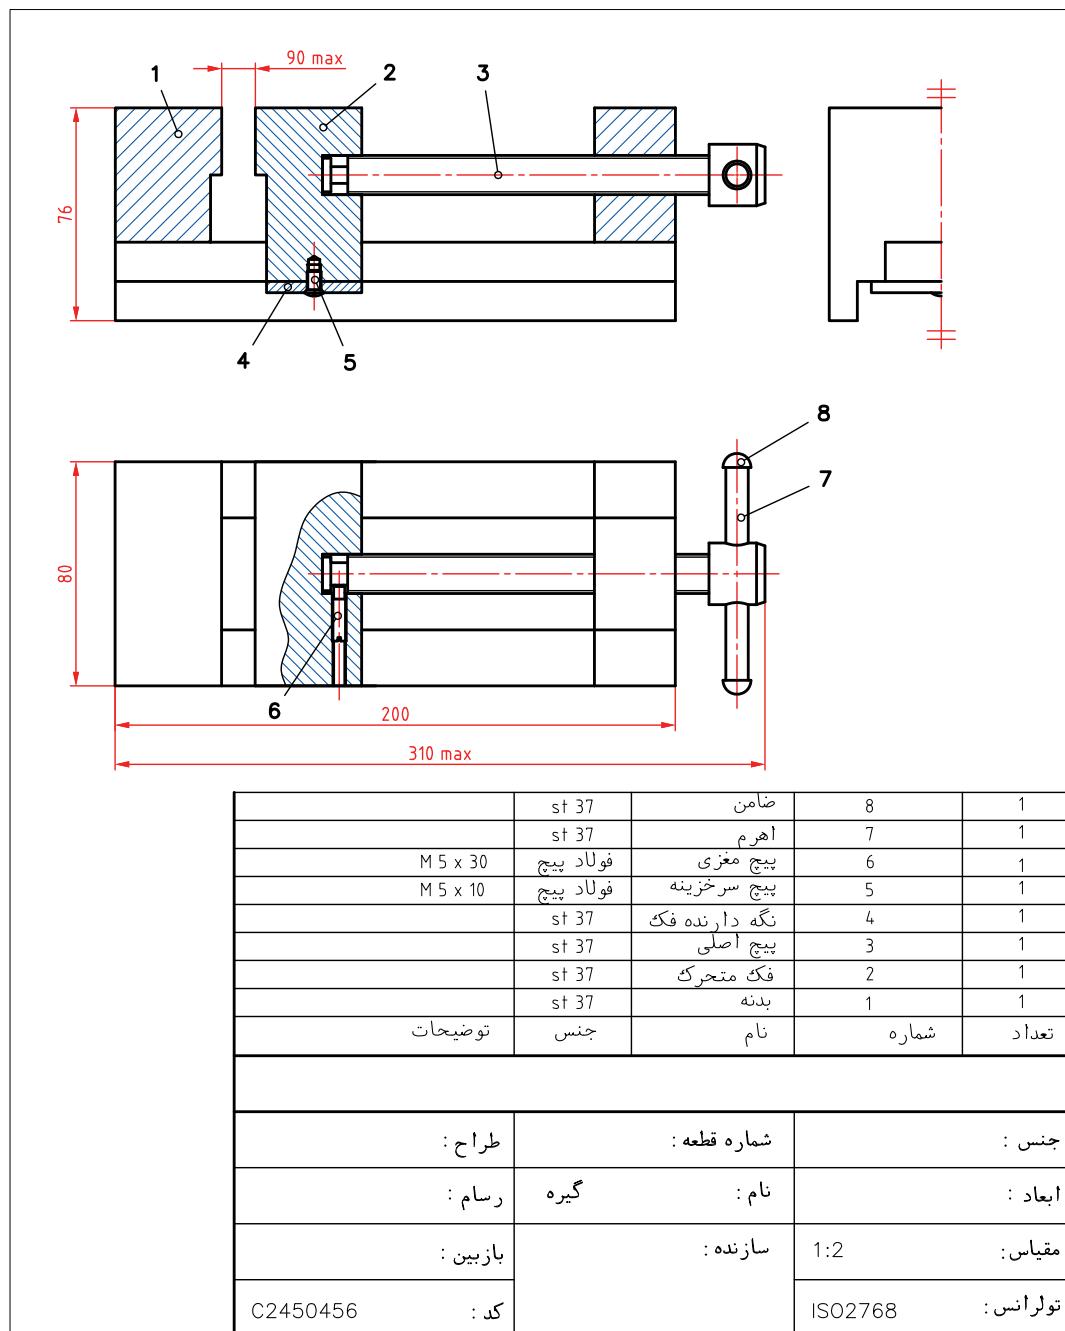

شکل ۶۰

نقشه باز شده (انفجاری): این نقشه تمام قطعات مجموعه (گیره) را به صورت سه بعدی و باز شده نمایش می دهد.

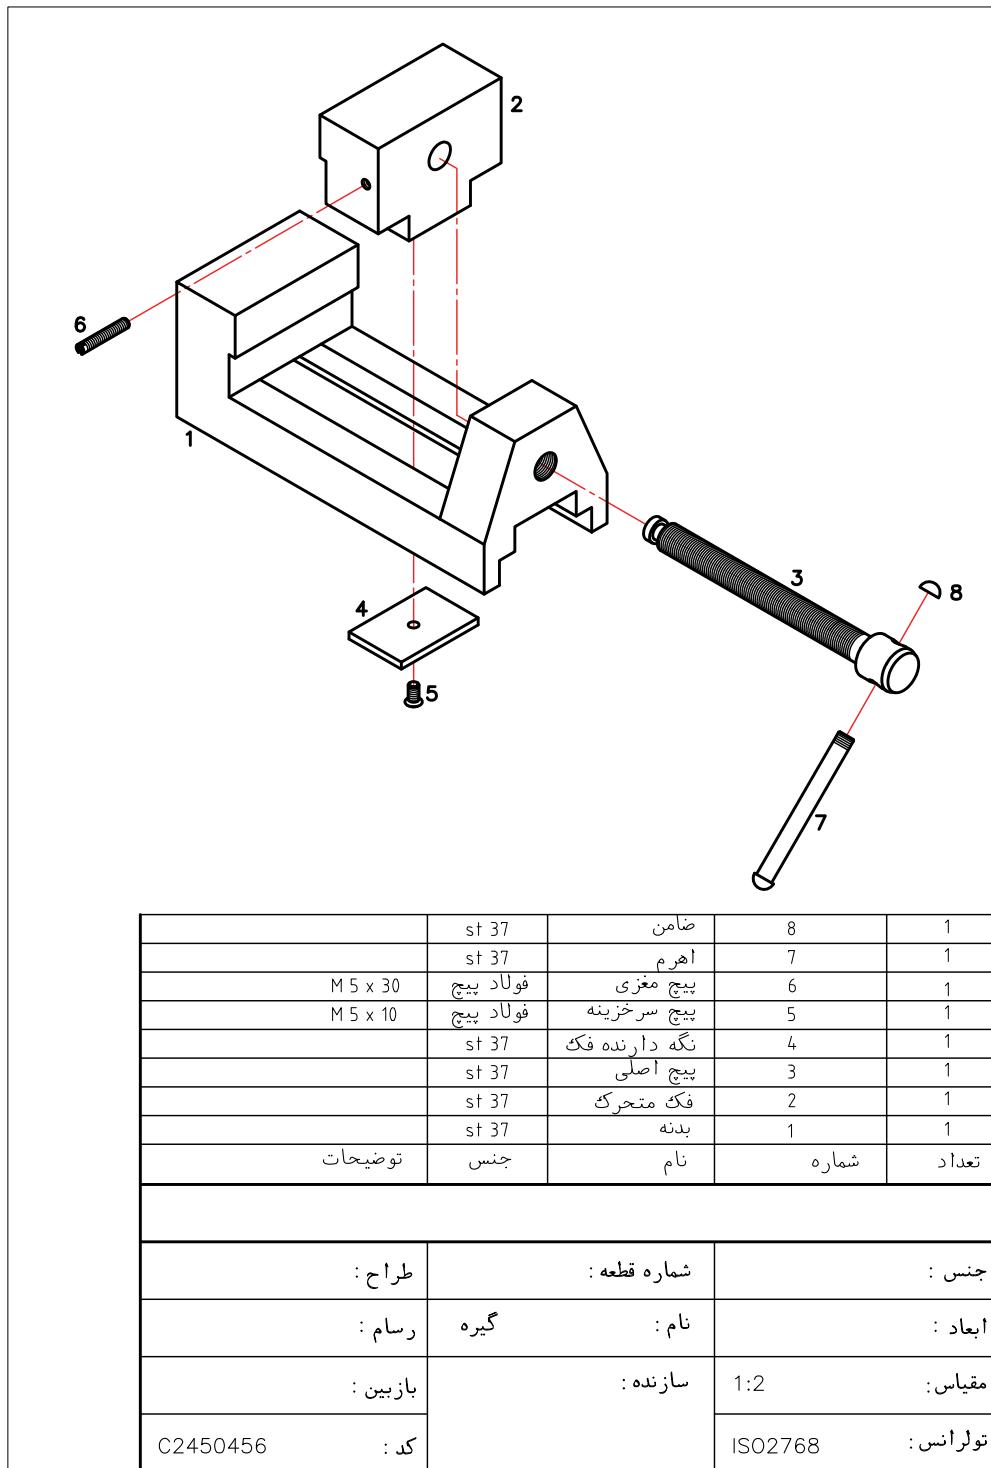


شکل ۶۱

این نقشه می تواند هر گونه شباهی در خواندن نقشه قطعات را برطرف نماید.

پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

نقشه قطعات: همان‌گونه که اشاره شد، هر قطعه باید شامل برگه‌ای جداگانه برای خود باشد. قطعه شماره ۲ یا فک متحرک را برای نمونه انتخاب کردیم.

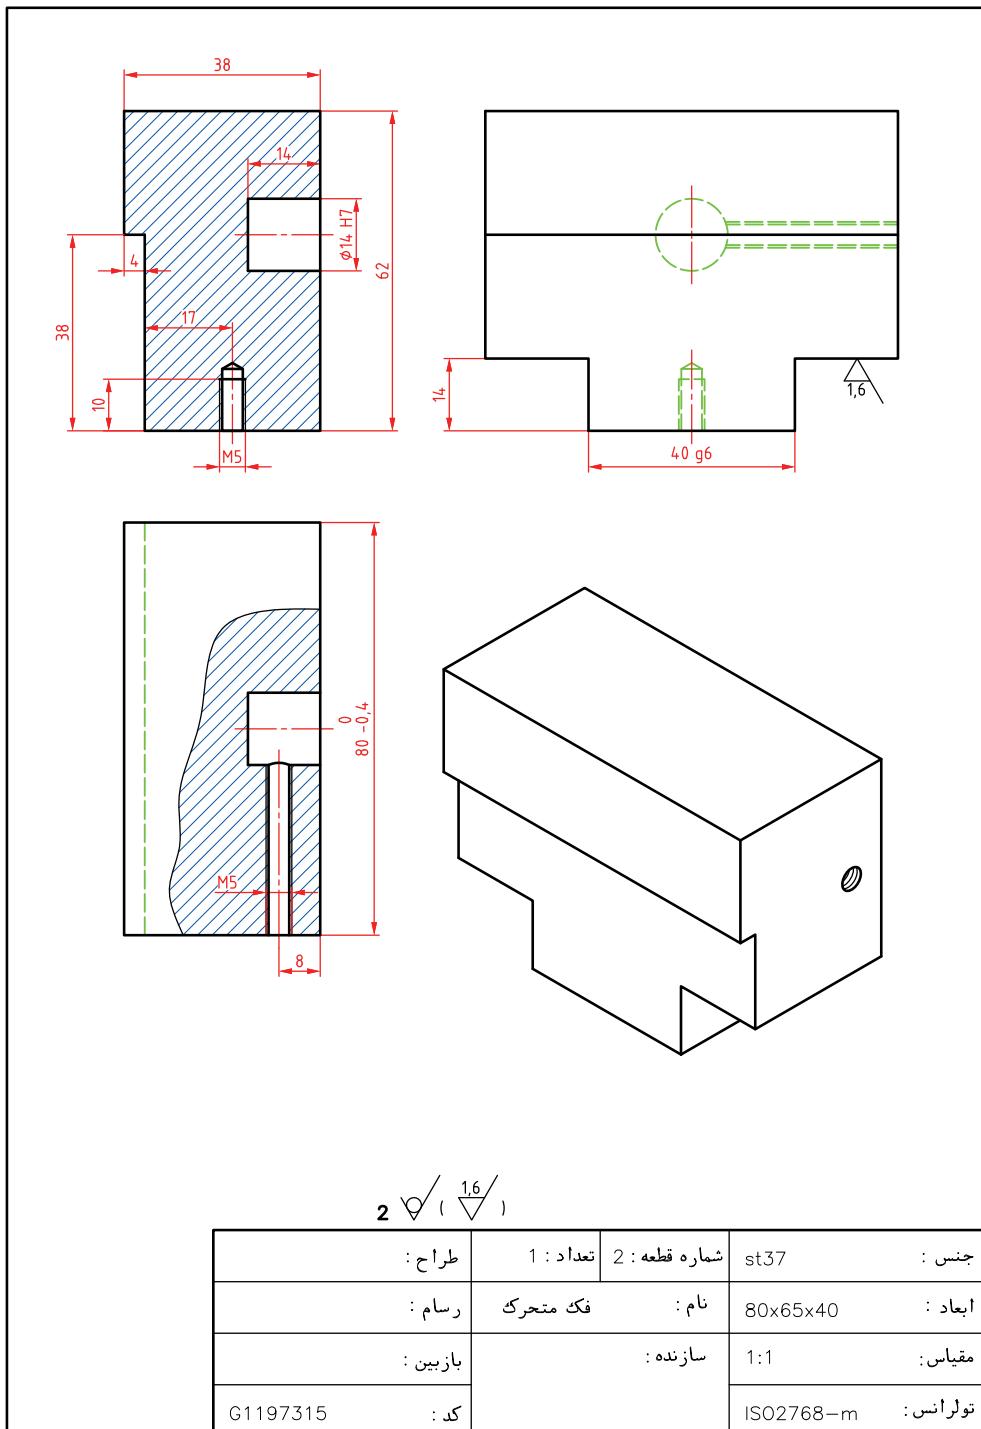

شکل ۶۲


## مشخصات فنی

مشخصات فنی برگه‌ای است شامل مشخصاتی از قبیل: جنس، وزن تمام شده، وزن مواد اولیه، رنگ، نوع آبکاری، روش ساخت، عملیات حرارتی، تعداد، کد مشخصه، نکات فنی ساخت، دقت‌های فنی لازم، نکته‌هایی در مورد عملکرد آن، و موارد مورد نیاز دیگر.

**نقشه‌های مراحل کار:** اگر قرار است که زمان انجام کار هر چه پایین‌تر باشد، باید هر مرحله کاری به وسیله یک نفر انجام شود. در این صورت هر کس باید نقشه کار ویژه خود را داشته باشد.


فرض کنید نقشه مراحل کار برای فک متحرک گیره (شماره ۲)، نیاز به نقشه مراحل کار دارد و طبق برآورد مدیریت تولید، این کار باید در ۵ مرحله اجرا شود.

**مرحله ۱ از ۵**، (یعنی نقشه اول از مرحله کار)

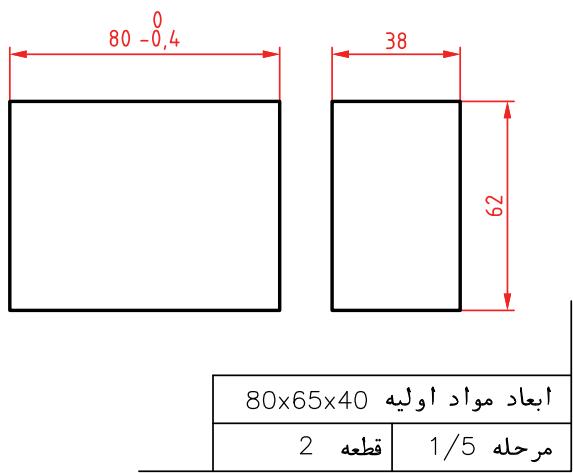


شکل ۶۳

در این مرحله بلوك اوليه از مواد اوليه به دست می آيد (روی یک برگه جداگانه با جدول کامل شده)

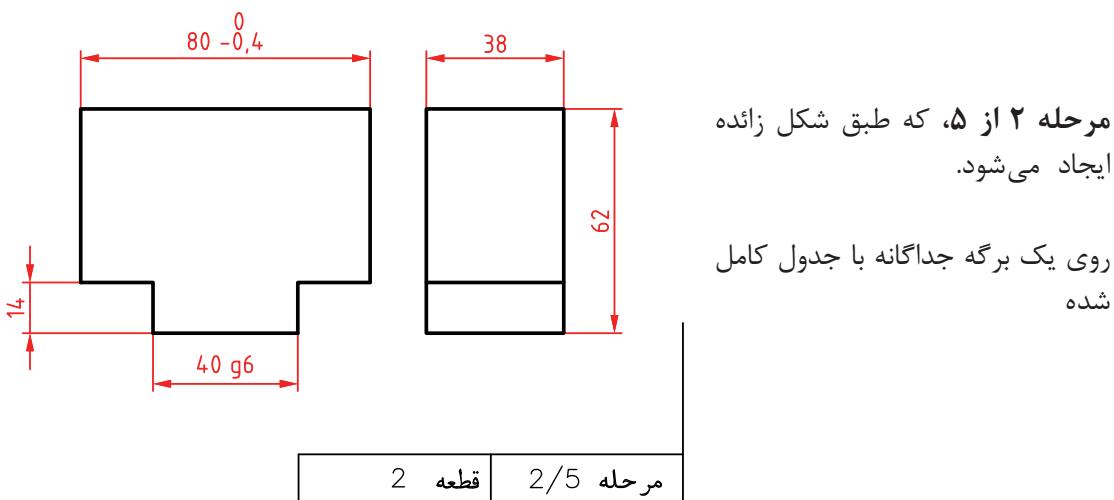

شکل ۶۴


پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

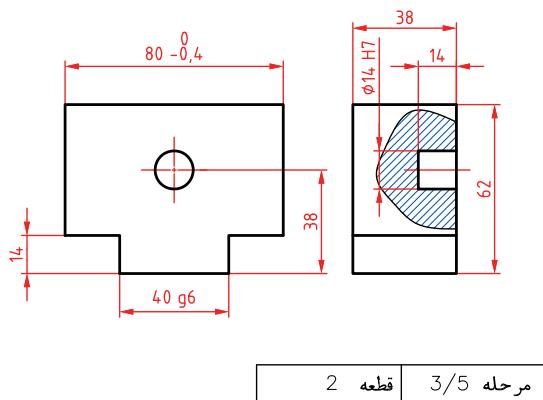

شکل ۶۵

مرحله ۳ از ۵، که در آن یک سوراخ کف‌تخت زده خواهد شد.


روی یک برگه جداگانه با جدول کامل شده

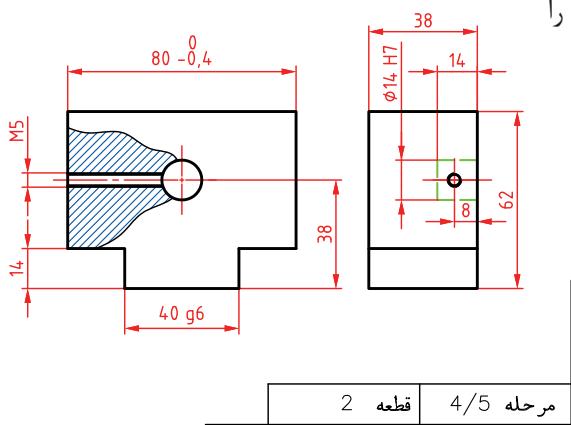

شکل ۶۶

مرحله ۴ از ۵، در این مرحله می‌توان مهره M4 را ساخت.

روی یک برگه جداگانه با جدول کامل شده

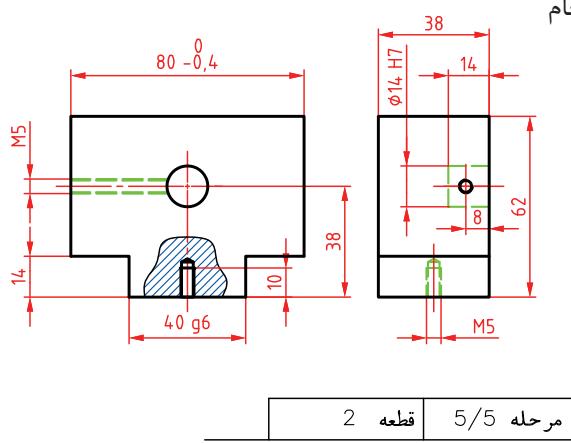


شکل ۶۷

مرحله ۵ از ۵، در این مرحله ساخت مهره M5 انجام می‌شود.

روی یک برگه جداگانه با جدول کامل شده

نقشه کنترل کیفی: آخرین نقشه که در اختیار کنترل کیفیت قرار می‌گیرد، در حقیقت نقشه کاملی است که بخش کنترل کیفیت، قطعات تولید شده را طبق موازینی که در اختیارش قرار داده می‌شود، بررسی می‌نماید و پس از کنترل‌های لازم، محصول را تأیید یا رد می‌کند.

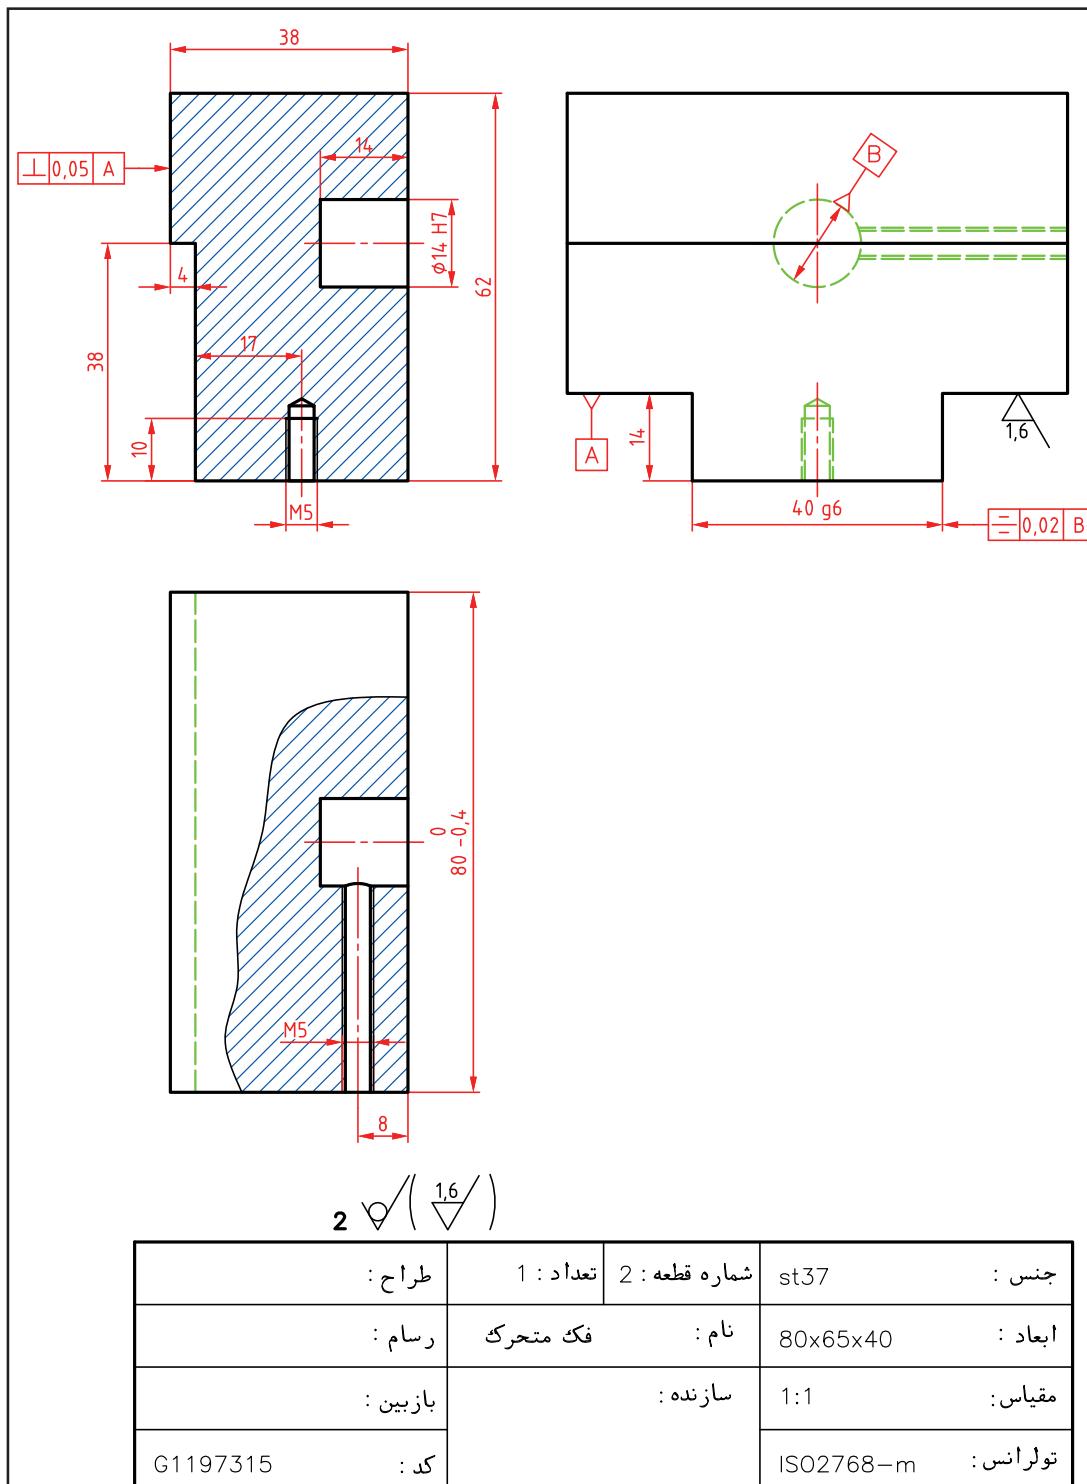

شکل ۶۸

**یادداشت:** همه نقشه‌های مربوط به گیره (با مراحل کار)، پوشه نقشه اجرایی را تشکیل خواهد داد.

پومن ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

فعالیت ۲۱



کلیه نقشه‌های داده شده به عنوان اجرایی برای گیره را دوباره و به صورت اسکچ ترسیم کنید.






فعالیت ۲۲



نقشه بدن گیره را دوباره و با دقت رسم کنید. برای آن نقشه کنترل کیفیت را هم ترسیم کنید.


## نقشه‌های تداخل

در نقشه‌های صنعتی به مواردی برخورد می‌کنیم که تنها دانستن نقشه خوانی و اصول نقشه‌کشی برای ترسیم کامل آنها کافی نیست. به عبارت دیگر توانایی در ترسیم یا خواندن آنها، نیاز به اطلاعات بیشتر دارد. به نقشه‌های زیر نگاه کنید. احجام ساده‌ای را می‌بینید که ترسیم و خواندن آنها آسان است.

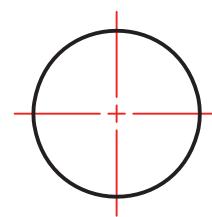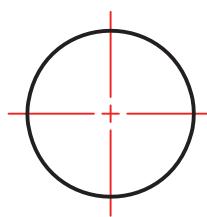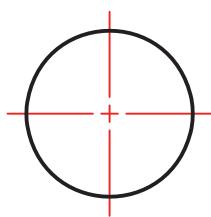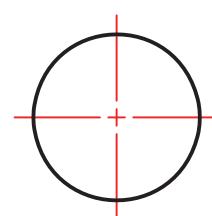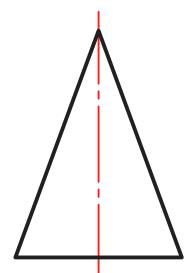


شکل ۶۹

اما اگر به دلایلی بخشی از آنها بریده شود، آن‌گاه ترسیم آنها نیاز به کارهای اضافه دارد. زیرا در اثر بریدن، خط‌های تازه‌ای در آنها به وجود می‌آید که مستقیماً با خط‌کش یا پرگار قابل ترسیم نیستند.

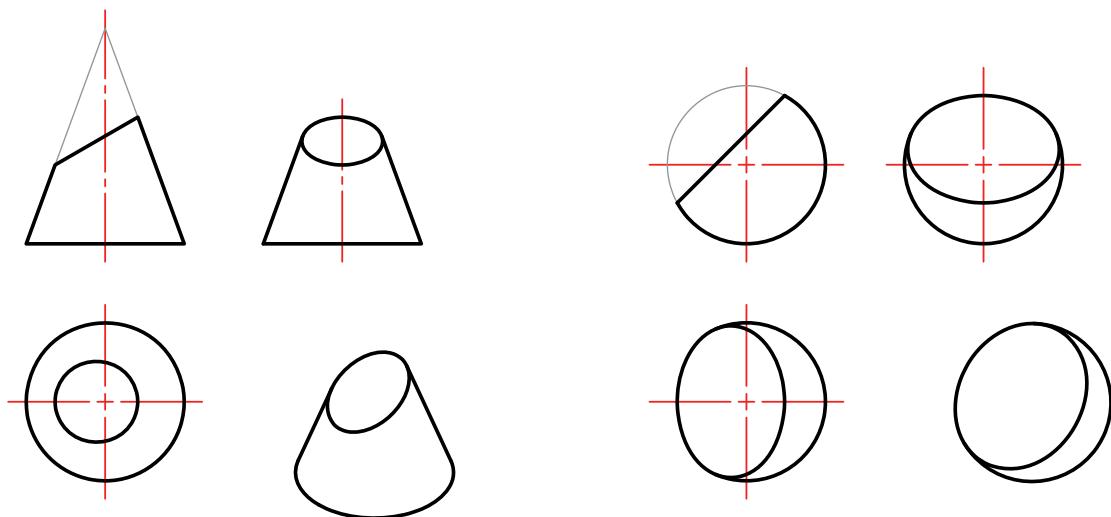


شکل ۷۰

به این منحنی و خطوط تازه، برخورد یا فصل مشترک گویند که در موارد بالا باید نقطه‌یابی شوند. به همین‌گونه است، هنگامی که دو جسم با هم برخورد می‌کنند. برای نمونه اگر بخواهیم از یک لوله استوانه‌ای، یک انشعاب استوانه‌ای دیگر بگیریم، یا یک کانال استوانه‌ای مخروطی، با ورق بسازیم، به چگونگی ترسیم دو نمونه توجه کنید. این منحنی‌ها (برخورد) را به کمک خط رابط و از سه نما و نقطه به نقطه، به دست می‌آوریم.

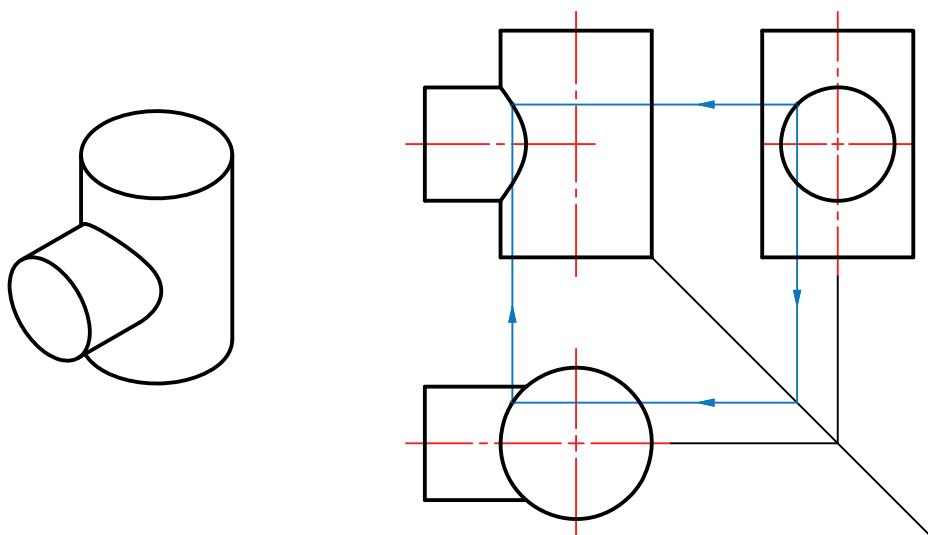


شکل ۷۱- نقطه‌یابی برای برخورد دو استوانه

پومنان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

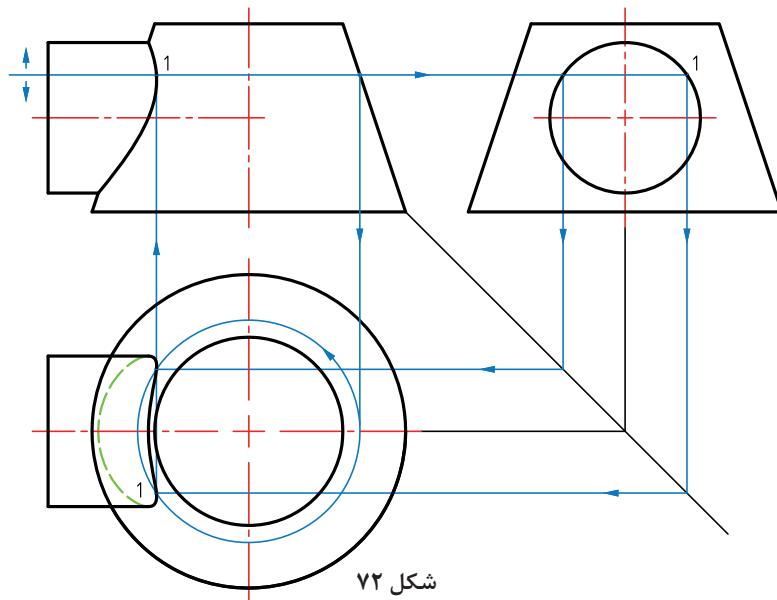


شکل ۷۲

با تغییر نقطه ۱ در نمای نیم‌رخ می‌توان نقطه‌های دیگر به دست آورد تا منحنی کامل شود. دقت کنید که در مورد مخروط، رسم یک دایره کمکی در نمای افقی، برای هر مورد انتخابی (مانند ۱) در نمای نیم‌رخ لازم است. اگر به جای استوانه بیرونی، بر روی استوانه و مخروط، سوراخ کاری کنیم، همان منحنی‌ها به دست خواهند آمد. موارد زیادی را در نقشه‌های صنعتی می‌بینید.

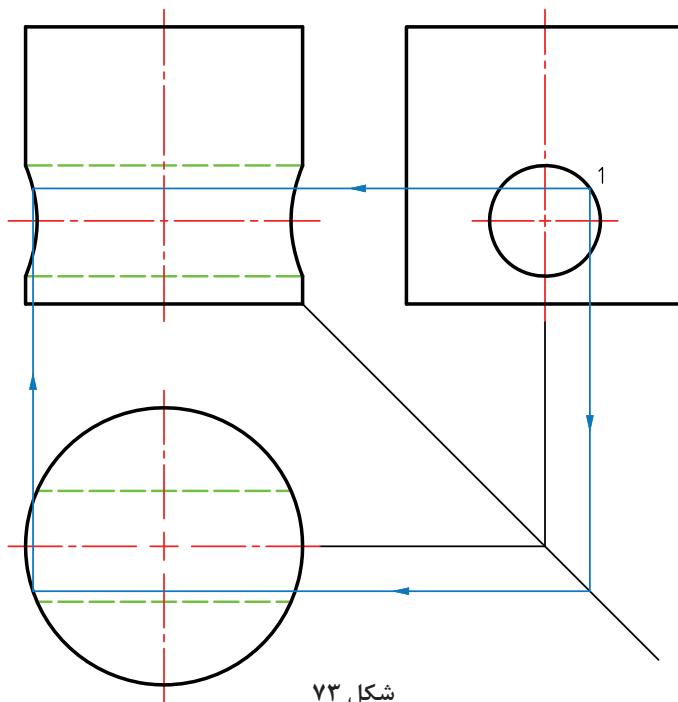

شکل ۷۳

نقطه‌های مختلفی مانند ۱، در نمای نیم‌رخ انتخاب می‌شود و به کمک رابط به نمای رو به رو منتقل می‌شود.

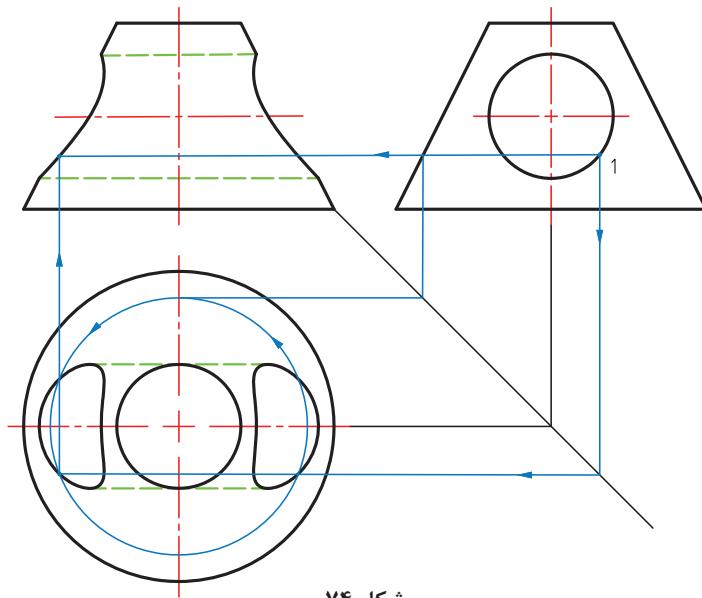


شکل ۷۴

نقشه‌های مانند ۱، در نمای نیمرخ انتخاب می‌شود و پس از انتقال به دو نما و با رسم دایره کمکی برای هر مورد، نقطه مورد نظر هم در نمای افقی و هم در نمای رو به رو مشخص می‌شود.

فعالیت ۲۳



نقشه‌های برخورد استوانه با استوانه و مخروط با استوانه داده شده را با دقت رسم کنید.

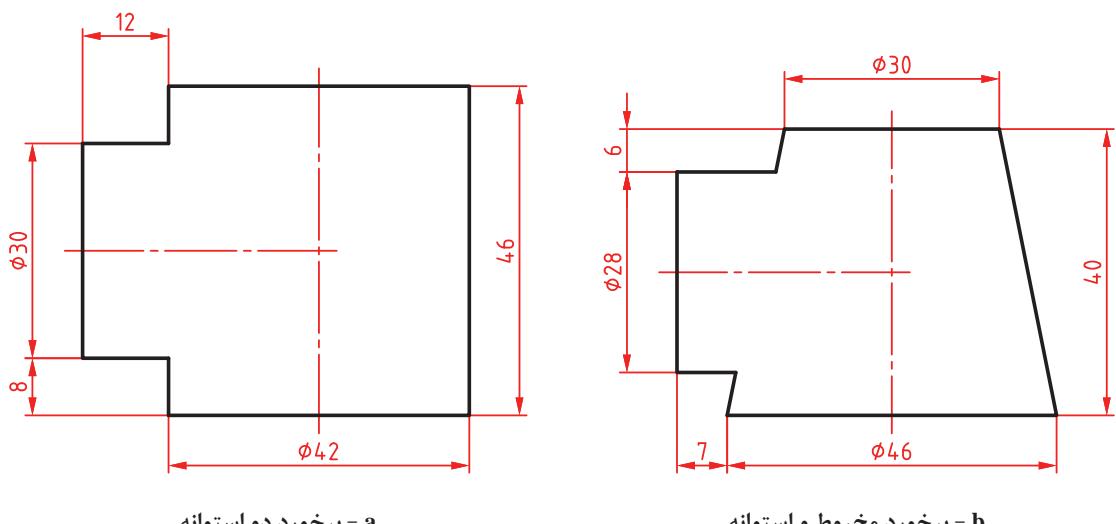


شکل ۷۵

پودهمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی


## گسترش

معمولًاً برای ساخت یک حجم از ورق، باید ورق را به گونه‌ای مناسب ببرید که پس از تازدن و خم کردن‌های لازم، به شکل مورد نظر در آید. به شکل نگاه کنید:

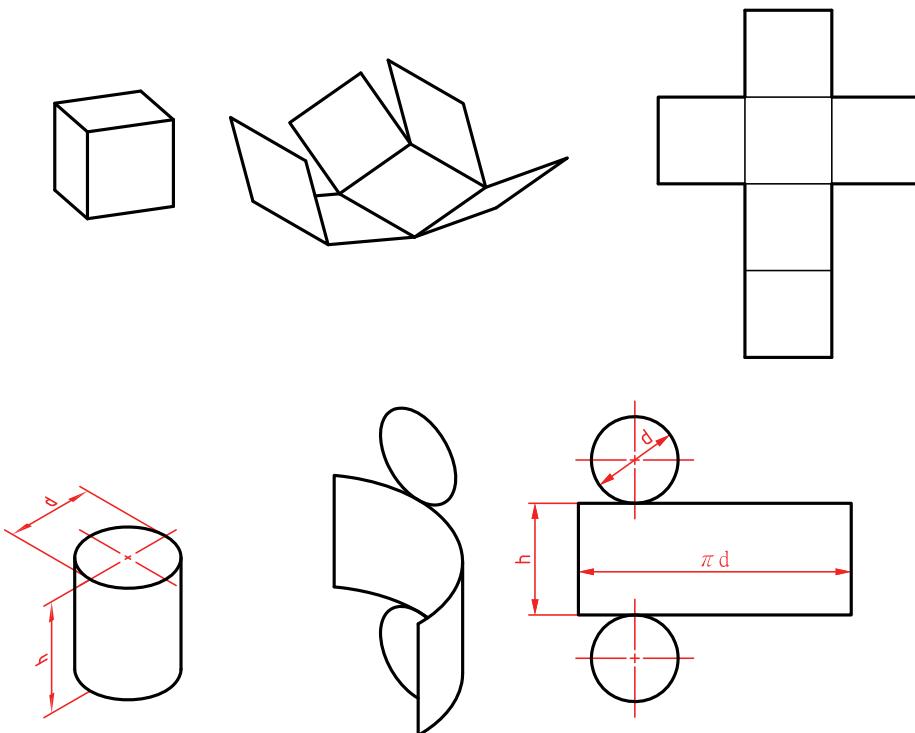

شکل ۷۶


تعریف: گسترش عبارت است از ترسیم طرحی دوبعدی روی ورق، که پس از ببریدن، تازدن و خم، به شکل مورد نظر درآید.  
دو نمونه برای ساخت هرم و مخروط را ببینید.

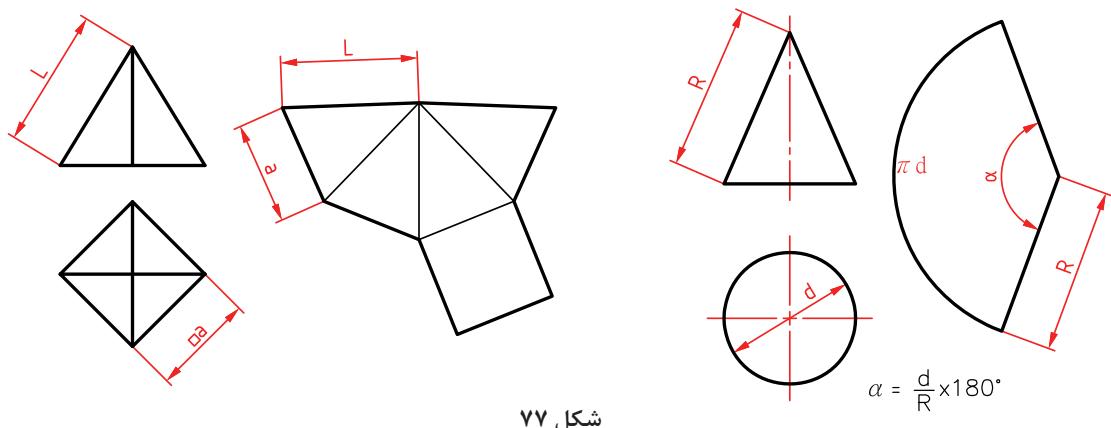

شکل ۷۷



گسترش چهار حجم داده شده را رسم کنید. هر کدام روی یک برگ A4

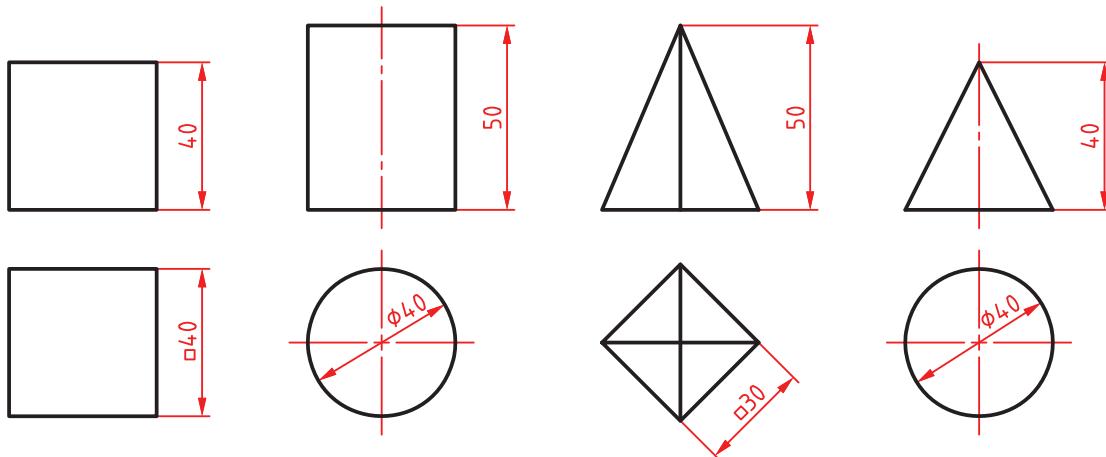

شکل ۷۸

## جدوال و نقش آنها در کار فنی

در کارهای فنی و در هر رشتۀ‌ای، محاسباتی وجود دارد که هر فرد فنی باید، در رشتۀ خود با آنها آشنا باشد. اما رسیدن به نتیجه، به کمک محاسبه ممکن است به دلایل مختلف مشکلاتی داشته باشد. بنابراین جدول‌هایی را آماده می‌کنند که محاسبات را قبل انجام داده و در آنها نوشته‌اند. از ساده‌ترین آنها می‌توان از جدول تبدیل اینچ به میلی‌متر، محاسبه مساحت دایره و... نام برد. به نمونه‌ای توجه کنید. می‌دانیم که رابطه اینچ و میلی‌متر عبارت است از  $1\text{ in} = 25.4\text{ mm}$ . اگر هدف محاسبه اعداد صحیح اینچ به میلی‌متر باشد (مثلاً تبدیل ۳ اینچ به میلی‌متر)، این محاسبه ساده است و وقت زیادی را نمی‌گیرد. اما آیا محاسبه  $\frac{3}{32}\text{ in}$  به میلی‌متر هم به همان سادگی است؟ روشی است که برای این کار نیاز به وقت بیشتری داریم. ضمناً در همه اوقات و به‌ویژه در هنگام کار نمی‌توان تمرکز لازم را داشت. پس جدولی آماده می‌شود که این محاسبات را داشته باشد. در این صورت می‌توان برای هر فرمولی جدولی آماده کرد. از طرف دیگر محاسباتی وجود دارد که برای ما امکان‌پذیر نیست. مانند جدول‌های مثلثاتی و بی‌شمار جداول دیگر. نتیجه آن که در کار فنی جدول‌ها نقشی اساسی و انکارناپذیر دارند. دانستیم که جدول برای ساده کردن کار است. تاکنون هم از جدول‌های بسیاری استفاده کرده‌اید. جدول مثلثاتی، جدول تبدیل اندازه‌ها، جدول تولرانس، جدول انتظام، جدول سرعت برش، جدول مساحت و... از طرف دیگر جدول‌هایی هم هستند که طبق محاسبه به دست نمی‌آیند بلکه اعدادی را بر پایه تجربه‌های صنعتی انتخاب می‌کنند. نمونه‌هایی از این جدول‌ها مربوط به اجزاء ماشین هستند. مانند جدول پیچ و مهره، خار، واشر، چرخ‌دنده، و از این دست. به نمونه‌هایی از جدول توجه کنید:

بودمان۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی

### جدول مثلثاتی

sin	۰'	۱۰'	۲۰'	۳۰'	۴۰'	۵۰'
۰ درجه	۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	۰/۰۰۶	۰/۰۰۹	۰/۰۱۱	۰/۰۱۵
۱ درجه	۰/۰۱۸	۰/۰۲۰	۰/۰۲۳	۰/۰۲۶	۰/۰۲۹	۰/۰۳۲
۲ درجه	۰/۰۳۵	۰/۰۳۸	۰/۰۴۰	۰/۰۴۴	۰/۰۴۷	۰/۰۴۹

جدولی که بر اساس محاسبات پیچیده به دست آمده (خارج از توان ما، در کارگاه).

### جدول پیچه‌های اتصال

قطر نامی mm	گام mm	عمق دندنه پیچ	قطر مته برای مهره mm	آچار خور mm
۲	۰/۴	۰/۲۵	۰/۲۲	۱/۶
۳	۰/۵	۰/۳۱	۰/۲۷	۲/۵
۴	۰/۷	۰/۴۳	۰/۳۸	۳/۳

جدولی که بر پایه تجربه تعیین شده است.

### جدول مساحت دایره با معلوم بودن قطر

قطر دایره mm	مساحت mm <sup>۲</sup>	محیط mm
۱	۰/۷۹	۳/۱۴
۲	۳/۱۴	۶/۲۸
۳	۷/۰۷	۹/۴۲


جدولی که می‌توانیم خودمان آن را محاسبه کنیم.

فعالیت ۲۵



با مراجعه به منابع اطلاعاتی که در دسترس دارید (حتی کتاب‌های فنی رشته‌های دیگر) نام دست کم ۲۰ نمونه جدول را که در کارهای فنی کاربرد دارند مشخص نمایید.

## نقشه‌های تعمیرات

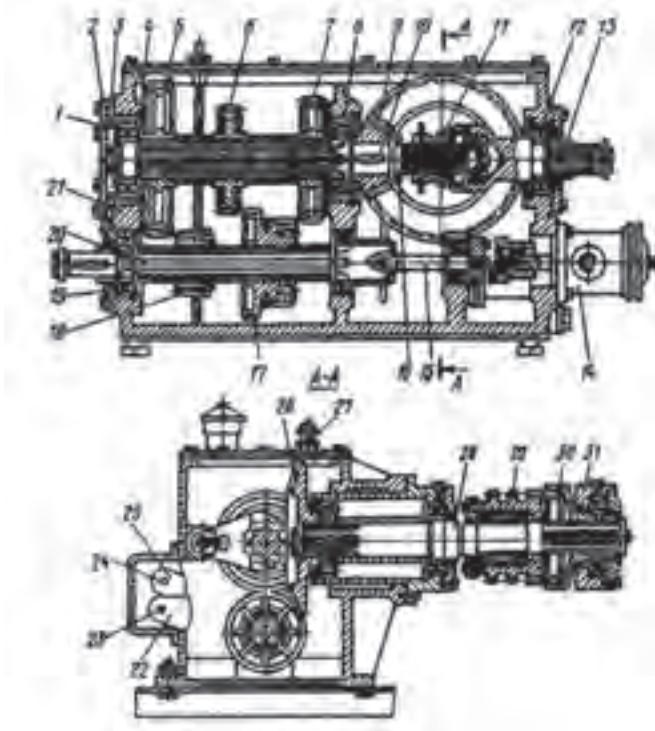

شکل ۷۹

با وجود آن که یک فرد فنی توانمند، فردی است که علاوه بر کاربرد دقیق و حساب شده تجهیزات، به گونه‌ای قانونمند و متعهدانه، مسئله سرویس و نگهداری تجهیزات، بهویژه ماشین‌آلات را رعایت می‌کند، اما به دلایل مختلف مانند فرسودگی یا اتفاقات دیگر، ماشین‌ها نیاز به تعمیر یا حتی تعویض قطعات پیدا می‌کنند. به همین خاطر همه ماشین‌آلات دارای دفترچه‌های تعمیراتی هستند. برای نمونه نقشه جعبه دندانه یک دستگاه تراش کوچک را ببینید.

فعالیت ۲۶



آیا می‌توانید حداقل ۱۰ مورد از ابزارهایی را که برای تعمیر جعبه دندانه شکل بالا مورد نیاز است را لیست کنید؟

فعالیت ۲۷



تعیین کنید که چه اجزایی در جعبه دندانه مورد بحث وجود دارد؟ آنها را لیست کنید.

پودمان ۲: استخراج اطلاعات نقشه‌های ترکیبی


## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاه)
۳	۱- تهیه لیست قطعات موردنیاز پروژه از روی نقشه ۲- تهیه چک لیست قطعات برای نقشه ۳- انتخاب روش تولید قطعات با توجه به نقشه	بالاتر از حد انتظار		استخراج اطلاعات از نقشه‌های ترکیبی جهت مونتاژ قطعات
۲	۱- تهیه چک لیست قطعات ۲- تهیه لیست قطعات موردنیاز پروژه از نقشه	در حد انتظار (کسب شایستگی)	استخراج اطلاعات ساخت و مونتاژ از نقشه‌های ترکیبی قطعات	
۱	۱- عدم استخراج اطلاعات از نقشه‌های ترکیبی	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰



## پودمان ۳

### مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

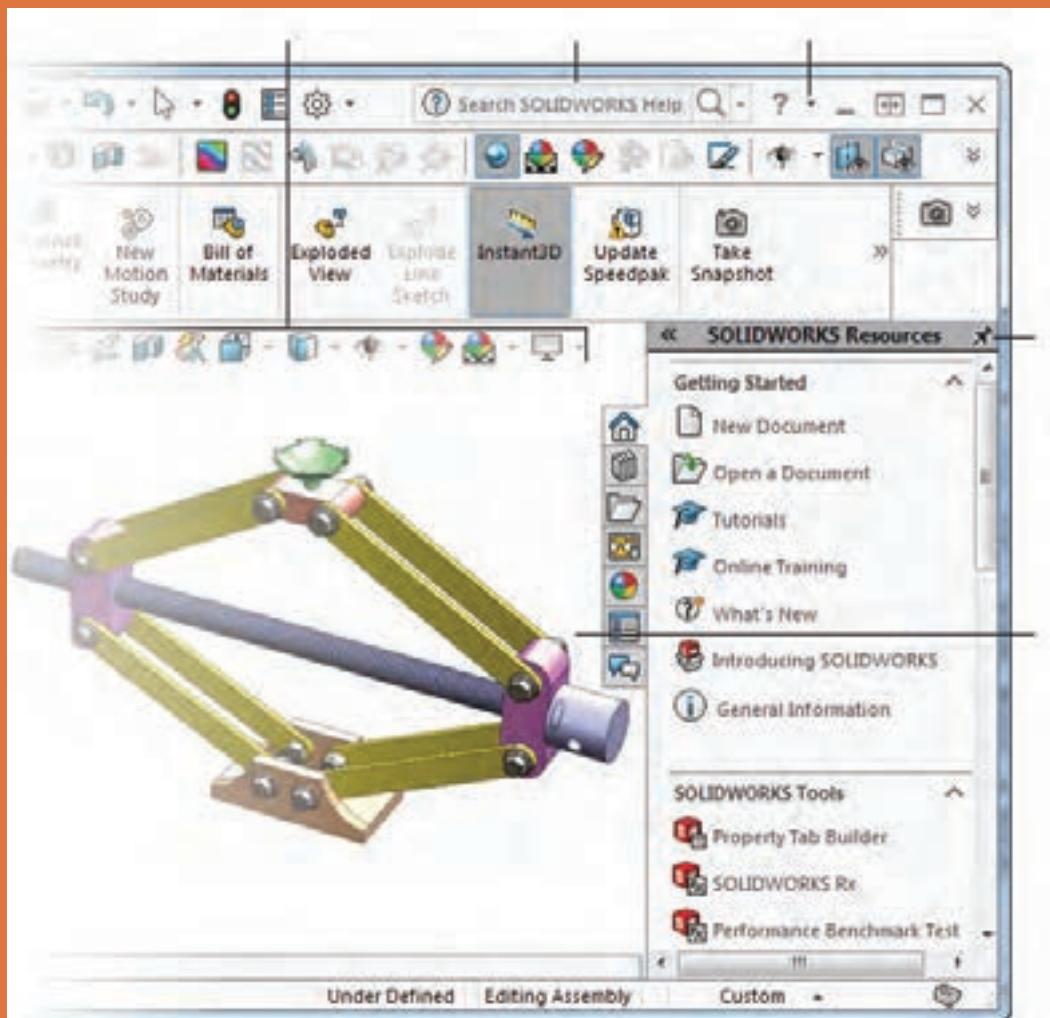

## مقدمه

نرم افزار سالیدورکز (SolidWorks) یکی از نرم افزارهای مطرح در زمینه مدل سازی رایانه‌ای است که تقریباً تمامی نیازهای یک طراح را پاسخ می‌دهد. سهولت کاربری و آموزش آن در مقایسه با سایر نرم افزارهای مدل سازی، سرعت بالا و توانایی ارتباط با تمامی نرم افزارهای ماشین کاری مانند پاورمیل، مسترکم و... از ویژگی‌های بارز آن است.

شرکت سالیدورکز در سال ۱۹۹۳ توسط مؤسسه تکنولوژی ماساچوست تأسیس گردید. اولین محصول خود را در سال ۱۹۹۵ بنام نرم افزار سالیدورکز ۹۵ روانه بازار جهانی کرد. در سال ۱۹۹۷ شرکت فرانسوی داسو سیستم که عمدۀ شهرت آن عرضه نرم افزار قدرتمند و گران قیمت کتیا است با خرید شرکت سالیدورکز آن را در اختیار گرفت.

سالیدورکز دارای سه محیط اصلی قطعه (Part)، مونتاژ (Assembly) و نقشه‌کشی (Drawing) است.



شکل ۱

**محیط قطعه (Part):** هر مکانیزم یا مجموعه مکانیکی از قطعات و اجزای مختلفی تشکیل شده است. برای طراحی یک مکانیزم باید ابتدا هر کدام از اجزا و قطعات آن را به صورت مجرا طراحی کرد. این کار در محیط قطعه صورت می‌گیرد. نقطه شروع کار در این محیط یک ترسیم ساده یا اسکچ است که از آن در عملیات مدل سازی استفاده می‌شود.

**محیط مونتاژ (Assembly):** بعد از این که قطعات به صورت مجرا طراحی شدند، آنها را وارد محیط مونتاژ می‌کنیم و با اعمال قیدهای مونتاژ روی هم سوار می‌کنیم.


**محیط نقشه‌کشی (Drawing):** در این محیط علاوه بر توانایی ترسیم نقشه‌ها می‌توان از قطعات و مجموعه‌های دو محیط قبلی استفاده کرد و از آنها نقشه‌های استاندارد تهیه نمود. سالیدورکز همچنین دارای مجموعه کاملی از قطعات استاندارد است که می‌توان از آنها در مونتاژ و نقشه‌کشی استفاده کرد.

نسخه مورد استفاده در آموزش این کتاب ۲۰۱۸ است اما با نسخه‌های قبلی نیز می‌توان بدون هیچ محدودیتی این آموزش را پیش برد. سیستم موردنیاز برای اجرای این نسخه سالیدورکز، ویندوز ۱۰، ویندوز ۸، ویندوز ۷ با سرویس پک ۶۴ همگی بیتی است.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## روند مدل سازی در نرم افزارهای CAD

هر مجموعه مکانیکی از تعدادی قطعه (و احياناً زیرمجموعه) تشکیل شده است. هر زیرمجموعه دارای یک یا چند قطعه است. قطعات نیز از تعدادی عملیات طراحی، که به آنها فیچر (Feature) یا نمایه گفته می‌شود، درست شده‌اند. در هر قطعه حتماً حداقل یک فیچر وجود دارد. طرح‌های دو بعدی یا اسکچ (Sketch) نقطه شروع مدل سازی قطعات و مجموعه‌های است. در نمودار زیر ارتباط کلی بخش‌های مختلف در نرم افزارهای CAD دیده می‌شود.

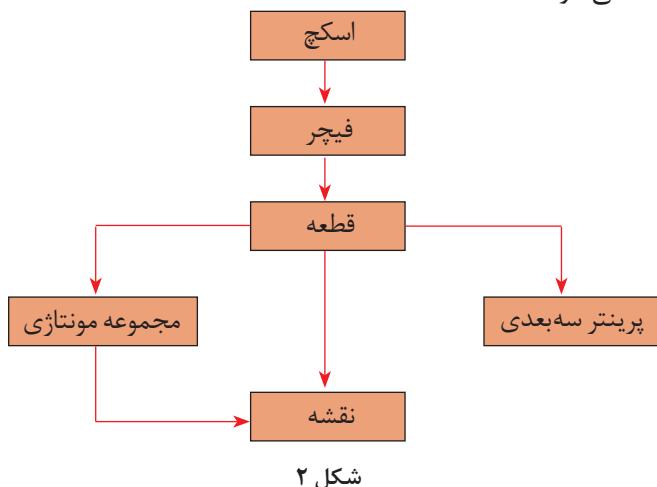

شکل ۲

روند کلی مدل سازی قطعات در نرم افزارهای CAD و به خصوص سالیدورکز به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- انتخاب صفحه طراحی
- ۲- ترسیم اسکچ
- ۳- قیدگذاری و اندازه‌گذاری اسکچ
- ۴- ایجاد فیچر اصلی
- ۵- ایجاد فیچرهای تکمیلی (تکرار مراحل ۱ تا ۴)


با جست‌وجو در منابع اطلاعاتی و به خصوص اینترنت پنج نرم افزار مدل سازی را نام ببرید و تفاوت آنها را با نرم افزار اتوکد که قبلًا یاد گرفته‌اید شرح دهید.

فعالیت ۱



## روش‌های اصلی مدل سازی در نرم افزارهای CAD


مدل سازی صلب نوعی شبیه‌سازی قطعه واقعی در رایانه است. بعد از این که قطعه در رایانه مدل شد می‌توان مانند یک قطعه واقعی با آن برخورد کرد. برای مدل کردن یک قطعه روش‌های محدودی وجود دارد. در تمام این روش‌ها یک شکل دو بعدی ترسیم می‌شود و به طرق مختلف به آن حجم داده می‌شود. روش‌های مدل سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد عبارت‌اند از:

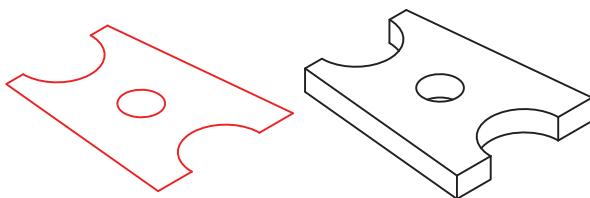

شکل ۳

**(Extrude) برجسته سازی یا اکسٹرود**


در این روش اسکچ با اندازه‌ای مشخص به یک سمت یا به صورت دوطرفه بر جسته می‌شود. اکسٹرود در فیچرهای تکمیلی می‌تواند بر جسته یا فرورفته باشد. به عبارت دیگر می‌تواند موجب افزایش حجم و یا کاهش حجم مدل شود.

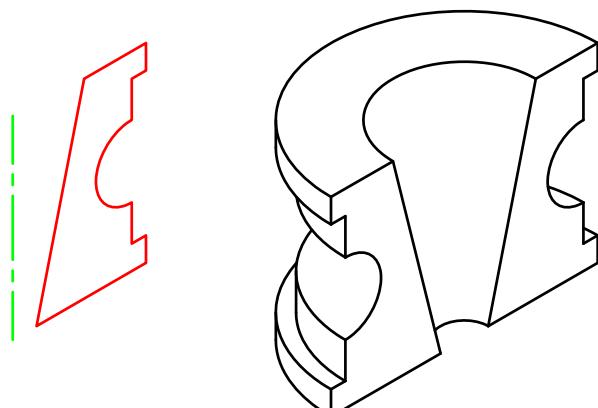


شکل ۴

**(Revolve) دوران یا ریولو**

در این روش اسکچ حول یک محور با زاویه‌ای مشخص دوران می‌یابد و حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد. ریولو هم مانند اکسٹرود در فیچرهای تکمیلی می‌تواند پر یا خالی باشد. یک فیچر پر به حجم قطعه افزوده می‌شود و با آن جمع می‌شود اما یک فیچر خالی از حجم قطعه می‌کاهد.

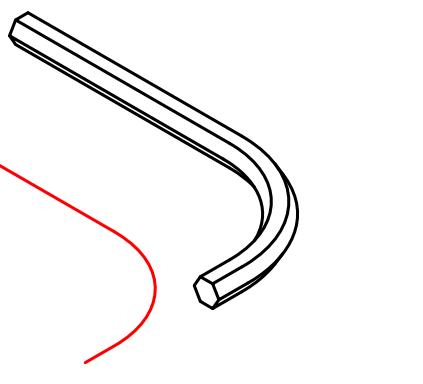

شکل ۵

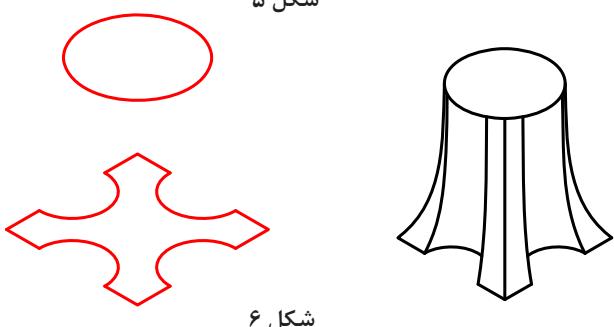

شکل ۶

**(Sweep) حرکت در یک مسیر یا سوئیپ**


اسکچ در مسیری مشخص حرکت می‌کند و مدل قطعه را ایجاد می‌نماید. مسیر (اسکچ) بازی که به عنوان مسیر انتخاب می‌شود می‌تواند یک خط ساده و یا یک شکل سه‌بعدی پیچیده باشد.

**(Loft) حجم بین مقاطع یا لافت**

می‌توان اسکچ‌های متعددی را که مقاطع مختلف یک قطعه هستند، در صفحات فضایی مربوطه ترسیم کرد و با پرکردن فضای بین آنها، مدل قطعه را ایجاد نمود.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

بعد از این که حجم اصلی قطعه یا فیچر اصلی ایجاد شد باید با توجه به هندسه قطعه، فیچرهای تکمیلی را اجرا نمود. فیچرهای تکمیلی یا همین چهار روش اصلی مدل سازی هستند و یا ترکیبی از اینها، که تحت نام ابزارهای مشخص در نرم افزارهای مختلف ارائه می شوند؛ مثلاً Fillet برای گرد کردن گوشه ها و یا Hole برای ایجاد سوراخ کاری های مختلف روی مدل قطعه. در شکل زیر مراحل مدل سازی یک قطعه نمایش داده می شود.

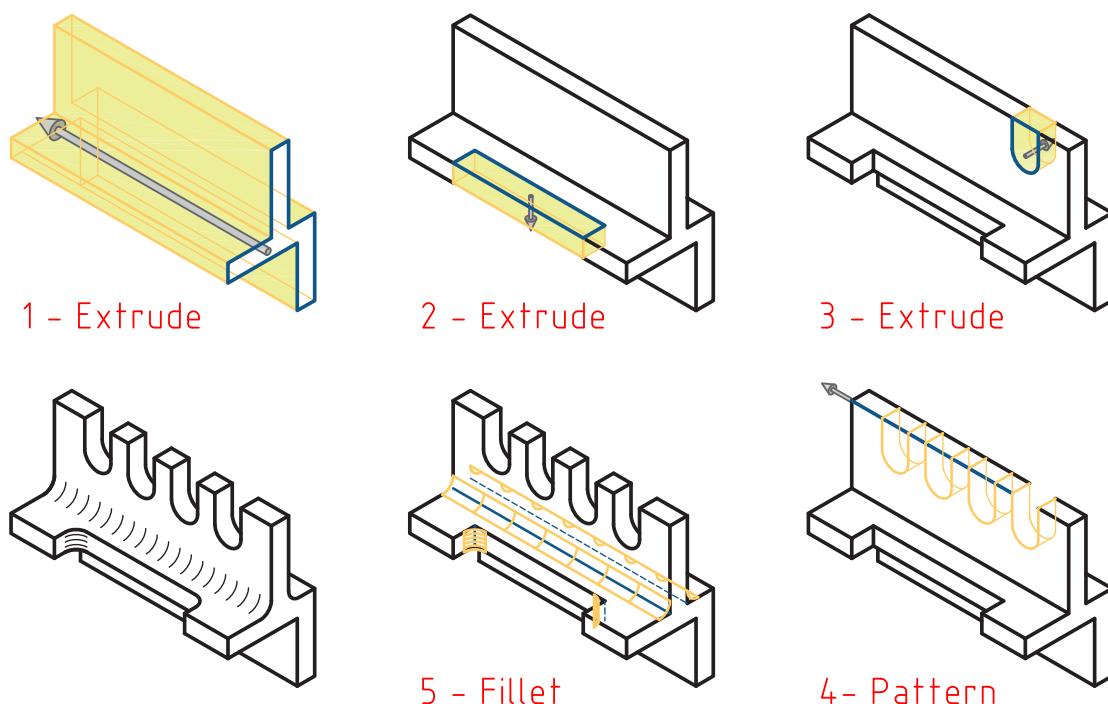

شکل ۷


برای هر یک از چهار روش اصلی مدل سازی دو قطعه را مثال بزنید و نحوه مدل سازی آن را شرح دهید.

فعالیت ۲




## تجزیه و تحلیل احجام مرکب

احجام مرکب از احجام ساده تشکیل یافته‌اند. قبل از مدل سازی یک قطعه باید به خوبی آن را تجزیه و تحلیل نمود و احجام ساده تشکیل دهنده آن را تشخیص داد. ترکیب احجام می‌تواند به صورت جمع، تفريقي و يا اشتراك باشد. در شکل زیر جمع و تفريقي احجام ساده‌ای که شامل استوانه و مكعب مستطيل است و ترکيب آنها را مشاهده می‌كنيد.

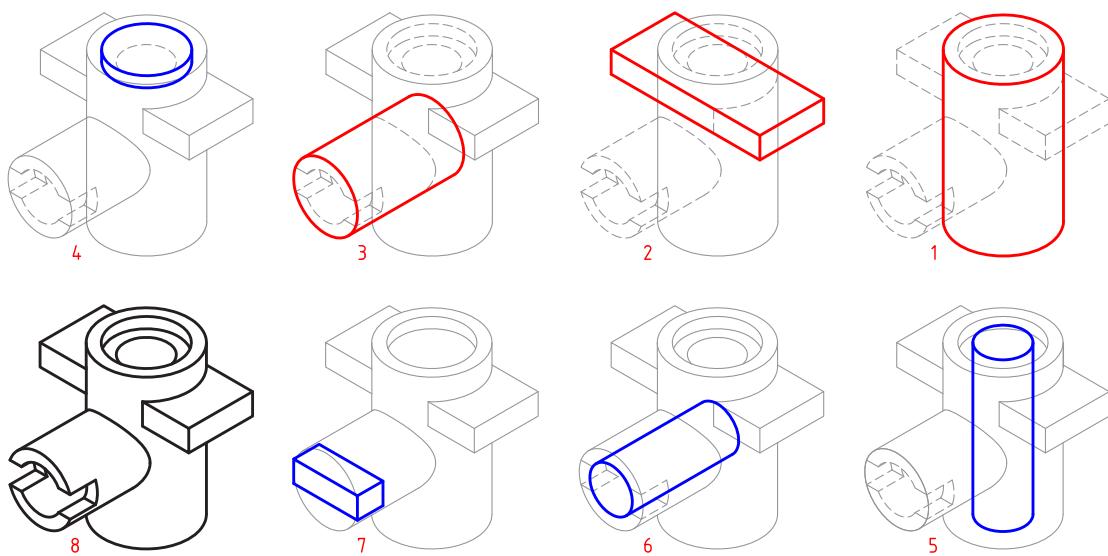

شکل ۸

احجام ساده و تشكيل دهنده يك حجم مركب علاوه بر احجام ساده هندسي، می تواند احجامی باشد که با روش‌های اصلی مدل‌سازی ايجاد می‌شوند. در شکل زیر حجم نهايی تركيبی است از احجامی که با روش‌های متداول ايجاد شده‌اند.

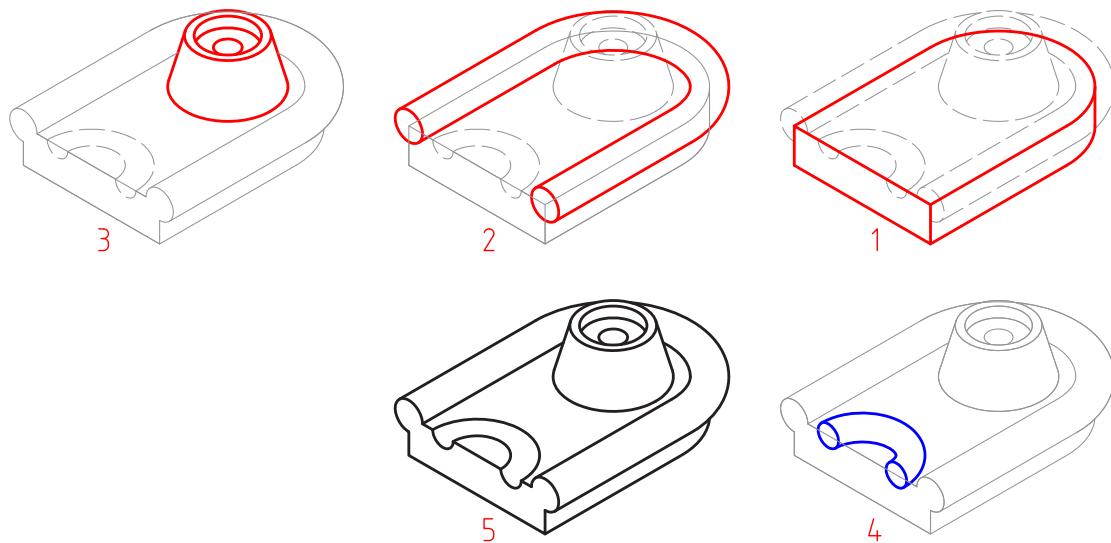

شکل ۹

نام عمليات مدل‌سازی حجم فوق را بنويسيد و اسکچ هر کدام را در يك برگ A4 به صورت دستي ترسیم کنید.


فعالیت ۳



پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## رابط کاربر نرم افزار سالیدورکز

با اجرای اغلب نرم افزارها با رابط کاربر یا اینترفیس (Interface) آن مواجه می شویم. ابزارها و دستورهای مختلف در بخش های مختلف این رابط گرافیکی تعییه شده است که برای تسلط بر نرم افزار باید به خوبی با این بخش ها آشنا شد. تصاویر زیر محیط نرم افزار سالیدورکز را در حالی که یک مجموعه مونتاژی باز است نشان می دهد.

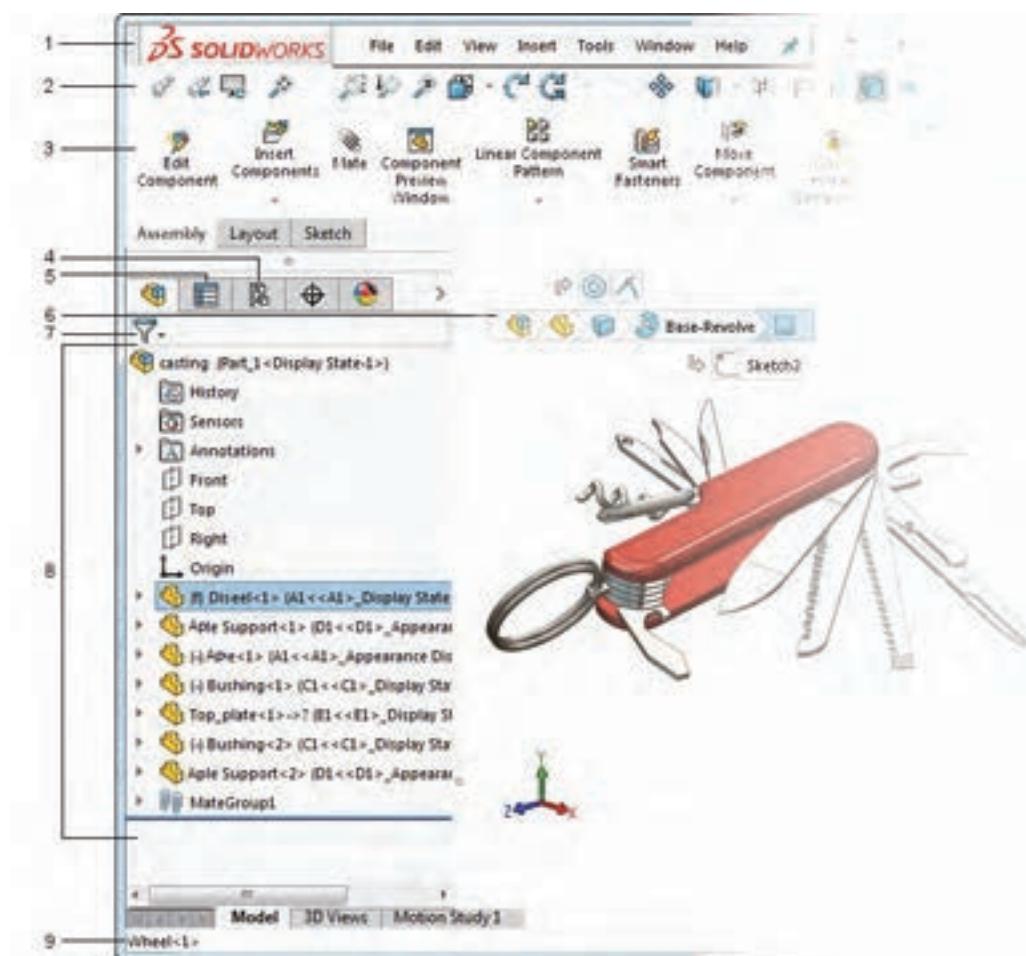


شکل ۱۰

**۱ نوار منو (Menu Bar):** شامل ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و منوهای استاندارد سالیدورکز.

**۲ نوار ابزار (Toolbars):** در نسخه های جدید اغلب ابزارها و فرمانیں در مدیریت فرمان موجود است و نوارهای ابزار به صورت پیش فرض پنهان هستند.

- ۳ مدیریت فرمان (Command Manager):** این بخش که مانند ریبون در اتوکد عمل می‌کند، دارای ابزارهایی است که نسبت به عملیات جاری حساس است و به صورت خودکار متناسب با آن عوض می‌شود.
- ۴ مدیریت پیکربندی:** برای ایجاد، انتخاب و مشاهده پیکربندی‌های مختلف از قطعات و مونتاژ از این بخش استفاده می‌شود.
- ۵ مدیریت ویژگی‌ها:** تغییر ویژگی‌های عمومی و هندسی و همچنین انتخاب گزینه‌های مختلف ابزار جاری در این بخش انجام می‌شود. زمانی که ابزاری فعال می‌شود، مدیریت ویژگی‌های آن ابزار جایگزین درخت طراحی در سمت چپ صفحه می‌شود.
- ۶ نمودار سلسله‌مراتبی:** با انتخاب بخشی از مدل، تمام عناصر قبل و بعد از آن در یک نمودار سلسله‌مراتبی تا مدل قطعه یا مجموعه، در این بخش نمایش داده می‌شود.
- ۷ فیلتر انتخاب:** این ابزار به کاربر امکان می‌دهد تا در درخت طراحی عملیات یا جزء خاصی را جست‌وجو کند.
- ۸ درخت طراحی (Design Tree):** هر عملیاتی (فیچر، اسکچ و...) که در محیط قطعه، مونتاژ یا نقشه‌کشی اجرا شود به ترتیب در این بخش نمایش داده می‌شود. با مشاهده این درخت طراحی می‌توان به آسانی نحوه مدل‌سازی قطعه را مشاهده و درک کرد.
- ۹ نوار وضعیت (Status Bar):** در این بخش اطلاعاتی متناسب با عملکرد در حال اجرا نمایش داده می‌شود.

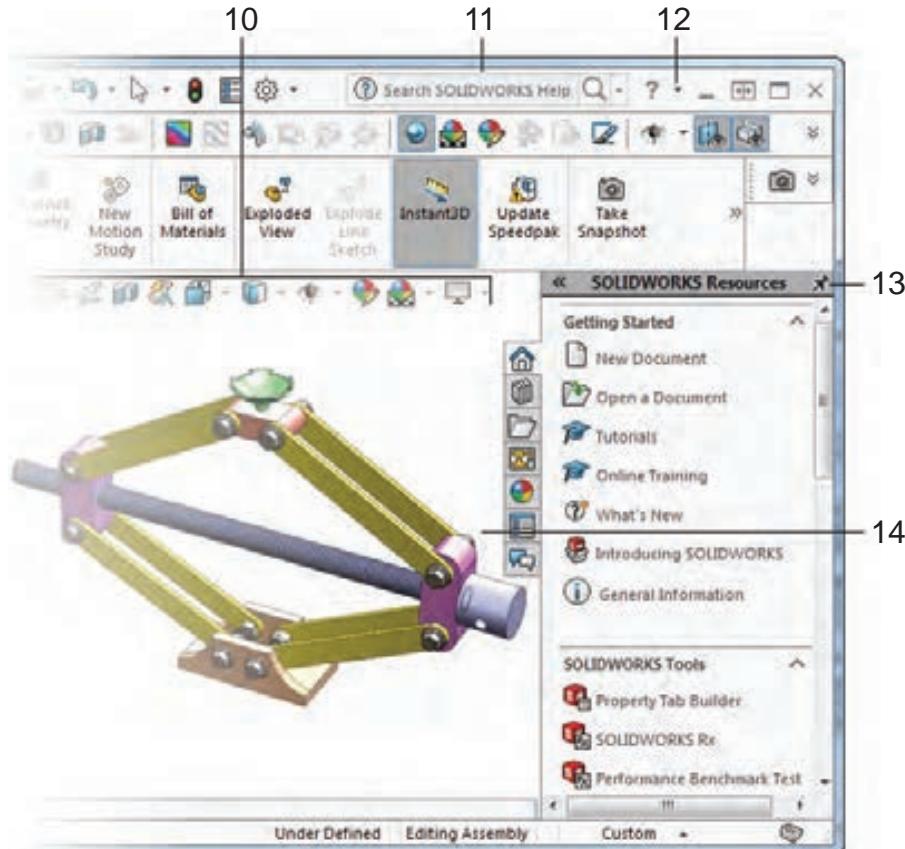

شکل ۱۱

پویمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

- ۱۰ **نوار ابزار دید (View Toolbar)**: کلیه ابزارهای موردنیاز برای ناوبری و مشاهده مدل در این نوار شفاف قرار دارد.
- ۱۱ **نوار جستجو**: در این کادر می‌توان ابزارهای موردنیاز را مانند خط فرمان اتوکد جستجو و اجرا کرد.
- ۱۲ **منوی راهنمایی**: در این منو روش‌های دسترسی به کتابهای راهنمای سالیدورک هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین تعبیه شده است. با کمی ممارست و آشنایی نسبی با زبان انگلیسی می‌توان از ابزار SOLIDWORKS Tutorials به صورت خودآموز استفاده کرد.
- ۱۳ **قاب وظیفه (Task Pane)**: دسترسی به منابع سالیدورک از جمله کتابخانه‌های اجزای استاندارد و عناصر طراحی و درگ کردن آنها به محیط گرافیکی استفاده کرد.
- ۱۴ **پنجره گرافیکی**: نمایش مدل، مونتاژ و نقشه‌ها و اجرای عملیات بر روی آنها در این پنجره صورت می‌گیرد.

## تغییر نما و نحوه نمایش مدل

برای تغییر نما و نحوه نمایش مدل در پنجره گرافیکی روش‌های مختلفی وجود دارد. هر کاربر به سلیقه خود می‌تواند از هر کدام از روش‌ها استفاده کند.

(الف) **نوار ابزار View**: در سالیدورک بسیاری از ابزارهای تغییر نما و نمایش مدل در نوار ابزار View بالای پنجره گرافیکی در دسترس هستند.



شکل ۱۲


Zoom to Fit مدل را متناسب با ابعاد صفحه نمایشگر بزرگ یا کوچک می‌کند.

Zoom to Area مدل را به اندازه کادری که کاربر ترسیم می‌کند بزرگ می‌کند.

Previous View نمای قبلی را برمی‌گرداند.

Section View نمایش مدل به صورت برش خورده با انتخاب یک یا چند صفحه اصلی.

View Orientation با اجرای این ابزار مدل در داخل یک جعبه دید نمایش داده می‌شود که می‌توان با انتخاب وجهه این جعبه نمایهای مدل و با انتخاب گوشه‌های آن تصاویر مجسم آن را نمایش داد. فشردن کلید Space در صفحه کلید این ابزار را اجرا می‌کند.

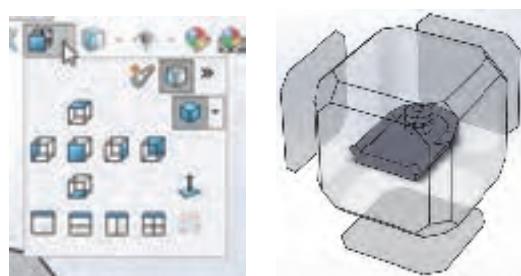

شکل ۱۳

با کلیک بر روی مثلث تیره کنار این آیکن پنجره کوچکی نمایش داده می‌شود که می‌توان در آن نماهای استاندارد را انتخاب کرد. در این پنجره علاوه بر نماهای استاندارد سه نوع تصویر مجسم ایزومنتریک، دیمتریک و تریمتریک قابل انتخاب است. چهار آیکن ردیف پایین نیز تعداد دریچه‌های دید را تعیین می‌کند. یعنی می‌توان همزمان نماهای روبرو، جانبی، افقی و تصویر مجسم مدل را نمایش داد.

Display Style سبک نمایش مدل با این ابزار قابل انتخاب است. می‌توان مدل را به صورت سیمی (وایرفریم) یا سایه‌پردازی رنگی، با خطوط ندید و یا بدون آن نمایش داد.



شکل ۱۴

- ب) ماوس: ماوس در تغییر دید مدل دارای عملکردهای مختلفی است از جمله:
- چرخش چرخ (اسکرول) ماوس باعث زوم به داخل یا زوم به خارج می‌شود.

نکته

در سالیدورکز جهت چرخش چرخ ماوس برعکس اتوکد است. برای تغییر آن می‌توان از منوی Reverse mouse wheel zoom Tools > Options > System Options > View گزینه direction را تیک زد.



- درگ کردن چرخ ماوس همراه با Shift نیز عملکرد زوم را دارد (چه تفاوتی با اسکرول دارد؟).
- درگ کردن چرخ ماوس همراه با Ctrl موجب جابه‌جایی (Pan) مدل در صفحه می‌شود.
- درگ کردن چرخ ماوس به تنهایی موجب چرخش مدل می‌شود.
- دبل کلیک چرخ ماوس عملکرد Zoom to Fit را اجرا می‌کند.


نکته

برای چرخش مدل حول یک گوشه، لبه یا صفحه، ابتدا با چرخ ماوس روی آن قسمت کلیک کنید سپس با همان دکمه درگ کنید.



- درگ کردن دکمه سمت راست ماوس عملکردی به نام Gesture دارد. در این حالت تعدادی ابزار به صورت دایره‌ای در اطراف نشانگر ماوس نمایش داده می‌شود که می‌توان آنها را انتخاب کرد. با این روش می‌توان در محیط مدل‌سازی نماهای مختلف یا تصویر مجسم را احضار کرد. مثلاً ترسیم یک خط اریب فرضی به سمت بالا سمت راست با دکمه سمت راست ماوس موجب احضار تصویر مجسم می‌شود.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

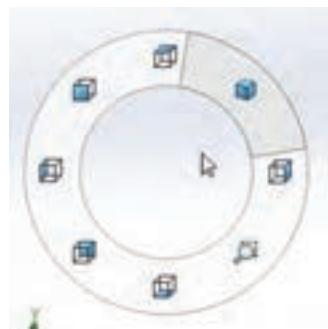

شکل ۱۵

نکته

ابزارهای Mouse Gesture در محیط اسکچ، قطعه، مونتاژ و نقشه‌کشی متفاوت است. تعداد این ابزارها به صورت پیش‌فرض ۴ است. با استفاده از منوی Tools > Customize > Mouse می‌توان تعداد و نوع ابزارهای مورد استفاده در این عملکرد را تعیین کرد.



ج) منوی View و نماد سیستم مختصات: روش‌های نیز برای تغییر نما و نمایش مدل وجود دارد از جمله: استفاده از ابزارهای موجود در منوی View یا استفاده از کلیدهای میانبر مانند f, z, ... همچنین با کلیک کردن روی محورهای نماد سیستم مختصات نیز می‌توان نمای موردنظر را نمایش داد.

فعالیت ۴



فایل aw\_anchor\_plate یا فایلی مشابه را از مسیر زیر:

C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS2018\samples\tutorial\cosmosxpress


باز کنید.



شکل ۱۶

- الف - این مدل را در نماهای استاندارد و همچنین تصویر مجسم‌های مختلف نمایش دهید.
- ب - یک بار به صورت آزاد و یک بار حول یکی از لبه‌های عمودی آن را بچرخانید.
- ج - مدل این قطعه را با سبک‌های مختلف سیمی (وایرفریم) و سایه‌پردازی نمایش دهید.

## توضیم اسکچ

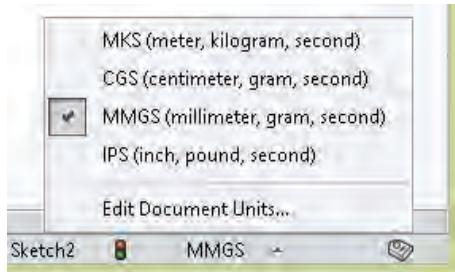

شکل ۱۷

قبل از ترسیم اسکچ دقت کنید که واحد ترسیم مطابق با تصویر زیر میلی‌متر باشد. با استفاده از منوی Tools > Options > Document Options > Units نیز می‌توان واحد ترسیم را تغییر داد.

**هشدار:** وقتی سالیدور کز برای اولین بار اجرا می‌شود اگر واحد را به صورت صحیح انتخاب کنید دیگر مشکلی برای انتخاب واحد نخواهد داشت.

**مقایسه اسکچ با نقشه:** در قطعاتی که دارای یک فیچر هستند اسکچ با نقشه قطعه تفاوت چندانی ندارد. قطعات پیچیده از چندین فیچر ساخته می‌شوند. هر فیچر می‌تواند یک اسکچ مجزا داشته باشد و تغییری در نمای قطعه ایجاد کند. در این قطعات دیگر اسکچ و نقشه قطعه یکسان نخواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت که اسکچ شکلی ساده است که می‌تواند بخشی از مدل را تعریف کند. نقشه نسبت به اسکچ پیچیده‌تر است و کل قطعه را تعریف می‌کند. کاربرد اسکچ و نقشه نیز متفاوت است. در جدول زیر برای اسکچ و نقشه چهار ویژگی بنویسید و حداقل دو مورد از تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها نیز ذکر کنید.

اسکچ	نقشه
-۱	-۱
-۲	-۲
-۳	-۳
-۴	-۴
شباهت‌ها:	
-۱	
-۲	
تفاوت‌ها:	
-۱	
-۲	

ترسیم اسکچ نقطه شروع مدل‌سازی است. فرایند کلی ترسیم اسکچ به قرار زیر است:  
**۱** در محیط قطعه یک صفحه طراحی یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب کنید. (این مرحله را می‌توان قبل یا بعد از مرحله ۲ انجام داد).

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

برای این که حالت اسکچ فعال شود از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

(الف) انتخاب ابزار Sketch

(ب) اجرای یکی از ابزارهای ترسیم مانند خط، دایره یا مستطیل

(پ) اجرای یکی از فیچرها مانند اکستروود یا ریولو

ترسیم اسکچ

قیدگذاری هندسی و ابعادی


نکته



سه صفحه طراحی Front-Top-Right به صورت پیش‌فرض وجود دارد. انتخاب این صفحات در درخت طراحی نیز مقدور است.

اسکچ می‌تواند یک شکل ساده مانند یک دایره باشد و یا یک شکل پیچیده و پر از خط و کمان. هر چه اسکچ‌ها ساده‌تر باشند تعداد عملیات مدل‌سازی بیشتر می‌شود. به طور کلی توصیه می‌شود به جای اسکچ‌های پیچیده از اسکچ‌های ساده‌تر استفاده کنید. زیرا یک اسکچ ساده را می‌توان به راحتی ترسیم کرد، قیدگذاری و اندازه‌گذاری کرد، ویرایش کرد و هندسه و ابعاد آن را فهمید. در موقع رسم اسکچ بسیاری از قیدهای هندسی مانند افقی یا عمودی بودن یک خط، به صورت خودکار به اسکچ افروده می‌شود. قیدگذاری دستی در ادامه توضیح داده می‌شود.

## ابزارهای ترسیمی

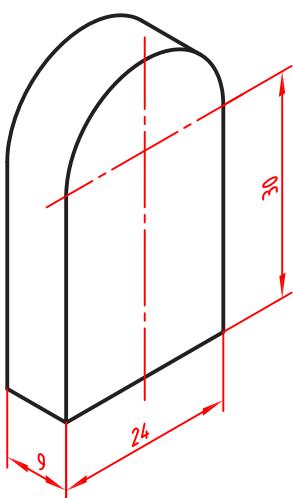

شکل ۱۸

ابزارهای ترسیم در نرم‌افزارهای نقشه‌کشی و طراحی یکسان است اما ممکن است برخی ابزارها در یک نرم‌افزار و یا نحوه اجرای آن با نرم‌افزارهای دیگر کمی متفاوت باشد. بسیاری از ابزارهای ترسیم در کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای سال دهم یاد گرفته‌اید. برای یادآوری و تفاوت‌های اجرای ابزار Line با مثال زیر توضیح مختصری برای آن ارائه می‌شود.


اسکچ این قطعه در نمای رو به رو کشیده می‌شود. بنابراین ابزار Sketch را فعال کنید و صفحه طراحی Front را انتخاب کنید. جهت دید موازی با صفحه رو به رو تغییر می‌کند.

نکته



ابزارهای مهم ترسیم اسکچ در ریبون یا مدیریت فرمان و در بخش اسکچ قرار دارد. البته در منوی Tools > Sketch Entities نیز تمامی ابزارهای ترسیم اسکچ موجود است. در همین منو و بخش Sketch Tools نیز تمامی ابزارهای ویرایش اسکچ قرار دارد.

**Line**: برای ترسیم این اسکچ ابزار Line را که با کلید میانبر (L) نیز قابل اجراست فعال کنید؛ نشانگر ماوس به شکل یک مداد ( ) تبدیل می‌شود. کل این اسکچ با ابزار Line ترسیم می‌شود. بعد اسکچ نزدیک به ابعاد واقعی قطعه است اما دقیق نیست.

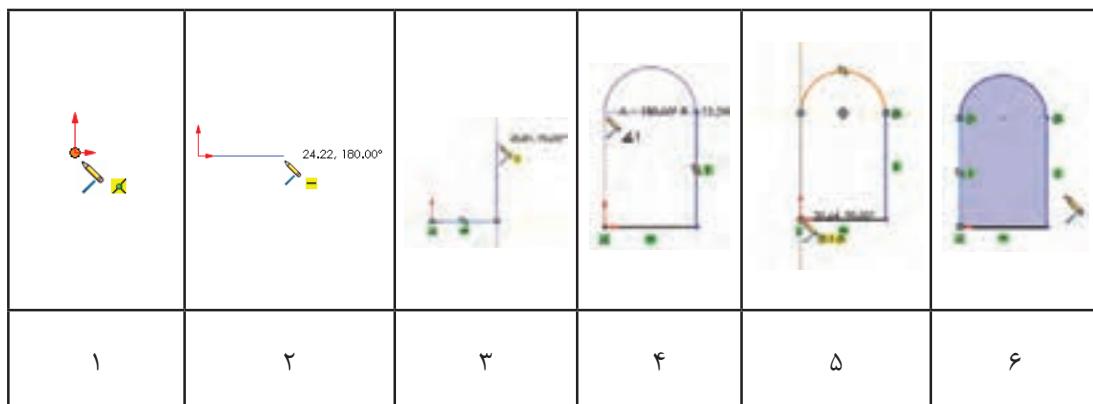

۱ نشانگر را به نقطه مبدا نزدیک کنید. به محض این که این نقطه رنگی شد کلیک کنید.

۲ نشانگر ماوس را به سمت راست ببرید و زمانی که عدد کنار نشانگر به ۲۴ نزدیک شد کلیک کنید. دقت کنید شکل قید افقی (—) دیده شود.

۳ نشانگر ماوس را به سمت بالا ببرید و زمانی که عدد نزدیک به ۳۰ شد کلیک کنید. دقت کنید شکل قید عمودی دیده (|) شود.

۴ نشانگر ماوس را روی خط عمودی برد و بدون این که کلیک کنید بعد از رنگی شدن خط، به آرامی به بالا و سمت چپ ببرید تا یک نیم دایره در راستای خط عمودی ترسیم شود. دقت کنید تا خط چین افقی از نقطه شروع کمان و خط چین عمودی در راستای نقطه مبدا نمایش داده شود.

۵ نشانگر را به سمت پایین و نقطه مبدا نزدیک کنید. به محض این که این نقطه رنگی شد کلیک کنید. به محض بسته شدن شکل، داخل آن رنگی می‌گردد و ابزار Line آماده ترسیم یک خط جدید می‌شود.

۶ برای خروج از محیط اسکچ و برگشت به محیط مدلسازی روی آیکن فلش مانند آبی رنگ در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته




با اجرای هر ابزاری از جمله ابزار Line پنجه مدیریت ویژگی‌ها در سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود. در مورد ابزار Line می‌توان ویژگی‌های خط ترسیمی از جمله افقی یا عمودی بودن، زاویه، اندازه، نوع خط از نظر اصلی یا ساختاری بودن، و همچنین تعیین نقطه شروع خط در وسط آن تعیین کرد.


فعالیت ۵



اسکچ مثال فوق را به ترتیب شرح داده شده ترسیم کنید.

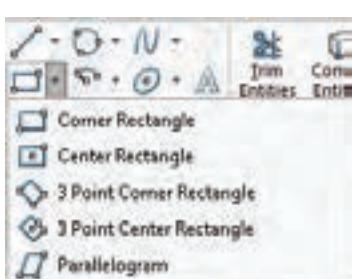


شکل ۱۹

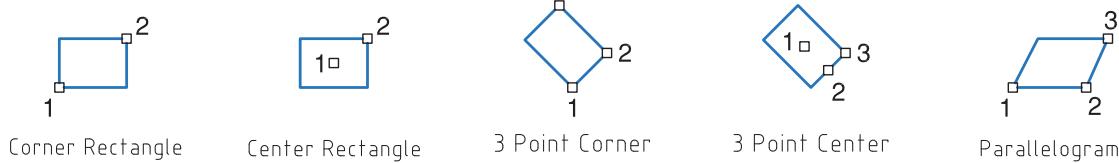


شکل ۲۰

در سالیدورکز برای ترسیم کمان سه روش تعییه شده است که ترتیب تعیین نقاط در شکل زیر نمایش داده شده است.

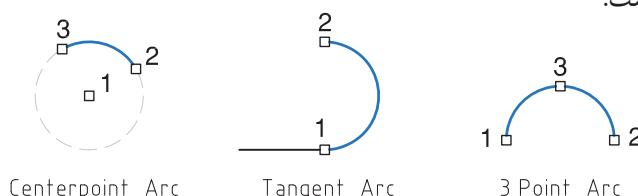

شکل ۲۱

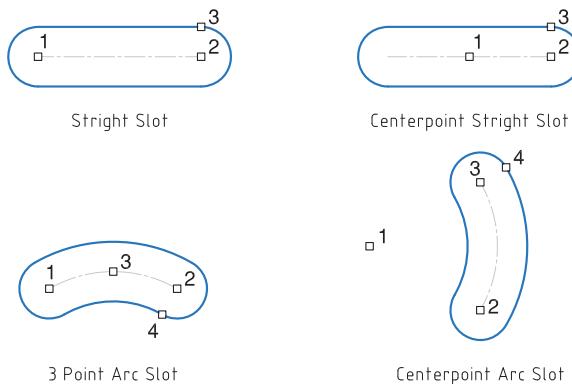

شکل ۲۲


**Slot**: در سالیدورکز برای ترسیم شیارهای خطی و قوس‌دار ابزاری خاص وجود دارد که می‌توان از آن در چهار حالت روبه‌رو برای رسم انواع شیارها استفاده کرد. به ترتیب انتخاب نقاط در حالت‌های مختلف رسم شیار دقت کنید.

**Polygon**: به صورت پیش‌فرض می‌توان با استفاده از این ابزار و با تعیین مرکز و یک گوش، یک شش ضلعی ترسیم کرد. می‌توان تعداد اضلاع را در بخش Parameters در پنجره مدیریت ویژگی‌ها تعیین کرد.

فعالیت ۶




با اجرای ابزارهای Text, Spline, Ellipse, Point, Fillet, Chamfer و Trim، روش اجرای آنها را توضیح دهید.

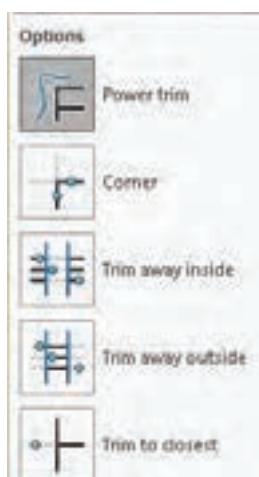

شکل ۲۳

**Trim**: در سالیدورکز Trim حالت‌های مختلفی دارد که می‌توان با استفاده از آنها، خطوط و کمان‌ها یا بخشی از آنها را حذف کرد یا امتداد داد. (الف) **Power Trim**: می‌توان به سادگی روی آن بخش‌هایی از اسکچ که می‌خواهید حذف شوند درگ کنید. در شکل زیر این عملکرد نشان داده شده است.

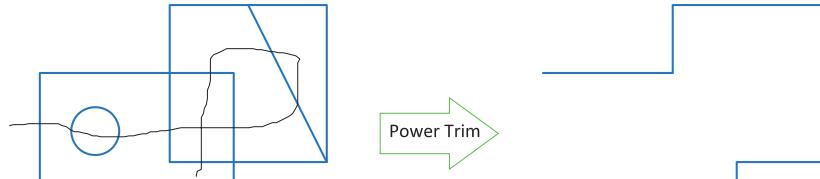

شکل ۲۴

در این حالت با کلیک کردن روی یک موضوع می‌توان آن را تا یک موضوع دیگر امتداد داد؛ بخشی از آن را که با یک موضوع دیگر برخورد دارد حذف کرد و یا با کلیک در یک فضای خالی طول آن را تغییر داد.

نکته




پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

- ب) با انتخاب دو موضوع می توان آنها را به هم رساند و یا بخش های اضافی آنها را حذف کرد.
- ج) با انتخاب دو موضوع می توان موضوعات بین آنها یا بخش داخلی موضوعاتی که دو موضوع مرزی را قطع کرده باشند را حذف کرد.
- د) با انتخاب دو موضوع می توان موضوعات بیرون آنها یا بخش بیرونی موضوعاتی که دو موضوع مرزی را قطع کرده باشند را حذف کرد.
- ۵) با این ابزار می توان هر موضوع یا بخشی از آن را تا نزدیک ترین مرز حذف کند. برای کسانی که با اتوکد آشنا هستند شاید این حالت کاربرد بیشتری داشته باشد.

نکته



عملکرد حالت Trim to Closest مانند عملکرد Trim در اتوکد است.

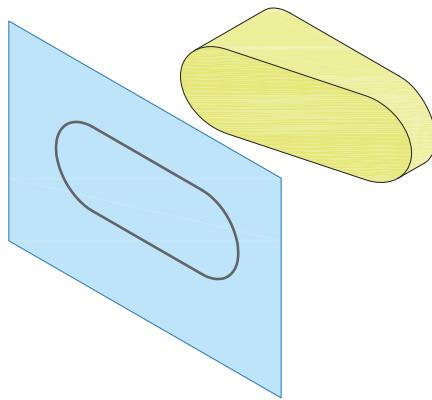


شکل ۲۵

**Extend** با این ابزار می توان بخش هایی از انتخابی را تا نزدیک ترین مرز امتداد داد.

**Convert** با این ابزار می توان بخش هایی از مدل را به صورت خط و کمان در صفحه ترسیم تبدیل کرد. بخش هایی که می توان برای تبدیل انتخاب کرد عبارتند از لبه ها و وجوه مدل و اسکچ های خارج از صفحه ترسیم.

**Offset** با این ابزار می توان لبه های مدل یا موضوعاتی در اسکچ را به صورت موازی با فاصله ای معین کپی کرد. موضوعات آفست شده یا موضوعات اصلی می توانند به صورت خطوط ساختاری باشند. تاثیر انتخاب گزینه های مختلف این ابزار در شکل زیر نمایش داده شده است.

**Mirror** ابتدا موضوعات موردنظر را انتخاب کنید سپس با کلیک کردن در بخش Mirror about و فعال کردن آن خط تقارن را انتخاب کنید. برای خط تقارن می توان از لبه های مدل یا صفحات مرجع استفاده کرد.

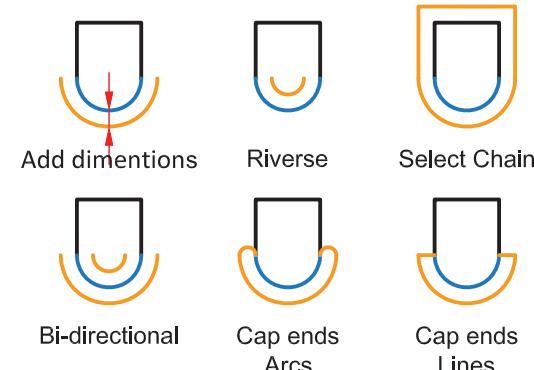

Construction geometry:



Base geometry      Offset geometry      Base geometry      Offset geometry

شکل ۲۶

فعالیت ۷




با مشورت با همکلاسی‌های خود و اجرای ابزار Dynamic Mirror از منوی Tools > Sketch Tools سعی کنید عملکرد آن را درک کنید سپس آن را برای هنرآموز خود توضیح دهید.

شکل ۲۷

## الگوهای آرایه‌ها

**الگوی خطی (Linear Pattern):** الگوی خطی می‌تواند در یک یا دو جهت دارای تعدادی عضو با فواصل معین باشد. هر کدام از جهت‌ها می‌تواند زاویه مشخصی داشته باشد. مثلاً الگوی زیر در جهت اول یعنی محور X با زاویه صفر درجه دارای ۳ عضو با فاصله ۲۰ و در جهت دوم با زاویه ۱۳۵ درجه دارای ۲ عضو با فاصله ۱۵ است.

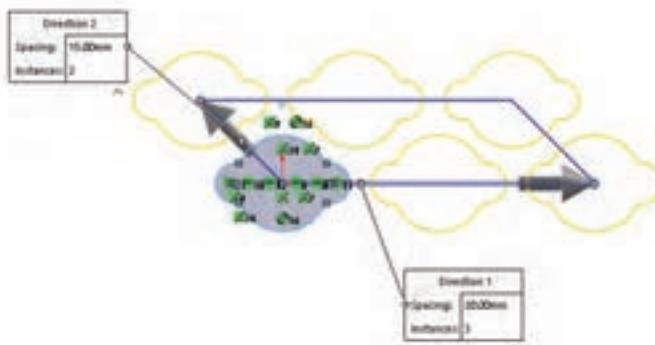

شکل ۲۸

نکته




با فعال کردن Instances to Skip می‌توان برخی از اعضای آرایه را حذف کرد.

فعالیت ۸



به الگوی روبه‌رو توجه کنید. ابتدا پارامترهای موردنیاز برای ترسیم را معین کنید سپس آن را رسم نمایید.

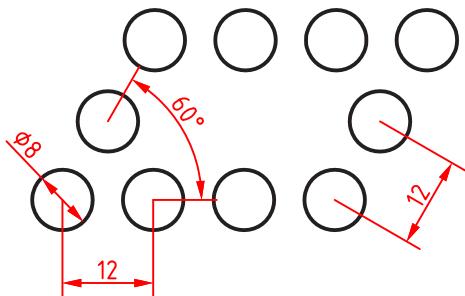

شکل ۲۹

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

 **الگوی دایره‌ای (Circular Pattern)**: مرکز الگوی دایره‌ای به صورت پیش‌فرض مبدأ مختصات است اما می‌توان مختصات X و Y آن را وارد کرد و یا نقاط موجود در اسکچ و یا نقطه‌ای که با ابزار Point ایجاد شده است را انتخاب کرد.

با راست کلیک روی اعضای یک الگو و انتخاب Edit Circular Pattern می‌توان الگو را ویرایش کرد.

نکته



با اجرای ابزارهای Stretch, Rotate, Copy, Move و Scale، روش اجرای آنها را توضیح دهید. تفاوت و شباهت این ابزارها با دستورهای مشابه در اتوکد را بنویسید.

فعالیت ۹




## اندازه‌گذاری اسکچ

ابزار اصلی اندازه‌گذاری در محیط اسکچ Smart Dimension است. انواع اندازه‌های یک اسکچ را می‌توان با این ابزار درج کرد. موضوع انتخابی نوع اندازه‌گذاری را تعیین می‌کند. مثلاً با انتخاب دو خط، چنان‌چه خطوط با هم موازی باشند، فاصله بین آنها و چنانچه متقطع باشند، زاویه بین آنها اندازه‌گذاری می‌شود. در جدول زیر نوع اندازه‌گذاری در ارتباط با انتخاب موضوع نشان داده شده است.

موضوع انتخاب شده	خط	دایره	کمان	کمان و نقاط انتهایی آن
افقی - عمودی - هم‌راستا				
نوع اندازه‌گذاری				

موضع انتخاب شده	دو نقطه	خط و نقطه	دو خط متقاطع	دو خط موازی
موضع انتخاب شده	*	*		
موضع انتخاب شده	فاصله	فاصله عمودی	زاویه	فاصله عمودی
موضع انتخاب شده	سه نقطه	نقطه و خط محور	دو دایره	دایره و خط
موضع انتخاب شده	3 *	* <sup>2</sup> * 1		
موضع انتخاب شده	زاویه $103^\circ$	فاصله - فاصله دوباره	فاصله بین مرکزهای دایرها	فاصله خط تا مرکز دایره

بعد از انتخاب موضوع و تعیین محل درج متن اندازه، پنجره کوچکی نمایش داده می‌شود که می‌توان عدد اندازه موردنظر را در آن وارد کرد.

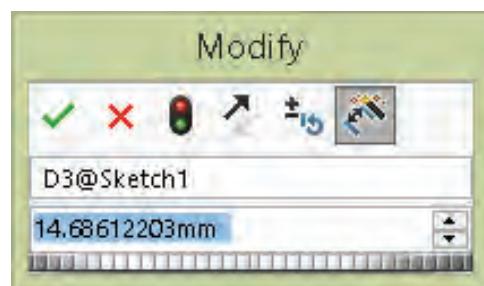

شکل ۳۰

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

با کلیک کردن روی عدد اندازه های درج شده نیز می توان اندازه آنها را ویرایش نمود.

هشدار: اگر بعد از درج اندازه پنجره Modify نمایش داده نشد باید از مسیر Options > System Options > General گزینه Input Dimension Value را تیک بزنید.


اندازه گذاری در اتوکد ابعاد موضوعات ترسیمی را نمایش می دهد اما در سالیدور کز اندازه گذاری ابعاد موضوعات را تعیین می کند. به عبارت دیگر می توان شکل موردنظر را به صورت تقریبی ترسیم کرد سپس با اندازه گذاری ابعاد آن را تصحیح نمود.

برای حذف صفرهای بعد از ممیز در اندازه های طولی (مثلاً 50.00)، گزینه Remove را برای Options>Document Properties>Dimension>Zeroes>Trailing Zeroes>Dimensions انتخاب کنید.

نکته




بسیاری از کاربران اتوکد تمایل دارند که همزمان با ترسیم اسکچ اندازه های آن را وارد کنند. این ویژگی که در اتوکد به آن ورود فعال اطلاعات (Dynamic Input) می گویند، در سالیدور کز به صورت پیش فرض غیرفعال است. برای فعال کردن آن باید گزینه Tools > Options > Enable on screen numeric input را در مسیر Sketch Numeric Input از منوی راست کلیک System Options > Sketch فعال کنید. با انتخاب گزینه Create Dimension only when value is entered اسکچ نیز عملکرد را دارد. با فعال کردن این عملکرد موقع ترسیم موضوعات ترسیمی مثلاً خط، قادری عددی در کنار نشانگر ماوس ظاهر می شود که می توان طول خط را در آن وارد کرد. برای درج اندازه همزمان با ترسیم اسکچ نیز باید گزینه Auto Insert Dimension در نوار ابزار بالای منوی راست کلیک (یا در نوار ابزار شفاف انتخاب موضوع) نیز می توان موضوعات را اندازه گذاری کرد.

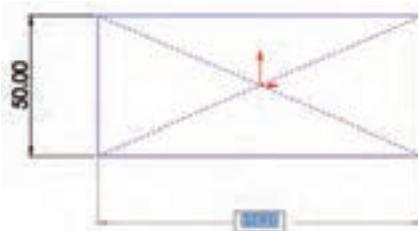

شکل ۲۱

با انتخاب موضوع و استفاده از گزینه Auto Insert Dimension در نوار ابزار بالای منوی راست کلیک (یا در نوار ابزار شفاف انتخاب موضوع) نیز می توان موضوعات را اندازه گذاری کرد.

نکته

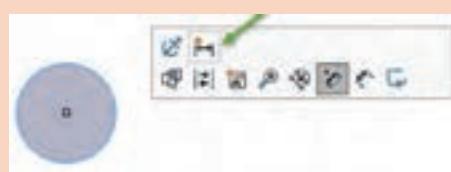


شکل ۲۲

## قیدگذاری اسکچ

قید قانونی است که یک جزء را ودار می‌کند تا حالت، موقعیت، راستا، ارتباط یا اندازه خود را حفظ کند. قیدها از درجات آزادی موضوعات می‌کاهند. به عبارت دیگر برای این که قطعه در حین مراحل مدل‌سازی دچار تغییرات ناخواسته نشود باید اسکچ‌ها را کاملاً مقید کرد. در سالیدورک از اسکچ‌هایی که مقید نشده باشند نیز می‌توان در مراحل مدل‌سازی استفاده کرد اما به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.


### چرا قیدگذاری؟

شاید این سؤال به ذهن خطور کند که چرا باید اسکچ کاملاً مقید و تعریف شده باشد. به دو شکل زیر که ابعاد و هندسهٔ یکسانی دارد نگاه کنید. شکل سمت راست به صورت کامل قیدگذاری شده است اما شکل سمت چپ فقط دارای قیدهای ابعادی و برخی قیدهای هندسی که نرم‌افزار به صورت خودکار اعمال کرده است، می‌باشد.

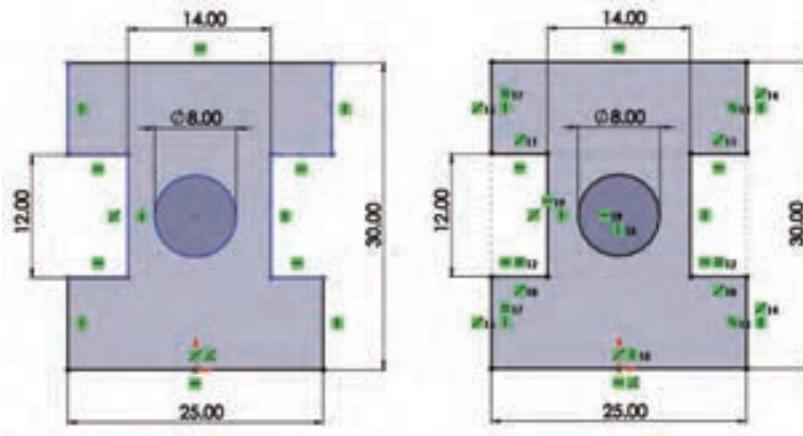

شکل ۳۳

حال اگر به دلایلی مجبور به تغییر برخی اندازه‌ها شویم هندسهٔ اسکچ چه تغییری می‌کند؟ در شکل زیر این اسکچ‌ها را بعد از تغییر اندازه‌های ۲۵ و ۳۰ مشاهده می‌کنید.

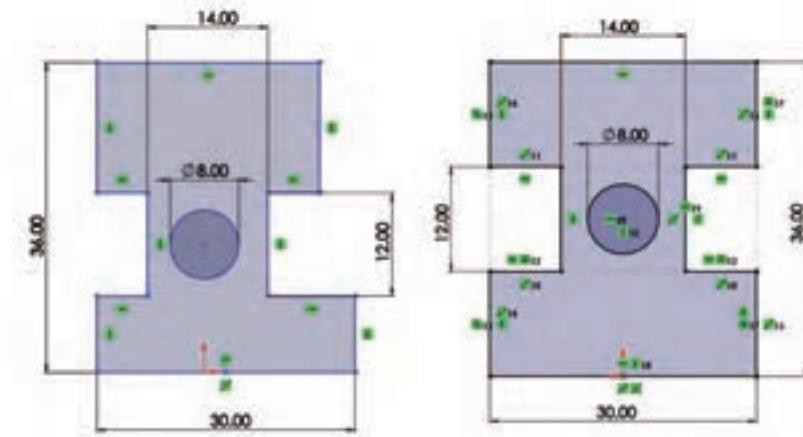


شکل ۳۴

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

افزایش ارتفاع در شکل سمت چپ موجب شده است که دایره و شیارها پایین تر از وسط جسم قرار بگیرد. افزایش طول نیز در این شکل موجب شده است که طول اسکچ در بالا و پایین با هم متفاوت شود.

**پرسش:** به نظر شما چه عامل یا قیدی موجب شده است که شکل سمت راست بعد از تغییر اندازه، هندسه خود را حفظ کند؟

اندازه نیز نوعی قید است. چرا به جای قیدگذاری هندسی، اسکچ را با اندازه گذاری به صورت کامل تعریف نکنیم؟ باز هم به شکل زیر نگاه کنید. در این شکل یک دایره در وسط یک مستطیل مدنظر است. شکل سمت راست به صورت صحیح قیدگذاری شده است اما در شکل سمت چپ موقعیت سوراخ با استفاده از اندازه گذاری در وسط مستطیل تعریف شده است.

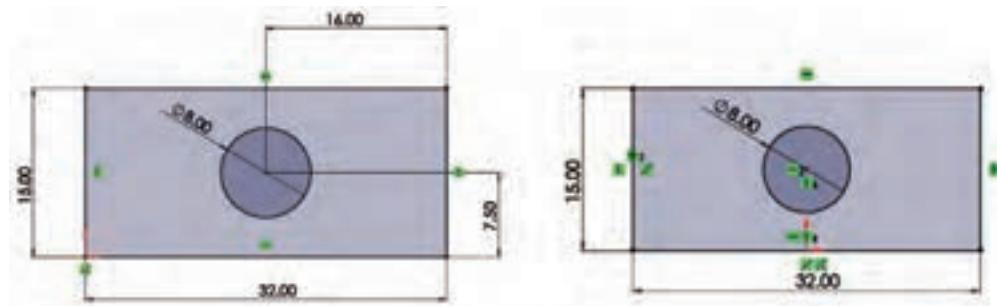

شکل ۳۵

در اینجا هم با تغییر ابعاد مستطیل در اسکچ سمت راست مشکلی ایجاد نمی شود اما در اسکچ سمت چپ باید موقعیت سوراخ را مجدداً تعریف کرد. (چرا؟)

فرض کنید در قطعه‌ای تعداد زیادی سوراخ یکسان وجود دارد. اندازه گذاری تک تک این سوراخ‌ها کاری اشتباه است. باید این قطعه را طوری طراحی کرد که با تغییر یک اندازه بتوان تمامی سوراخ‌ها را تغییر داد. وقتی اسکچی با ابعاد و هندسه مناسب ایجاد کردید نباید اجازه دهید با تغییر یک جزء هندسه کلی اسکچ به هم بخورد. بنابراین قیدگذاری صحیح می‌تواند ابعاد و هندسه مدل را در ویرایش‌های بعدی حفظ کند.


نکته

همیشه اسکچ را از نقطه مبدأ شروع کنید. اگر شکل متقارن است، حتی المقدور نقطه مبدأ را در وسط شکل قرار دهید.




بسیاری از قیدها موقع ترسیم اسکچ به صورت خودکار اعمال می‌شود. با کمی ممارست می‌توان اسکچ‌هایی ترسیم کرد که نیاز کمی به قیدگذاری دستی داشته باشد. با اعمال هر قید به یک موضوع علامت کوچکی روی آن ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده نوع قید اعمالی است.

### قیدگذاری دستی

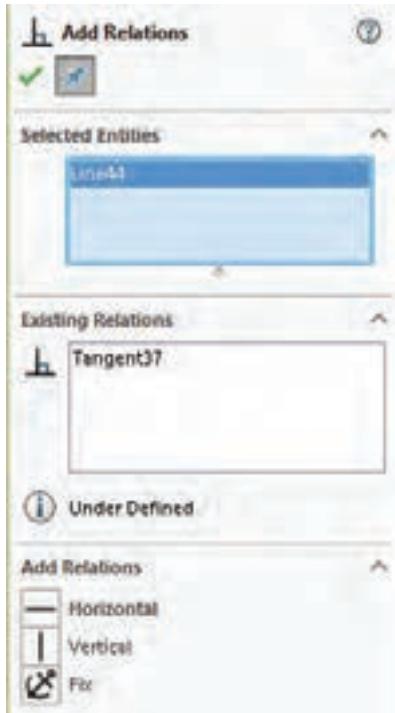

شکل ۳۷


شکل برای اعمال قید بر موضوعات هم می‌توان ابتدا موضوعات موردنظر را انتخاب کرد و یا ابتدا ابزار Add Relation را اجرا و سپس موضوعات را انتخاب کرد.

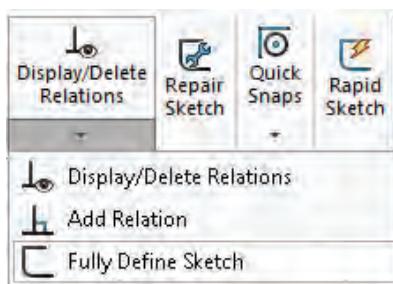

شکل ۳۶

با استفاده از ابزار Add Relation و انتخاب موضوعات در مدیریت ویژگی‌ها، قیدهای موجود و قیدهای قبل اعمال بر موضوع انتخابی نمایش داده می‌شود. تصویر زیر ویژگی‌های یک خط را نمایش می‌دهد. تنها قیدی که بر این خط اعمال شده است قید مماس (Tangent) است و قیدهای افقی (Horizontal)، عمودی (Vertical) و فیکس (Fix) نیز قابل انتخاب و اعمال هستند.

**یادآوری:** برای انتخاب بیش از یک موضوع باید دکمه کنترل (Ctrl) در صفحه کلید را بگیرید.

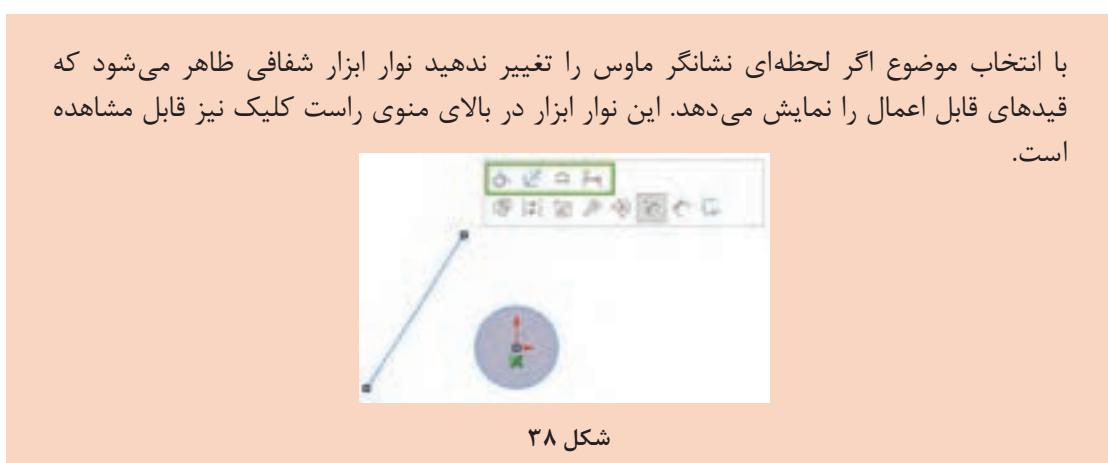

شکل ۳۸


پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## انواع قیدهای هندسی

 قیدهای هندسی را می‌توان بر یک یا چند موضوع ترسیمی یا اجزای مدل اعمال نمود.

شکل قید	نوع قید	نام قید	توضیح قید
	قید افقی	Horizontal	این قید را می‌توان بر یک یا چند خط اعمال کرد. با انتخاب دو نقطه نیز می‌توان قید افقی بودن بر آنها اعمال نمود. علاوه بر نقاط معمولی از نقطه مبدأ مختصات، نقاط مرکز، انتهای یا میانی نیز می‌توان استفاده کرد.
	قید عمودی	Vertical	این قید را نیز می‌توان مانند قید افقی بر خطوط و نقاط اعمال کرد.
	قید همسرتایی	Collinear	با این قید می‌توان دو خط را هم راستا کرد.
	قید تعامد	Perpendicular	با این قید می‌توان دو خط را نسبت به هم عمود کرد.
	قید توازی	Parallel	با این قید می‌توان دو خط را با هم موازی کرد.
	قید مماس	Tangent	با این قید می‌توان یک منحنی (دایره، کمان، بیضی، کثیرالمنحنی) را با یک خط یا منحنی دیگر مماس کرد.
	قید همسرتایی منحنی	Coradial	با این قید می‌توان دو دایره یا کمان را هم مرکز و هم شعاع نمود.
	قید هم مرکزی	Concentric	با این قید می‌توان دو لبه های گرد نیز می‌توان برای هم مرکزی استفاده کرد.
	قید تساوی	Equal	با این قید می‌توان طول دو خط را برابر کرد. اگر این قید را روی دایره یا کمان اعمال کنیم، آنها هم شعاع می‌شوند.
	قید انطباق نقطه برخورد	Intersection	با این قید می‌توان یک نقطه را با محل برخورد دو خط منطبق کرد.
	قید انطباق	Coincident	با این قید می‌توان یک خط یا منحنی منطبق نمود.
	قید انطباق نقطه میانی	Midpoint	با این قید می‌توان یک نقطه را با نقطه وسط یک خط منطبق کرد.
	قید تقارن	Symmetric	با این قید می‌توان دو موضوع را نسبت به یک خط محور متقارن کرد.
	قید ثبیت	Fix	می‌توان موقعیت یک نقطه، خط یا کمان را با این قید ثبیت نمود. طول خط یا کمانی که فیکس شده باشد را می‌توان تغییر داد.
	قید ادغام	Merge	با این قید می‌توان دو نقطه انتهای موضوعات را با هم ادغام نمود و دو موضوع را به هم متصل کرد.
	قید تساوی طول کمان	Equal Curve Length	با این قید می‌توان طول کمان‌ها را با هم یکسان کرد.


در جدول زیر قیدهای قابل اعمال بر موضوعات انتخاب شده به صورت تصویری نشان داده شده است:

			یک یا چند خط
			خط و نقطه
			خط و خط
			کمان و کمان
			کمان و نقطه
			کمان و خط
			نقطه و دو جزء متقاطع
			دو جزء و خط محور

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

### حالت های مختلف اسکچ

به تصاویر زیر دقت کنید. چه تفاوتی با هم دارند؟

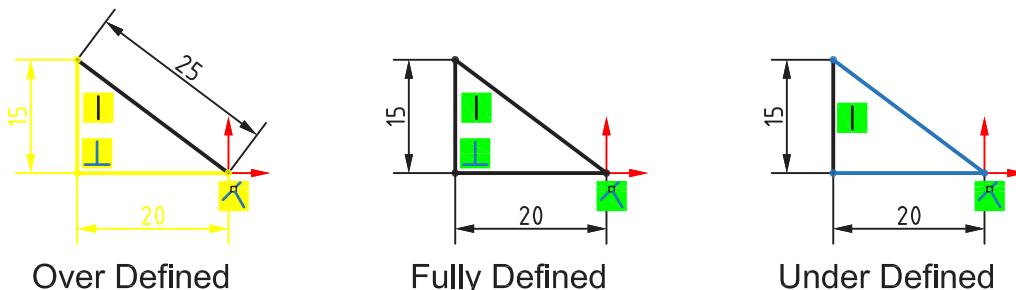


شکل ۳۹

حالت های مختلف اسکچ در نوار وضعیت نمایش داده می شود. این حالت ها عبارتند از: اگر اسکچ کاملاً تعریف شده یا مقید باشد آن را **Fully Defined** می نامند. چنین اسکچی صفر درجه آزادی دارد و با تغییر یک اندازه، اندازه های دیگر و هندسه آن به صورت ناخواسته تغییر نمی کند. در سالیدور کر رنگ اسکچ **Fully Defined** سیاه است.

نکته



با انتخاب ابزار Fully Define Sketch می توان بررسی و محاسبه اسکچ یا بخشی از آن را به نرم افزار سپرد و قیدها و اندازه های موردنیاز را به صورت خودکار درج نمود.

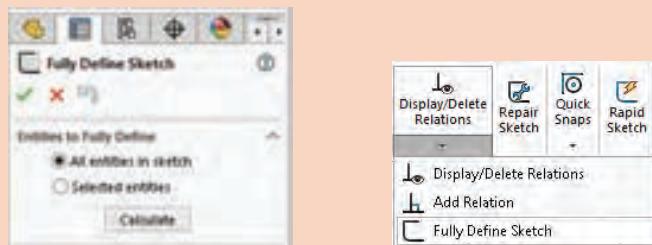


شکل ۴۰

**Under Defined:** اگر اسکچ کاملاً تعریف و مقید نشده باشد و دارای یک یا چند درجه آزادی باشد به آن Under Defined می‌گویند. با افزودن اندازه یا قیدهای هندسی باید این اسکچ را Fully Defined کرد.

رنگ اسکچ یا بخشی از آن که Under Defined باشد آبی است.


**Over Defined:** اگر اسکچ بیش از حد موردنیاز دارای قید یا اندازه باشد به آن Over Defined گفته می‌شود. قیدهای اضافی و یا قیدهایی که ناسازگار هستند را باید حذف کرد. اسکچ Over Defined به رنگ زرد دیده می‌شود. قیدهای غیرقابل حل قرمز هستند.

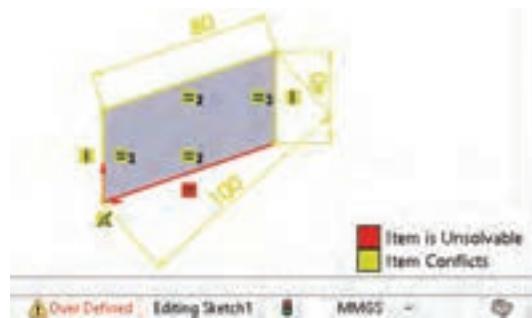

شکل ۴۱

نکته

برای اصلاح خودکار این اسکچ باید روی ابزار Over Defined در نوار وضعیت دابل کلیک کرد. در پنجره سمت چپ روی Diagnose کلیک کنید تا اسکچ را اصلاح کرده و اصلاحات را نمایش دهد. برای پذیرش اصلاحات روی Accept کلیک کنید.

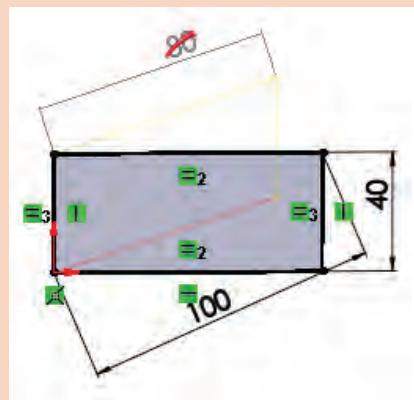


شکل ۴۲

فعالیت ۱۰

اسکچ شکل‌های صفحه بعد که هر کدام نمای اصلی یک قطعه هستند را ترسیم کنید و بعد از اندازه‌گذاری و قیدگذاری به صورت مجزا ذخیره نمایید.




پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

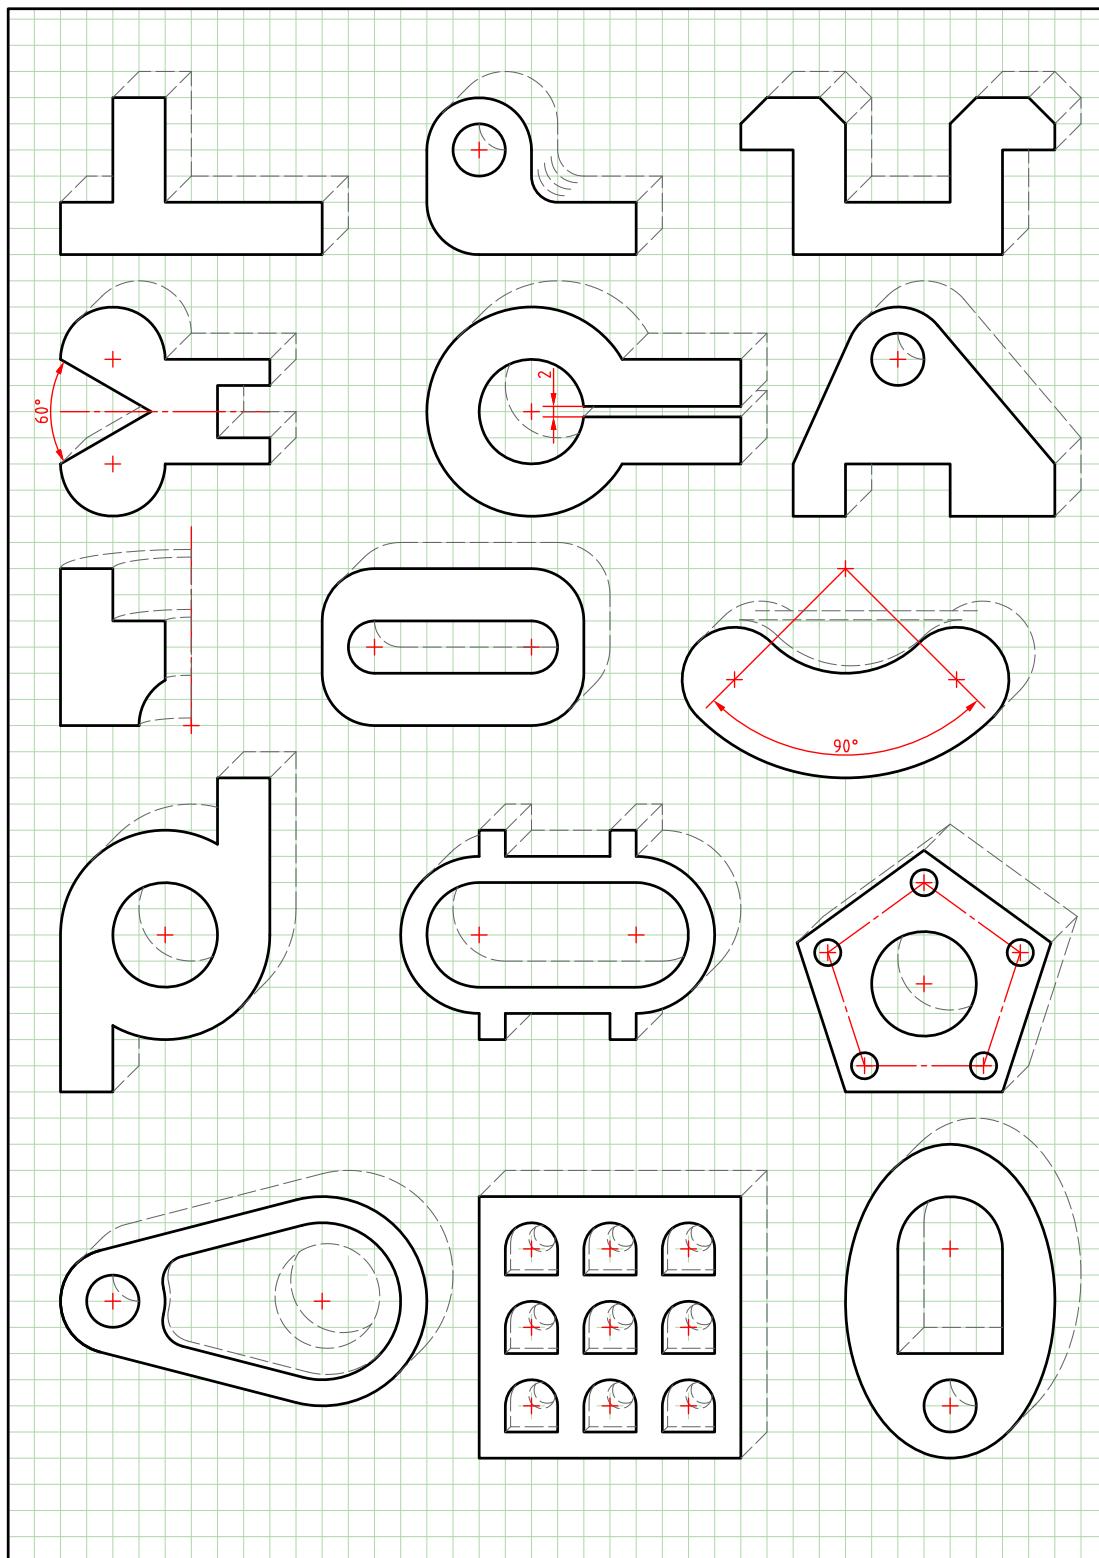

شکل ۴۳



اسکچ شکل‌های زیر را ترسیم کنید و بعد از اندازه‌گذاری و قید‌گذاری به صورت مجزا ذخیره کنید.

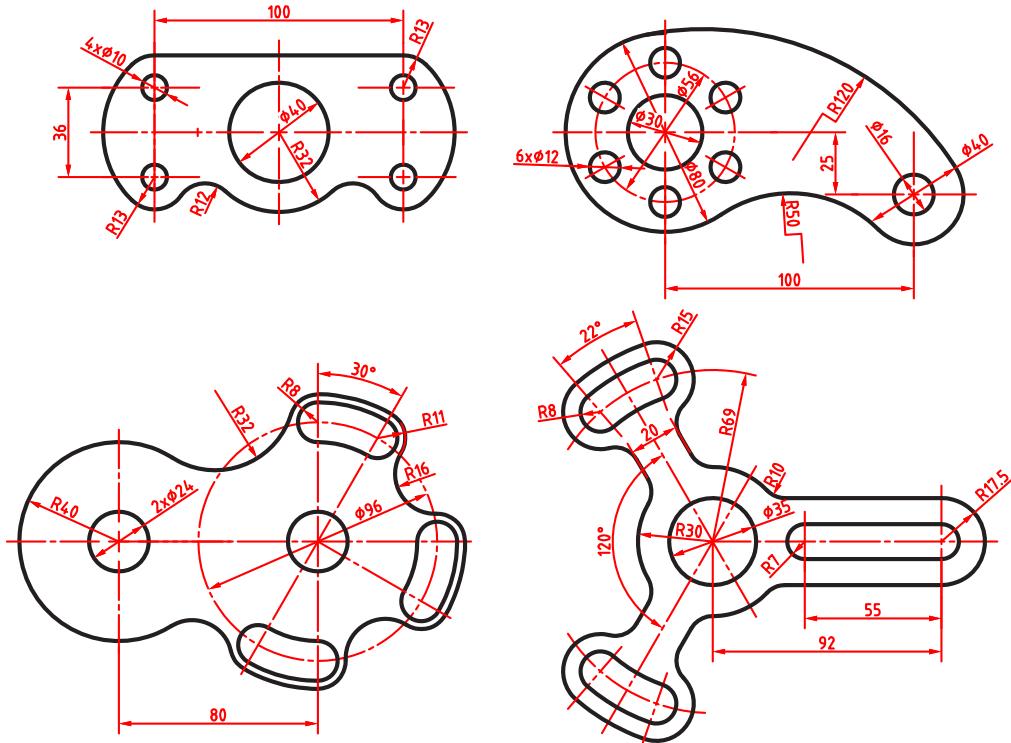

٤٤ شکل

برای ترسیم اسکچ به نکات زیر توجه کنید:

۱ اسکچ را از نقطه مبدأ شروع کنید.

- ۱ برای خروج از اسکچ روی آیکن فلش در گوشه بالا سمت راست (➡) کلیک کنید و یا یک از فیچرها را اجرا کنید.
  - ۲ برای تغییر صفحه اسکچ روی آن در درخت طراحی راست کلیک کنید و Edit Sketch Plane را انتخاب کنید.
  - ۳ برای تغییر اسکچ ترسیم شده روی آن در درخت طراحی راست کلیک کنید و Edit Sketch را انتخاب کنید.
  - ۴ برای تغییر اسکچ ترسیم شده روی آن در درخت طراحی راست کلیک کنید و Edit Sketch را انتخاب کنید.
  - ۵ برای تغییر اندازه های اسکچ می توان روی اسکچ کلیک کرده و روی متن اندازه مورد نظر کلیک کنید.
  - ۶ برای استفاده از یک اسکچ در فیچرهای مختلف روی آن راست کلیک کنید و Show را انتخاب کنید تا اسکچ دیده شود. بعد از استفاده از آن می توان دوباره آن را پنهان (Hide) کرد.
  - ۷ اسکچ باید حداقل یک محدوده بسته داشته باشد.
  - ۸ اسکچ باز برای مدل سازی صلب مورد استفاده قرار نمی گیرد و از آن می توان در مدل صفحه ای استفاده کرد.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## مدل سازی با استفاده از اکستروود (Extrude)




از اکستروود برای بعد دادن به یک اسکچ (یا محدوده مشخصی از آن) استفاده می‌شود. به طور معمول اسکچ در صفحه موردنظر ترسیم می‌شود سپس ابزار اکستروود اجرا می‌گردد. البته می‌توان ابتدا اکستروود را اجرا نمود سپس صفحه موردنظر را انتخاب و اسکچ آن را ترسیم کرد.


اکستروود می‌تواند افزایشی یا کاهشی باشد. در حالت افزایشی بخشی به مدل افزوده می‌شود و در حالت کاهشی بخشی از مدل کاسته می‌شود. در سالیدورک از ابزارهای مجزایی برای اکستروود افزایشی (Extruded Boss/Base) و کاهشی (Extruded Cut) استفاده می‌شود. البته فیچر اول یا فیچر پایه حتماً افزایشی است.

نکته


تمامی فیچرهای علاوه بر مدیریت فرمان در منوی Insert > Features نیز قابل دسترس است.

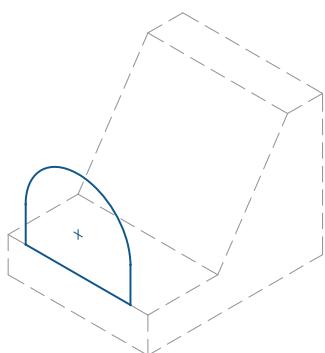

اسکچ

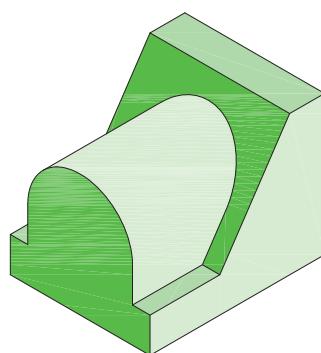

اکستروود افزایشی (Extruded Boss/Base)

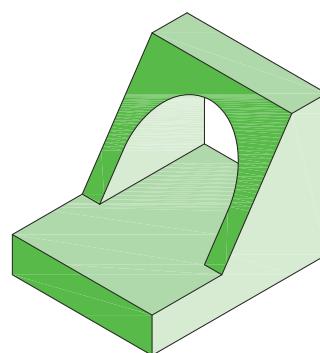


اکستروود کاهشی (Extruded Cut)

شکل ۴۵

حجم اصلی اغلب قطعات با بعد دادن به یک اسکچ ایجاد می‌شود. با اجرای اکستروود از محیط اسکچ خارج شده و وارد محیط مدل سازی می‌شویم. همچنین پیش‌نمایشی از فیچر ایجاد شده با گزینه‌های پیش‌فرض در نمای سه‌بعدی نمایش داده می‌شود.




شکل ۴۶

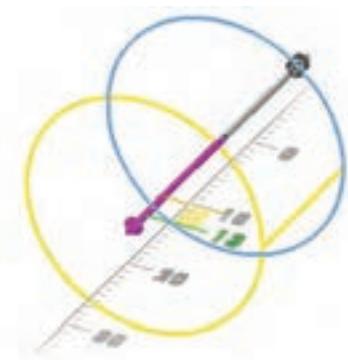

شکل ۴۷

به صورت پیش‌فرض و در حالت ساده با وارد کردن عددی به عنوان عمق یا ارتفاع (Depth) در بخش ۱ (Direction 1) می‌توان اسکچ را اکستروود نمود. توجه داشته باشید که ممکن است تمام گرینه‌های اکستروود در اولین فیچر قابل دسترس نباشد. با درگ کردن میله راهنمایی در مدل نیز می‌توان عمق یا ارتفاع اکستروود و جهت آن را تعیین کرد.




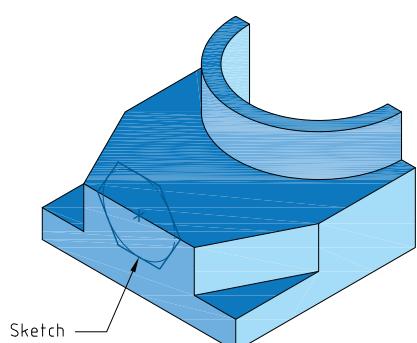


شکل ۴۸

### حالت‌های مختلف پایان دهنده اکستروود


علاوه بر تعیین عمق یا ارتفاع به صورت عددی در یک یا دو جهت، حالت‌های دیگری نیز وجود دارد. در تصاویر رو به رو برخی از حالت‌های مختلف پایان دهنده همراه با تنظیمات آن برای اسکچ مشخص شده نمایش داده شده است.

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

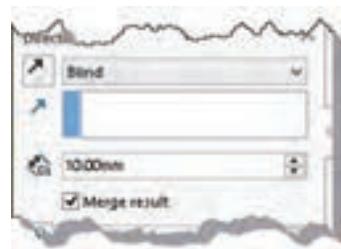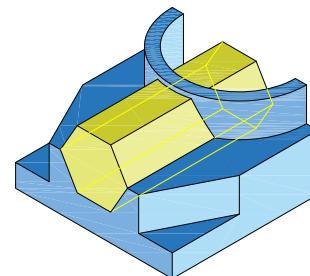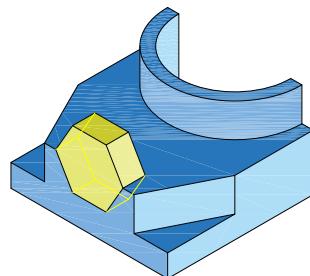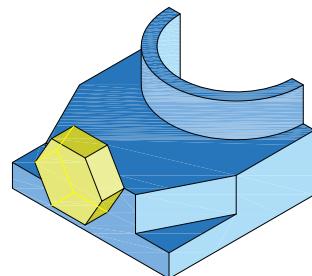


**Blind**

اکسترود یک طرفه با تعیین عمق

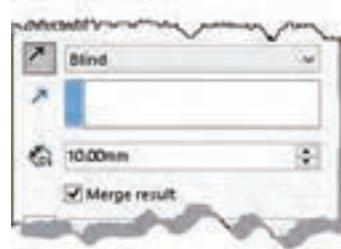





**Blind - Reverse Direction**

تغییر جهت در اکسترود

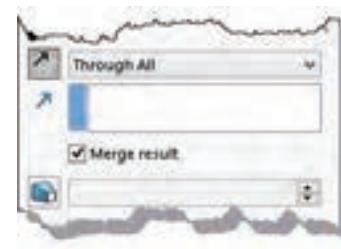


**Through All**

اکسترود سرتاسری تا انتهای قطعه

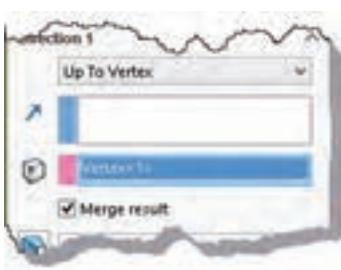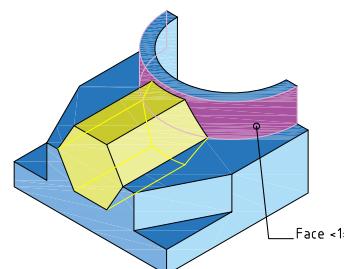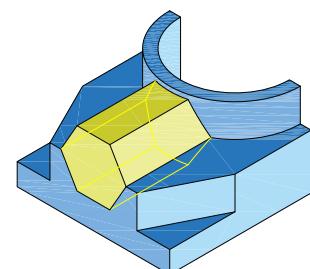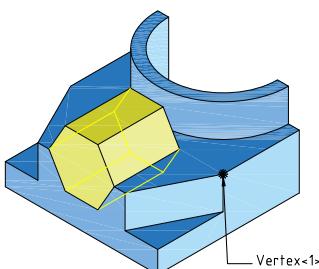


**Up To Surface**

اکسترود تا یک گوش مشخص

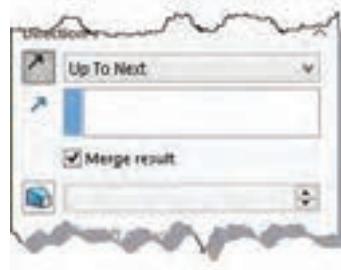


**Up To Next**

اکسترود تا اولین سطحی که اسکن با آن مواجه می شود

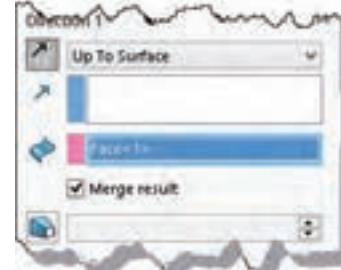

**Up To Vertex**


اکسترود تا یک صفحه مشخص

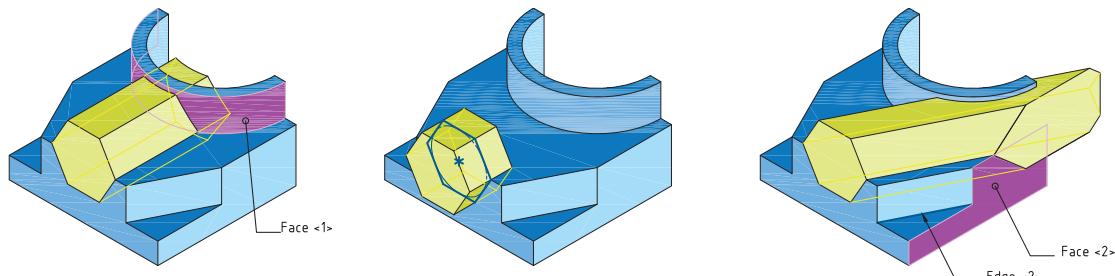**Offset From Surface**




تعیین فاصله با صفحه‌ای مشخص

**Mid Plane**

اکستروود دوطرفه متقاضان

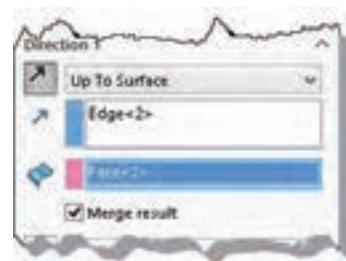**Direction Of Strucction**


اکستروود مایل هم راستا با لبه‌ای مشخص

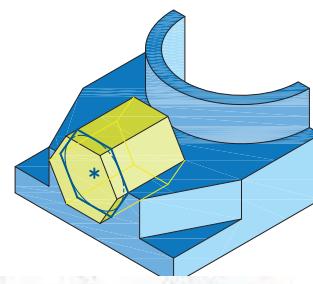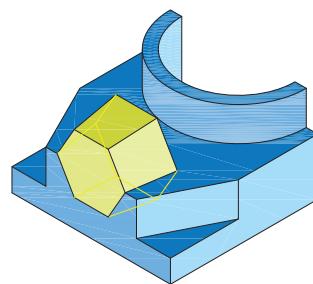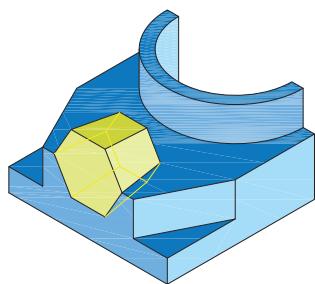**Draft**

فعال کردن زاویه باریک شدگی

**Draft – Draft Outward**

معکوس کردن جهت زاویه باریک شدگی

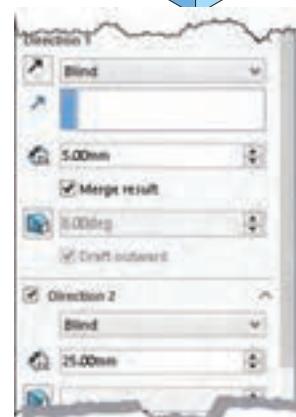**Direction 1 & Direction 2**

اکستروود دوطرفه نامتقاضان

با استفاده از منوی راست کلیک نیز می‌توان به گزینه‌های مختلف حالت‌های پایان‌دهی اکستروود دست یافت.

نکته




پویمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته




در اکسترود دوطرفه برخلاف Mid Plan که ویژگی های هر دو سمت آن یکسان است می توان در هر سمت گزینه های مختلفی استفاده کرد. مثلاً در جهت ۱ اکسترود به صورت Blind با عمق ۱۰ و در جهت ۲ با زاویه باریک شدگی ۱۰ درجه و Up To Surface باشد.

**حالات مختلف شروع اکسترود:** اکسترود از صفحه ترسیم اسکچ شروع می شود اما با به نیاز طراحی می توان نقطه شروع آن را تغییر داد. حالات مختلف شروع را می توان در بخش From مشاهده کرد. حالت پیش فرض Sketch Plane است. در تصاویر زیر حالت های دیگر شروع برای یک اکسترود یک طرفه به عمق مشخص نمایش داده شده است.

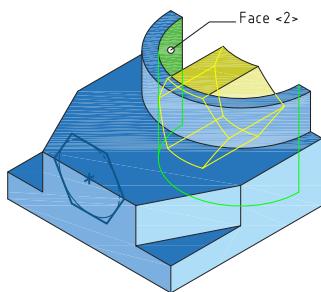


Surface/Face/Plane

شروع از یک صفحه مشخص

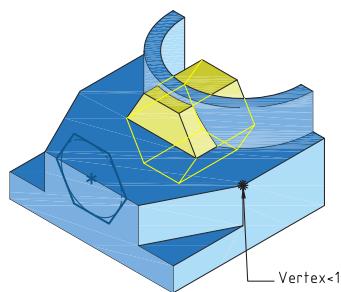

Vertex

شروع از یک گوش مشخص

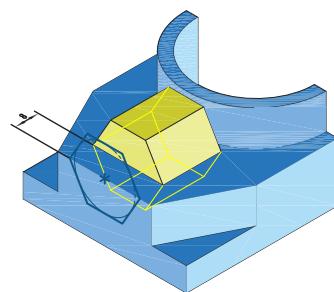


Offset

شروع از یک فاصله مشخص نسبت به صفحه ترسیم اسکچ


### اکسترود دیواره ای یا نازک

می توان با فعال کردن گزینه Thin Feature به جای بعدها در کل یک ناحیه تنها لبه های اسکچ را با یک ضخامت دیواره ای مشخص نمود. ضخامت می تواند در یک سمت لبه های اسکچ قرار گیرد و یا به صورت دوطرفه متقارن و نامتقارن در دو سمت لبه های ضخامت مشخصی را تعیین کرد. فعال کردن گزینه Cap ends نیز موجب افزودن سریوش با ضخامتی مشخص به اکسترود می شود. تصاویر زیر حالت های مختلف اکسترود دیواره ای یا نازک را نمایش می دهند.

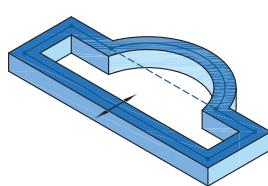


Mid Plane

ضخامت دوطرفه متقارن

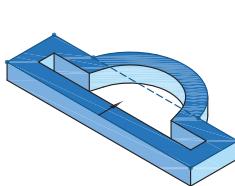


Reverse Direction

تعویض جهت

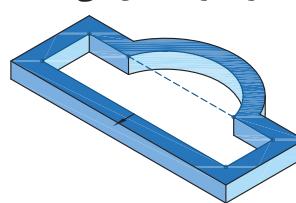


Direction-One

یک طرفه با ضخامت مشخص

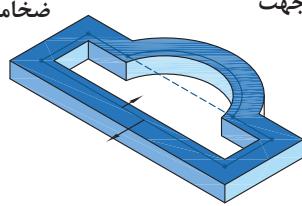

Direction-Two

ضخامت دوطرفه نامتقارن

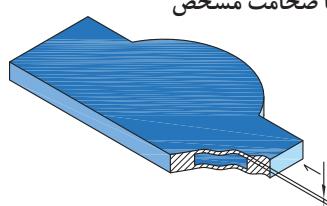

Cap ends

افزودن سریوش با ضخامت مشخص

هشدار: ضخامت سرپوش به ارتفاع اکسترود افزوده نمی‌شود بنابراین باید ضخامت سرپوش از نصف ارتفاع اکسترود بیشتر باشد.

نکته





اگر اسکچ بازی برای اکسترود انتخاب شود به صورت پیش‌فرض گزینه Thin Feature فعال می‌گردد.

فعالیت ۱۲



احجام زیر را با استفاده از ابزارهای اکسترود افزایشی و کاهشی مدل‌سازی کنید.

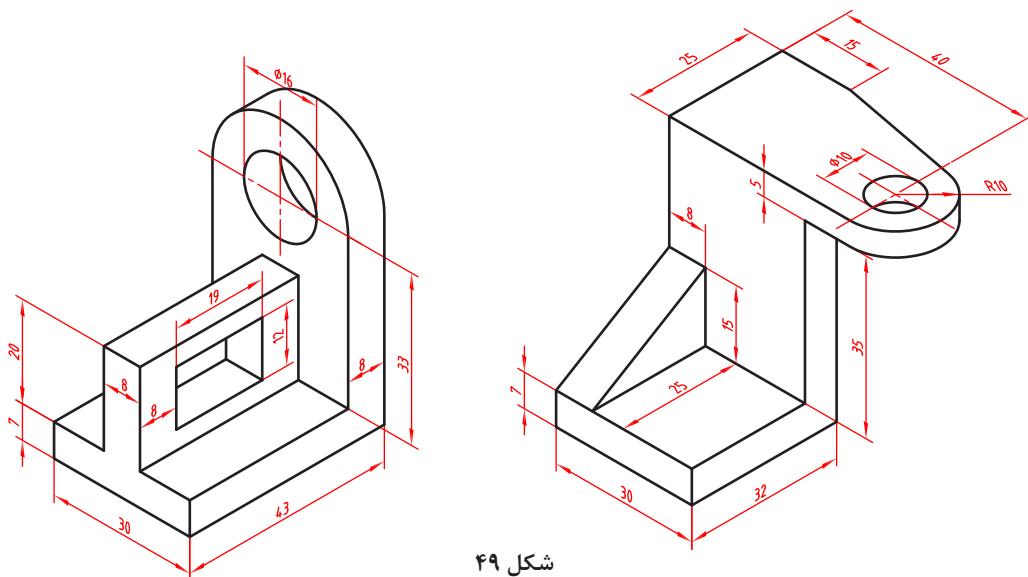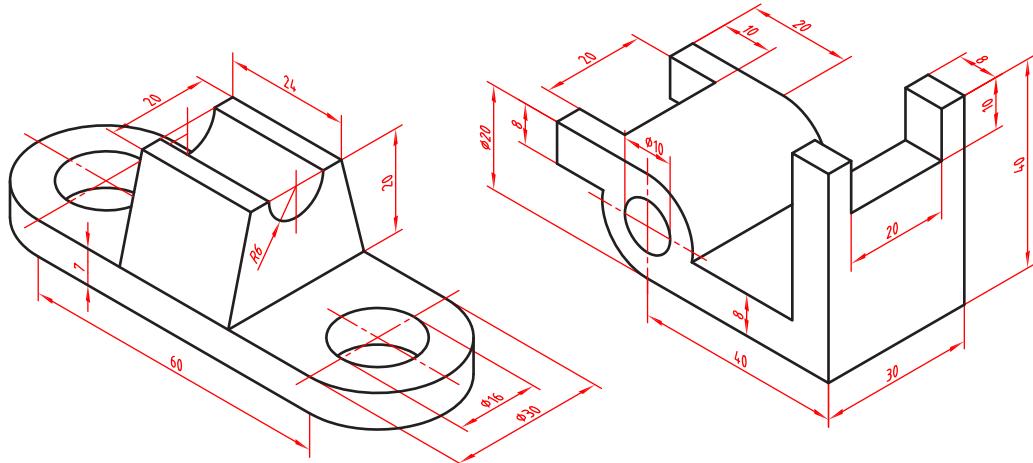


شکل ۴۹

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## مدل سازی اجسام دوران (Revolve)

یکی دیگر از روش های بعدها در اسکچ، دوران آن حول یک محور است. دوران می تواند یک دور کامل (۳۶۰°) یا بخشی از یک دور باشد.

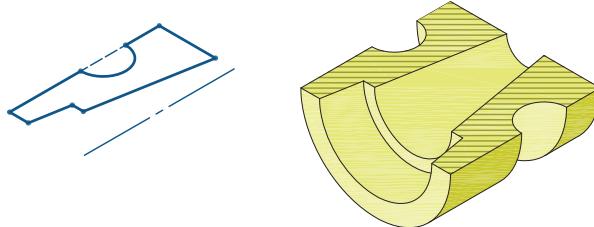

شکل ۵۰

دوران نیز مانند اکستروود می تواند به صورت افزایشی (Revolved Boss/Base) یا کاهشی (Revolved Cut) باشد. البته فیچر اول یا پایه حتماً افزایشی است.

نکته

علاوه بر خط محور از لبه های مدل و خطوط اسکچ نیز می توان به عنوان محور دوران استفاده کرد.




شکل ۵۱

اغلب گزینه های Revolve با گزینه های اکستروود یکسان است و نیازی به توضیح دوباره ندارد.



فعالیت ۱۳

اجسام زیر را با استفاده از ابزارهای اکستروود و/یا ریولو مدل سازی کنید.



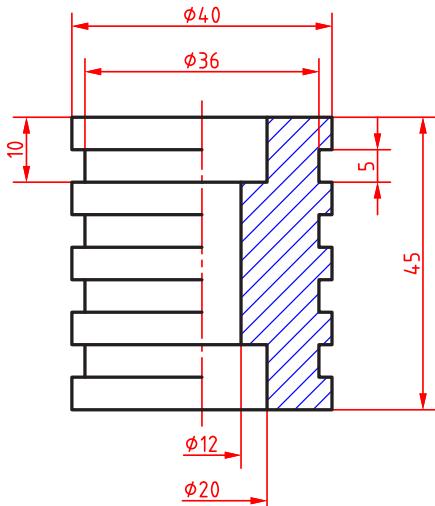

شکل ۵۲

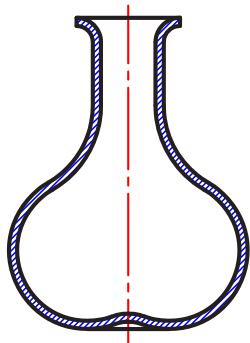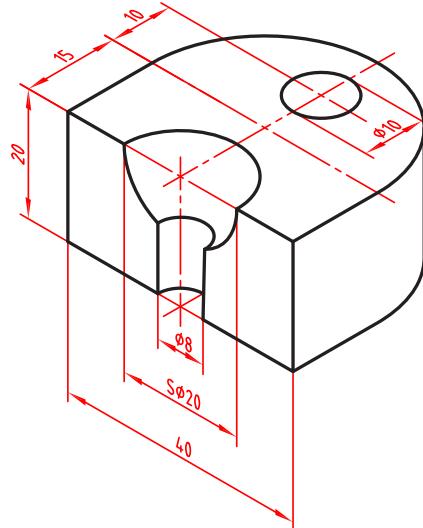

شکل ۵۳


یک حجم دوار مانند گلدان را به سلیقه خود طراحی و مدل سازی کنید.

فعالیت ۱۴



**راهنمایی:** برای خالی شدن داخل گلدان می توانید از یک اسکچ باز به روش Thin Feature استفاده کنید.


## مدل سازی با استفاده از اکسترود پروفیل در یک مسیر (Sweep)

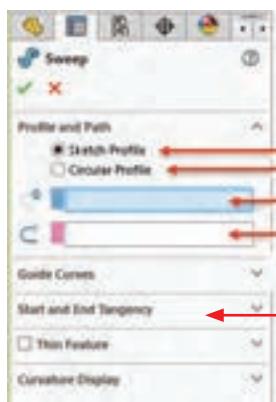

شکل ۵۴

این روش مدل سازی که با استفاده از ابزار Swept Boss/Base انجام می شود، نیاز به دو اسکچ مختلف دارد که اسکچ پروفیل باید عمود بر اسکچ Circular Profile باشد. چنان‌چه از حالت استفاده کنید، دیگر نیازی به ترسیم اسکچ پروفیل نیست و تنها باید قطر دایره پروفیل را تعیین کنید. مسیر می تواند یک اسکچ باز یا بسته باشد. پروفیل حتماً باید اسکچ باشد اما از لبه‌های مدل می توان به عنوان مسیر استفاده کرد.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

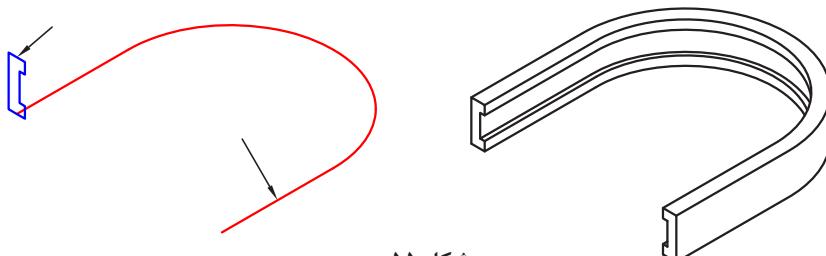

شکل ۵۵

نکته




لازم نیست پروفیل با مسیر تماس داشته باشد اما باید در صفحه عمود بر آن باشد. در مسیر باز، صفحه ترسیم پروفیل باید در نقطه شروع یا پایان مسیر باشد. چنان‌چه مسیر در دو طرف پروفیل ادامه داشته باشد، سه گزینه تصویری در پنجره سمت چپ افزوده می‌شود که می‌توان یک سمت مسیر یا دو طرف آن را انتخاب کرد.




شکل ۵۶

### تغییر جهت پروفیل در مسیر

به صورت پیش‌فرض پروفیل متناسب با مسیر تغییر جهت می‌دهد (Follow Path) اما می‌توان پروفیل را وادار کرد که در مسیر تغییر جهت ندهد (Keep Normal Constant). تصاویر زیر مقایسه این دو حالت را نشان می‌دهند.

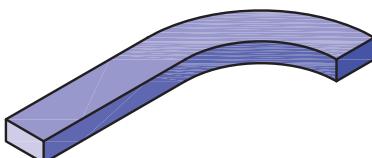

Follow Path

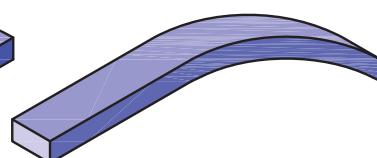


Keep Normal Constant

شکل ۵۷


### چرخش پروفیل در مسیر

می‌توان پروفیل را وادار کرد تا در طی مسیر دور خودش بچرخد. برای استفاده از این گزینه باید در بخش Specify Profile Twist گزینه Profile Twist Value را انتخاب کرد و زاویه چرخش را وارد نمود.

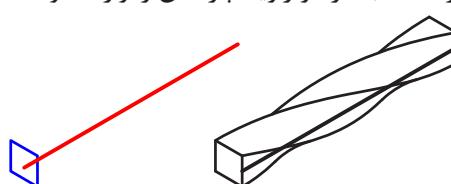

شکل ۵۸

۱۲۳

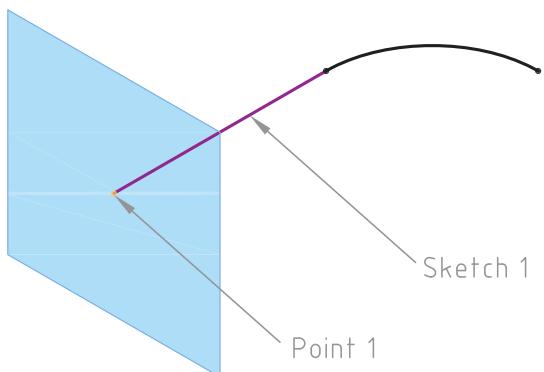

شکل ۵۹

### ایجاد صفحه کاری عمود بر مسیر




در موقعي که نياز به ترسيم در صفحه‌اي غير از صفحات اصلي و صفحات مسطح مدل است و يا برای پيان دادن به عمليات مدل‌سازی نياز به سطحتعريف شده‌اي باشد، از صفحات کاري استفاده مي‌كنيم. اين صفحات كاملاً پارامتریك و در هر مرحله‌ای قابل ویرایش است. برای ايجاد صفحات کاري از ابزار Reference Geometry در زيرمجموعه Plane استفاده مي‌شود.

برای تعريف يك صفحه نياز به دو يا سه پارامتر است. برای تعريف صفحه عمود بر يك مسیر باید ابتدا نقطه

فعالیت ۱۵



قطعه زير را مدل‌سازی کنيد.

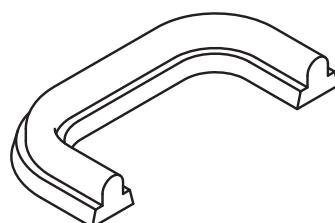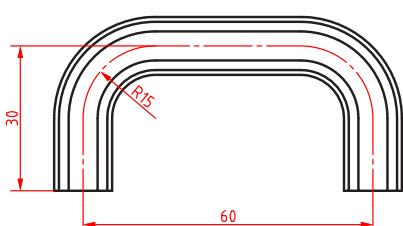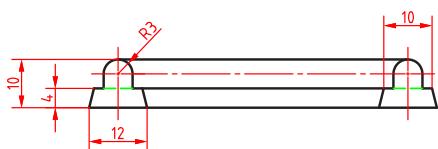

شکل ۶۰

### مدل‌سازی بين مقاطع (Loft)




شروع مسیر و سپس خود اسکچ خود انتخاب شود. چنان‌چه دو يا چند مقطع در صفحات مختلف وجود داشته باشد مي‌توان با استفاده از ابزار Lofted Boss/Base حجم بين آنها را مدل‌سازی کرد. مقطع مي‌تواند شامل اسکچ، نقطه و يا وجوه مدل باشد.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته




در مدل سازی بین مقاطع ترتیب انتخاب مقاطع اهمیت دارد و نتیجه آنها یکسان نیست.

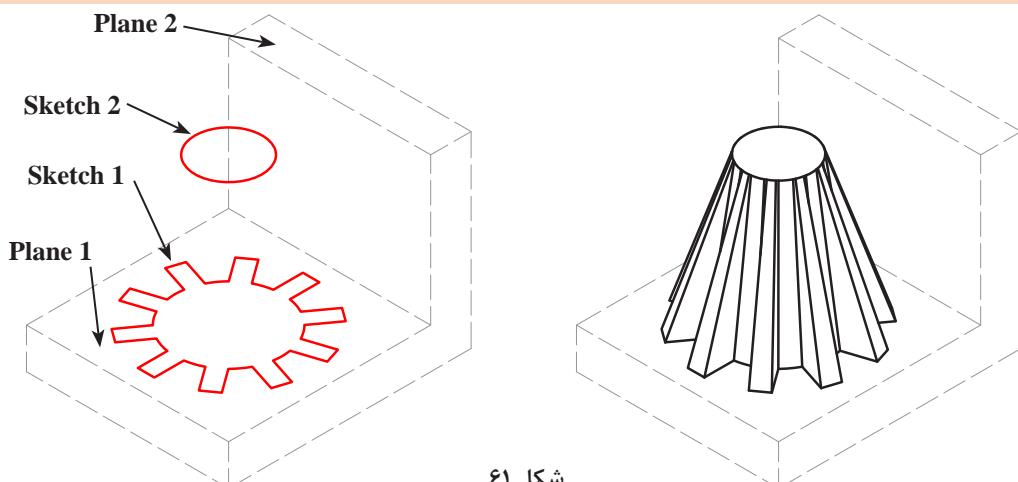


شکل ۶۱

اگر لازم باشد که شرایط ابتدا و انتهای مدل بین مقاطع تغییر کند باید از بخش Start/End Constraints گزینه موردنظر را انتخاب کرد و زاویه و طول مماس مقطع اول یا آخر مدل را تعیین نمود. تصویر زیر همان مدل بین مقاطع مثال بالاست که شرایط ابتدا و انتهای آن تغییر کرده است.

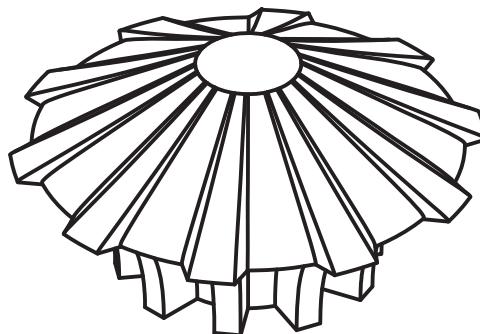

شکل ۶۲

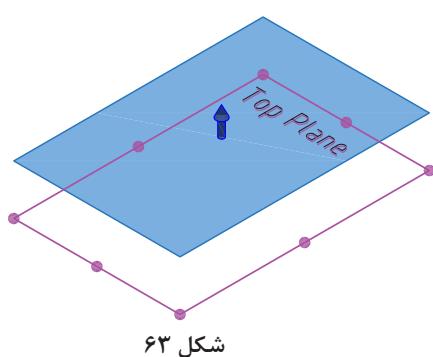

شکل ۶۳


### ایجاد صفحه کاری موازی با یک صفحه

با استفاده از ابزار Plane می‌توان صفحه‌ای موازی با صفحات موجود یا سطوح تخت مدل (مثلاً صفحه Top) و با فاصله‌ای معین تعریف کرد. برای این کار بعد از اجرای ابزار Plane ابتدا روی مدل یا در درخت طراحی صفحه موردنظر (در اینجا Top Plane) را انتخاب کنید سپس در بخش Offset distance فاصله موردنظر را وارد کنید.

فعالیت ۱۶

قطعات صفحه بعد را مدل سازی کنید.



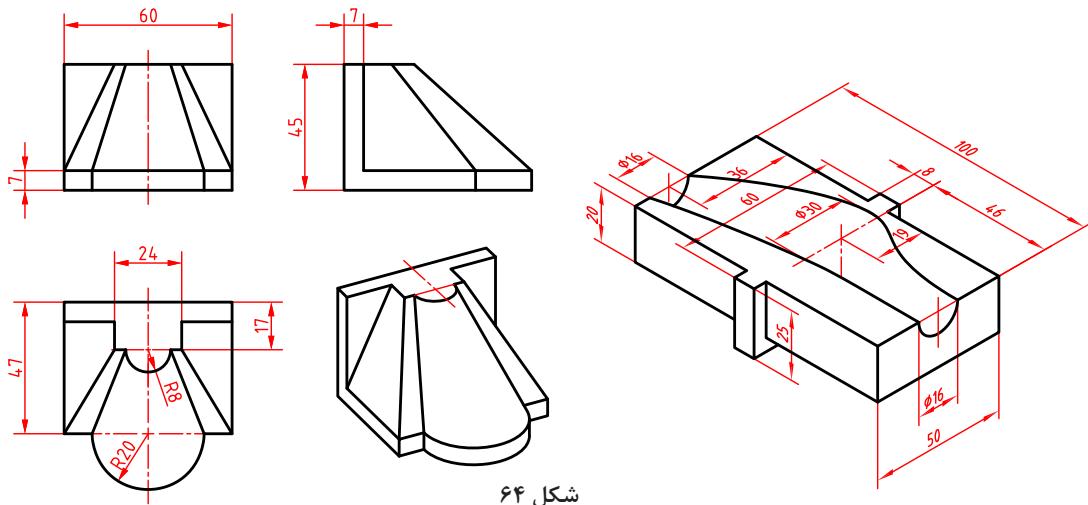

شکل ۶۴

**راهنمایی:** در قطعه سمت راست که از مدل سازی بین مقاطع کاهشی استفاده شده است، سه اسکچ دایره به قطرهای ۱۶ و ۳۰ در صفحات مناسب ترسیم کنید و شرایط مقطع اول در مدل سازی بین مقاطع را به Normal To Profile تغییر دهید. طول مماس و زاویه مقطع اول ۲ میلی متر و صفر درجه است.

## سوراخ کاری (Hole Drilling)

با اینکه بسیاری از سوراخ‌های ساده را می‌توان با ابزار اکسترود ایجاد کرد اما به دلیل اهمیت سوراخ‌کاری، در اغلب نرم‌افزارهای مدل‌سازی ابزار خاصی برای آن تعییه شده است. با این ابزار می‌توان شیارها و سوراخ‌های مطابق با سوراخ‌های ایجاد شده توسط ابزارهای ماشین کاری واقعی ایجاد کرد.

## سوراخ کاری ساده (Simple Hole)

با این ابزار می‌توان سوراخ‌های استوانه‌ای در سطوح تخت مدل ایجاد کرد. این ابزار در منوی **Insert > Feature قابل دسترسی است.**

بعد از اجرای این ابزار باید سطحی که بناست سوراخ شود انتخاب کنید تا گزینه‌های سوراخ کاری قبل انتخاب شود. در سوراخ کاری ساده بعد از تعیین مرجع شروع و انتهای سوراخ که در فیچرهای قبل توضیح داده شد، باید عمق و قطر سوراخ تعیین کرد. بعد از تأیید مشخصات سوراخ باید اسکچ زیرمجموعه سوراخ را در درخت طراحی ویرایش کرد و موقعیت دقیقه سوراخ را مقید و اندازه گذاری کرد.



شکا ۶۵

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته



اسکچ هایی که کاملاً تعریف شده و مقید نباشند در درخت طراحی با پیشوند (-) نمایش داده می شوند.



شکل ۶۶

### سوراخ کاری استاندارد (Hole Wizard)



این ابزار امکانات بیشتری برای طراحی انواع سوراخ های استاندارد دارد. تمام ویژگی های سوراخ را می توان تعیین کرد.


- در بخش Favorite می توان لیستی از سوراخ هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می دهید را تعریف کنید تا راحت تر به آنها دسترسی داشته باشد.
- در بخش Positions باید ابتدا صفحه سوراخ کاری سپس موقعیت سوراخ را تعیین کنید. در موقعیت سوراخ یک نقطه قرار داده می شود که می توان در همین مرحله آن را مقید و اندازه گیری کرد.

نکته



در درخت طراحی برای این ابزار دو اسکچ درنظر گرفته می شود که یکی از آنها اسکچ شکل سوراخ و دیگری اسکچ موقعیت سوراخ است.

- در بخش Hole Type باید نوع و شکل سوراخ یا شیار را انتخاب کنید. سپس استاندارد و تیپ سوراخ را مشخص کنید. در ردیف اول سوراخ ساده، سوراخ با خزینه مخروطی و سوراخ با خزینه استوانه ای قرار دارد. در ردیف وسط متناسب با نوع و استاندارد سوراخ گزینه هایی برای تعیین مشخصات سوراخ در بخش Hole Specifications قابل دسترس است.
- در بخش End Condition نیز باید مرجع پایان سوراخ را تعیین کنید. ویژگی سوراخ های استاندارد متناسب با نوع اتصالی است که در داخل سوراخ قرار می گیرد. برای تعریف پارامترهای سوراخ توسط کاربر باید گزینه Show custom sizing را تیک بزنید و اندازه های سوراخ را خودتان مشخص کنید.

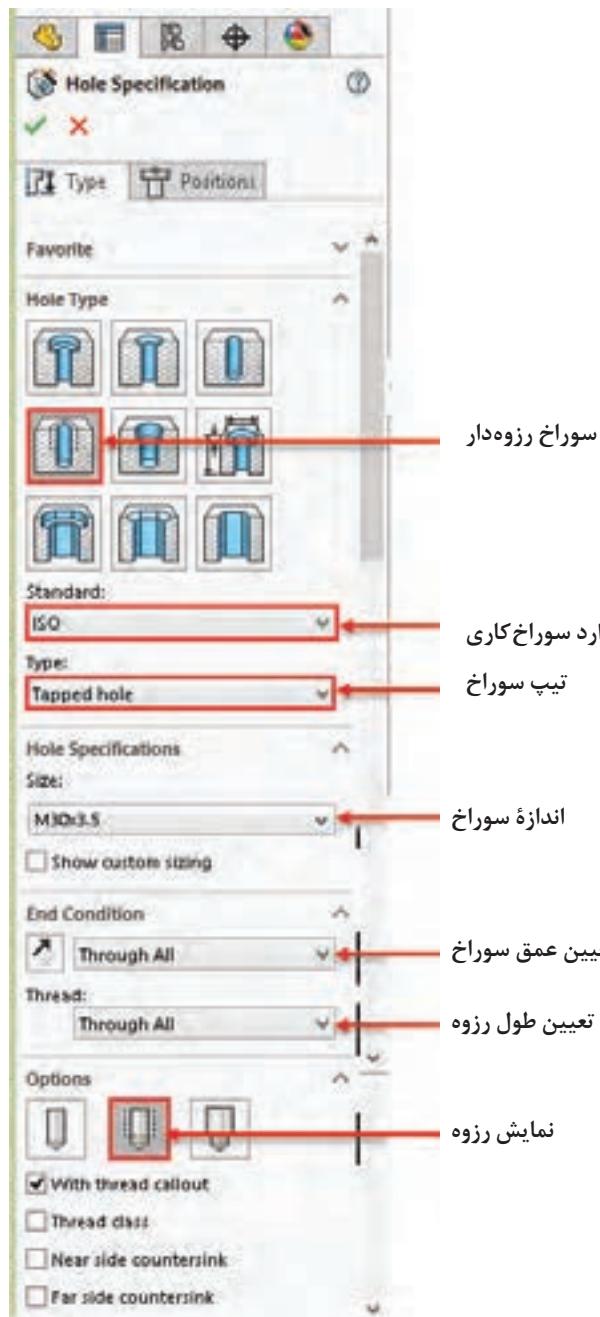

ایجاد سوراخ رزوه دار: برای ایجاد Hole Wizard رزوه دار باید در گزینه Straight Tap را انتخاب کنید. در این حالت باید استاندارد موردنظر را انتخاب و تیپ سوراخ نیز Tapped hole قرار دهید. در تصویر روبرو مشخصات یک سوراخ رزوه دار نشان داده شده است.

سوارخ رزوهدار

استاندارد سو، اخ کادی

تیپ سوراخ

اندازه سه اخ

تعیین عمق سوراخ

卷之三

نمايش رزوه

شکا ۶۷

سوراخ‌های رزوه‌دار در نماگیری به صورت استاندارد نمایش داده می‌شوند.

نکته

!

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## گرد کردن لبه های مدل (Fillet)

نکته




در سالیدور کز گزینه های زیادی برای گرد کردن لبه های مدل وجود دارد اما در اینجا صرفاً گرد کردن ساده با شعاع ثابت توضیح داده می شود.



شکل ۶۸

بعد از اجرای فیچر Fillet باید لبه ها یا سطوح مورد نظر را انتخاب کنید و شعاع فیلت را نیز در بخش Radius تعیین نمایید. به صورت پیش فرض با انتخاب یک لبه، تمام لبه های مماس با آن نیز انتخاب می شوند. در صورتی که منظور انتخاب یک لبه بدون لبه های مماس با آن باشد باید گزینه Tangent propagation تیک نداشته باشد.

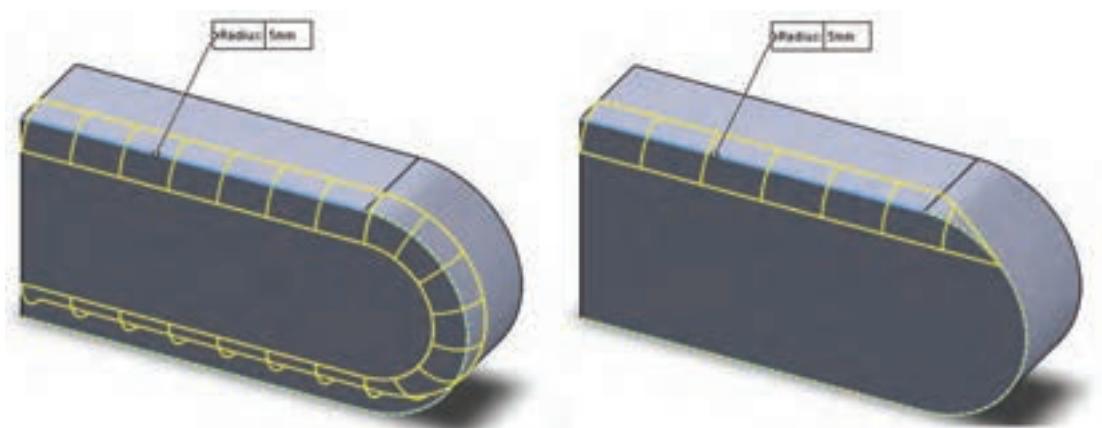


Tangent propagation

Tangent propagation

شکل ۶۹

علاوه بر انتخاب لبه برای گرد کردن می توان سطح و یا فیچر نیز انتخاب کرد. تصاویر زیر تأثیر انتخاب موضوع در Fillet نمایش می دهد.

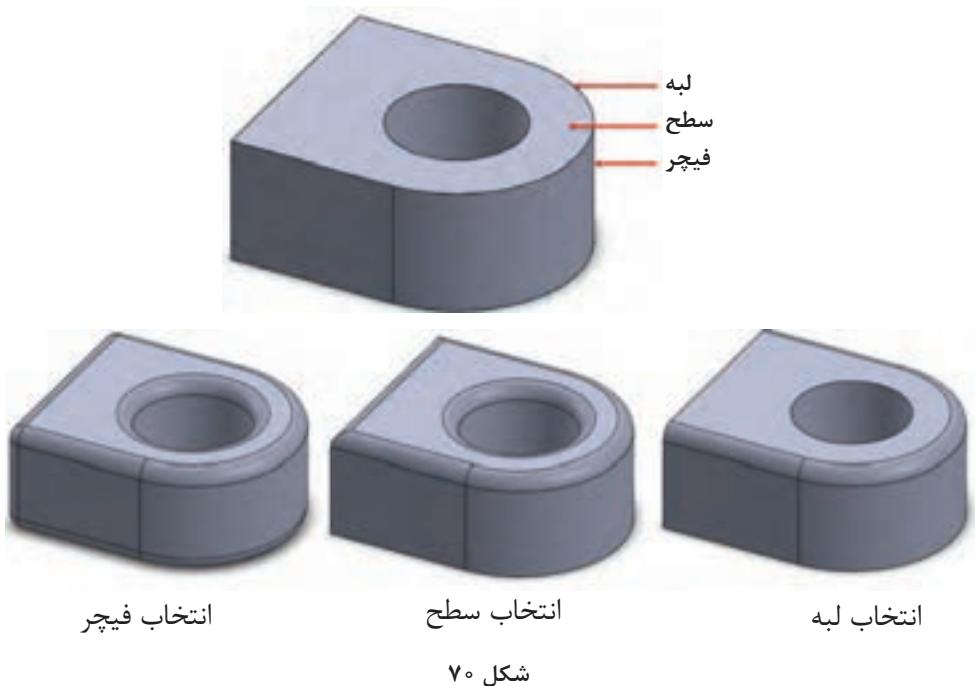

## پخ زدن لبه های مدل (Chamfer)



### (Distance Distance) پخ متقارن ۴۵ درجه

پخ متقارن علاوه بر انتخاب گزینه Symmetric تنها یک پارامتر دارد. بعد از انتخاب لبه باید طول پخ را مشخص کنید.

### (Distance) پخ نامتقارن با دو طول مختلف


در این نوع پخ باید گزینه Asymmetric انتخاب کنید و دو پارامتر طولی برای لبه های پخ تعیین نمایید.

### (Angle Distance) پخ با تعیین طول و زاویه

در این نوع پخ باید پارامترهای طول و زاویه پخ را تعیین نمایید.

### (Vertex) پخ گوشه

پخ گوشه دارای سه پارامتر طولی است که هر کدام روی یکی از لبه های تشکیل دهنده گوشه قرار می گیرد. البته می توان با فعال کردن گزینه Equal distance تنها یک پارامتر وارد کرد که در این صورت طول پخ روی تمامی لبه ها یکسان است.

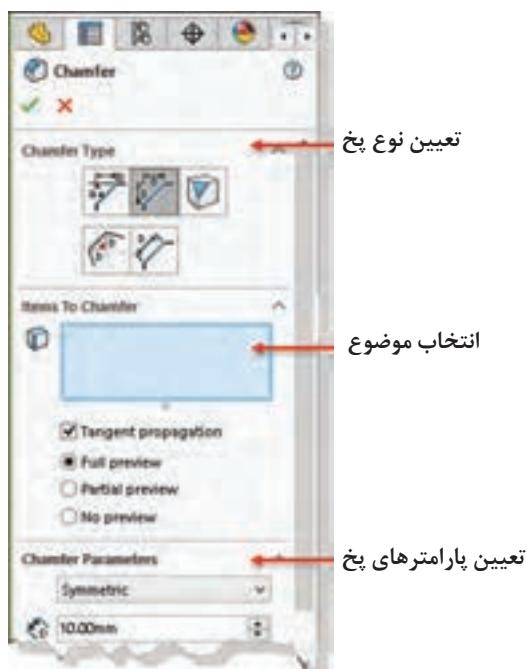


شکل ۷۱

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته



در Chamfer نیز مانند Fillet می توان علاوه بر لبه، سطح و فیچر نیز انتخاب کرد.

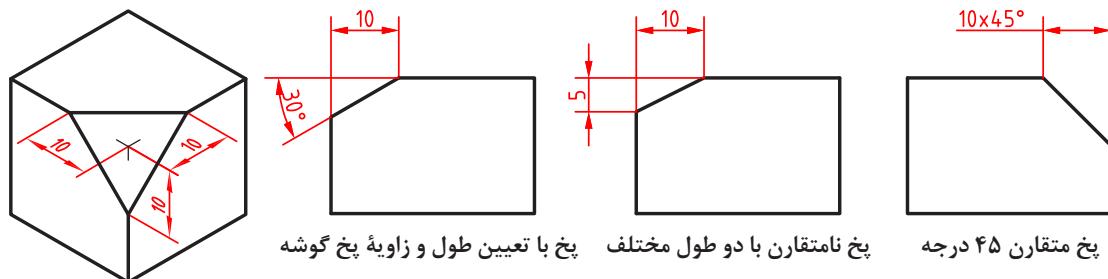


شکل ۷۲

فعالیت ۱۷




احجام زیر را مدل سازی کنید.

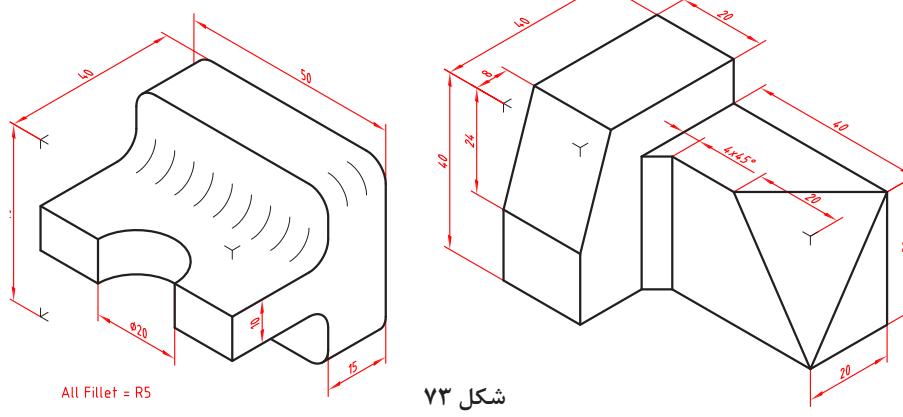


شکل ۷۳

## ایجاد الگوی خطی (Linear Pattern)

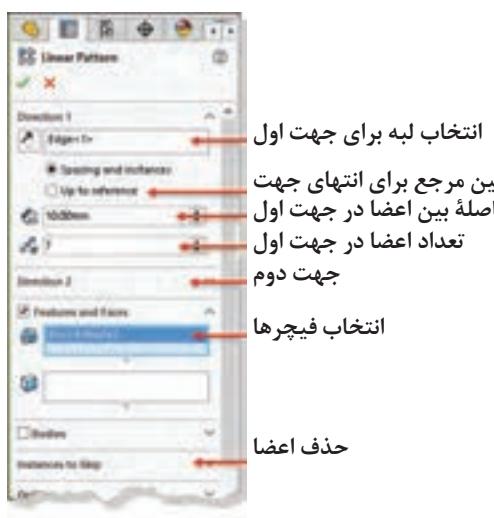

تکرار فیچرهای یک الگوی خطی در یک یا دو جهت با استفاده از این ابزار صورت می‌گیرد. عملکرد این ابزار مانند الگوی خطی در ترسیم اسکچ است. بعد از اجرای این ابزار باید روی یک یا دو لبه به عنوان جهت‌های اول و دوم کلیک کنید. تعداد اعضاء و فاصله بین آنها نیز در هر جهت باید مشخص شود. فیچرهای موردنظر برای Features to Pattern در بخش شرکت در الگو در بخش قابل انتخاب است.

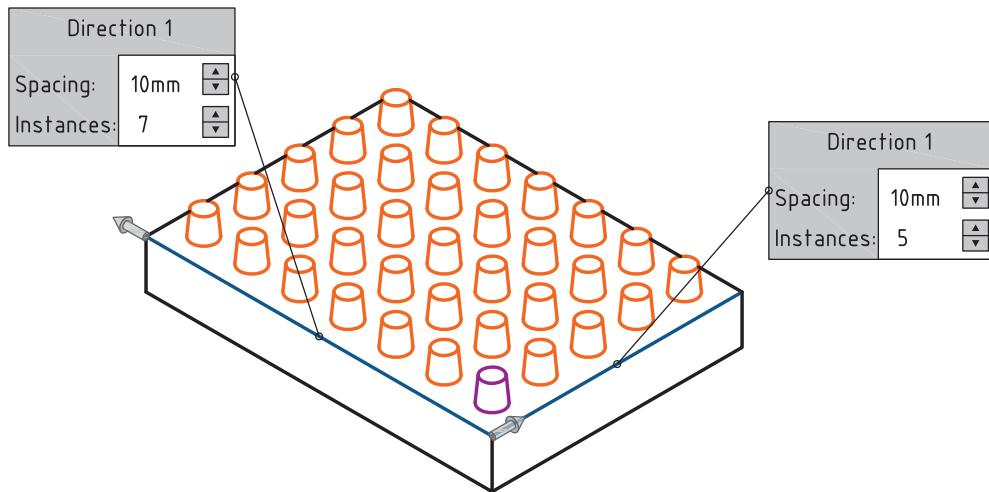

شکل ۷۴

می‌توان تعداد اعضای الگو و یا فاصله بین آنها را با انتخاب مراجع هندسی مانند گوشه، لبه یا صفحه مشخص کرد. برای این کار باید گزینه Up to reference را فعال نمایید و مرجع موردنظر را انتخاب کنید.

نکته




برای حذف برخی از اعضای الگو باید آنها را در بخش Instances to Skip انتخاب کنید.

فعالیت ۱۸





حجم زیر را مدل‌سازی کنید.

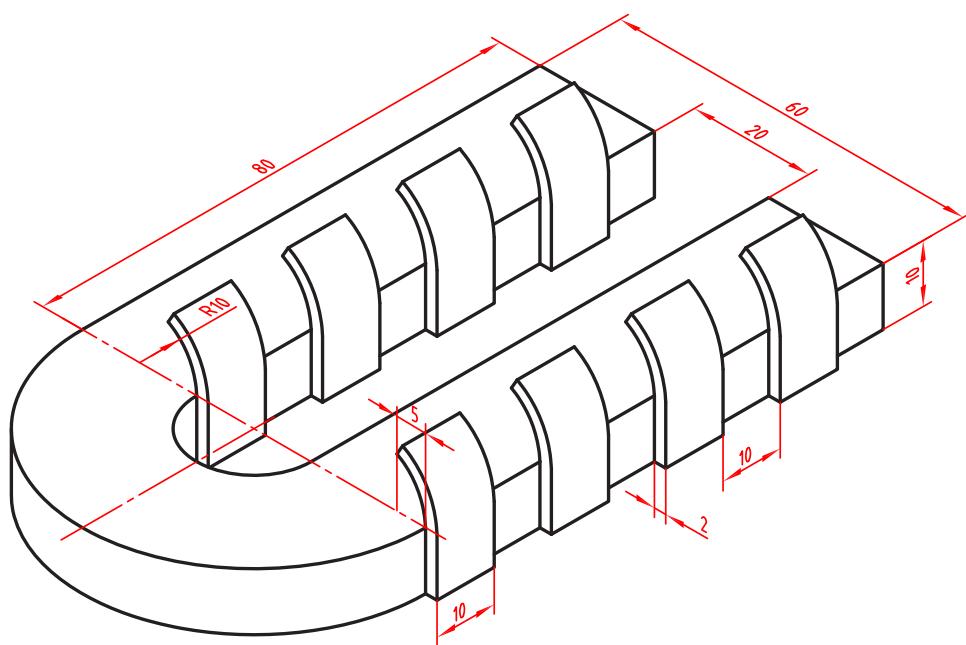


۱۳۲

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

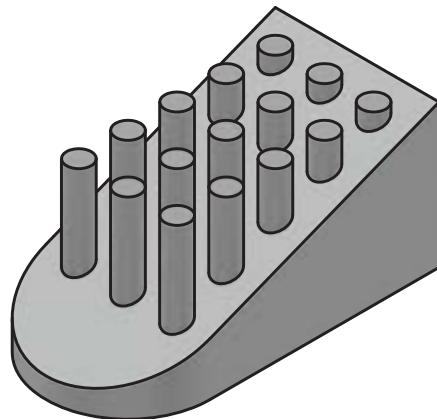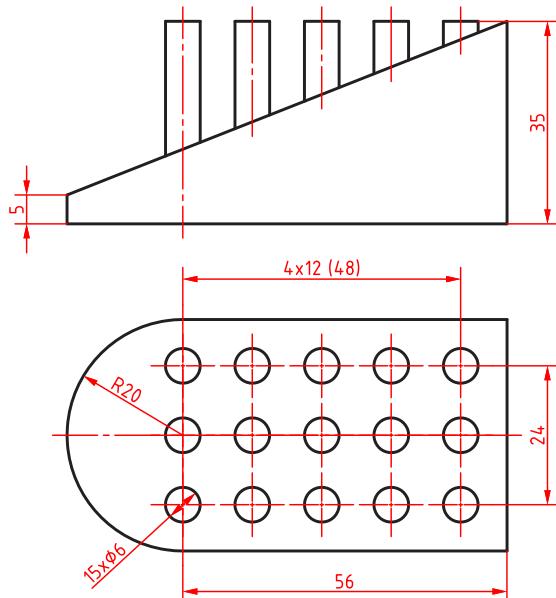

شکل ۷۵

## ایجاد الگوی دایره‌ای (Circular Pattern) (T)

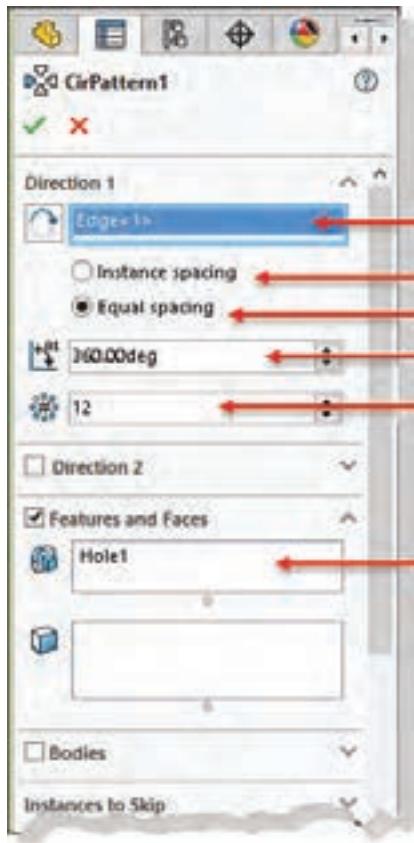

انتخاب لبه یا محور  
تعیین زاویه بین اعضاء  
زاویه برابر  
زاویه کل الگو  
تعداد اعضاء

انتخاب فیچرها


در الگوی دایره‌ای باید یک لبه دایره‌ای یا یک محور به عنوان لبه انتخاب شود. در حالت Instance spacing باید تعداد اعضاء و فاصله بین آنها وارد شود. در حالی که در حالت Equal spacing باید زاویه کل الگو تعیین شود. برای ایجاد یک الگوی کامل باید زاویه کل  $360^{\circ}$  درجه باشد.

هشدار: تنها در نسخه ۱۷ به بعد می‌توان الگو را در دو جهت با تعداد و زوایای متفاوت بسط داد.

نکته




در کادرهای متنی روی لبه‌های انتخاب شده نیز می‌توان تعداد و زاویه را مشخص کرد. با کلیک کردن روی فلش‌ها نیز می‌توان جهت بسط الگو را عوض کرد.

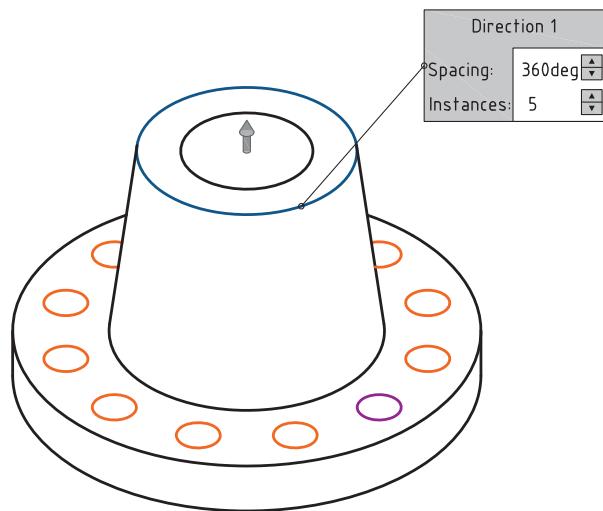

شکل ۷۶


فعالیت ۱۹

حجم زیر را مدل سازی کنید.

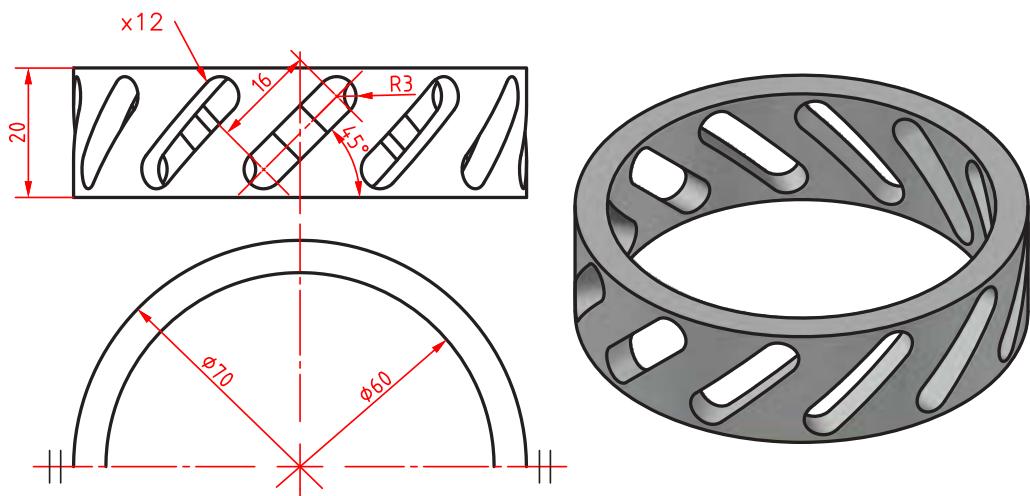

شکل ۷۷

## تقارن در مدل سازی (Mirror)

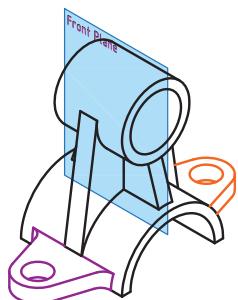

تقارن در مدل سازی مانند تقارن در ترسیم اسکچ است. از این ابزار برای ایجاد یک کپی متقارن از فیچرها در مدل سازی استفاده می شود. صفحه تقارن می تواند یکی از سطوح تخت مدل و یا یک صفحه مرجع باشد. انتخاب صفحه تقارن یا فیچرهای موردنیاز و حتی هر دو قبل از اجرای ابزار نیز امکان پذیر است.


شکل ۷۸

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

فعالیت ۲۰



حجم زیر را مدل سازی کنید.

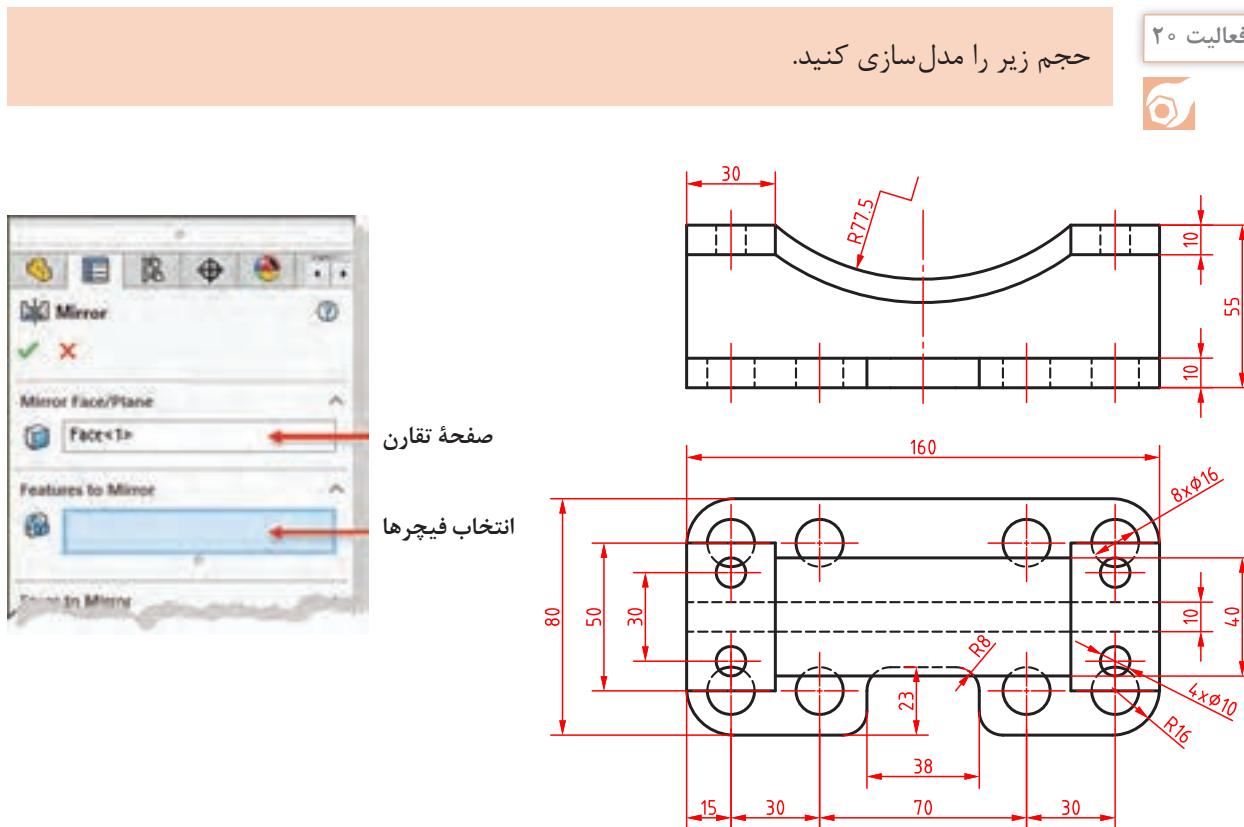

شکل ۷۹


## ایجاد تیغه های تقویتی (Rib)



با استفاده از اسکچهای باز (یا بسته) می‌توان تیغه‌های نازک تقویتی در مدل ایجاد کرد. معمولاً اسکچ باید در صفحه وسط تیغه ترسیم شود اما می‌توان ضخامت تیغه را در یک سمت صفحه در نظر گرفت.

**هشدار:** اسکچ تیغه باید طوری ترسیم شود که تیغه به صفحات مدل برخورد کند.

شکل ۸۰

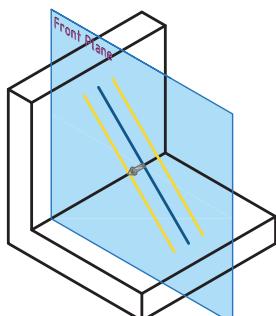

شکل ۸۱



در صفحه گرافیکی به فلش تعیین سمت ایجاد تیغه دقت کنید که به سمت داخل قطعه باشد.

نکته



حجم زیر را مدل سازی کنید.

فعالیت ۲۱

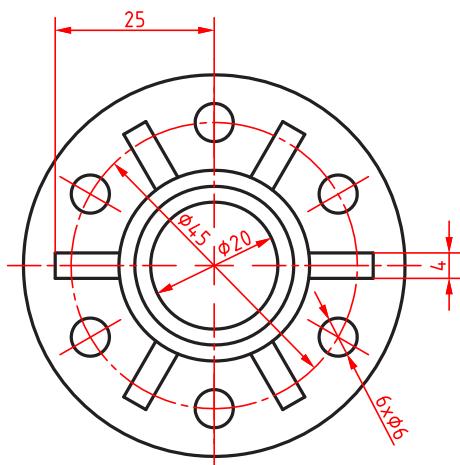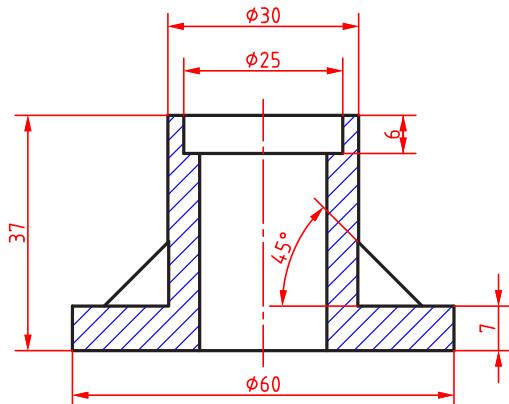


شکل ۸۲

## ایجاد پوسته و توالی کردن مدل (Shell)

از این ابزار برای توالی کردن مدل با ضخامت مشخص و برداشتن یک یا چند وجه استفاده می شود. بعد از اجرای ابزار باید ضخامت پوسته را تعیین کنید و سطوحی را که باید برداشته شوند انتخاب نمایید.

**هشدار:** اگر هیچ سطحی برای برداشتن انتخاب نشود، مدل توالی می شود اما ظاهر آن هیچ تغییری نمی کند.

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

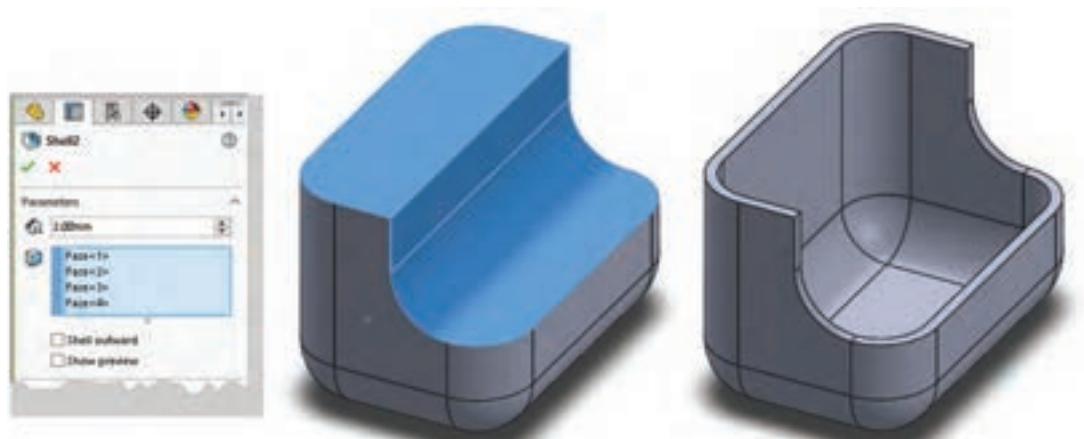


شکل ۸۳

با فعال کردن گزینه Shell outward ضخامت تعیین شده به ابعاد کلی مدل افزوده می‌شود و مدل بزرگ‌تر می‌شود.

فعالیت ۲۲



حجم زیر را مدل سازی کنید.

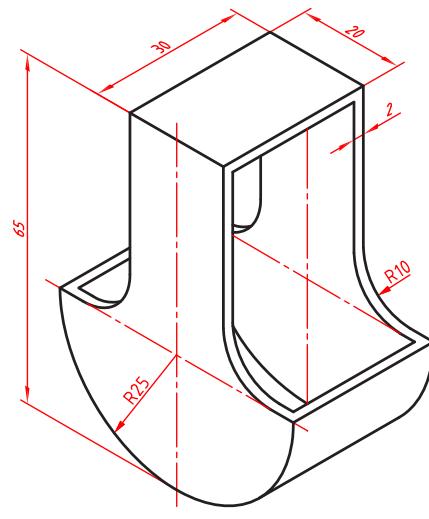

شکل ۸۴

### شیب دار کردن سطوح مدل (Draft)




می‌توان یک یا چند سطح را نسبت به یک سطح مدل شیبدار کرد. صفحه‌ای که سطوح دیگر نسبت به آن Shiebdar می‌شوند، صفحه خنثی یا Neutral Plane نامیده می‌شود و سطوح شیبدار نیز Draft Face هستند.

نکته



برای شیب دار کردن سطوح مدل از ابزار Draft در حالت دستی (Manual) استفاده کنید.

تصویر زیر صفحه خنثی و سطوح شیب دار را نمایش می دهد.

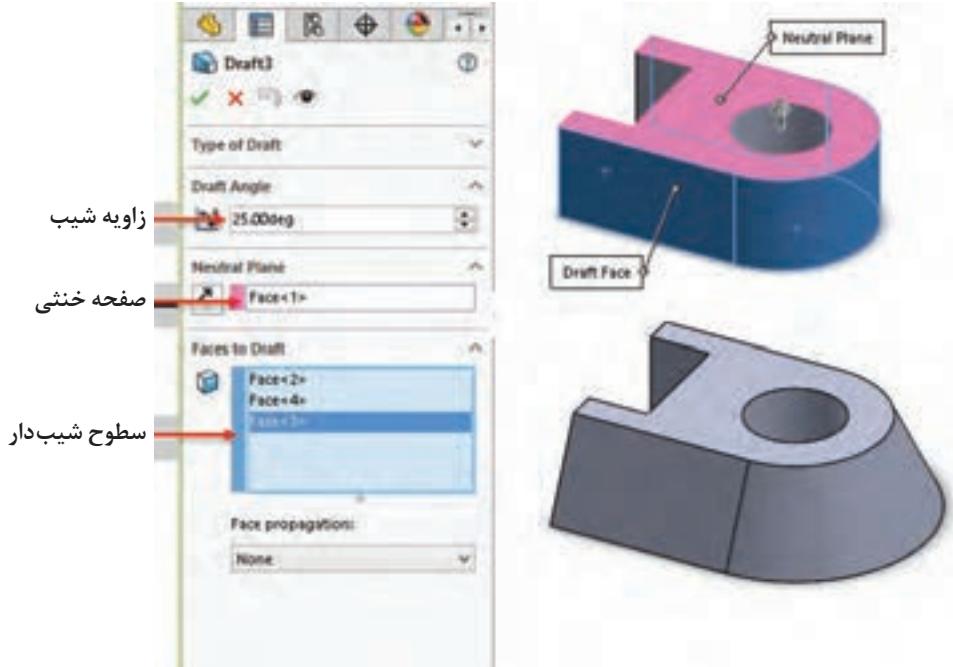


شکل ۸۵

نکته



برای معکوس کردن جهت شیب از گزینه Reverse Direction در پنجره مدیریت ویژگی ها یا فلشی که روی صفحه خنثی قرار می گیرد استفاده کنید.

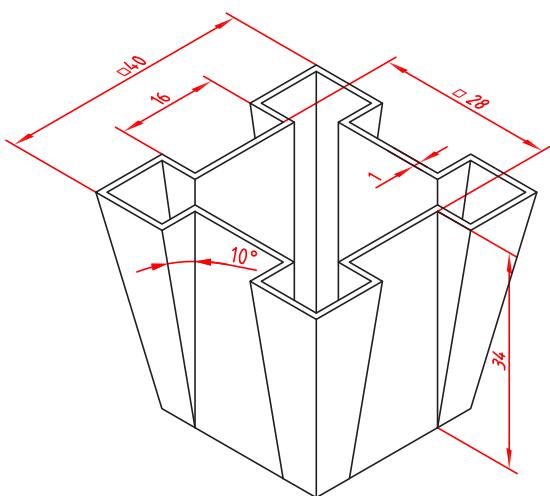

شکل ۸۶


حجم زیر را مدل سازی کنید.

فعالیت ۲۳



پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

## عناصر مرجع در سالیدور کز

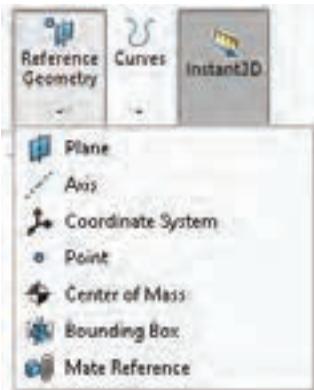

شکل ۸۷

عناصر مرجع یا عناصر کاری عناصری هستند که برای اهداف مختلفی از جمله ترسیم اسکچ یا به عنوان مرجع پایان دهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عناصر مرجع شامل نقطه، محور و صفحه هستند. عناصر مرجع در زیرمجموعه Reference Geometry در مدیریت فرمان قرار دارند.

### صفحه مرجع (Plane)



اگلر قطعات از چندین فیچر ساخته می‌شوند. برخی از فیچرها و از جمله فیچر اول قطعه نیاز به اسکچ دارد. در شروع کار و به صورت پیش‌فرض سه صفحه Right، Top و Front قابل انتخاب هستند که می‌توان از آنها برای ترسیم اسکچ استفاده کرد. در اسکچ‌های بعدی علاوه بر این سه صفحه مرجع از سطوح تحت مدل نیز می‌توان استفاده کرد. با این حال گاهی نیاز است که اسکچ در صفحه‌ای غیر از اینها ترسیم شود. برای تعریف یک صفحه مرجع که بتوان از آن در ترسیم اسکچ استفاده کرد روش‌های مختلفی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها به یک، دو یا حداکثر سه مؤلفه نیاز دارد. این مؤلفه‌ها می‌توانند شامل صفحه مرجع، سطوح مدل، لبه‌های مدل، خطوط مرجع، خطوط اسکچ، گوش‌های مدل و نقطه مرجع باشد. در زیرمجموعه هر یک از این مؤلفه‌ها می‌توان قید آن نیز تعریف کرد.

**یادآوری:** ایجاد صفحه عمود و صفحه موازی را قبل از گرفته اید. اما در اینجا به صورت کامل مجددًا توضیح داده می‌شود.

### تعریف صفحه موازی با یک صفحه مشخص


با انتخاب یک صفحه گزینه Offset Distance به صورت پیش‌فرض فعال می‌شود که می‌توان فاصله صفحه مرجع را تعیین کرد.

نکته

با تیک زدن گزینه Flip offset صفحه موردنظر در آن طرف صفحه ایجاد می‌شود.




به صورت معمول تنها یک صفحه تعریف می‌شود اما می‌توان با تعیین عددی در فیلد Number of Planes to Create صفحه مرجع را تعیین کرد. همان تعداد، صفحه با فاصله مشخص شده ایجاد کرد.

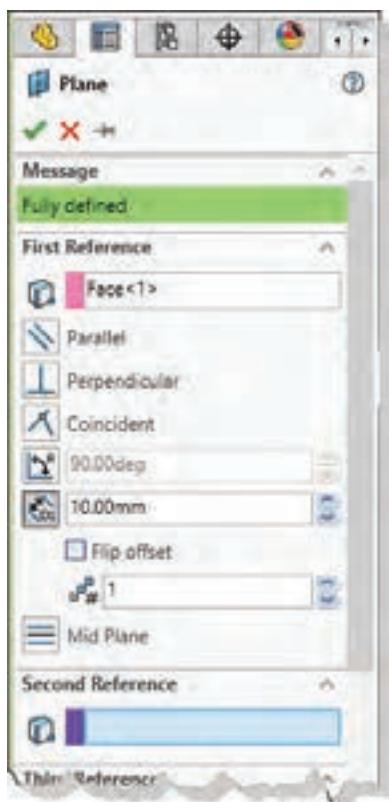


شکل ۸۸

- اگر یک گوشه مدل به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود، می‌توان صفحه‌ای تعریف کرد که از آن گوشه گذشته و با صفحه انتخاب شده موازی باشد.
  - اگر یک سطح منحنی به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود، می‌توان صفحه‌ای تعریف کرد که با آن مماس باشد.
  - اگر یک سطح موازی با صفحه اول به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود، می‌توان صفحه‌ای تعریف کرد که درست بین آن دو صفحه باشد.
- شکل زیر چهار حالت تعریف صفحه موازی نمایش داده شده است.

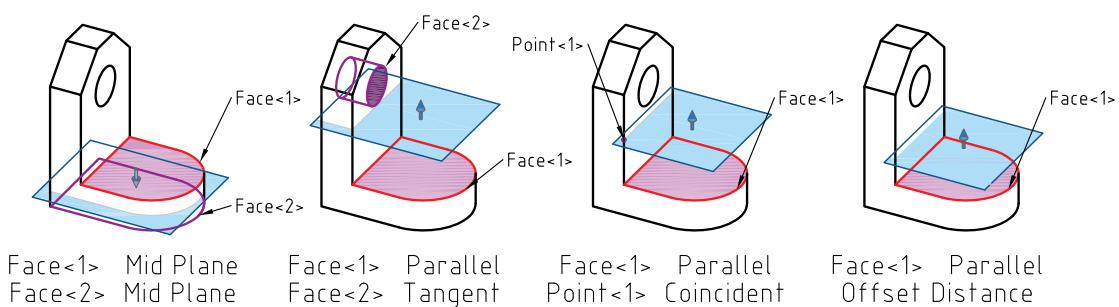

شکل ۸۹


تعریف صفحه زاویه‌دار: با انتخاب یک صفحه و یک لبه موازی با آن و همچنین تعیین زاویه در گزینه At Angle صفحه‌ای زاویه‌دار تعریف می‌شود. با انتخاب دو صفحه غیرموازی می‌توان صفحه نیمساز آنها را تعریف کرد. تعریف این دو نوع صفحه زاویه‌دار در شکل زیر نشان داده شده است.

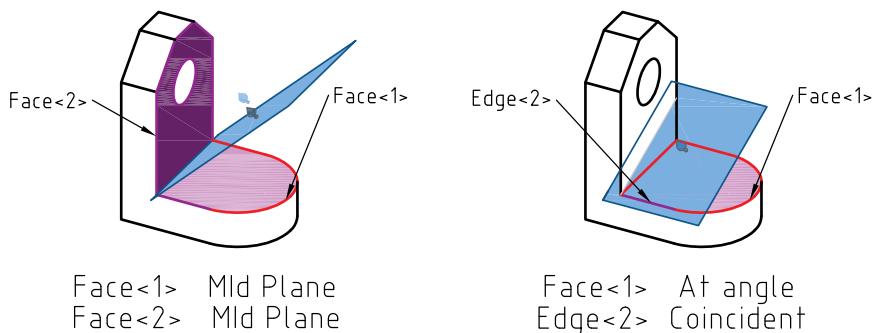

شکل ۹۰

تعریف صفحه با استفاده از سه نقطه: چنان‌چه سه نقطه یا گوشه مدل به عنوان مؤلفه‌های اول تا سوم انتخاب شود، صفحه‌ای تعریف می‌شود که از این سه نقطه می‌گذرد. می‌توان به جای سه نقطه یک خط و یک نقطه انتخاب کرد. تعریف صفحه‌ای که از سه نقطه و یا یک خط و یک نقطه می‌گذرد در شکل زیر نمایش داده شده است.

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

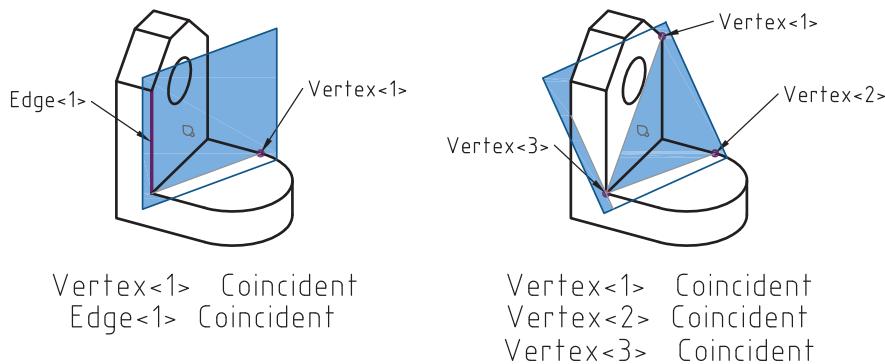

شکل ۹۱

### محور مرجع (Axis)

از محورهای مرجع به عنوان تعیین مؤلفه برای تعریف صفحه زاویه دار و همچنین برای تعیین جهت و مرکز الگوهای دایره ای استفاده می شود. روش های تعریف محور مرجع عبارتند از:

۱ منطبق بر خط یا لبه

۲ منطبق بر فصل مشترک دو صفحه متقطع

۳ منطبق بر دو نقطه یا گوش


۴ منطبق بر محور استوانه یا مخروط

۵ عمود بر یک صفحه از یک نقطه مشخص

نکته




نیازی به انتخاب روش نیست و بسته به انتخاب یک یا دو مؤلفه، روش مناسب انتخاب می شود.

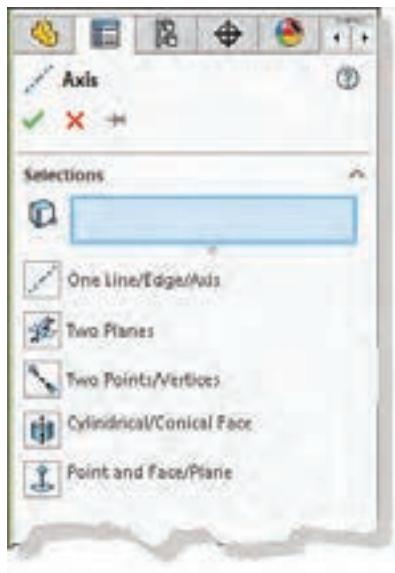

شکل ۹۲

در شکل های زیر تعریف محور مرجع با استفاده از مؤلفه های مختلف نشان داده شده است.

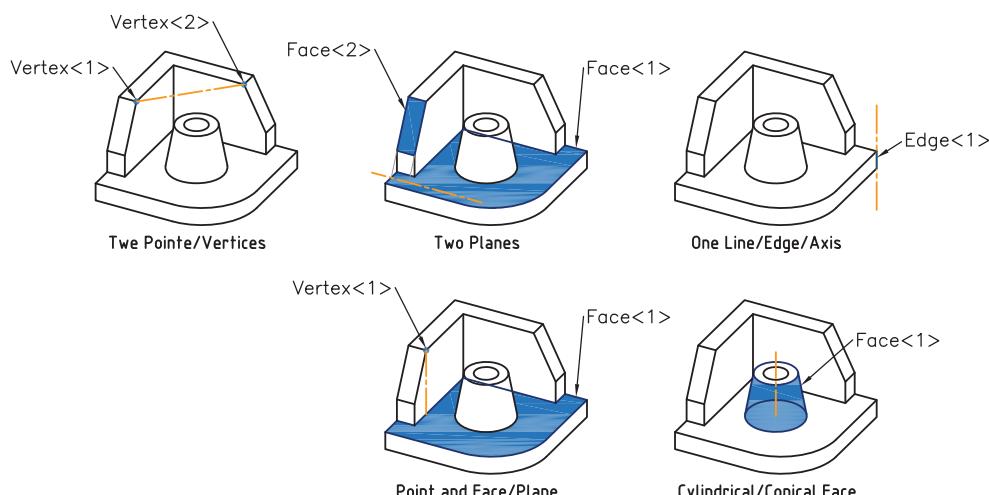

شکل ۹۳

## نقطه مرجع

از نقطه مرجع برای تعریف محور و صفحه مرجع و همچنین برای سوراخ کاری استفاده می شود. روش های مختلفی برای تعریف نقطه مرجع با توجه به انتخاب مؤلفه ها وجود دارد:

۱ مرکز کمان


۲ نقطه وسط یا مرکز صفحه

۳ نقطه برخورد دو خط و لبه

۴ تصویر یک نقطه روی یک صفحه

۵ منطبق بر نقاط اسکچ

۶ روی یک لبه با فاصله مشخص

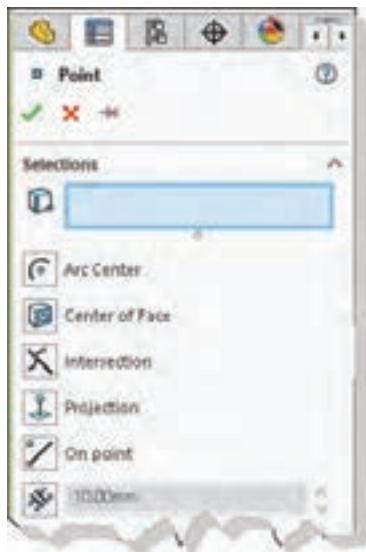


شکل ۹۴

فعالیت ۲۴



احجام زیر را مدل سازی کنید.

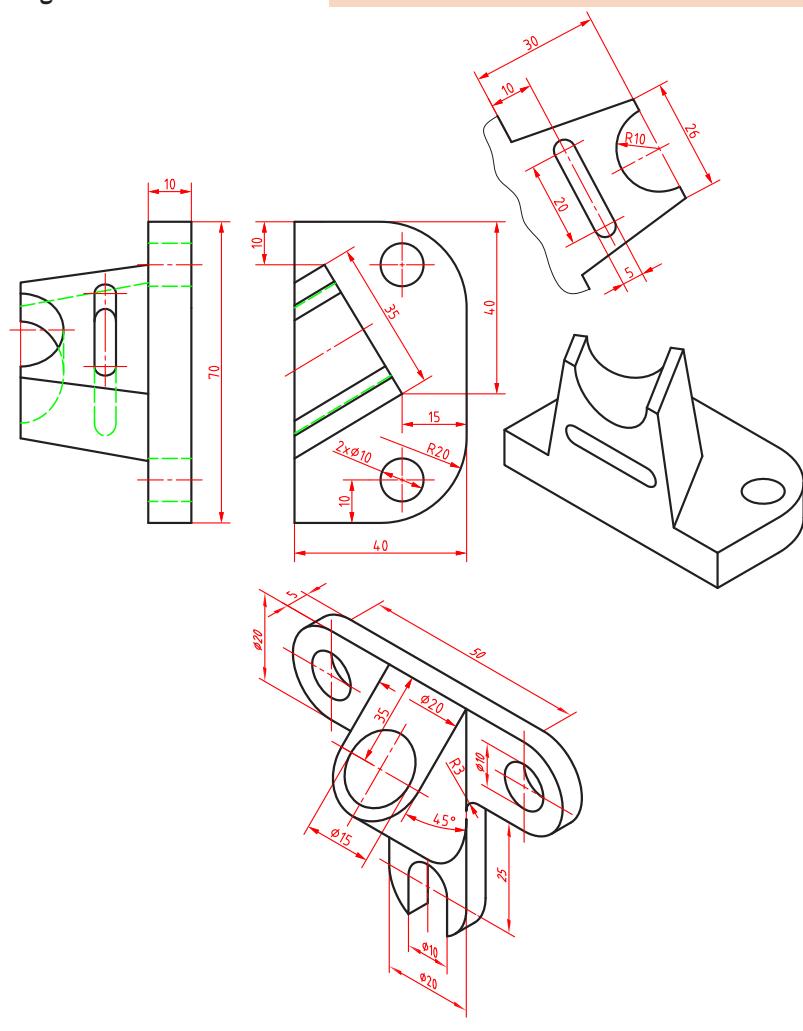

شکل ۹۵


۱۴۲

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)


## نمایگیری از مدل



شکل ۹۶

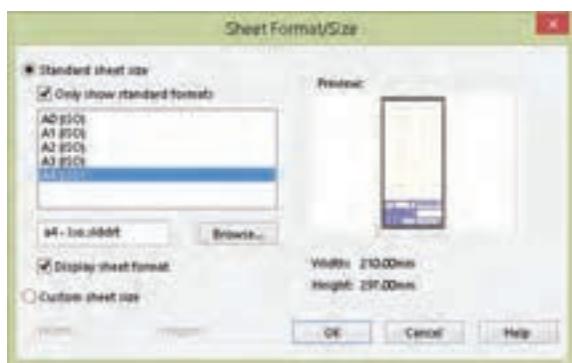

شکل ۹۷

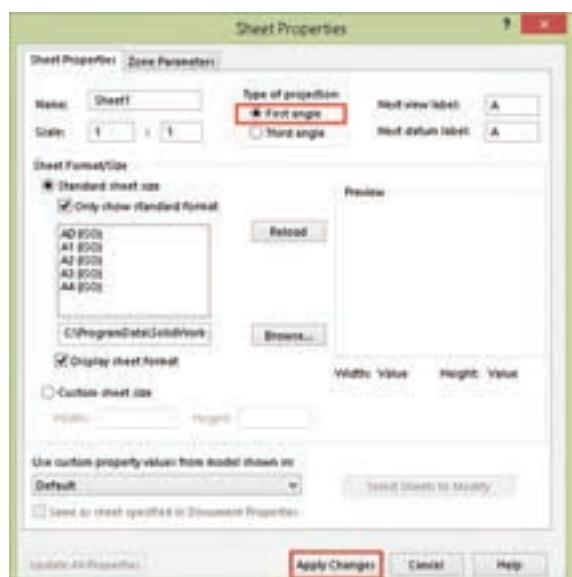

شکل ۹۸

منظور از نمایگیری یا نقشه، نمایش مهندسی مدل بر روی کاغذ است. در سالیدورکز نمایگیری در محیط Drawing انجام می‌شود. برای رفتن به محیط Drawing باید در فرمان New Drawing به الگوی Drawing را انتخاب کنید.

با فعال شدن محیط Drawing باید قطع کاغذ نقشه‌کشی و نوع استاندارد را تعیین کنید. بسته به انتخاب شما یک فایل الگو انتخاب می‌شود.


نکته


Only show standard formats  
اگر گزینه تیک نداشته باشد، تمامی استانداردهای نصب شده قابل انتخاب است.



## تعیین فرجه و روش نمایگیری

در سالیدورکز به صورت پیش‌فرض نمایگیری در فرجه سوم انجام می‌شود. نمایگیری در نمایگیری در فرجه اول که به روش اروپایی شناخته می‌شود در ایران استفاده می‌شود. برای تعیین فرجه اول روی ۱ در نوار وضعیت راست‌کلیک و Properties را انتخاب کنید. در پنجره Sheet Properties گزینه First angle را انتخاب کنید و برای اعمال این تغییر روی Apply changes کلیک نمایید.

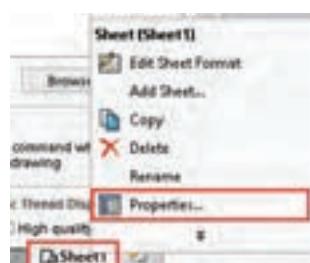

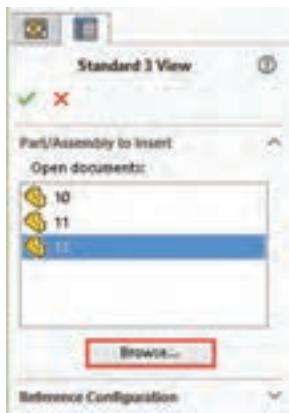

شکل ۹۹

## نمایگیری با استفاده از ابزار Standard 3 View



با این ابزار و مشخص کردن فایل مدل می‌توان سه نمای روبرو، جانبی و افقی را به صورت همزمان درج کرد. فایل‌هایی که باز باشد در بخش Open documents قابل انتخاب هستند. برای نمایگیری باید روی فایل مورد نظر Browse دابل کلیک کنید. برای نمایگیری از فایل‌های دیگر باید روی دکمه کلیک کنید و آدرس فایل مورد نظر را تعیین کنید. بعد از تعیین فایل سه نمای استاندارد روبرو، جانبی و افقی به صورت خودکار درج می‌شود.

سه نمای درج شده همتراز هستند و با جایه‌جایی یکی، بقیه نیز جایه‌جا می‌شوند. ممکن است موقعیت نماها در صفحه از نظر جانمایی مناسب نباشد، برای جایه‌جایی هر نمای کافی است آن را انتخاب و درگ کرد.

نکته



## نمایگیری با استفاده از ابزار Model View



از این ابزار برای درج نمای اصلی و نماهای وابسته به آن استفاده می‌شود. بعد از اجرای آن باید روی فایل نقشه دابل کلیک کنید سپس موقعیت نمای اصلی که معمولاً نمای روبروست را در صفحه مشخص نمایید. نمای اصلی درج می‌شود اما ابزار همچنان فعال است. با حرکت نشانگر به سمت راست نمای روبرو می‌توان نمای جانبی را درج کرد. بعد از این که نمای جانبی در موقعیت موردنظر قرار گرفت باید کلیک کنید تا درج آن نهایی شود. همین مراحل را برای نمای بالا و یا هر نمای ارتوگرافیک دیگر تکرار کنید. برای درج نمای ایزومتریک نشانگر را به سمت گوشه‌های نمای روبرو ببرید و تصویر مجسم ایزومتریک را درج کنید.

برای درج تصویر مجسم ایزومتریک دید از جنوب شرقی که ایزومتریک مناسب‌تری است باید نشانگر را به سمت گوشه بالا سمت چپ ببرید و تصویر مجسم را درج کنید.

نکته



## نمایگیری با استفاده از View Palette




تمامی نماهای فایل‌های باز در View Palette نمایش داده می‌شود. می‌توان با درگ کردن نماهای موردنیاز اقدام به نمایگیری کرد.

نکته



با استفاده از کلید سه نقطه (Browse) می‌توان فایل‌های موردنظر را برای نمایگیری احضار کرد.

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

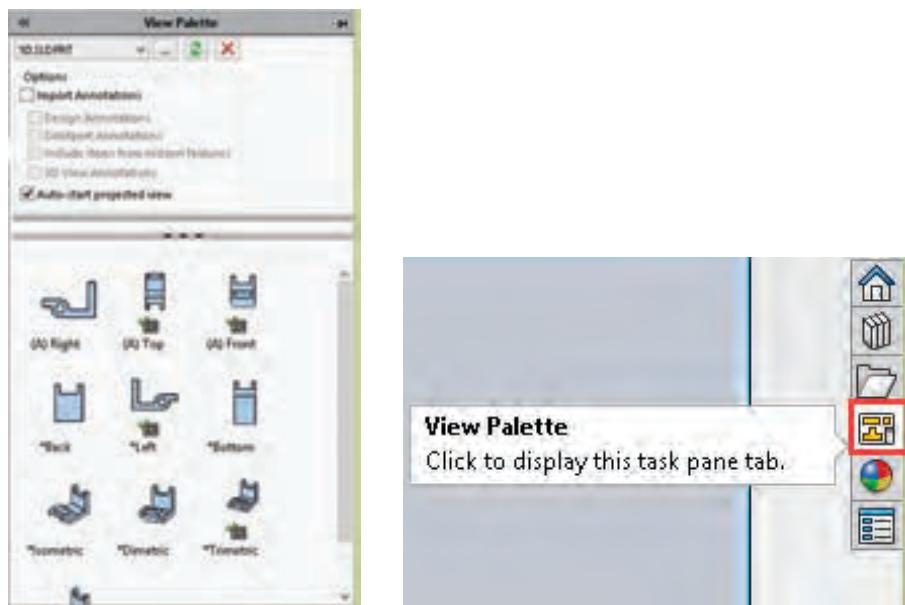

شکل ۱۰۰

### نمایگیری با استفاده از نماهای موجود (Projected View)



بعد از درج یک نما می‌توان با ابزار Projected View و انتخاب یک نمای موجود، با بردن نشانگر به چهار طرف آن چهار نمای ارتوگرافیک و با بردن نشانگر به چهار گوشه آن چهار تصویر مجسم ایزومنتریک از آن درج کرد. نماهای ارتوگرافیک از مشخصات نمای اصلی تبعیت می‌کنند و با آن هم‌تراز هستند.

نکته


چنانچه بخواهید نمای درج شده هم‌تراز با نمای اصلی نباشد کلید Ctrl را نگه دارید و نما را در جای مناسب درج کنید.




### ایجاد نمای کمکی (Auxiliary View)



اگر بخشی از قطعه در نماهای استاندارد غیرحقیقی باشد از نمای کمکی برای نمایش حقیقی آن استفاده می‌شود. بعد از فعال کردن این ابزار باید روی لبه اریب یک نمای موجود کلیک کنید و نشانگر را به یک سمت آن ببرید تا نمای کمکی عمود بر آن لبه درج شود.

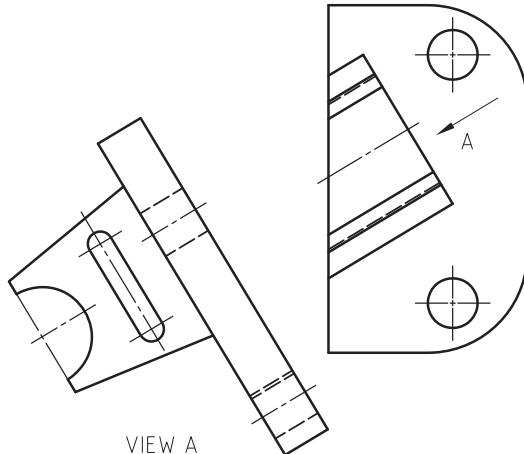

شکل ۱۰۱

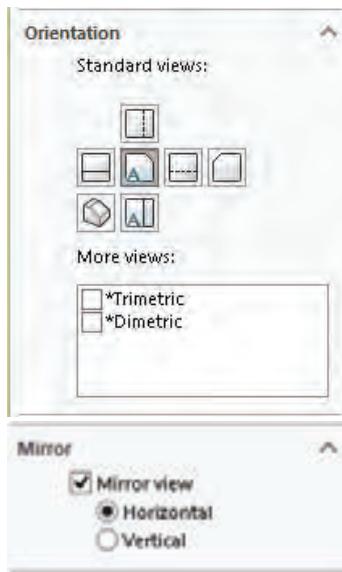


شکل ۱۰۲

## ویرایش نماها

با انتخاب یک نمای اصلی می‌توان برخی از ویژگی‌های آن را تغییر داد. از جمله تغییراتی که می‌توان روی نماهای اصلی اعمال کرد عبارتند از:

**تغییر نما (Orientation):** نماهای اصلی موجود را می‌توان تغییر داد. مثلاً نمای رو به رو را به نمای جانبی تبدیل کرد تا بقیه نماهای زیرمجموعه آن متناسب با آن تغییر کنند. شش نمای ارتوگرافیک و سه تصویر مجسم ایزومتریک، دیمتریک و تریمتریک قابل انتخاب هستند.

**تقارن نما (Mirror):** گاهی در یک مجموعه دو قطعه نسبت به هم متقارن هستند. برای نمایگیری از چنین قطعاتی نیازی به مدل‌سازی هر دوی آنها نیست. می‌توان یکی از آنها را مدل‌سازی و به صورت معمول نمایگیری کرد. و برای قطعه دوم از تقارن نما استفاده کرد.

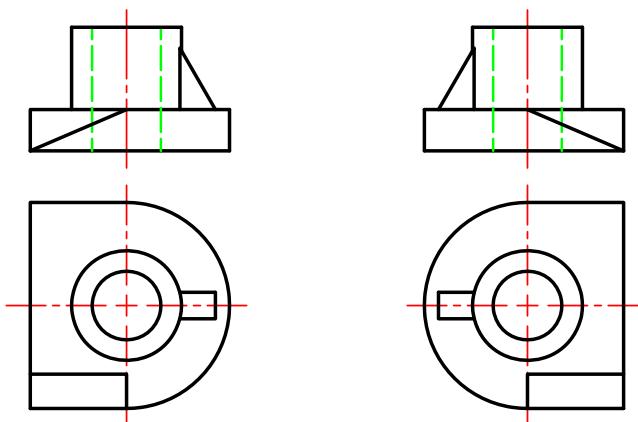

قطعه شماره ۲ متقارن

قطعه شماره ۱ اصلی

شکل ۱۰۳



شکل ۱۰۴

**تغییر سبک نمایش (Display Style):** برای نمایش یا عدم نمایش خطوط ندید و همچنین رنگی کردن تصویر مجسم از این بخش استفاده می‌شود.

**تغییر مقیاس (Display Style):** به صورت پیش‌فرض مقیاسی که در پنجره Sheet Properties تعیین کرده‌اید انتخاب می‌شود. برای تغییر مقیاس متناسب با قطع کاغذ یکی از مقیاس‌های استاندارد را انتخاب کنید.


پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

نکته

برای تعیین یک مقیاس غیراستاندارد مثلاً ۲:۳ گزینه User Defined را انتخاب کنید و عبارت ۲:۳ را در کادر مربوطه وارد کنید.



هشدار: تغییر مقیاس نمای اصلی مقیاس بقیه نماها را نیز تغییر می‌دهد. برای تغییر نمای تولید شده از یک نمای اصلی باید ابتدا گزینه Use parent scale را غیرفعال کنید.

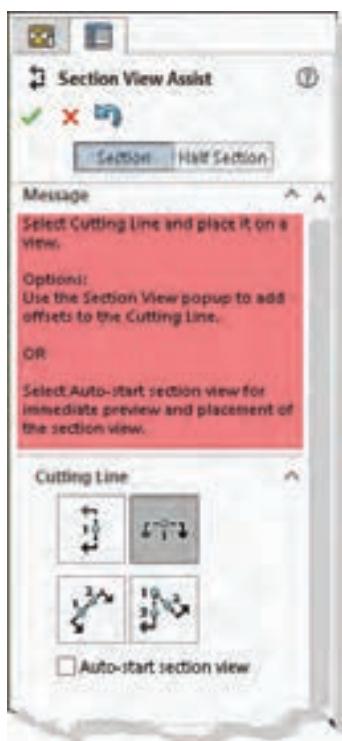

شکل ۱۰۵


### ایجاد برش از نماهای موجود (Section View)

برش کامل: بعد از اجرای ابزار Section View نمای اصلی را برای تعیین مسیر برش انتخاب کنید. یک خط افقی که معرف صفحه برش است ضمیمه نشانگر می‌شود. چنان‌چه مسیر برش افقی مدنظر شما نیست و می‌خواهید مسیر برش به صورت عمودی باشد روی گزینه Vertical در مدیریت ویژگی‌ها کلیک کنید. با حرکت نشانگر، مسیر برش نیز جایه‌جا می‌شود. برای ثبت مسیر برش روی نقطه مناسب کلیک کنید. بعد از تعیین مسیر برش یک نوار ابزار جهشی ظاهر می‌شود که باید روی دکمه OK (تیک سبز رنگ) کلیک کنید.




شکل ۱۰۶

بعد از ثبت مسیر برش یک تصویر برش خورده ضمیمه نشانگر می‌شود که باید روی موقعیت مناسب برای درج آن کلیک کرد.

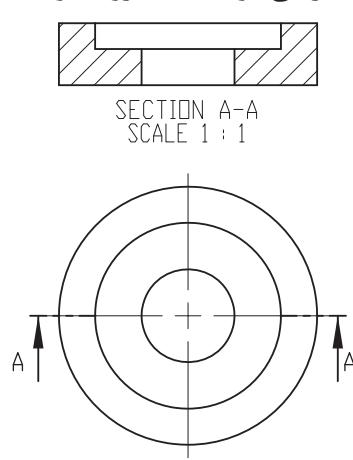

شکل ۱۰۷

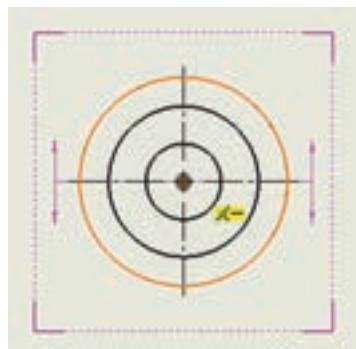

نکته




با انتخاب تصویر برش می‌توان نام برش، مسیر برش، هاشور و مقیاس آن را ویرایش کرد.


نکته



برای حذف مسیر برش می‌توان روی Cutting Line از زیرمجموعه Section View راست کلیک کرد و گزینه Hide Cutting Line را انتخاب کرد.

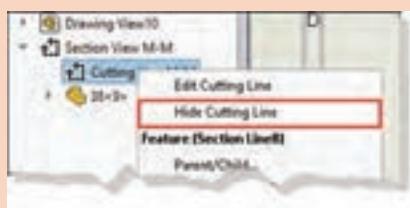


شکل ۱۰۸


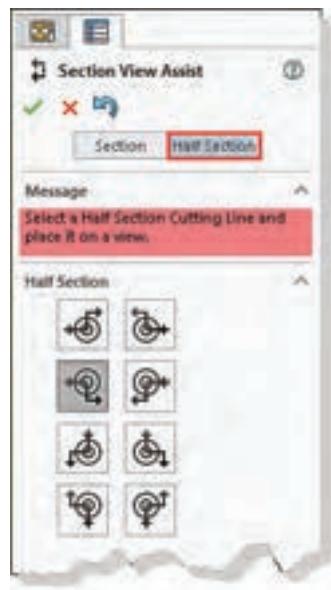


شکل ۱۰۹

نیمبرش: برای ایجاد نیمبرش با استفاده از ابزار Section View ابتدا تب Half section در بالای مدیریت ویژگی‌ها را فعال کنید و مناسب با نقشه یکی از مسیرهای برش انتخاب نمایید. نیمبرش عموماً در قطعات متقاضی استفاده می‌شود و برای تعیین موقعیت مسیر برش باید مرکز قطعه را انتخاب کنید.

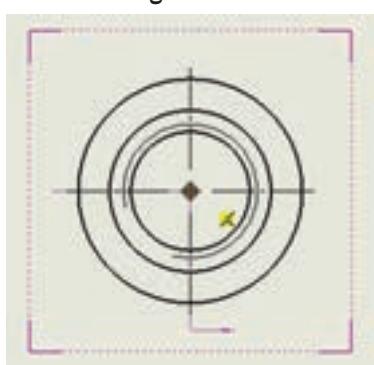

شکل ۱۱۰

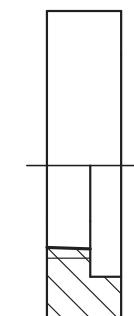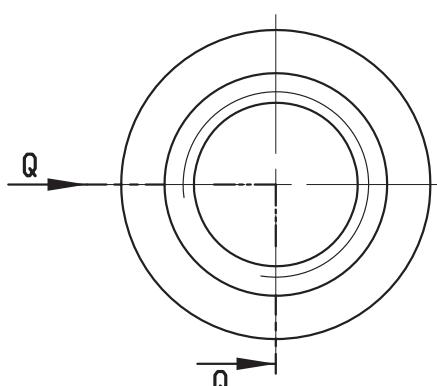


SECTION Q-Q  
SCALE 1 : 1

پومنان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)


### برش شکسته

الف) ایجاد شکستگی در مسیر برش: در برش معمولی می‌توان با استفاده از گزینه Single Offset در نوار ابزار جهشی یک شکستگی در مسیر برش ایجاد کرد. بعد از فعال کردن این گزینه باید نقطه‌ای روی مسیر برش انتخاب کنید و موقعیت جدید آن بخش از مسیر را تعیین نمایید. در تصویر زیر ایجاد یک شکستگی در مسیر برش نشان داده شده است.

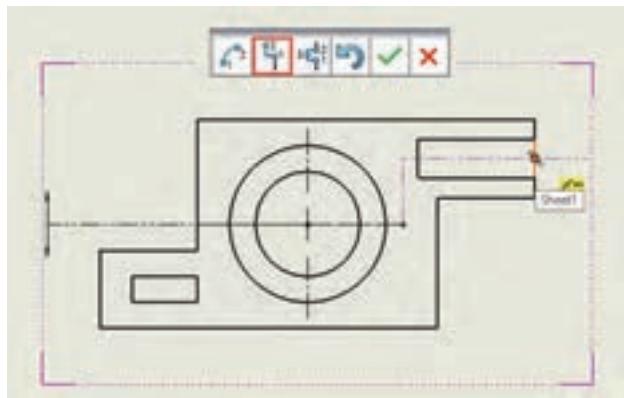

شکل ۱۱۱

ب) ترسیم مسیر برش به صورت دستی: مسیر برش شکسته را با خط به صورت یک اسکچ روی نما ترسیم کنید. بعد از ترسیم مسیر برش آن را انتخاب کنید و ابزار Section View را اجرا نمایید. در ترسیم مسیر برش خطوط عمود بر جهت دید باید به صورت خطوط ساختاری باشد تا بین بخش‌های مختلف برش خط ایجاد نشود.

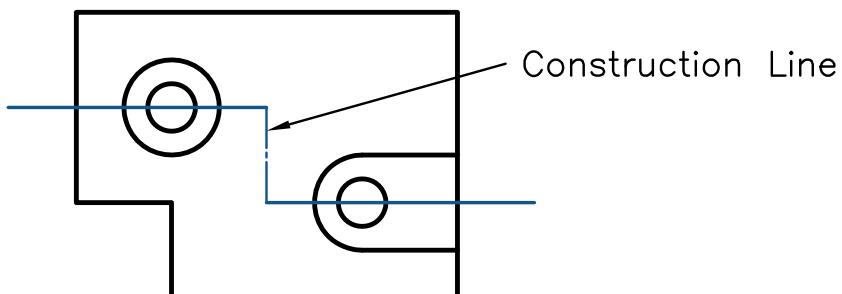


شکل ۱۱۲

### اندازه‌گذاری اجرایی

قبل از اندازه‌گذاری در بخش Options>Document Options>Dimension می‌توان تنظیمات برخی از اجزای اندازه‌گذاری مانند فلش، فاصله‌ها، واحد اندازه‌گیری و دقت اندازه را مطابق با نیاز تغییر داد.

### درج تولرانس ابعادی و انطباق

نقشه را به صورت معمول با استفاده از Smart Dimension اندازه‌گذاری و اندازه موردنظر را انتخاب کنید. در بخش Tolerance/Precision حالت تولرانس یا انطباق موردنیاز را انتخاب کنید و مقدار تولرانس را وارد نمایید. در شکل صفحه بعد حالت‌ها و مقادیر مختلف تولرانس ابعادی و انطباق نمایش داده شده است.

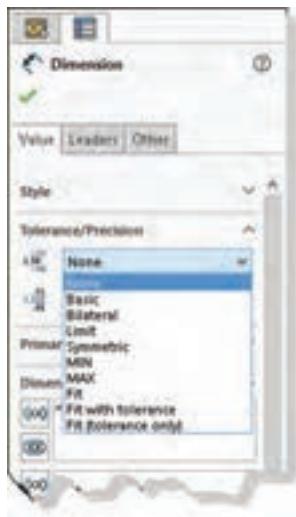

شکل ۱۱۳

می‌توان با استفاده از ابزار Model Items اندازه‌گذاری و یادداشت‌نویسی‌های موجود در مدل را به نقشه وارد کرد.

نکته



$22 \pm 0.02$	$21.97$ $22.02$	$22 - 0.03$ $+0.02$	$22$	$22$
Symmetrical + 0.02	Limit + 0.02 - 0.03	Bilateral + 0.02 - 0.03	Basic	None
$22 + 0.02$ Fit (Tolerance only) Shaft Fit: n6	$22 n6 + 0.02$ Fit with tolerance Shaft Fit: n6	$22 H7$ Fit Hole Fit: H7	$22$ max.	$22$ min.



شکل ۱۱۴

### درج علامت کیفیت سطح


نکته



علامت نویسی عموماً در تب Annotation قرار دارد.

برای درج علامت کیفیت سطح باید ابزار Surface Finish را فعال کنید. یک علامت ساده کیفیت سطح ضمیمه نشانگر می‌شود که می‌توان آن را روی لبه موردنظر درج کرد. تنظیمات علامت کیفیت سطح در بخش مدیریت ویژگی‌ها انجام می‌شود. شکل علامت کیفیت سطح را در بخش Symbol مشخص کنید. مقدار پرداخت سطح و نشانه‌های اضافی و تکمیلی در بخش Symbol قابل انتخاب است.


پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

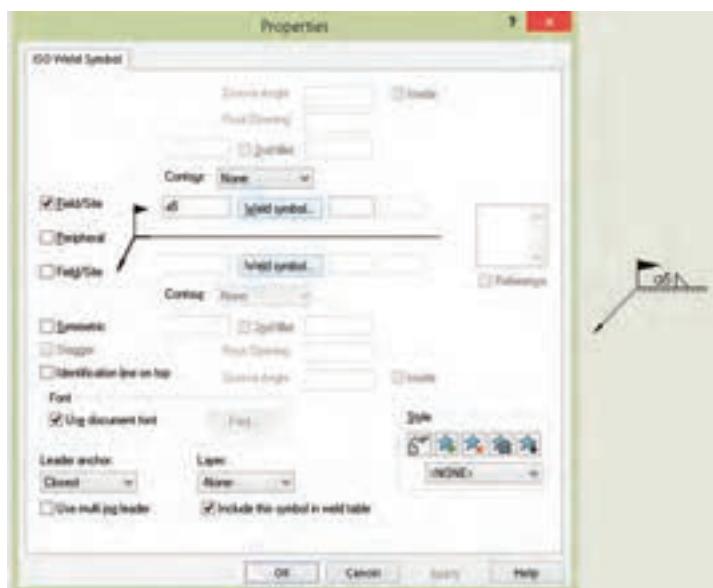

شکل ۱۱۵

### درج علامت جوش

با اجرای Weld Symbol با استاندارد نقشه پنجره Properties هم زمان با تعیین نشانه های تكميلی موردنظر، علامت جوش با نشانه های تعیين شده ضميمه نشانگر می شود که می توان روی لبه یا سطح موردنظر آن را درج کرد.

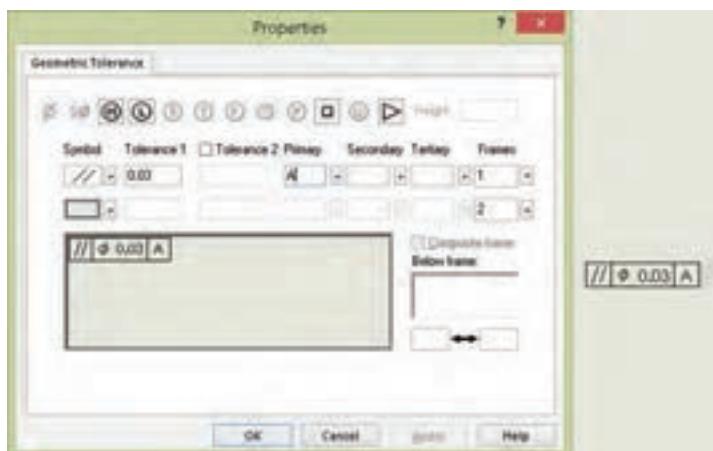

شکل ۱۱۶

### تولرانس گذاري هندسي

برای درج تولرانس هندسی از Geometric Tolerance ابزار استفاده می شود که با اجرای آن مطابق با استاندارد نقشه پنجره Properties ظاهر می شود. علامت و نشانه های مختلف علامت تولرانس هندسی را تعیین کنید و روی سطح یا لبه موردنظر آن را درج نمایید.

بعد از تعیین لبه موردنظر روی نقشه، علامت تولرانس هندسی با استفاده از یک خط راهنمای آن افزوده می شود که می توان موقعیت علامت را تنظیم کرد.

برای درج علامت مبنا از ابزار Datum Feature استفاده کنید و نام مبنا را در Label Settings تعیین نمایید.

 


نکته




## درج متن A

متن می‌تواند با خط راهنما و یا بدون آن باشد. متنی که به یک نما ضمیمه شود همراه با آن تغییر می‌کند. چنانچه یک لبه برای درج متن انتخاب کنید متن با خط راهنما درج می‌شود، در غیر این صورت شناور خواهد بود. بعد از اجرای ابزار Note و تعیین موقعیت متن، نوار ابزار Formatting ظاهر می‌شود که می‌توان سایز، نوع قلم و دیگر ویژگی‌های متن را تعیین کرد.



شکل ۱۱۷

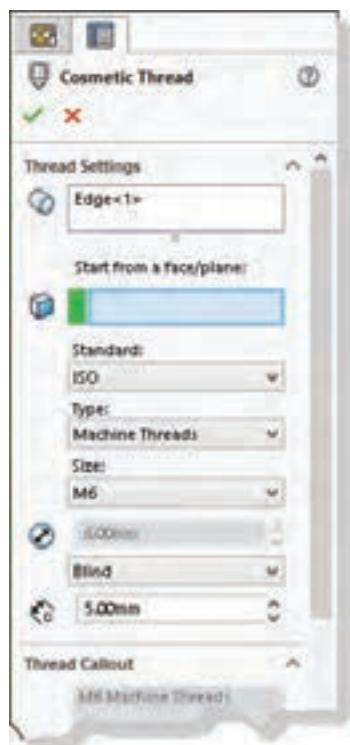

شکل ۱۱۸

### رزوه در نقشه

می‌توان سوراخ مهره و میله پیچ را به صورت بدون رزوه مدل‌سازی کرد و در نقشه رزوه موردنظر را به آن افزود. برای این کار سوراخ مهره را با قطر متناسب با آن مدل‌سازی کنید. مثلاً برای ایجاد یک سوراخ M10 آن را به قطر ۸.۵ سوراخ کنید. قطر میله M10 نیز باید ۱۰ میلی‌متر باشد. ابزار موردنیاز برای درج رزوه Cosmetic Thread است که باید آن را از منوی Insert > Annotation اجرا کنید. بعد از اجرای ابزار باید ابتدا لبه سوراخ یا میله را در یکی از نماها انتخاب کنید. سپس ویژگی‌های رزوه مانند استاندارد، نوع رزوه، سایز و طول رزوه را تعیین کنید.

نکته



فعالیت ۲۵



فعالیت ۲۶




با درج رزوه در یک نما، در بقیه نماها نیز درج می‌شود.




تمامی قطعاتی که تاکنون مدل‌سازی کرده‌اید، نمایگیری نمایید.

احجام صفحه بعد را مدل‌سازی کنید سپس آنها را به نقشه اجرایی تبدیل نمایید.

پویمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)

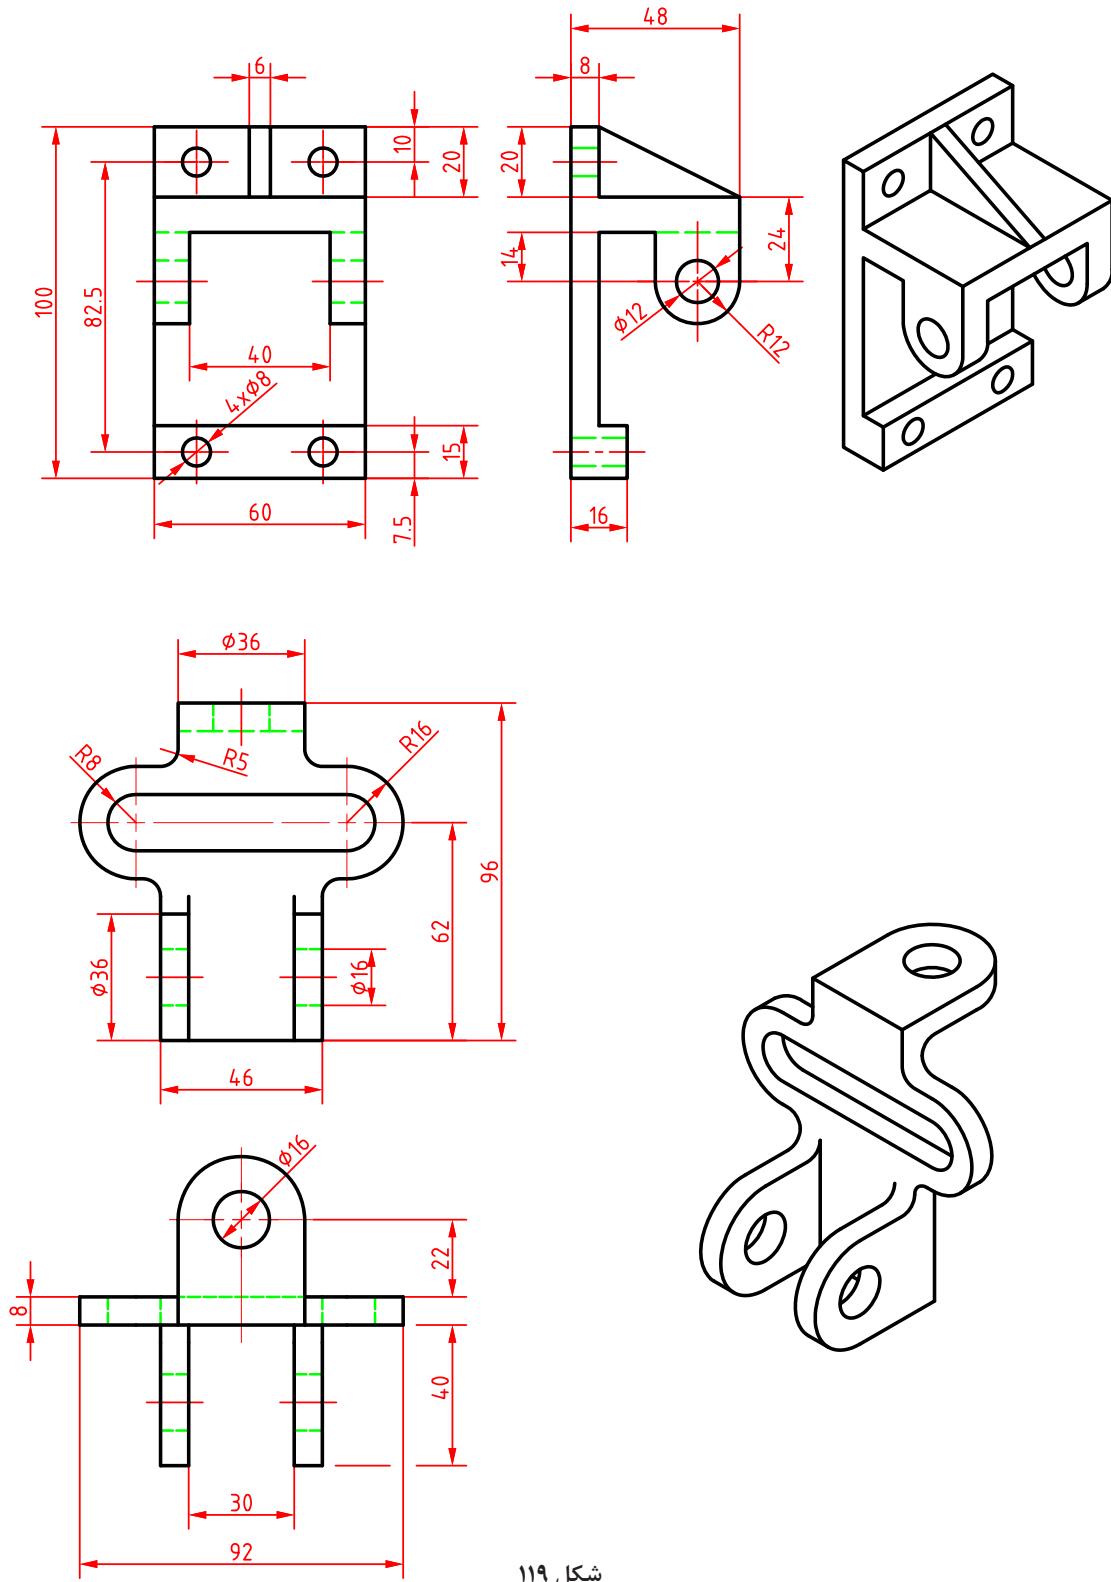

شکل ۱۱۹

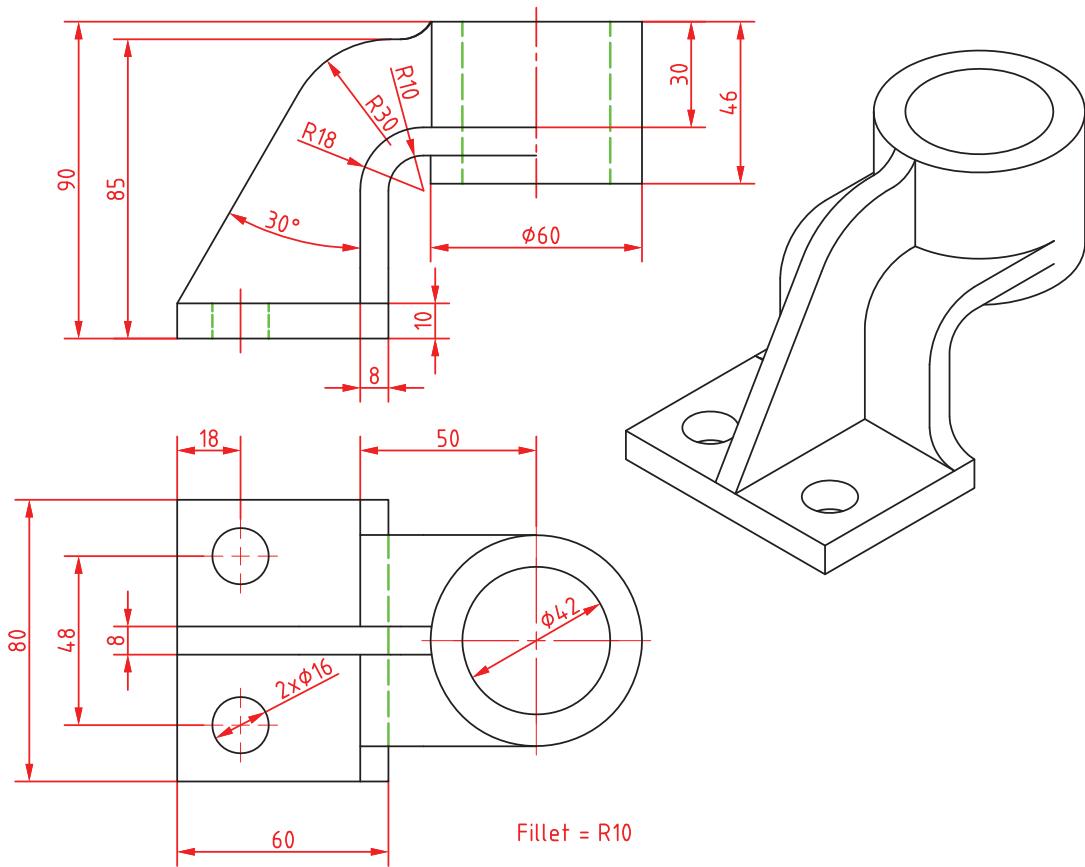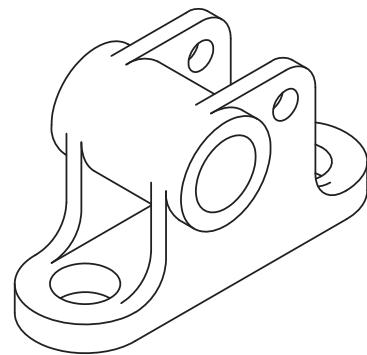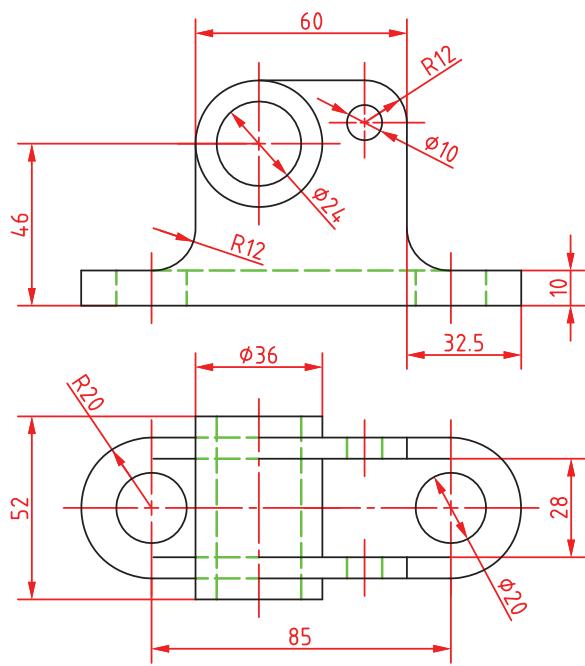

Fillet = R10

شكل ١٢

پودمان ۳: مدل سازی به کمک رایانه (CAD)



## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاهی‌ها)
۳	۱- مدل سازی قطعات پیچیده در محیط سالیدورکز ۲- تهییه نقشه‌های اجرایی برای قطعات پیچیده از نرم‌افزار سالیدورکز	بالاتر از حد انتظار		
۲	۱- مدل سازی قطعات ساده در محیط سالیدورکز ۲- تهییه نقشه اجرایی قطعات مساوی با استفاده از نرم‌افزار سالیدورکز	در حد انتظار (کسب شایستگی)	تهییه مدل سه‌بعدی از روی نقشه‌های قطعات در محیط نرم‌افزار سالیدورکز و تهییه نقشه‌های اجرایی مورد نیاز	مدل سازی سه‌بعدی به کمک رایانه
۱	مدل سازی قطعات ساده در محیط سالیدورکز	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				



## پودمان ۴

### روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

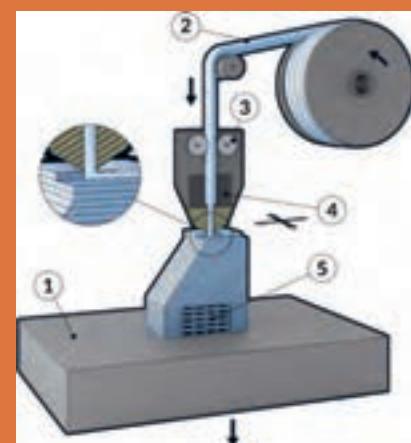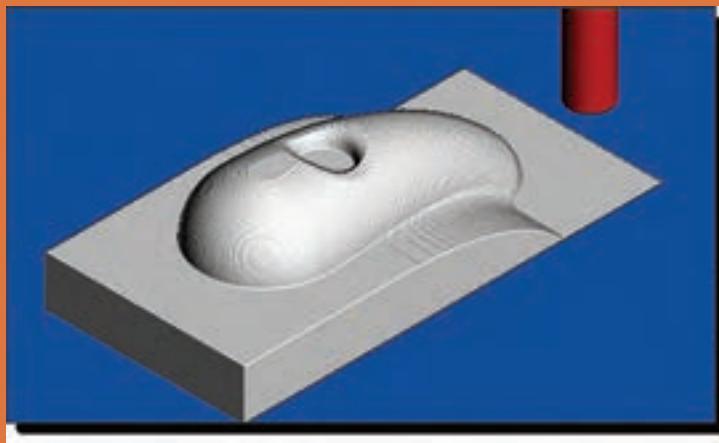

## واحد یادگیری ۱

### پاورمیل

#### مقدمه

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در حوزه صنعت، از نرم افزارهای زیادی در زمینه ساخت به کمک رایانه استفاده می شود که به آنها نرم افزارهای CAM گفته می شود. برخی از این نرم افزارهایی عبارتند از : Surf CAM , Edge CAM, Solid CAM, Master CAM برنامه ماشین کاری فرز CNC با سه محور کنترل توسط یکی از نرم افزارهای پر کاربرد بنام پاورمیل آشنا کنیم.

#### استاندارد عملکرد

تهیه برنامه ماشین کاری برای فرز CNC سه محور کنترل توسط نرم افزار پاورمیل

#### پیش نیاز و یادآوری

- برای یادگیری این واحد، هنرجو باید مهارت های زیر را قبل از کسب کرده باشد.
- توانایی و مهارت کار با رایانه و سیستم عامل Windows
- توانایی و مهارت کار با یکی از نرم افزارهای مدل سازی مانند سالید ورکز، کتیا، اینونتور
- توانایی و مهارت کار با دستگاه فرز معمولی و شناخت ابزارهای عمومی آن

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

## نرم افزار (PowerMill)

### آشنایی با فرز CNC سه محور کنترل

دستگاه فرز CNC سه محور کنترل یکی از ماشین آلات پر کاربرد است که در صنایع قالب سازی و قطعه سازی استفاده می‌شود. کدهای تهیه شده به صورت دستی یا به کمک نرم افزار CAM تهیه و به ماشین ارسال می‌شود. کنترلرهای دستگاه مانند یک رایانه کدها و دستورات را خوانده و آنها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل و با ارسال فرمان‌های الکتریکی به سرور موتورها باعث حرکت و هدایت محورها و اسپیندل در مسیرهای تعریف شده می‌شوند. میکروسویچ‌ها و خط کش‌های دیجیتال بازخوردهای مورد نیاز را جهت ادامه فرایند به کنترل ارسال می‌کنند. کنترلرهای نصب شده در فرزهای سی ان سی سه محور کنترل، قادر به کنترل دقیق حرکت میز دستگاه در دو جهت محور X و Y و همچنین محور (اسپیندل) آن در راستای محور Z می‌باشد. حرکت این محورها دقیقاً مانند فرز معمولی اند با این تفاوت که در فرز CNC اسپیندل حرکت در راستای محور Z را انجام می‌دهد. (میز این نوع دستگاه‌ها حرکت دورانی ندارد). بیشتر فرزهای CNC مجهز به دستگاه تعویض خودکار ابزار یا Tool Change می‌باشند و کنترلر با توجه به برنامه تهیه شده فرمان تعویض ابزار را ارسال می‌کند.

کنترلرهای مختلفی برای این دستگاه‌ها توسط شرکت‌هایی مانند فانوک، هایدن‌هاین، زیمنس، فاگور، میتسوبیشی و... طراحی و تولید می‌شوند. در شکل‌های ۱ نمونه‌هایی از کنترلرهای CNC نشان داده شده است.



شکل ۱

### نقاط صفر و مرجع

برای کنترل عملیات ماشین کاری در ماشین‌های CNC، پارامترهای موقعیت، سرعت و نیرو اندازه‌گیری می‌شود. همچنین به منظور داشتن حرکت‌های دقیق ابزار و میز ماشین، تنظیم سیستم اندازه‌گیری ماشین و ساده‌تر شدن برنامه نویسی باید یک سری نقاط به عنوان نقاط مرجع تعریف شود. این نقاط عبارتند از:

#### نقطه صفر ماشین (M)

این نقطه که توسط شرکت سازنده بر روی دستگاه تعریف می‌شود ثابت بوده زمانی که دستگاه روشن می‌شود محور Z و میز به صورت خودکار به موقعیت صفر ماشین منتقل می‌شوند.

نقطه صفر ماشین در ماشین‌های فرز معمولاً در گوشه پایین و سمت چپ میز تعریف شده است.

#### نقطه صفر قطعه کار (W)

این نقطه به منظور سهولت در تهیه برنامه ماشین کاری توسط برنامه‌نویس یا اپراتور پاورمیل تعیین می‌شود. چنانچه این نقطه تعریف نشود، برنامه تهیه شده براساس صفر ماشین خواهد بود (عملیات برنامه‌نویسی

مشکل تر می شود).


در شکل ۲ نقاط صفر ماشین (M) و صفر قطعه کار (W) نشان داده شده است.

#### نقطه صفر ابزار (T)

نقطه صفر ابزار (Point Reference Tool): این نقطه در موقعیت خاصی از ابزار گیر تعریف شده است و جبران و تصحیح طول و شعاع ابزار در راستای هریک از محورهای X، Y و یا Z نسبت به این نقطه محاسبه می شود. نقطه صفر ابزار با حرف T مشخص می شود. در شکل ۳ موقعیت این نقطه با حرف T نشان داده شده است.



شکل ۳

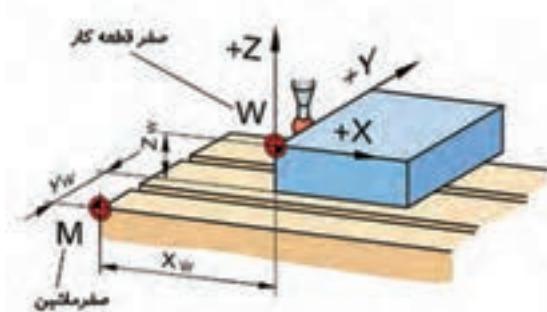

شکل ۲

## ضرورت استفاده از نرم افزارهای CAM

در ماشینهای سی ان سی از قبیل تراش و فرز، برنامه نویس باید کدهای خاصی به منظور تبدیل زبان برنامه نویسی برای ماشین کاری قطعات را با توجه به شکل هندسی و فرم قطعه بنویسد، برنامه نویسی دستی قطعات تراشکاری و با وجود سایکل های آماده برای اعمالی مانند پیچ تراشی، شیارتراشی و غیره عموماً کار پیچیده ای نیست. اما در فرز کاری کار برنامه نویسی خصوصاً برای قطعاتی که دارای اجزا و فرم های پیچیده می باشد بسیار سخت و زمان بر می باشد و تعداد خطوط برنامه بسیار زیاد خواهد شد، در این موارد نرم افزارهای CAM مانند پاورمیل، با اعمال تعاریف و تنظیمات خاصی، این کدها را به صورت خودکار ایجاد می کنند.

## معرفی نرم افزار پاورمیل (PowerMill)

نرم افزار پاورمیل (ورژن ۲۰۱۷) که متعلق به شرکت اتو دسک (AutoDesk) می باشد، یک نرم افزار بسیار پر کاربرد و قدرتمند است که در صنایع مختلفی نظیر قالب سازی و خدمات CNC مورد استقبال و استفاده گسترده قرار گرفته است. نرم افزار پاورمیل با داشتن امکانات قدرتمندی در زمینه استراتژی های فرز کاری قطعات ساده تا پیچیده در گستره وسیعی از دستگاه های CNC تا پنج محور کنترل کاربرد دارد. در ورژن های جدید مانند ۲۰۱۷ بخش تراشکاری (Training) نیز به آن اضافه شده تا بر قابلیت های این نرم افزار قدرتمند بیافزاید.

برخی ویژگی های بر جسته پاورمیل عبارتند از :

پومن ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

- به کارگیری تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلف در زمینه خشن کاری، پرداخت کاری، سوراخ کاری و سایر عملیات ماشین کاری

• امکان به کارگیری و تعریف انواع ابزارهای براده برداری


• امکان به کارگیری این نرمافزار در اکثر دستگاه‌های CNC با کنترلهای مختلف تا پنج محور

• پردازش قدرتمند جهت کاهش زمان ماشین کاری، افزایش کیفیت سطح، کنترل برخوردها و...

• گستردگی استفاده از این نرمافزار در صنایع مختلف کشورمان

#### آشنایی با محیط نرمافزار:

قبل از شروع بهتر است با محیط نرمافزار پاورمیل ۲۰۱۷ آشنا شویم. پس از دبل کلیک بر روی عنوان نرمافزار، پنجره آن به شکل زیر بازمی‌شود. در شکل ۴ نام برخی نوار ابزارها و نواحی مختلف نمایش داده شده است.

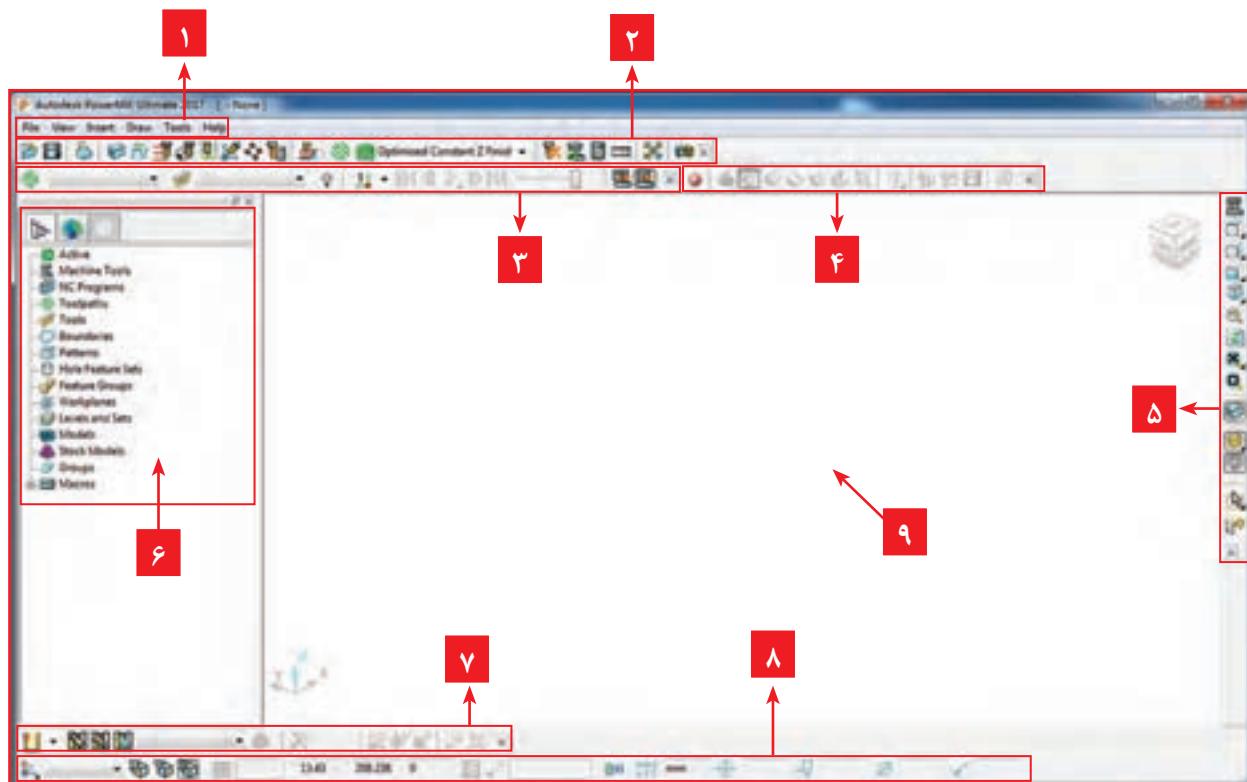

شکل ۴

#### نوار ابزارها و نواحی مهم نرمافزار پاورمیل

- ۱ نوار منو (Menu Bar): شامل کلیه دستورات و تنظیمات نرمافزار پاورمیل و help برنامه می‌باشد.
- ۲ نوار ابزار اصلی (Main Bar): مهم ترین نوار ابزار پاورمیل که تعاریف و تنظیمات اصلی مانند تعریف بلوك خام، نوع و مقدار ارتفاع نشست و برخاستهای ابزار، فواصل ایمن، نقاط شروع و انتهای ماشین کاری و غیره از طریق این نوار ابزار انجام می‌شود.

**۳ نوار شبیه سازی (Simulation)**: پس از ایجاد مسیر ماشین کاری و تنظیمات پارامترهای مربوط به آن و قبل از تهیه برنامه ماشین کاری می‌توان با نوار ابزار Simulation مسیر ماشین کاری را شبیه سازی کرد و اشکالات آن را برطرف کرد.

**۴ نوار ابزار View Mill**: برای نمایش بلوک و مدل در حالات مختلف جهت عملیات شبیه سازی کاربرد دارد.

**۵ نوار ابزار Viewing**: پس از ورود مدل به نرم افزار و یا در حین کار با قسمت های مختلف نرم افزار جهت داشتن دید مناسب می‌توان نمای دید مدل را از طریق این نوار ابزار تغییر داد.

**۶ پنجره Explorer**: تاریخچه عملیات انجام شده مانند تعاریف و تنظیمات بلوک خام، ابزارها، استراتژی ها، تعریف، workplan ها، Boundary و برنامه های تهیه شده ماشین کاری و غیره در این پنجره قابل مشاهده و تغییر است.

**۷ نوار تعریف ابزار Toolbar**: برای تعریف ابزارهای مناسب برای انجام انواع عملیات های ماشین کاری استفاده می شود.

**۸ نوار ابزار وضعیت Statues**: این نوار ابزار، وضعیت صفر قطعه کار فعل (Workplane)، قطر ابزار، تولرانس، مختصات ماوس وغیره را نشان می دهد.

**۹ پنجره گرافیکی**: در این پنجره مدل، بلوک خام، ابزارها و مسیرهای ماشین کاری (Toolpath) به صورت گرافیکی نمایش داده می شود.

نکته




در شروع کار با نرم افزار، همواره این پنجره بر محور Z دستگاه مختصات عمود است.

برای اضافه کردن نوار ابزارها به محیط پاورمیل، باید از منوی View گزینه Toolbar را کلیک کنید و سپس از لیست باز شده نوار ابزار مورد نظر را تیک بزنید.

فعالیت ۱



نوار ابزارهایی که در بالا به آن اشاره شد را از محیط حذف و دوباره آنها را برگردانید.

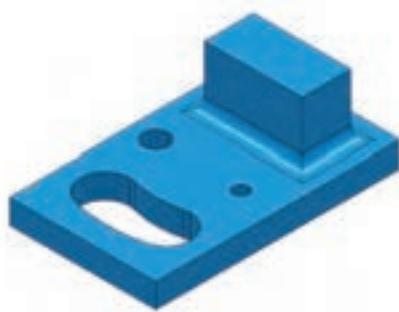

شکل ۵

قطعه شکل ۵ را در نظر بگیرید، اگر بخواهید آن را با یک دستگاه فرز معمولی ماشین کاری (فرز کاری) کنید، چگونه انجام می دهید؟ مسلماً ابتدا باید ماده خامی بزرگ تر از ابعاد اصلی قطعه تهیه کنید. پس از بستن و ساعت کردن قطعه کار، باید با بستن ابزار مناسب، مماس کردن ابزار و صفر کردن ورنیه های

## پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

دستگاه، تنظیم عده دوران و پیشروی مناسب، خشن‌کاری اولیه قطعه کار را انجام دهد. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا فقط از یک ابزار برای فرزکاری آن استفاده می‌کنید، برای فرزکاری شیار باید ابزار دیگری استفاده کرد، سوراخ‌ها توسط مته و در صورت نیاز برقوکاری می‌شوند. برای فرزکاری گوشه‌های گرد نمی‌توانید از فرز انگشتی سر تخت استفاده کنید و باید از ابزاری که سرآن گرد است کمک بگیرید.

در اکثر نرم‌افزارهای CAM مانند پاورمیل روند کارنیز تقریباً به همین گونه است. یعنی باید بلوك ماده خام، ابزارهای مناسب، پارامترهای ماشین کاری مانند سرعت برشی، عده دوران، فاصله‌های ایمن ابزار، استراتژی‌های مناسب ماشین کاری برای رسیدن به قطعه نهایی تعریف گردد و در نهایت G کد آن توسط نرم‌افزار پاورمیل تهییه و به دستگاه CNC ارسال می‌شود.

اپراتور پاورمیل جهت گرفتن خروجی برنامه ماشین کاری، تعاریف، تنظیمات و اقدامات خاصی را انجام می‌دهد، در اینجا برای آموزش بهتر نرم‌افزار پاورمیل آن را در نه گام توضیح می‌دهیم. البته به این معنی نیست که این مراحل حتماً باید به‌روال زیرا جام گیرد. در ورژن‌های جدید مانند ۲۰۱۷ بسیاری از مراحل زیر در پنجه تعریف استراتژی قابل تعریف و تنظیم می‌باشد.

## نگاهی به مراحل کار در نرم‌افزار پاورمیل

**گام اول :** وارد کردن مدل طراحی شده از نرم‌افزارهای مدل سازی به محیط پاورمیل

**گام دوم :** بررسی مدل در نماهای مختلف و اصلاح وضعیت و موقعیت آن نسبت به محور مختصات جهت تعیین نقطه صفر قطعه کار.

**گام سوم :** تعریف نقطه صفر قطعه کار یا Workplane

**گام چهارم :** تعریف بلوك ماده خام اولیه جهت ماشین کاری

**گام پنجم :** تعیین و تعریف ابزارهای ماشین کاری

**گام ششم :** تعیین استراتژی‌های مناسب ماشین کاری (Toolpath Strategies) و شبیه‌سازی (Simulation)

**گام هفتم :** تنظیم پارامترهای ماشین کاری

**گام هشتم :** تهییه برنامه ماشین کاری (NC Program) و رایت کردن برنامه (Write)

**گام نهم :** ارسال برنامه به دستگاه از طریق نرم‌افزارهای انتقال فایل مانند (نرم‌افزار CIMCO)


اینک به تشریح هر یک از مراحل می‌پردازیم.

## گام اول : وارد کردن مدل در نرم‌افزار پاورمیل

فرمت استاندارد کاردر محیط پاورمیل فایل‌های با پسوند dgk می‌باشد. نرم‌افزارهای مدل سازی مانند سالیدورکر و کتیا قادرند مدل را با فرمتهایی مانند stp, igs, iges که پرکاربردترین فرمتهای قابل استفاده در نرم‌افزارهای CAM هستند ذخیره کنند. لذا بهتر است بعد از طراحی مدل در نرم‌افزارهای مدلسازی فایل مدل خود را به یکی از فرمتهای فوق ذخیره کنیم. البته پاورمیل قادر است فایل‌های با فرمت استاندارد نرم‌افزارهای مدلسازی را نیز با روش‌هایی که ذکر می‌کنیم تبدیل فرمت و باز کند.



مدلی را که نقشه آن در شکل ۶ آورده شده است را در نرم افزار سالیدور کز طراحی و آن را با نام ۱ Model در مسیب دلخواه (یا Desktop) ذخیره کنید. (نمای رویو در صفحه Front رسم شود).

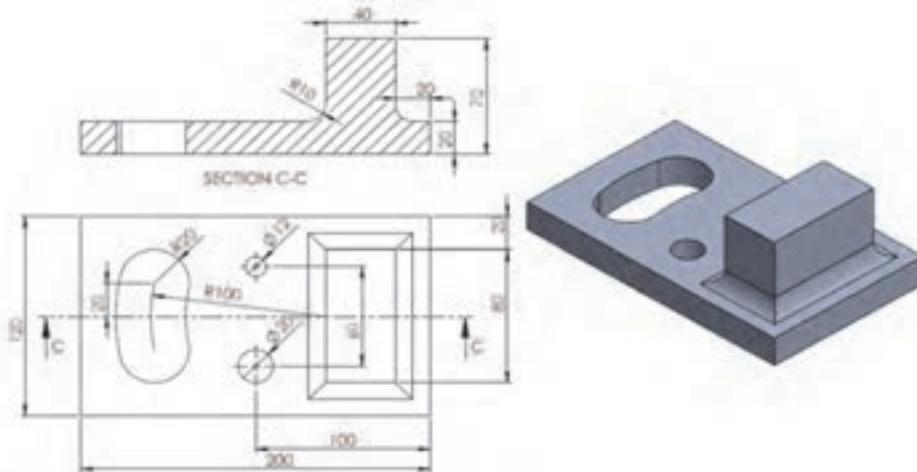


شکل ۶

اکنون می خواهیم مدل رسم شده را در نرم افزار پاور میل وارد کنیم.

روش‌های وارد کردن مدل

۱ استفاده از گزینه Import Model از منوی File : از منوی File گزینه open را انتخاب و سپس روی نام مدل در مسیر ذخیره شده کلیک کنید و بر روی دکمه open کلیک کنید چنانچه پسوند فایل غیر از dgk باشد پس از انجام عملیات ترجمه فایل و نشان دادن فرم Information (شکل ۷) مدل را باز می کند. با عمل درگ کردن فایل مدل به درون نرم افزار پاور میل نیز مدل تبدیل فرمت و باز می شود. (اگر نرم افزار پاور میل قادر به باز کردن مدل نشد، مدل خود را در Desktop ذخیره کنید).

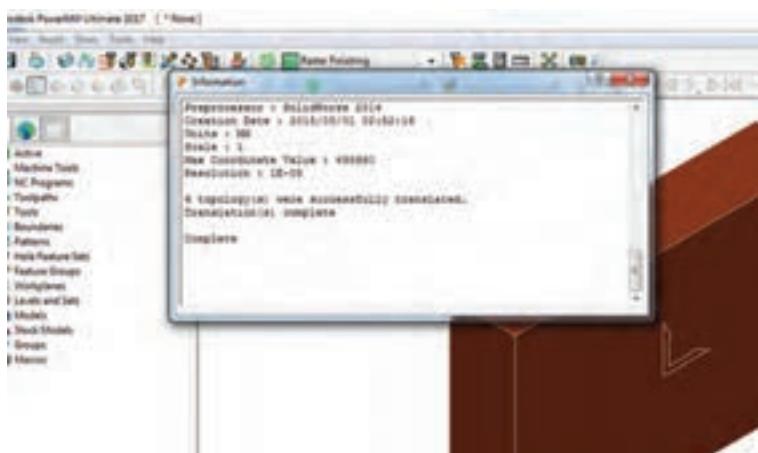

۷

پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

فعالیت  
عملی ۲




مدلی را طراحی و با فرمت Igs ذخیره کنید.

فعالیت  
عملی ۳




مدل طراحی شده در فعالیت ۱ (Model) را به روش Import Model در پاورمیل باز کنید.

۲ استفاده از نرم‌افزار کمکی Manufacturing Data Exchange Utility که همراه با نرم‌افزار پاورمیل نصب می‌شود. در مواردی که فرمت فایل توسط نرم‌افزار پاورمیل قابل شناسایی نباشد به کمک این برنامه جانبی و دستورات Export و Import که در منوی File این برنامه واقع شده، می‌توانید فرمت فایل مدل را به فرمت dgk تبدیل کنید (شکل ۸).

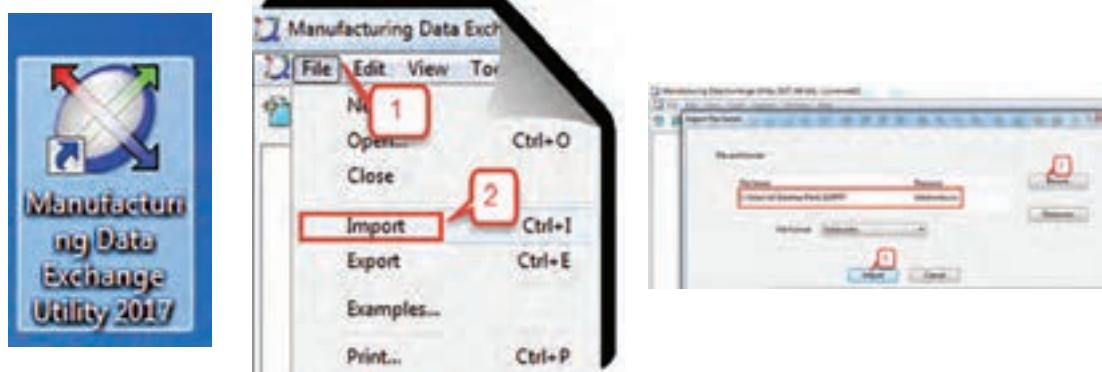

شکل ۸

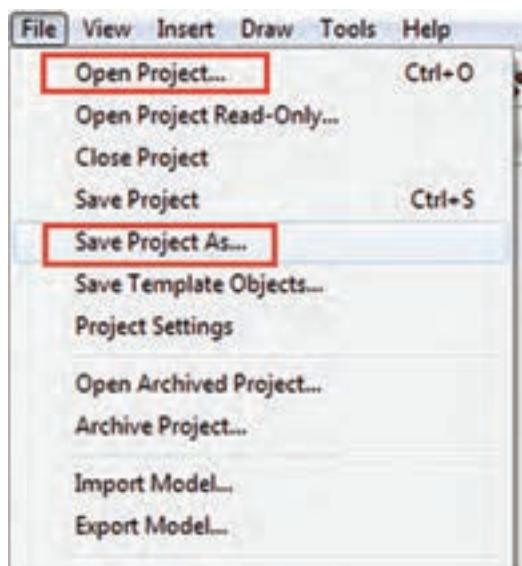

شکل ۹

### ذخیره کردن و باز کردن پروژه

پروژه چیست؟ تمامی تعاریف و تنظیمات انجام شده بر روی مدل (از قبیل تعریف بلوک خام، ابزار، استراتژی ماشین‌کاری، پارامترهای ماشین‌کاری و غیره) در قالب یک فایل پروژه ذخیره می‌شود. برای ذخیره‌سازی کارهای انجام شده تحت نام یک پروژه کافی است از طریق منوی دستور Save Project as... File پس از نام‌گذاری پروژه و تعیین مسیر ذخیره‌سازی با کلیک بر روی دکمه Save، پروژه را ذخیره نمایید. ضمناً جهت باز کردن پروژه‌های ذخیره شده، از دستور استفاده کنید. Open Project (شکل ۹)

فعالیت  
عملی ۴



فرمت مدل طراحی شده در فعالیت ۱ را با استفاده از نرم افزار Manufacturing Data Exchange با روش اول به فرمت dgk تبدیل کنید و سپس آن را در محیط پاورمیل باز کنید. اکنون مدل باز شده را با نام ۱ Project در پاورمیل ذخیره کنید.

## گام دوم : بررسی مدل در نمایهای مختلف

هنگامی که مدلی را در پاورمیل باز می کنید آن را با استفاده از نوار ابزار View در نمایهای مختلف، بررسی کرده تا بتوانید موقعیت آن را نسبت به دستگاه مختصات با موقعیت مناسب قطعه کار روی میز دستگاه CNC تطبیق دهید. (وضعیت مدل در پاورمیل با وضعیت بستن قطعه روی میز ماشین یکی باشد.)

**نوار ابزار (View)** : همانطور که گفته شد پس از باز شدن نرم افزار پاورمیل، پنجره گرافیکی عمود برمحور Z است، برای مشاهده مدل در نمایهای مختلف از نوار ابزار View استفاده می شود. (شکل ۱۰) مربوط به شکل شماره ۱۰ می باشد.



شکل ۱۰


عملکرد این ابزارها مشابه نرم افزار سالیدورکز می باشد.

فعالیت  
عملی ۵



فایل ۱ Project را باز کرده با کلیک بر روی آیکون های فوق مدل را در نمایهای مختلف قرار داده و شکل هندسی آن را به لحاظ ظاهری بررسی کنید.

**دستورات Zoom** : برای زوم کردن (بزرگ نمایی و کوچک نمایی) مدل از این دستورات استفاده می شود. (شکل ۱۱)

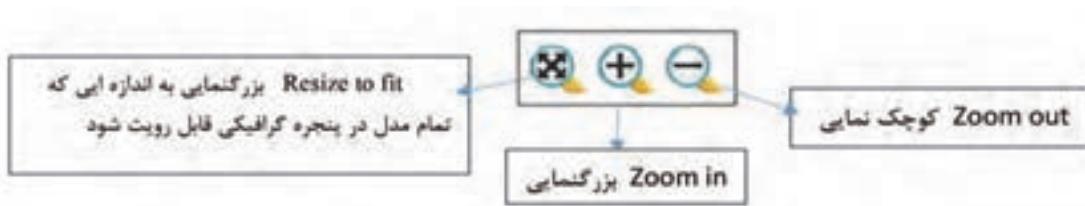

شکل ۱۱

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

فعالیت  
عملی ۶



با استفاده از دستورات فوق عملیات بزرگنمایی و کوچکنمایی مدل وارد شده (Project ۱) را تمرین کنید.

**کار با ماوس و صفحه کلید:**  
 «Zoom» می‌توان با چرخاندن کلید چرخان ماوس عمل بزرگنمایی یا کوچکنمایی مدل را انجام داد.  
 «Pan» می‌توان با نگه داشتن همزمان کلید چرخان ماوس (Scorall) و کلید Shift و جابجا کردن ماوس به اطراف عمل جابجایی مدل را انجام داد.  
 «Rotate» می‌توان با نگه داشتن کلید چرخان ماوس و حرکت چرخشی ماوس عمل دوران مدل را انجام داد.


فعالیت  
عملی ۷



توسط ماوس و کلید Shift و کلید چرخان ماوس، اعمال Zoom, Pan , Rotate را روی مدلی که قبلاً باز کرده‌اید تمرین کنید تا مهارت کافی کسب نمایید.

### دستور Zoom to Box

از این دستور برای بزرگنمایی بخشی از مدل استفاده می‌شود، بدین منظور کافی است با نگه داشتن کلیک چپ و رسم یک کادر حول قسمتی از مدل که مدنظرتان است به بزرگنمایی آن قسمت دست یابید. (شکل ۱۲)

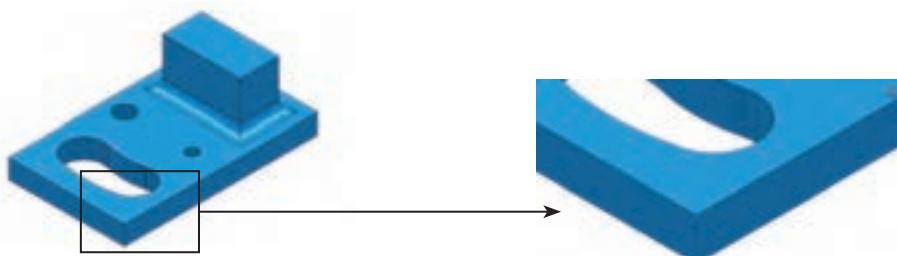

شکل ۱۲


فعالیت  
عملی ۸



گوشه‌ای از مدل را با دستور Zoom to Box بزرگنمایی کنید و سپس با دستور Resize to Fit به حالت اول برگردانید.

### دستور Wireframe

جهت نمایش مدل بصورت سیمی و بدون رنگ‌آمیزی، جهت دید بهتر اجزای مخفی مدل به کار می‌رود.  
 (شکل ۱۳)

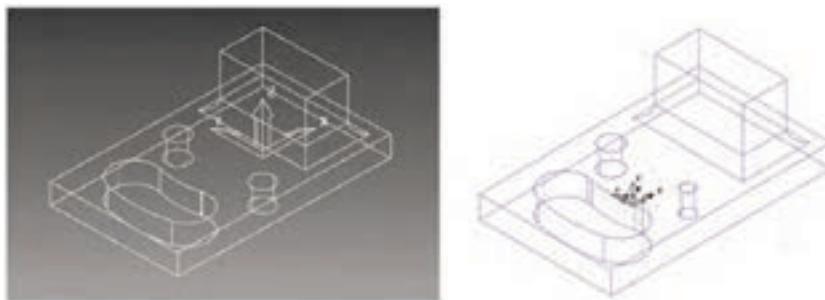


شکل ۱۳

**Plane Shade**: مدل به صورت رنگ شده نمایش داده می‌شود. از این دستور برای مشاهده و شناسایی سطوح مختلف مدل (مانند سطوح با شبیه منفی) استفاده می‌شود که با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

**Block**: از این دستور برای نمایش یا عدم نمایش بلوک در محیط گرافیکی استفاده می‌شود. گاهی اوقات لازم است برای انتخاب راحت‌تر سطوح مدل، بلوک نمایش داده نشود (اصطلاحاً خاموش شود). توجه: مشابه این دستور در نوار ابزار اصلی نیز وجود دارد که عملکرد آن تعريف بلوک خام است ولی در اینجا منظور، آیکونی است که در نوار ابزار Viewing قرار دارد.

## دستور Measure

در پاورمیل هنگام کار ببروی مدل، (خصوصاً بر روی مدل‌هایی که نقشه اندازه‌های آن را در اختیار نداریم)، می‌توان از این دستور مانند یک ابزار اندازه‌گیری، برای اندازه‌گیری ابعاد اجزای مدل استفاده کرد. با اجرای این دستور در نوار ابزار اصلی کادر محاوره‌ای شکل ۱۴ باز می‌شود.

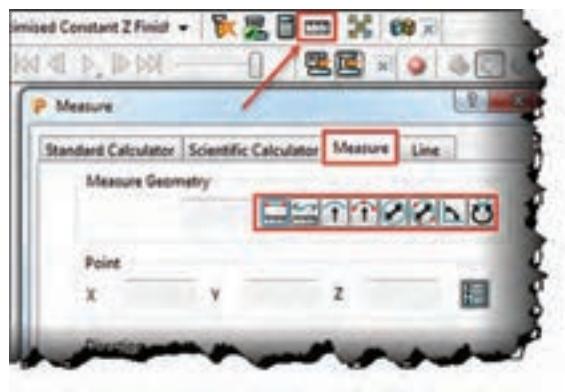

این دستورات می‌توانند اندازه‌هایی مانند قطر یا شعاع دایره سوراخ‌ها، طول اضلاع و فاصله بین دو نقطه، را نشان دهند.

شکل ۱۴

**مثال ۱**: فرض کنید می‌خواهید قطر سوراخی را که مقدار آن را نمی‌دانید، اندازه بگیرید. نحوه اندازه‌گیری قطر دایره سوراخ:

۱ مدل را در وضعیت دید از بالا قرار دهید.

۲ دستور Measure را از نوار ابزار اصلی اجرا کنید.

۳ از تب گزینه Diameter from tree point Measure را انتخاب کنید.

پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

۳ بوسیله کلیک چپ ماوس سه نقطه دلخواه روی محیط دایره بالای سوراخ کلیک کنید تا قطر دایره در کادر Diameter نشان داده شود. شکل ۱۵



شکل ۱۵

**مثال ۲:** فرض کنید می‌خواهید ارتفاع دیواره پایین مدل را اندازه بگیرید. نحوه اندازه گیری فاصله بین دو نقطه :

۱ مدل را در وضعیت مناسب قرار دهید بطوریکه نقاط مورد نظر قابل انتخاب باشد.  
۲ دستور Measure را اجرا کنید.

۳ از تب Measure اولین گزینه یعنی Distance between two point را انتخاب کنید.  
۴ به وسیله کلیک چپ ماوس به ترتیب دو نقطه‌ای که فاصله بین آنها مدنظرتان است انتخاب کنید تا مقدار آن در کادر Distance درج شود. ( شکل ۱۶ )



شکل ۱۶

با روش سعی و خطا و با کمک هنرآموز خود عملکرد سایر گزینه‌های دستور Measure را بررسی کنید شکل ۱۷.



شکل ۱۷


## دستور Transform

همانطور که گفتیم پس از وارد کردن مدل در پاورمیل باید موقعیت آن را نسبت به دستگاه مختصات محیط نرم افزار پاورمیل، با موقعیت مناسب قطعه کار روی میز دستگاه CNC تطبیق دهیم. بهترین نما برای تشخیص موقعیت فعلی مدل و اصلاح آن نمای دید از بالاست، زیرا مشابه ایستادن فرد روپروری میز فرز CNC و از بالا نگاه کردن به قطعه کار است. در بسیاری از موارد بهتر است طول مدل در راستای محور X دستگاه قرار گیرد، مگر آنکه قطعه یا گیره دیگری بر روی سمتی از میز بسته شده باشد و احتمال برخورد ابزار با آن وجود داشته باشد و یا شکل، اندازه و تعداد قطعات بسته شده روی میز، سبب شود بلوك خام در راستای دیگری روی میز مهار شود.

چنانچه کار مدل سازی قطعه را خودتان انجام می‌دهید بهتر است موارد بالا را در حین کار با نرم افزارهای


CAD مانند سالیدور کز رعایت کنید. اما اگر مدل توسط شخص دیگری (کارفرما) طراحی شده باشد، باید با استفاده از دستور Transform اصلاحات لازم را در وضعیت آن انجام دهید.

**مثال ۳:** می خواهیم فایل ۱ project را باز کرده، سپس وضعیت آن را از شکل ۱۸ به وضعیت شکل ۱۹ تبدیل کنیم.

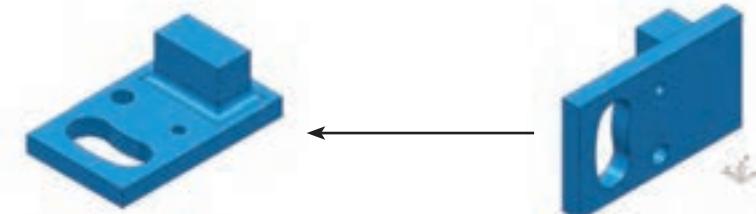

شکل ۱۹

شکل ۱۸

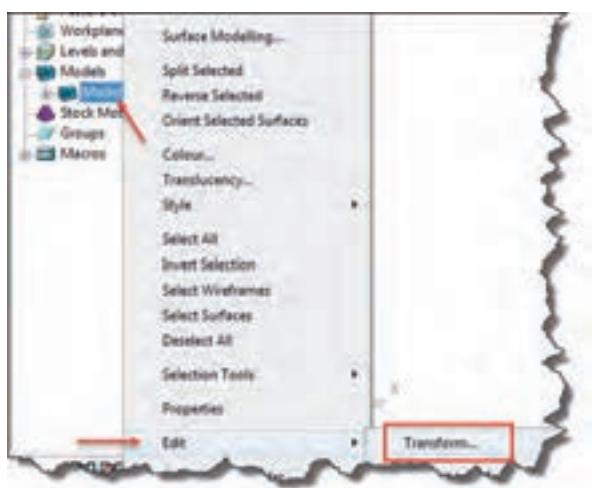

شکل ۲۰


برای این کار باید در پاورمیل مطابق با مراحل زیرمدل را بچرخانید. (فایل ۱ Project را باز کنید).

۱ بر روی علامت + کنار عبارت Model در پنجره Explorer کلیک کنید تا زیر شاخه آن باز شود.

۲ بر روی نام مدل (۱) model راست کلیک کنید.

۳ از زیر منوی باز شده گزینه Edit و سپس گزینه Transform را انتخاب کنید تا کادر محاوره‌ای آن مانند شکل ۲۱ باز شود. مراحل ۱ تا ۳ در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

در کادر محاوره‌ای Transform Model برای جابجا کردن، چرخاندن و تغییر مقیاس مدل در راستای محورها، مطابق توضیحات شکل ۲۱ عمل می‌شود.

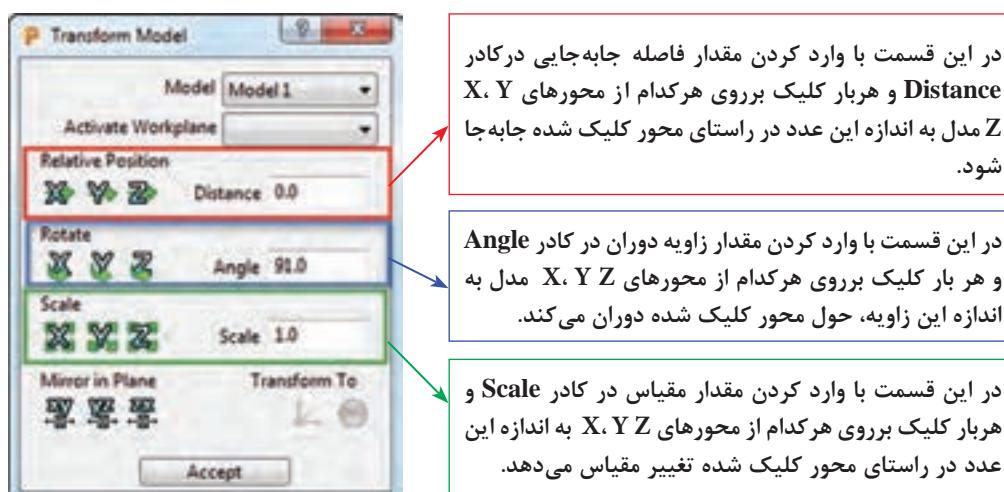

شکل ۲۱

## پودمان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

در این مثال باید مدل را ۹۰ درجه حول محور X دوران دهید. برای این کار :

- در کادر Rotate عدد ۹۰ درجه را وارد و یک بار بر روی محور X کلیک کنید تا مدل ۹۰ درجه بچرخد و در وضعیت شکل ۱۹ قرار بگیرد.

نکته




- اگر بخواهید مدل در راستای خاصی جابجا شود، کافیست مقدار جابجایی را (مثلاً ۵۰) را در کادر Distance وارد و بر روی محور مورد نظر (مثلاً Y) یک بار کلیک کنید تا مدل در راستای محور Y جابجا شود. (در این مثال نیازی به جابجایی مدل نداریم)
- با وارد کردن اعداد به صورت منفی، جابجایی، دوران و مقیاس به صورت معکوس انجام می‌شود.

فعالیت  
عملی ۹


- فایل ۱ Project را به وضعیت شکل ۱۹ درآورید و دوباره آن را با همان نام ۱ ذخیره کنید.
- مدل را به اندازه ۲۰ میلی‌متر در راستای محور X و سپس ۳۵-میلی‌متر در راستای محور Y جابجا کنید و دوباره به مکان قبلی باز گردانید.
- مقیاس مدل را در تمام جهات دو برابر کنید و سپس به حالت قبل برگردانید.

## گام سوم : تعریف بلوک خام اولیه (Block)

بلوک خام اولیه به ماده خامی گفته می‌شود که پس از عملیات ماشین کاری، قطعه نهایی از آن حاصل می‌شود. (شکل ۲۲)

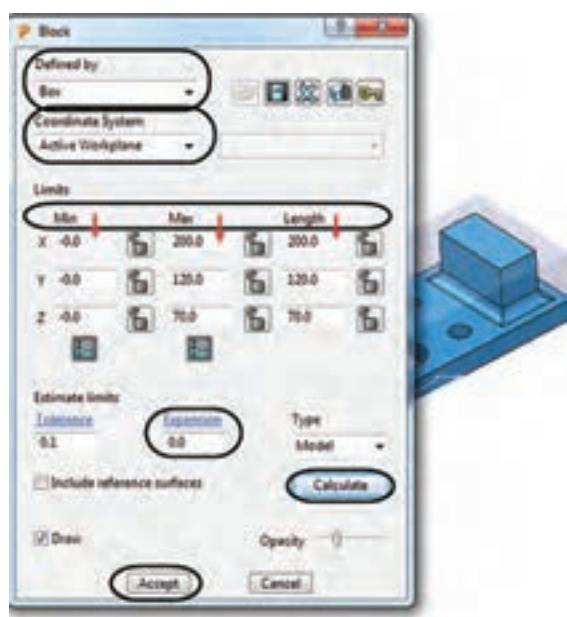

شکل ۲۳

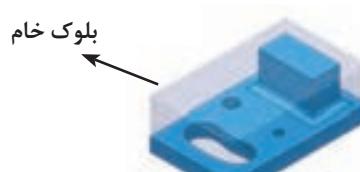

شکل ۲۲

برای تعریف بلوک روی دستور Block در نوار ابزار اصلی (Main Tool) کلیک نمایید تا پنجره آن باز شود. (شکل ۲۳)

## توضیحات کادر محاوره‌ای شکل ۲۳

● در کادر by Defined، نوع بلوک (جهت کاهش دور ریز مواد خام) تعیین می‌شود، که انواع آن عبارتند از:

Box ۱ برای قطعاتی که شکل آنها را می‌توان از یک بلوک خام به شکل مکعب بدست آورد.  
مانند شکل ۲۲

Picture ۲ تعریف بلوک برای قطعاتی که دارای مقاطع خاصی هستند. بدین منظور ابتدا باید مقطع مدل را در یک نرم‌افزار Cad طراحی کرده و با فرمت pic ذخیره کنیم و در پاورمیل ازان برای تعریف بلوک استفاده کنیم. (به help برنامه مراجعه کنید)

Triangles ۳ از این روش برای تعریف بلوک برای ماشین‌کاری قطعاتی که به روش ریخته‌گری، پیش تولید شده‌اند، استفاده می‌شود. شکل بلوک شبیه مدل نهایی ولی در مقیاس بزرگتر تعریف می‌شود.



شکل ۲۴

Boundary ۴ جهت تعریف بلوک برای ماشین‌کاری قسمت خاصی از مدل استفاده می‌شود (شکل ۲۴).

Cylinder ۵ تعریف بلوک به شکل استوانه و برای قطعاتی که فرم آن به استوانه شبیه است (مانند شکل ۲۵).

Coordinate System ۶ کادر کادر مختصات دهی استفاده می‌شود که معمولاً گزینه Active Workplane (صفرقطه فعال) کاربرد بیشتری دارد.

Limits ۷ در کادرهای Min, Max, Length از بخش Limits به ترتیب از چپ به راست مقادیر کمترین، بیشترین و طول بلوک می‌باشد، که پس از کلیک بر روی دکمه Calculate توسط خود نرم‌افزار محاسبه می‌شود.



شکل ۲۵


Expansion ۸ اضافه طول: چنانچه عددی در این کادر وارد شود

و سپس بر روی دکمه Calculate کلیک کنید، این مقدار به ابعاد بلوک در تمام جهت‌ها اضافه می‌شود. به عنوان مثال اگر عدد ۱۰ را در این کادر وارد کنید، بلوک در تمام جهت‌های مثبت و منفی، ۱۰ میلی‌متر بزرگ‌تر خواهد شد. (طول، عرض و ارتفاع هر کدام ۲۰ میلی‌متر افزایش می‌یابند. چرا؟) آیکن قفل که در کنار کادرها دیده می‌شود برای ثابت نگهداشتن اندازه‌های بلوک در راستای خاصی است. با قفل کردن هر جهت و وارد کردن مقدار Expansion و کلیک بر روی دکمه Calculate مدل در همه جهت‌ها به غیر از جهت‌های قفل شده افزایش می‌یابد.

در شکل‌های ۲۶ و ۲۷ اندازه‌های بلوک براساس ابعاد قطعه و مقدار اضافی  $Expansion = 10$  را در تمام جهت‌ها، و در نمای‌های مختلف مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۷

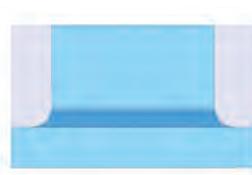


شکل ۲۶

پومن ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

تمرین



با کمک هنرآموز خود تغییرات ابعاد بلوک‌های نشان داده شده در شکل‌های ۲۸ را در کادر زیر آن بنویسید.

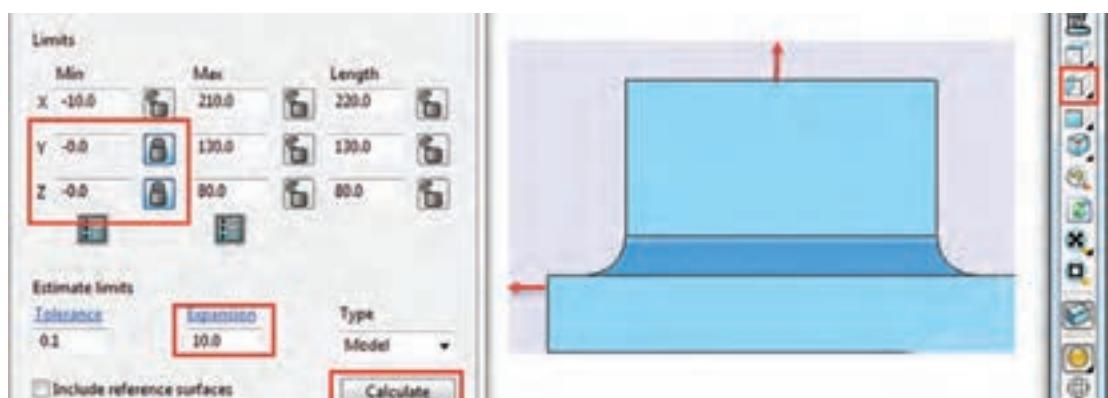

۲۸

نکته



اگر بخواهید اندازه بلوك را در راستای مشخصی تغییر بدھید، پس از وارد کردن مقدار آن، در کادر مورد نظر باید روی دکمه Accept کلیک کنید. کلیک بر روی Calculate سبب می شود مدل دوباره براساس اندازه های قطعه (به اضافه مقدار Expansion) محاسبه شود.

فعالیت  
عملی ۱۰



- فایل ۱ Project را باز کنید. روی دستور Block از نوار ابزار اصلی کلیک کنید. روی دکمه Calculate کلیک کنید تا بلوك خام براساس ابعاد مدل محاسبه شود. فایل را با همان نام ۱ ذخیره کنید.

دوباره دستور Block را اجرا کرده، طول و عرض و ارتفاع بلوك را مشاهده و یادداشت کنید. اکنون مقدار Z را به ۱۸۵ تغییر دهید و بر روی دکمه Accept کلیک کنید و نتیجه کار را مشاهده و با مقادیر قبلی مقایسه کنید.

دوباره دستور Block را اجرا و پس از وارد کردن عدد ۱۸۵ این بار بر روی دکمه Calculate کلیک کنید. نتیجه را با حالت قبل مقایسه کنید و با دوستان و هنرآموز محترم خود درمورد آن بحث کنید.

- یکی از مدل هایی که در پودمان قبلی (سالیدورکز) طراحی کرده، به محیط پاورمیل وارد کرده، بلوك خام را براساس اندازه های مدل محاسبه کنید، سپس به ابعاد مدل در راستای Min X و Max Z ۱۲ میلی متر اضافه کنید. سایر راستها بدون تغییر بماند.

- دوباره بلوك را بر اساس ابعاد قطعه محاسبه کرده (کافیست مقدار = Expansion ۰ و در ادامه بر روی Calculate کلیک کنید). این بار ابعاد بلوك را در تمام جهات با استثنای Min X به اندازه ۲۰ میلی متر اضافه و ۱۰ میلی متر از راستای Max Y کم کنید.


**پرسش :** درهنگام تعریف مجدد بلوك نباید سطحی از مدل در حالت انتخاب باشد. چرا؟

#### گام چهارم : تعریف نقطه صفر قطعه کاریا Workplane

یکی از نکات اصلی در فرایند برنامه نویسی CNC تعریف نقطه صفر قطعه کار می باشد. در پاورمیل به چند روش می توان این نقطه را تعریف نمود. اما ساده ترین روش برای تعریف نقطه صفر قطعه کار، تعریف Workplane می باشد که به توضیح آن می پردازیم.

- ۱- ابتدا فایل ۱ Project را باز کنید.
- ۲- برای تعریف Workplane بر روی گزینه Explorer در ناحیه Workplane در Create and Orientatate کلیک راست کنید.
- ۳- سپس روی گزینه Create and Orientatate کلیک کنید تا لیستی از روش های تعریف Workplane باز شود (شکل ۲۹).

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

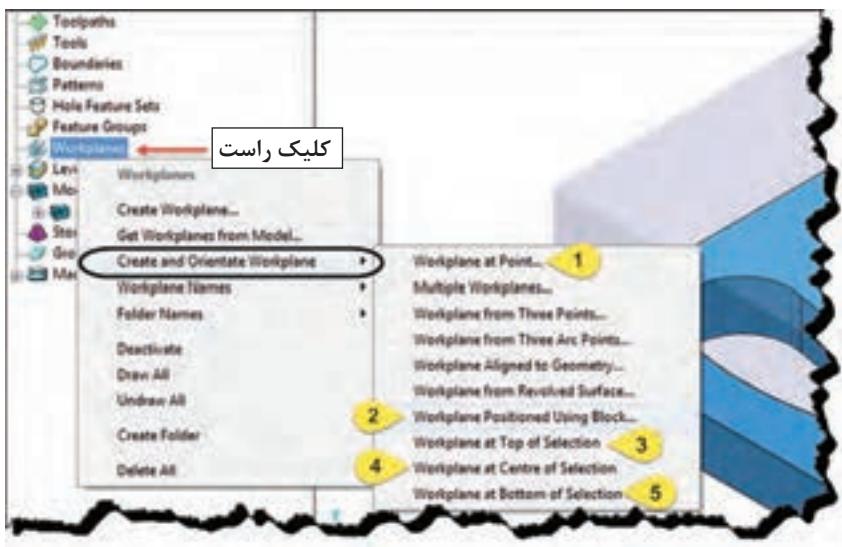


شکل ۲۹

اکنون به شرح مختصری از ۵ روش پرکاربرد که در شکل ۲۹ مشخص شده‌اند می‌پردازیم.

### ۱ گزینه Workplane at Point ...


چنانچه بخواهیم نقطه صفر قطعه کار بر روی گوشه یا نقطه‌ای از مدل قرار بگیرد، این روش مناسب است. پس از انتخاب این گزینه کافیست بر روی نقطه یا گوشه‌ای از مدل کلیک کنید. (شکل ۳۰) برای اینکه بتوانید به راحتی نقاط مدل را انتخاب کنید، بر روی دستور Block از نوار ابزار Viewing کلیک کنید تا بلوک مخفی (خاموش) شود.

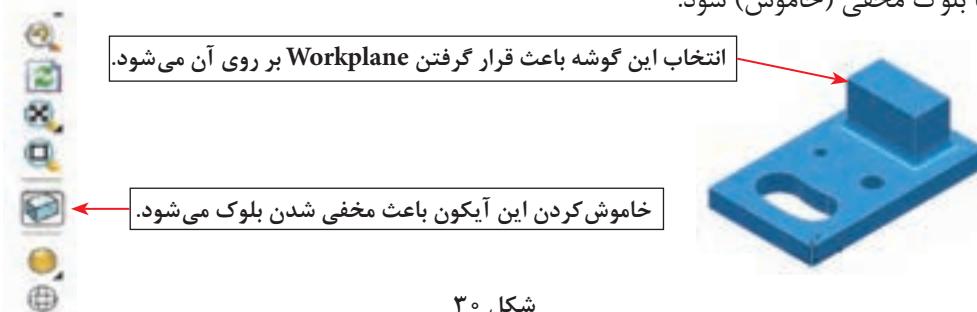

شکل ۳۰

### ۲ گزینه Workplane Positioned Using Block ...

یکی از ساده‌ترین روش‌های تعیین نقطه صفر قطعه کار، زمانی است که می‌خواهید نقطه صفر بر روی یکی از گوشه‌های بلوک و یا مرکز وجوده بلوک خام تعریف شده قرار بگیرد، لذا پس از تعریف بلوک و انتخاب این گزینه مدل و بلوک به شکل ۳۱ در می‌آید، اکنون با انتخاب هر یک از نقاط رنگی، نقطه صفر قطعه کار در آنجا قرار می‌گیرد. (بلوک باید روشن باشد)

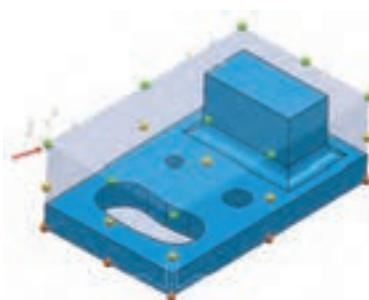

شکل ۳۱

## گزینه Workplane at Top of Selection ۳

اگر بخواهیم مرکز یک سطح انتخاب شده به عنوان صفر قطعه کار تعریف شود از این گزینه استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم صفر قطعه کاریا Workplane در مرکز سطح آبی رنگ باشد، کافیست سطح فوق کار را با کلیک چپ ماوس انتخاب و سپس با انتخاب گزینه Workplane at Top of Selection صفر قطعه کار به مرکز این سطح منتقل می‌شود. (شکل ۳۲-الف)

اگر دیواره سوراخ یا شیار لوبيایی در شکل ب را انتخاب کنید (کلید Shift را نگه داشته تمام دیواره‌ها را با کلیک چپ ماوس انتخاب کنید) پس از انتخاب روش ۳، صفر قطعه کار در مرکز و بالای سوراخ یا حفره لوبيایی قرار می‌گیرد. (شکل ۳۲-ب)



شکل ۳۲

الف

ب

## گزینه ... Workplane at Center of Selection ۴

این گزینه در این مثال مرکز استوانه سوراخ را به عنوان نقطه صفر تعریف می‌کند. (پس از انتخاب دیواره داخلی یک سوراخ)

## گزینه ... Workplane at of Selection ۵

این گزینه مرکز سوراخ و درسطح زیرین قطعه را به عنوان صفر تعریف می‌کند.

فعالیت  
عملی ۱۱



فایل ۱ Project را باز کنید و خواسته‌های زیر را بر روی آن انجام دهید.

۱ یک Workplane در وسط وجه بالایی بلوک ایجاد کنید.

۲ یک Workplane در گوش پایین سمت چپ بلوک ایجاد کنید.

۳ یک Workplane در بالای سوراخ سمت راستی مدل ایجاد کنید. (بهتر است بلوک را از نوار ابزار Viewing خاموش کنید).

۴ یک Workplane در گوش پایین سمت چپ مدل ایجاد کنید.

نکته



در یک پروژه می‌توان چند Workplane برای استراتژی‌های مختلف تعریف کرد ولی برای تعریف بلوک یا استراتژی باید فقط یک Workplane را فعال یا Active کرد.

پومنان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)



شکل ۳۳

برای فعال کردن Workplane باید بر روی نام Explorer مورد نظر در پنجره Workplane کلیک راست کرده گزینه Active را تیک بزنید. اگر بر روی Workplane تعیین شده کلیک راست کنید، گزینه‌های زیر قابل تنظیم است (شکل ۳۳).

- فعال کردن «Active» Workplane
- تغییر نام «Rename» Workplane
- پاک کردن «Delete Workpalne»

اول در فعالیت ۱۱ Project را Active کنید. فایل را با نام ۲ ذخیره کنید.

فعالیت  
عملی ۱۲



نکته



توجه داشته باشید پس از جابجایی مدل و تغییر Workplane یا صفر قطعه کار، باید یک بار بر روی Calculate کلیک کنید تا مکان جدید بلوک خام دوباره محاسبه شود. تا زمانی که این کار را انجام ندهید بلوک خام نسبت به وضعیت جدید مدل به روز یا Update نمی‌شود. (بلوک روی مدل قرار نمی‌گیرد)

### گام پنجم : تعریف ابزار


در پاورمیل می‌توان انواع ابزارها را براساس نوع استراتژی و شکل قطعه تعریف کرد. در اینجا به روش‌های تعریف ابزار و معرفی سه نوع از ابزارهای پرکاربرد می‌پردازیم.

روش‌های تعریف ابزار


- استفاده از نوار ابزار Tool (شکل ۳۴)

● تعریف ابزار از طریق پنجره


- ToolStrategies (شکل ۳۵)

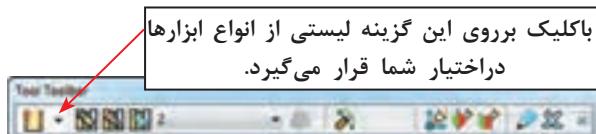

شکل ۳۴

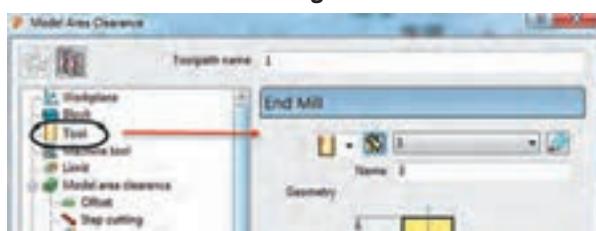

شکل ۳۵

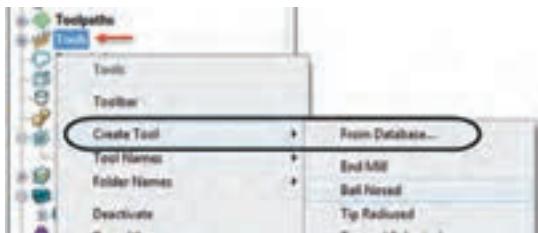

شکل ۳۶

- کلیک راست بر روی گزینه Tool از پنجره Explorer، کلیک بر گزینه Create Tool و انتخاب ابزار مورد نظر از لیست ظاهر شده.(شکل ۳۶) نوار ابزار Tool معمولاً در قسمت پایین نرم افزار پاورمیل وجود دارد، در غیر اینصورت می توان به روش زیر آن را فراخواند.

View  $\Rightarrow$  Toolbar  $\Rightarrow$  Tool



شکل ۳۷

### معرفی ابزارهای پرکاربرد در پاورمیل

این ابزار درخشش کاری و پرداخت کاری سطوح کاملاً تخت یا دیواره کاملاً عمودی مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۳۷ نوع ساده و اینسربتی این ابزار نشان داده شده است.



شکل ۳۸

این ابزار صرفاً در عملیات پرداخت کاری استفاده می شود (شکل ۳۸).




شکل ۳۹

تخت با گوشه های گرد : این ابزار بیشتر در پرداخت کاری، همچنین ماشین کاری گوشه های گرد، کاربرد دارد. (شکل ۳۹) از نوع تیغچه دار آن در خشن کاری نیز استفاده می شود.

### تعريف ابزار، ساق(دنباله) ابزار و نگهدارنده در پاورمیل

در شکل ۴۰ ابزار به همراه ساق (Shank) و نگهدارنده یا ابزار گیر (Holder) نشان داده شده است. اکنون می خواهیم یک فرز انگشتی سرتخت End Mill تعريف نماییم.


پومن ۴: تحلیل روش های ساخت به کمک رایانه (CAM)

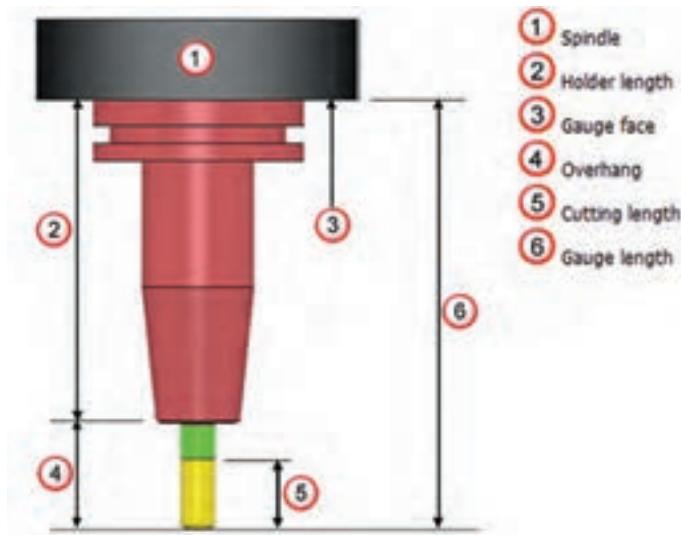

- ۱- اسپیندل
- ۲- طول نگه دارنده
- ۳- سطح زیرمحور(اسپیندل)
- ۴- طولی از ابزار که بیرون از هولدر است
- ۵- طول قسمت برشی ابزار
- ۶- طول ابزار و ابزارگیر

شکل ۴۰

ابزار از نوع End Mill را از نوار ابزار Tool انتخاب کنید تا قادر شکل ۴۱ باز شود. در تاب Tip مانند شکل ۴۱ می‌توانید نام ابزار (Name)، طول (Length) و قطر ابزار (Diameter) (Tool Number) و تعداد لبه ابزار (Number of flutes) را تعریف کنید.

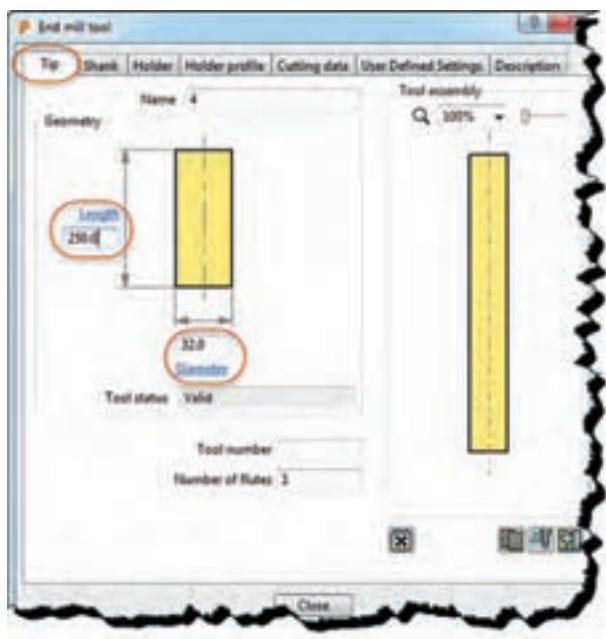

شکل ۴۱


- «Name» تعريف نام ابزار
- «Length» تعريف طول ابزار
- «Diameter» تعريف قطر ابزار
- «Tool Status» کلمه Value
- به معنی صحیح بودن ابعاد ابزار
- «Tool number» شماره ابزار
- «Number of flutes» تعداد لبه های برشی

فایل ۲ Project را باز کرده یک ابزار با قطر ۴۰ و طول ۱۰۰ میلی متر از نوع سرتخت (End Mill) با نام آن ۴۰e تعریف کنید. پروژه را با همان نام ۲ Project ذخیره کنید.

فعالیت  
عملی ۱۳



برای تعریف ساق ابزار یا Shank از تب دوم (Shank) استفاده می‌شود.(شکل ۴۲)

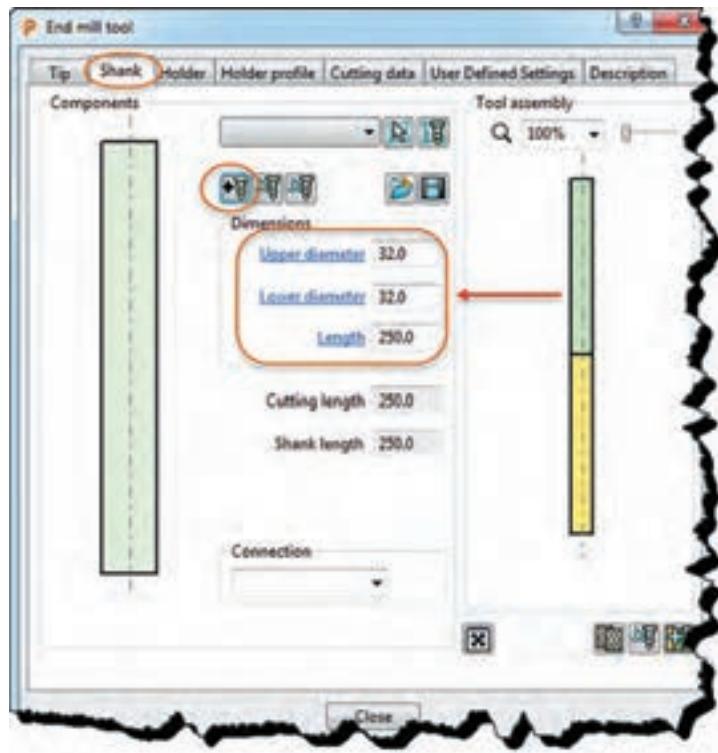

شکل ۴۲

- «Add a shank component» اضافه کردن ساق ابزار : با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک ساق اضافه می‌شود.

- «Remove a shank component» حذف کردن ساق ابزار، با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک ساق ابزار کم می‌شود.

- «Upper diameter» تعريف قطر بالایی ساق ابزار

- «Lower diameter» تعريف قطر پایینی ساق ابزار

در صورت متفاوت بودن مقادیر دو پارامتر بالا، ساق ابزار به شکل مخروطی و در صورت یکسان بودن به شکل استوانه تعريف می‌شود.

- «Length» تعريف طول ساق ابزار

- «Cutting Length» طول قسمت برشی ابزار که در تب Tip تعريف شده است.

- «Shank Length» طول ساق ابزار


برای ابزار تعريف شده در فعالیت قبل یک ساق استوانه‌ای بطول ۶۰ و قطر ۴۰ تعريف نمایید. با همان نام ذخیره کنید.

فعالیت  
۱۴  
عملی



پومن ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

برای تعریف نگهدارنده، ابزار گیر یا هولدر از تب سوم (Holder) استفاده می‌شود. (شکل ۴۳)

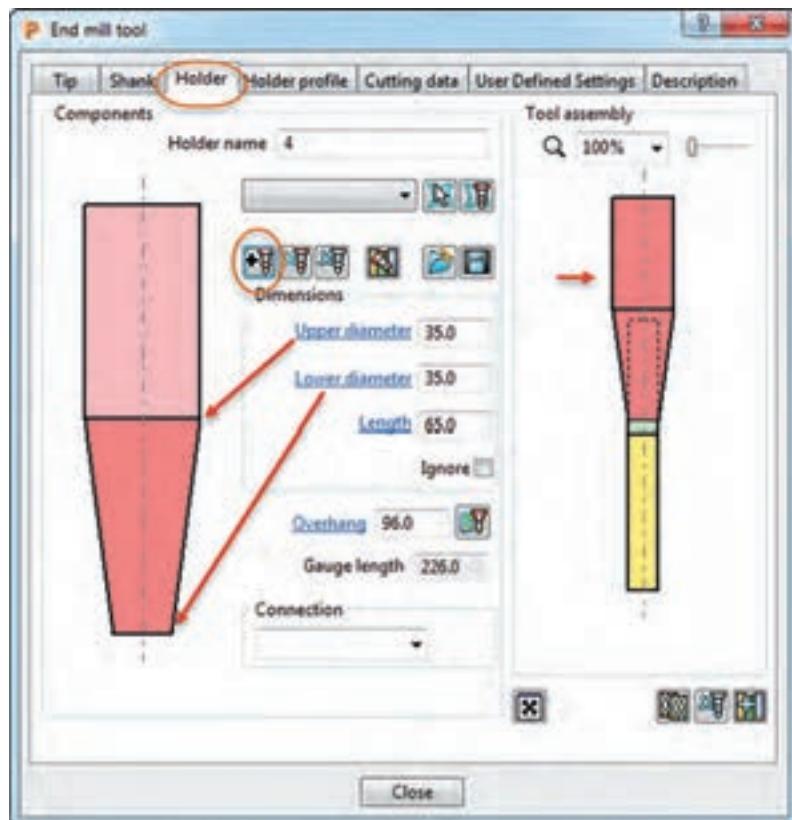

شکل ۴۳

● «اضافه کردن هولدر ابزار : با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک هولدر اضافه می‌شود. در شکل ۴۳ یک هولدر دو قسمتی (یک قسمت مخروطی و یک قسمت ساده ) ایجاد شده است.

● «حذف کردن هولدر ابزار : با هر بار کلیک بر روی این گزینه قسمتی از هولدر ابزار حذف می‌شود.

● «Upper diameter» تعریف قطر بالایی ساق ابزار

● «Lower diameter» تعریف قطر پایینی ساق ابزار

● یکسان نبودن مقادیر دو پارامتر بالا باعث مخروطی شدن هولدر می‌شود.

● «Length» تعریف طول ساق ابزار

● «Cutting Length» طول قسمت برشی ابزار که در تب Tip تعریف شده است.

● «Shank Length» طول ساق ابزار که در تب Shank تعریف شده است.

برای ابزار تعریف شده در فعالیت عملی ۱۸ یک هولدر دو قسمتی (ساده و مخروطی) با ابعاد دلخواه ایجاد کنید. از شکل ۴۳ کمک بگیرید.

فعالیت  
عملی ۱۵




## گام ششم : تعریف استراتژی ماشین کاری ( Toolpath Strategies )

استراتژی ماشین کاری چیست؟ به نوع مسیر حرکت ابزار بر روی بلوک یا قطعه که منجر به عملیات براده برداری و رسیدن به قطعه نهایی می شود استراتژی ماشین کاری یا استراتژی مسیر ابزار گفته می شود. به شکل های زیر نگاه کنید. آیا برای فرز کاری آن می توان از یک روش استفاده کرد. یک قطعه ممکن است دارای سطوح صاف، شیبدار یا منحنی ساده و پیچیده ، شیار، سوراخ، گوشه پخ دار، گرد و غیره باشد، در پاورمیل روش های متنوعی برای فرز کاری این موضوعات وجود دارد. برخی از آنها برای خشن کاری و برخی برای پرداخت کاری استفاده می شود. برخی از استراتژی ها برای فرز کاری سطوح تخت و برخی برای فرز کاری دیواره ها و برخی دیگر برای سطوح منحنی مناسبند. بیشتر موقع برای رسیدن به فرم نهایی قطعه، باید از چند استراتژی مختلف استفاده شود. در این پومنان قصد داریم شما را با برخی از استراتژی های مهم آشنا کنیم.



### Toolpath Strategies دستور

پس از وارد کردن مدل، تعیین Workplane و تعریف بلوک خام می توانید بر روی دستور Toolpath Strategies در نوار ابزار اصلی کلیک کنید تا پنجره تعریف استراتژی مطابق شکل ۴۴ باز شود. این پنجره از دو قسمت تشکیل شده است. در سمت چپ دسته بندی استراتژی ها و در سمت راست انواع استراتژی های هر دسته انتخاب شده مشاهده می شود. (شکل ۴۴)

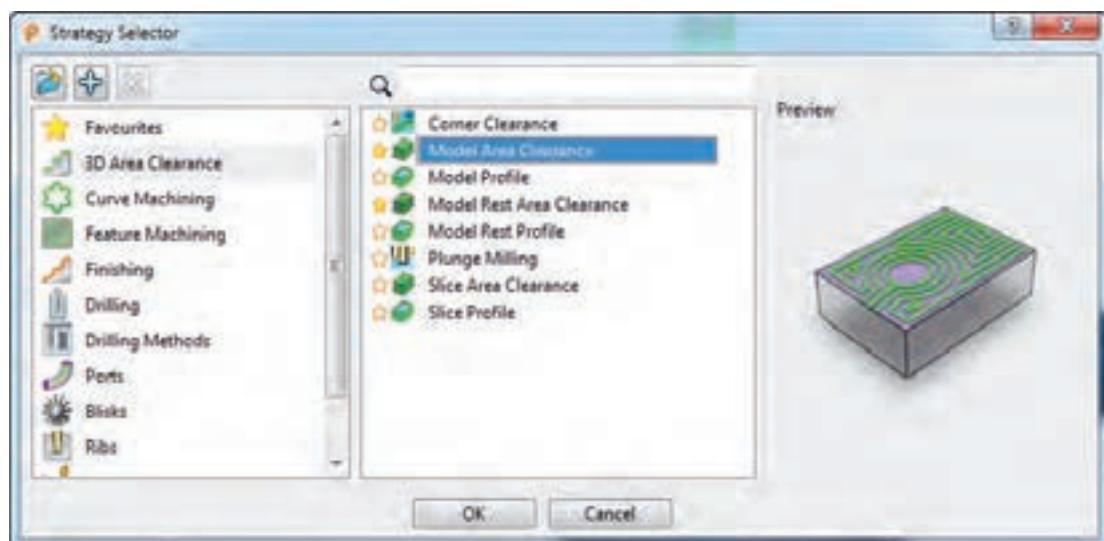

شکل ۴۴

پومن ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

### شرح مختصر:

- «مجموعه استراتژی‌های منتخب Favourites»
- «مجموعه استراتژی‌های خشن کاری 3D Area clearance»
- «مجموعه استراتژی‌های فرم تراشی دو بعدی، پخ زنی و فرزکاری سطوح تخت Curve Machining»
- «مجموعه استراتژی‌های پرداخت کاری Finishing»
- «مجموعه استراتژی‌های سوراخ کاری Drilling»
- «Blisks» استراتژی‌های ویژه برای فرزکاری سطوح پیچیده مانند پره‌های توربین (فرزهای بیش از سه محور کنترل)
- «استراتژی شیارزنی Rib»
- «مجموعه استراتژی‌های تراش کاری Turning»

### اصطلاحات و تنظیمات مشترک استراتژی‌ها

در بسیاری از استراتژی‌هایی که به آنها خواهیم پرداخت پارامترهای مشترکی وجود دارد که لازم است با آنها آشنا شویم.

Cut Direction : جهت براده برداری

جهت براده برداری که دو نوع است :


- ۱ براده برداری همراه Climb (ابزار سمت چپ ناحیه ماشین کاری شده)،
- ۲ براده برداری غیرهمراه Conventional (ابزار سمت راست ناحیه ماشین کاری شده) در شکل ۴۵ هر دو روش نشان داده شده است.

نکته




جهت براده برداری با توجه به نوع استراتژی (خشن کاری یا پرداخت کاری) و کیفیت سطح تعیین می‌گردد.

انتخاب گزینه Any در تنظیمات نرم‌افزار، بدین معنی است که روش براده برداری به عهده نرم‌افزار پاورمیل گذاشته می‌شود، تا از هر دو روش بسته به فرم مدل استفاده کند.

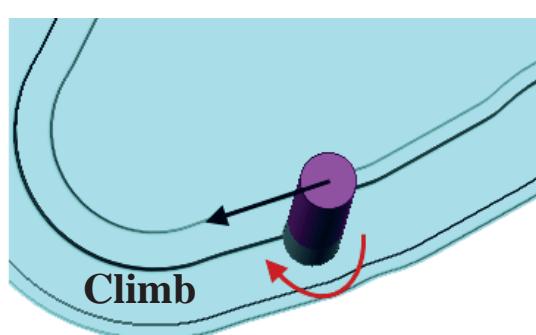

براده برداری همراه

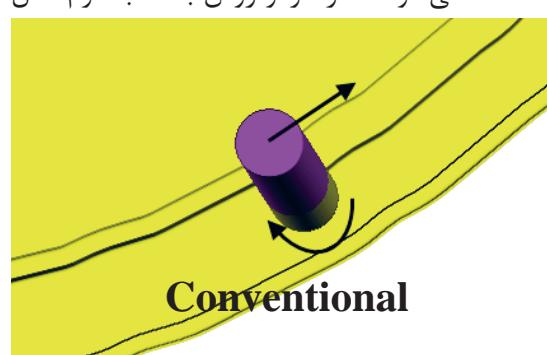


براده برداری غیر همراه

شکل ۴۵

**Tolerance (تولرانس):** مفهوم تولرانس در پاورمیل با آنچه در نقشه خوانی آموختید متفاوت است. در پاورمیل هنگام تهیه برنامه ماشین کاری، منحنی های موجود در مسیر ابزار به چند صد ضلعی های منتظم تقسیم می شود و خطوط مسیر ابزار بر روی گوشه های این چند ضلعی قرار می گیرد، حال هر چه مقدار تولرانس عدد بزرگ تری باشد تعداد اضلاع آن کمتر می شود. به عنوان مثال اگر یک منحنی به ساعت ۱۰ میلی متر با تولرانس  $5/1$  میلی متر ماشین کاری شود، چند ضلعی های به وجود آمده در اثر برآورده برداری با چشم کاملاً مشهود است. ولی اگر تولرانس  $1/1$  میلی متر باشد چند ضلعی با چشم قابل مشاهده نخواهد بود، بلکه به شکل یک منحنی تقریباً واقعی دیده می شود و کیفیت سطح بهتری ایجاد می شود، ولی در عوض تعداد خطوط برنامه زیادتر می شود.

در شکل های ۴۶ تفاوت مسیرهای ایجاد شده (خطوط سبز) با تولرانس های  $5$  و  $1/1$  میلی متر را مشاهده می کنید.

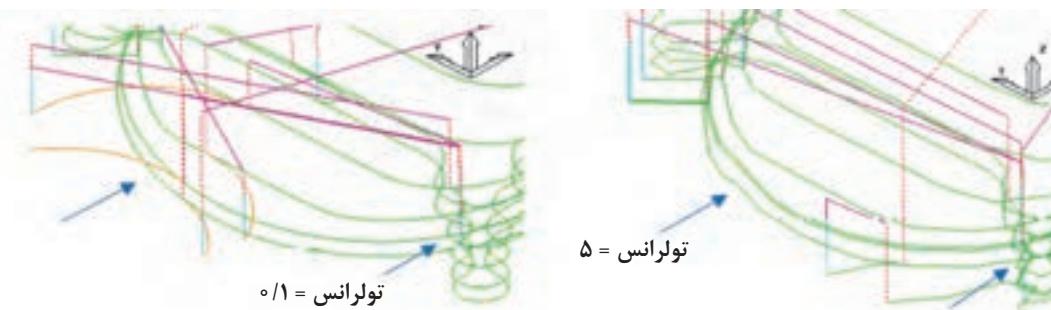

شكل ۴۶

نکته




در استراتژی های خشن کاری معمولاً تولرانس در حدود  $0/2$  یا  $0/3$  میلی متر ولی در پرداخت کاری در حدود چند سدم میلی متر تنظیم می شود.

**Thickness (ضخامت باقی مانده):** به مقدار بار ماشین کاری باقی ماشین کاری مرحله بعدی (مانند پرداخت کاری) گفته می شود. به عبارتی همواره در خشن کاری باید مقداری از ضخامت قطعه برای مراحل بعدی باقی بماند. مثلاً اگر مقدار آن را  $2$  میلی متر تعیین کنیم ابزار تا ارتفاع  $2$  میلی متر مانده به سطح نهایی عمل ماشین کاری را انجام می دهد. در اصل نرم افزار پاورمیل فرض می کند قطر و یا طول ابزار  $2$  میلی متر بزرگ تر است. در فرز کاری سطوح مختلف یک قطعه با توجه به نوع ابزار و شکل و فرم قطعه باید این مقادیر تعیین گردد.

در شکل ۴۷-الف: مقادیر ضخامت طولی (Axial Thickness) و در شکل ۴۷-ب: مقادیر ضخامت شعاعی (Radial Thickness) در دو ابزار End Mill و Ball Noised از قطعه پس از ماشین کاری نشان داده شده است.


پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

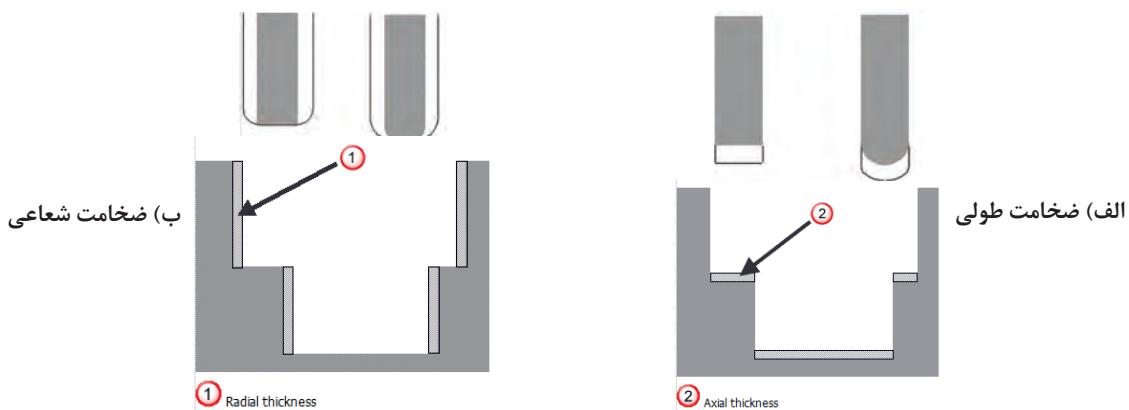


شکل ۴۷

تحقیق کنید اگر بخواهیم شیاری به عرض ۳۰ میلی‌متر را با ابزار ۲۰ میلی‌متر فرز کاری کنیم، چنانچه شعاعی، وارد شود، آیا استراتژی قادر به انجام آن می‌باشد؟  
Thickness = 6mm

فعالیت  
عملی ۱۶

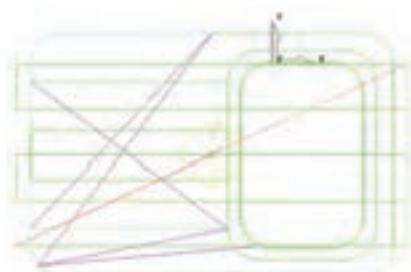

شکل ۴۸

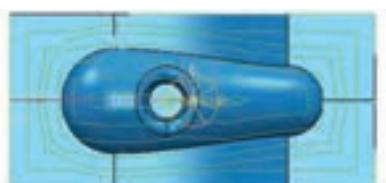

شکل ۴۹




شکل ۵۰

### گام ابزار Stepover: درخشن کاری مقدار پیش روی ابزار

در راستای شعاعی (جابجایی عرضی ابزار) را Stepover گویند. این جابجایی‌ها یا پاس‌ها در خشن کاری یکسان و منظم است. مقدار Stepover معمولاً حداقل ۸۰٪ قدر ابزارهای سرتخت End Mill یا قطرومثیر ابزار Tip Radiused در نظر گرفته می‌شود، تا هر مسیر حرکت ابزار، بخشی از پاس قبلی را هم پوشانی کند. مثلًا اگر قطر ابزار ۲۰ باشد مقدار Stepover را می‌توان حدود ۱۶ میلی‌متر در نظر گرفت. شکل ۴۸ (خطوط سبز، مسیر ابزار یا همان Toolpath می‌باشد).

اما در استراتژی‌های پرداخت کاری (به غیر از استراتژی Constant Z finishing)، از آنجایی که مسیر ابزار همواره بر روی سطوح تصویر می‌شود لذا عملأ فاصله پاس‌های ماشین کاری تصویر شده روی سطوح تخت یکسان و منظم ولی در سطوح شیب دار یا قوس دار متغیر است. این موضوع در افزایش کیفیت سطح در عملیات پرداخت کاری مؤثر است.

در شکل ۴۹ قطعه با یک استراتژی پرداخت کاری و  $10^\circ$  ماشین کاری شده است. به فواصل نامنظم ماشین کاری بر روی سطوح تخت و منحنی دقت کنید. در حالی که در شکل ۵۰ در نمای سه بعدی فواصل یکسان به نظر می‌رسد.

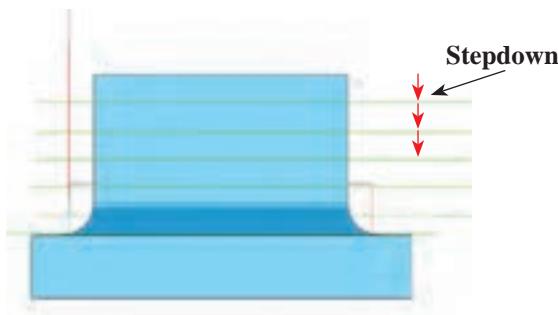

شکل ۵۱

عمق بار: به میزان نفوذ ابزار در راستای محور Z یا همان عمق بار، Stepdown گفته می‌شود. مقدار آن بر اساس جنس قطعه کار، توان ماشین، پیشروی و... تعیین می‌شود. از آنجایی که اساس کار در CNC بار کم و سرعت زیاد است، مقدار آن در خشن تراشی حداقل  $5/5$  میلی‌متر و در پرداخت کاری حدود صدم میلی‌متر تعیین می‌شود (شکل ۵۱).

خط چین‌های قرمز نشست و برخاستهای ابزار از روی کار است.

اکنون برخی از استراتژی‌های مهم در پاورمیل را توضیح می‌دهیم.

### 3D Area Clearance

از استراتژی‌های این گروه عموماً در خشن کاری یا ماشین کاری اولیه بلوک خام استفاده می‌شود.


### Model Area Clearance

از جمله استراتژی‌های خشن کاری است که در آن مسیر ابزار یا Toolpath تابع فرم مدل می‌باشد. به طور کلی در پاورمیل مرکز ابزارهای از مرز بلوک تعریف شده خارج نمی‌شود و در داخل بلوک از شکل هندسی مدل تبعیت می‌کند. (مگر توسط اپراتور تنظیمات خاصی انجام شده باشد).

از دیگر نکات مهم در خشن کاری و قبل از عملیات پرداخت کاری این است که با تعریف استراتژی‌های مناسب تا حد امکان بلوک را تا رسیدن به فرم اولیه قطعه کار (با لحاظ مقدار Thickness) ماشین کاری کنیم و در نهایت آن را با استراتژی‌های پرداخت کاری به سطح مطلوب نهایی برسانیم.

کار را با مدل طراحی شده در فعالیت اول دنبال می‌کنیم.

۱- فایل 2 Project را باز کنید، بر روی دستور Toolpath Strategies از نوار ابزار اصلی کلیک نمایید، تا قادر محاوره‌ای مطابق شکل ۵۲ باز شود.

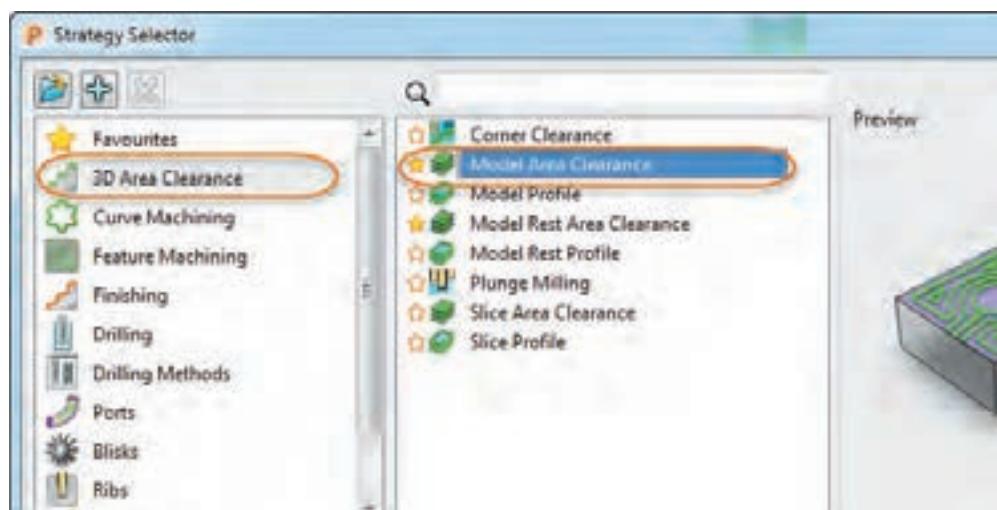


شکل ۵۲

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

۲- از کادر سمت چپ گروه 3D و از سمت راست گزینه Model Area Clearance را کلیک کنید تا کادر آن مانند شکل ۵۳ باز شود.

۳- از سمت چپ این کادر گزینه Model Area Clearance را انتخاب کنید تا پنجره تعریف استراتژی در سمت راست ظاهر شود. مقادیر استراتژی را مانند شکل ۵۳ تنظیم کنید.

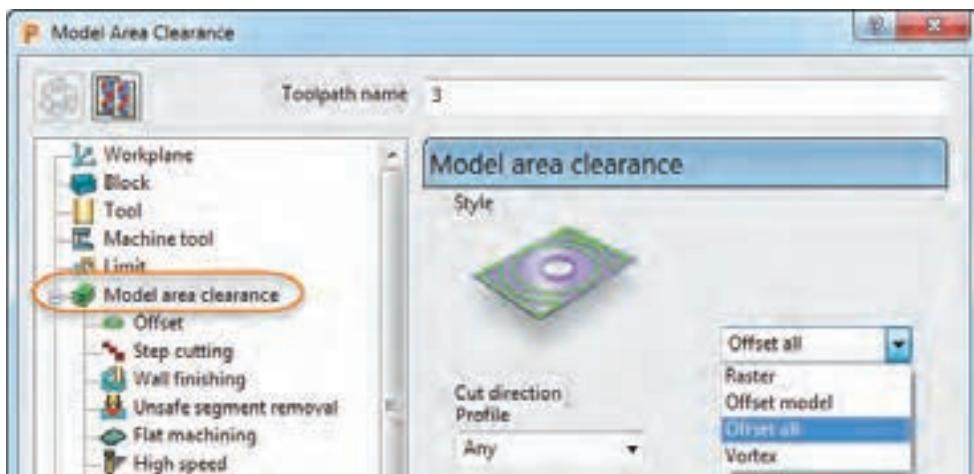

شکل ۵۳

تشریح گزینه‌های کادر استراتژی Model Area Clearance :


۳- در قسمت Style روش‌های زیر قابل انتخاب است :

**Raster**: مسیر ابزار به شکل رفت و برگشتی و معمولاً در راستای طول مدل ایجاد می‌شود (شکل ۵۴) (Angle = ۹۰°) یا عرض مدل (Angle = ۰°).




شکل ۵۴



در این روش مسیر ابزار (Toolpath) به صورت آفست‌های متواالی از فرم هندسی کل مدل ایجاد می‌شود (شکل ۵۵).

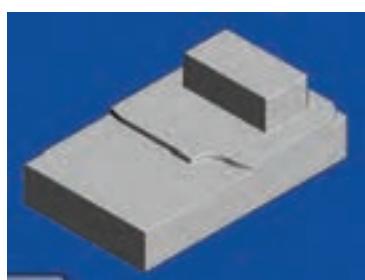

شکل ۵۵

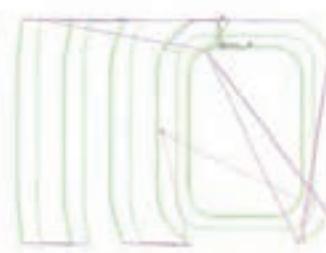

در این روش مسیر ابزار به صورت آفست‌های متواالی در اطراف اجزای مدل ایجاد می‌شود (شکل ۵۶).

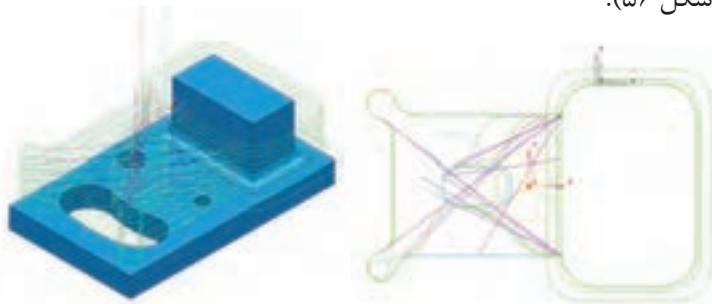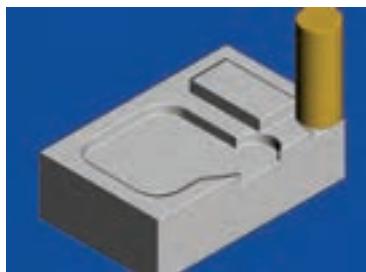

شکل ۵۶

- در این مثال گزینه Offset all را انتخاب کنید.  
 ۴- در قسمت Cut Direction جهت براده برداری را Any انتخاب کنید، تا تعیین جهت براده برداری توسط پاورمیل به صورت خودکار انجام شود.  
 ۵- در کادر Tolerance ، تولرانس را  $1/10$  میلی‌متر وارد کنید.  
 ۶- در کادر Thickness عدد  $5/5$  میلی‌متر را وارد کنید تا ماشین‌کاری  $5/5$  میلی‌متر باقی مانده به سطح نهایی انجام شود.



شکل ۵۷

- ۷- از آنجایی که قطر ابزار  $40$  میلی‌متر در نظر گرفته شده مقدار Stepover را،  $32$  میلی‌متر وارد کنید. ( $80\%$  قطر ابزار)  
 ۸- مقدار Stepdown را  $1/3$  میلی‌متر وارد کنید. (در شکل ۵۷ برای نمایش بهتر مسیر ابزار، مقدار  $10$  میلی‌متر وارد شده است).  
 ۹- بر روی دکمه Calculate کلیک کنید تا مسیر ماشین‌کاری محاسبه، ایجاد و نمایش داده شود.
- همانطور که در شکل ۵۷ می‌بینید سطح بالایی و دیواره‌های کناری پایین هیچ مسیر ابزاری وجود ندارد و عملأً این قسمت‌ها براده برداری نشده است. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟

## گام هفتم : شبیه سازی و کاربا نوار ابزارهای View Mill , Simulation

پس از ایجاد مسیر ماشین‌کاری با Toolpath می‌توانید عملیات ماشین‌کاری را شبیه‌سازی کنید. بدین منظور از دو نوار ابزار فوق استفاده می‌شود. چنانچه این دو نوار ابزار را در محیط پاورمیل نمی‌بینید، از مسیر زیر آنها را تیک بزنید تا ظاهر شوند.

View – Toolbar – View Mill/Simulation

با کلیک بر روی اولین دستور نوار View Mill می‌توانیم سایر ابزارهای آن را فعال یاروشن کنیم. پس از آن، یکی از روش‌های نمایش بلوك و مدل (رندرینگ) را انتخاب کنید. شکل ۵۸

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)



شکل ۵۸


اکنون در نوار ابزار Simulation نام استراتژی و نام ابزاری که قبلاً تعریف کرده اید را به ترتیب در کادر اول و دوم انتخاب کنید سپس بر روی دکمه Play کلیک کنید تا عملیات شبیه‌سازی (Simulation) شروع شود (شکل ۵۹).




شکل ۵۹

**ماشین کاری دیواره‌ها:** در پاسخ به این سؤال که چرا سطح بالایی و دیواره‌های کناری پایین مدل ماشین کاری نشده، باید گفت از آنجایی که در این قسمت‌ها بلوکی برای ماشین کاری وجود ندارد و مرکز ابزار نمی‌تواند از مرز بلوک خارج شود لذا مسیر ابزار یا Toolpath ایجاد نمی‌شود. اگر بخواهیم این قسمت‌ها نیز ماشین کاری شود باید ابعاد بلوک را با دستور Block بزرگ تر کنیم. (البته این به این معنی نیست که ابعاد واقعی ماده خام را بزرگ تر کنیم بلکه فقط بصورت نرم‌افزاری این کار را انجام می‌دهیم).


- برای این کار لیست Toolpath در ناحیه Explorer را با کلیک بر روی علامت + ، باز کرده بر روی نام استراتژی موردنظر (در این مثال ۱) کلیک راست کنید.
- ابتدا گزینه Active را تیک زده تا فعال شود و سپس گزینه Setting را انتخاب کنید تا پنجره استراتژی باز شود (شکل ۶۰).

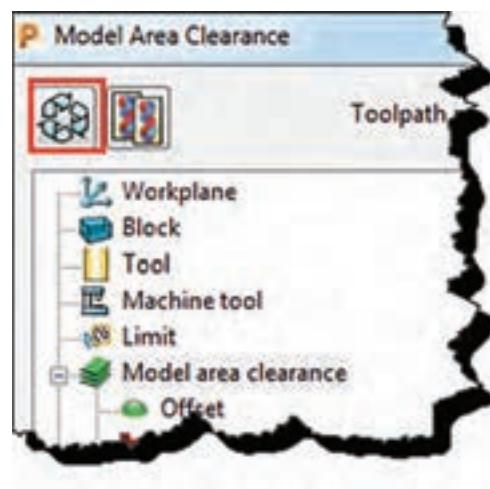

شکل ۶۰

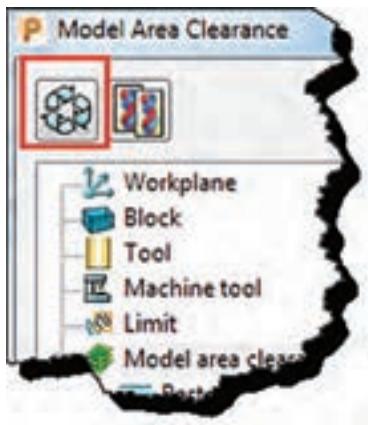

شکل ۶۱

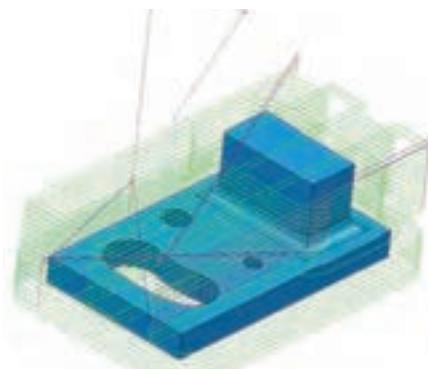

شکل ۶۲

- اکنون بر روی دکمه Edit Toolpath کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات را تغییر دهید (شکل ۶۱).

- بروزی عبارت Block که در سمت چپ پنجره تنظیمات استراتژی ظاهر می‌شود کلیک کنید. در سمت راست با قفل کردن Min Z و وارد کردن عدد ۱۰ در کادر Expansion و کلیک بروزی Calculate، بلوک جدید در تمام راستها به غیر از راستی سطح پایین (Z) به اندازه ۱۰ میلی‌متر افزایش می‌یابد.
- بر روی دکمه Calculate مربوط به استراتژی کلیک کنید تا Toolpath جدید محاسبه شود. همان‌طور که در شکل ۶۲ می‌بینید این بار برای سطح بالا و دیواره‌ها مسیر ماشین‌کاری یا Toolpath ایجاد شده است.

نکته



توجه داشته باشید که در عمل دیواره‌های پایین ممکن است در گیره بسته شده باشد و امکان ماشین کاری آن وجود نداشته باشد. در این موارد معمولاً قبل از ماشین‌کاری اصلی، دیواره‌ها ماشین‌کاری و گونیا می‌شوند.

پس از انجام تنظیمات استراتژی و قبل از کلیک بر روی Calculate و محاسبه مسیر ماشین‌کاری لازم است یکسری پارامترهای ماشین‌کاری تعریف گردد. لذا در گام هشتم با این پارامترها و تنظیم آنها آشنا می‌شویم و سپس سایر استراتژی‌ها بیان خواهد شد.

### گام هشتم : تعریف پارامترهای ماشین‌کاری

یکی از مهم‌ترین کارها در پاورمیل تعریف و تنظیم پارامترهای ماشین‌کاری است. پارامترهایی از قبیل عده دوران، سرعت حرکت سریع (G00)، سرعت پیشروی ماشین‌کاری (G01)، نحوه ورود و خروج ابزار، ارتفاع ایمن ابزار و غیره که همگی از طریق نوار ابزار Main (شکل ۶۳) یا از داخل پنجره استراتژی‌ها قابل انجام است (شکل ۶۴)، که روش دوم به دلیل اعمال پارامترها بر روی استراتژی فعال بهتر است.

پومنان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)



شکل ۶۳ – نوار ابزار اصلی



شکل ۶۴

**دستور Feeds and Speeds:** از این دستور برای تعریف پارامترهای زیر استفاده می‌شود. با کلیک بر روی آیکون این دستور کادر محاوره ای از آن باز می‌شود. گزینه‌های آن به شرح زیر است (شکل ۶۵).

- **Type** تعیین نوع ماشین کاری، خشن کاری (Roughing) و یا پرداخت کاری (Finishing)
- **Operation** تعیین نوع عملیات: عمومی (General)، شیارتراشی (Slotting)، فرم تراشی (Profiling)
- فرز کاری سطح (Face Milling)، فرز کاری عمودی (Plunge Milling)، سوراخ کاری (Drilling)
- **Coolant** نوع ماده خنک کاری (مایع خنک کننده، هوا وغیره)
- و سایر پارامترهای اصلی دیگر که در شکل توضیح داده شده است.

Tool/material properties	Cutting conditions
Surface speed 0.0 m/min	عده دوران اسپیندل
Feed/tooth 0.0 mm	سرعت پیشروی در حین برآده برداری
Axial depth of cut 0.0 mm	سرعت حرکت پلانچ (نفوذ در کار)
Radial depth of cut 0.0 mm	سرعت حرکت سریع (G00)
Surfacing speed 0.0 mm/min	
Feed per tooth 0.0 mm	
Depth of cut 0.0 mm	
Feed rate 0.0 mm/min	
Spindle speed 1500.0 rpm	
Cutting feed rate 1000.0 mm/min	
Plunging feed rate 500.0 mm/min	
Skim feed rate 3000.0 mm/min	

شکل ۶۵

مقادیر فوق بر اساس نوع عملیات، نوع، قطر و جنس ابزار، نوع استراتژی و.... تعیین می‌گردد. (معمولاً اطلاعات بخش سمت راست وارد می‌شود).

**Plunging feed rate:** پس از آن که ابزار با سرعت سریع (G00) به ارتفاع پلانچ (در صفحه بعد توضیح

داده شده است) می‌رسد، از آنجا تا زمان نفوذ ابزار به قطعه با این سرعت حرکت می‌کند.

**Skim feed rate:** ابزار در حین عملیات ماشین‌کاری مرتباً از روی کار بلند شده تا به موقعیت پاس بعدی برود، به این مسیر Skim گفته می‌شود، که در کادر بالا سرعت آن تعیین می‌شود (G00).

### Rapid Move Height

با کلیک بر روی این دستور کادر محاوره‌ای Toolpath Connection باز می‌شود در تب Safe Area دو مقدار مهم زیرتعریف می‌شود (شکل ۶۶).


شکل ۶۶

### Rapid height •

زمانی که ابزار در حین عملیات ماشین‌کاری از روی کار بلند می‌شود تا به پاس بعدی برود تا ارتفاعی که در این کادر تنظیم می‌شود بالا می‌رود (با حرکت سریع Rapid).

### Plunge height •

ابزار هنگام شروع پاس بعدی با حرکت سریع (G00) تا ارتفاعی که در این کادر تنظیم می‌شود پایین می‌آید و سپس با سرعت پلانچ (سرعت نفوذ در کار) که در کادر فرم شکل ۶۵ تعیین شده به کار نزدیک می‌شود (شکل ۶۷).

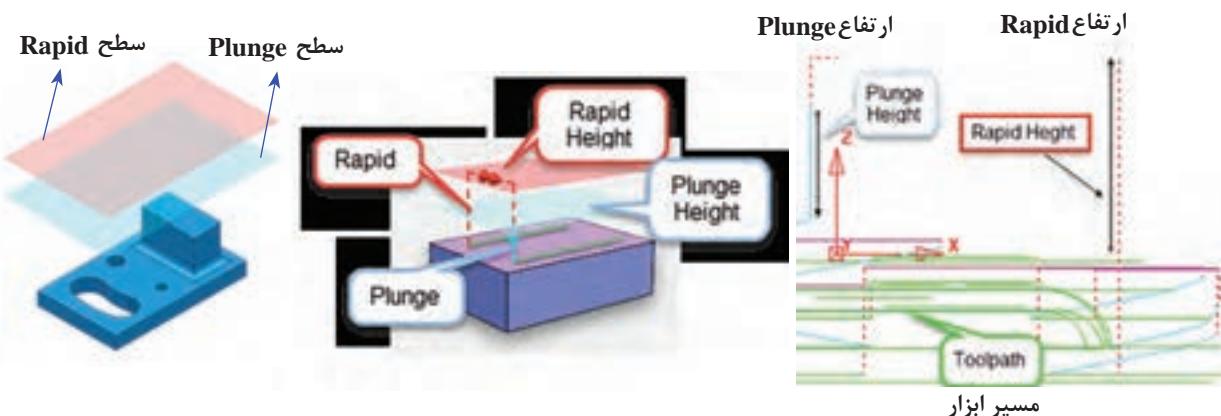

شکل ۶۷


پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

نکته




نکته مهم: تنظیم صحیح این مقادیر از برخورد ابزار با بلوك جلوگیری می‌کند، در عین حال زیاد بودن این مقادیر باعث طولانی شدن فرآیند ماشین‌کاری می‌شود. (در شکل‌های ۶۶ و ۶۷ این مقادیر اغراق‌آمیز و به منظور دید بهتر تنظیم شده).

در کادر Calculated dimension از قسمت Measured from با تعیین ملاک محاسبه (نسبت به ماشین، بلوك، مدل یا هر دو)، همچنین وارد کردن دو پارامتر Rapid / Plunge Clearance و کلیک بر روی دکمه Calculate توسط نرم‌افزار پاورمیل محاسبه می‌شود و در دو کادر بخش Rapid / Plunge height و Calculate درج می‌شود (شکل ۶۸).

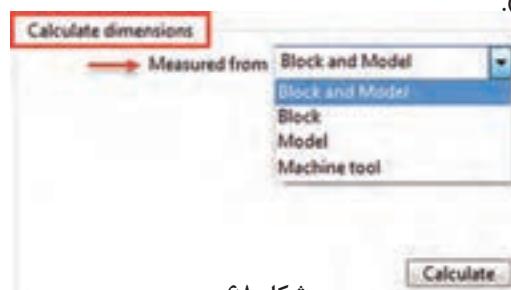


شکل ۶۸

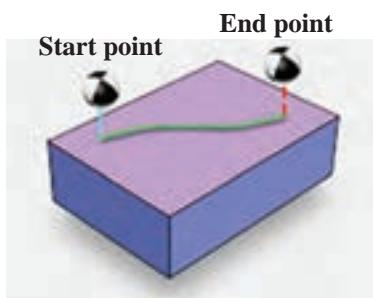

شکل ۶۹


**Start and End Point:** از دیگر پارامترهای مهمی که باعث جلوگیری از برخورد ابزار با بلوك، قطعه کار و یا میز می‌شود ارتفاع نقاط شروع و پایان ماشین‌کاری است. ابزار با اجرای استراتژی با حرکت سریع به نقطه شروع این (Start Point) رفته و سپس با سرعت پلانچ به کار نفوذ می‌کند. در پایان عملیات ماشین‌کاری نیز ابزار با حرکت سریع از روی کار بلند شده به نقطه پایان (End point) می‌رود (شکل ۶۹).

با اجرای این دستور کادر محاوره‌ای Toolpath Connection مطابق شکل ۷۰ باز می‌شود. تب Start point and End point را انتخاب کنید.

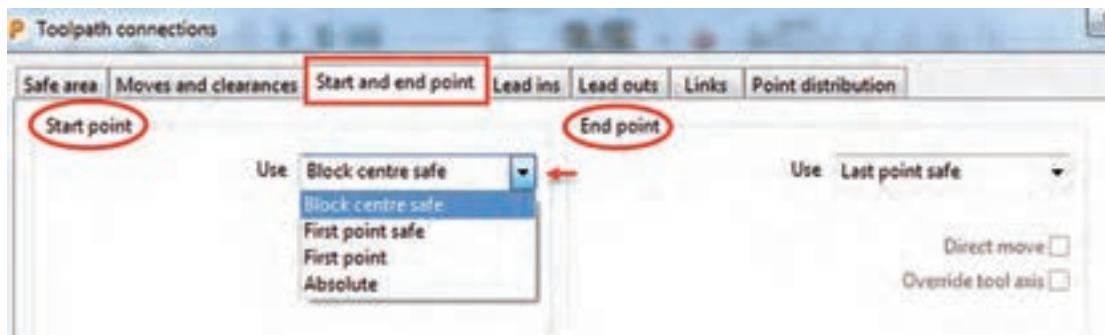

شکل ۷۰

- Start Point « نقطه شروع ماشین کاری
  - End Point « نقطه پایان ماشین کاری
  - در کادر Use می توانید به روش های زیر نقاط شروع و پایان ماشین کاری را تعیین کنید.
  - Block center safe « نقطه شروع / پایان حرکت ابزار، ابزار در وسط سطح بالای بلوک با ارتفاع ایمن قرار می گیرد.
  - First/Last point safe « نقطه شروع / پایان حرکت ابزار، نزدیک ترین / دورترین نقطه به قطعه کار با فاصله ایمن
  - First/Last point « نقطه شروع / پایان حرکت ابزار، نزدیک ترین / دورترین نقطه به قطعه کار
  - Absolute « تعیین مختصات شروع و پایان حرکت بصورت درج مختصات به شکل مطلق
- دستور Leads and Links**
- دستور Leads in/Lead out: برای تعیین چگونگی نشست و برخاست های (ورود و خروج) ابزار در حین عملیات ماشین کاری (حرکت های بین پاس های ماشین کاری) استفاده می شود، و از فاکتورهای مهم در کاهش زمان ماشین کاری و جلوگیری از شکستن ابزار و بالا بردن عمر ابزار می باشد، چنانچه ابزار به طور نامناسب به بلوک یا قطعه کار نفوذ کند احتمال وارد شدن شک و شکستن آن می باشد. در شکل ۷۱ بصورت تصویری Lead in به رنگ فیروزه ای نشان داده شده است.

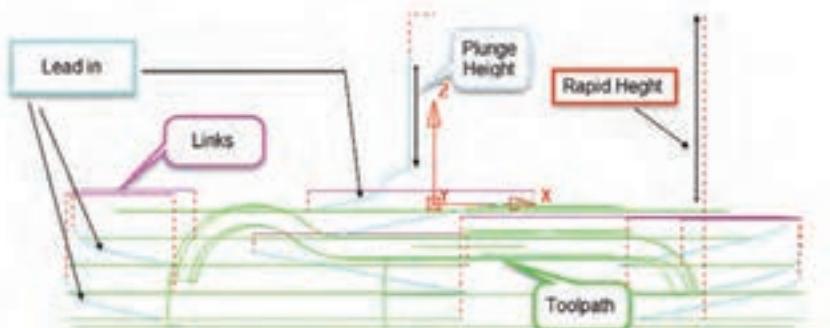


شکل ۷۱

- پس از اجرای این دستور از نوار ابزار اصلی پنجره Toolpath Connection بازمی شود (شکل ۷۰).
- Tab Leads in: نحوه ورود ابزار به کار در حین عملیات ماشین کاری
  - Tab Leads out: نحوه خروج ابزار از کار در حین عملیات ماشین کاری
  - Tab Links: نحوه اتصال یک خروج به ورود (چگونگی اتصال پاس های ماشین کاری)
- روش های ورود و خروج ابزار Leads in/out**

تب های in و Lead out دارای گزینه مشابهی اند، که اولی نحوه ورود و دومی نحوه خروج ابزار به شرح زیر تعریف می شود.

- None: هیچ روشی برای ورود یا خروج تعریف نمی شود، احتمال وارد شدن شوک به ابزار وجود دارد.
  - Surface normal arc: ابزار در مسیری به شکل کمان عمود بر سطح، وارد کار (یا خارج) می شود.
  - Vertical arc: ابزار در مسیری به شکل یک کمان عمود بر صفحه افق، وارد کار (یا خارج) می شود.
- در شکل ۷۲ خروج ابزار از این نوع است.

پومنان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

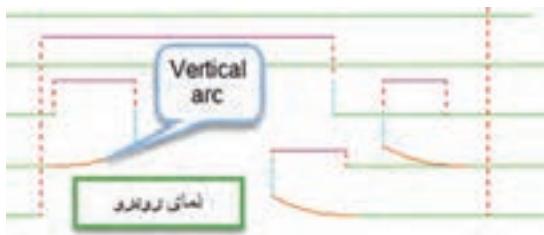

شکل ۷۲

- ابزار در مسیری به شکل یک کمان افقی، وارد کار (یا از آن خارج) می‌شود. در شکل ۷۳ - الف خروج ابزار از این نوع می‌باشد. شعاع کمان در کادر Radius تعیین می‌شود.



- مانند حالت قبل ابزار در مسیری به شکل یک کمان افقی ولی از سمت چپ وارد کار (یا از آن خارج) می‌شود. این نوع ورود در برآده برداری همراه (G41) Climb کاربرد دارد.
- ابزار در مسیری به شکل یک کمان ولی از سمت راست وارد کار (یا از آن خارج) می‌شود. در برآده برداری غیرهمراه (G42) Conventional کاربرد دارد (شکل ۷۳ - الف).

نکته


هنگام خروج ابزار در پایان عملیات ماشین کاری (خصوصاً پرداخت کاری) برای اینکه ابزار ببروی دیواره ها خط یا خش ایجاد نکند، بهتر است Lead out را از نوع Horizontal arc تعريف کنیم.



- «ابزار به صورت افقی، بدون زاویه و با فاصله اندازه وارد شده در کادر Length وارد یا از آن خارج می‌شود (شکل ۷۳ - ب).

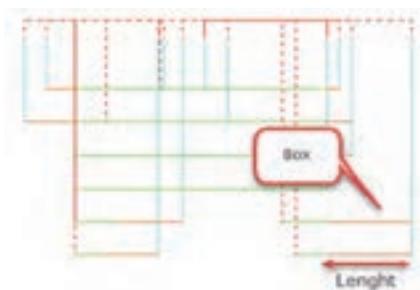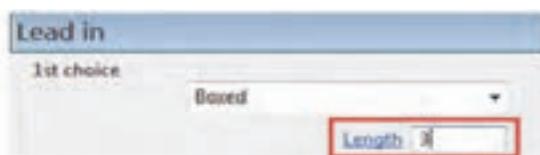


ب

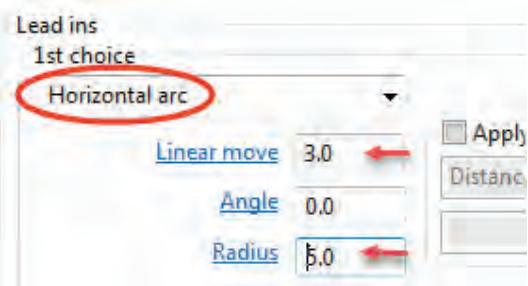


الف

شکل ۷۳

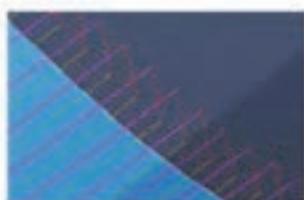

شکل ۷۴

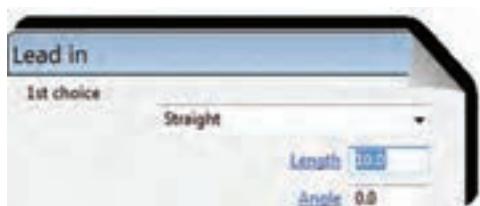


شکل ۷۵

● **Extended Move** : ابزار در امتداد مسیر حرکت و پس از ماشین کاری سطح به اندازه طول تنظیمی در کادر Length از کار خارج یا به اندازه این فاصله قبل تر از قطعه حرکت اضافی داشته باشد. این ورود و خروج در مورد استراتژی پرداخت Raster finishing کاربرد دارد (شکل ۷۴).


● **Straight** : ابزار به صورت یک خط افقی ولی با یک زاویه (واقع در صفحه XY) نسبت به محور X وارد کار (یا از آن خارج) می شود. در فرم شکل ۷۵ طول و زاویه خط تعیین می شود.

● « **Ramp** » ابزار در مسیری قوسی شکل و با یک شیب (زاویه) وارد کار می شود. این نوع ورود و خروج به دلیل نفوذ تدریجی ابزار در کار و عدم اعمال ضربه به ابزار بسیار کاربرد دارد (شکل ۷۶).

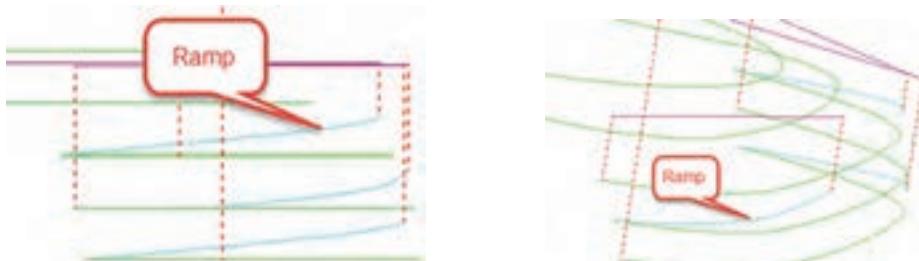

شکل ۷۶

برای تنظیم مقادیر حرکت Ramp باید بر روی گزینه Ramp Option کلیک کنید. و سپس مقادیر ارتفاع و زاویه Ramp را در کادرهای نشان داده شده وارد کنید (شکل ۷۷). در قسمت Follow Toolpath تعیین می کنیم حرکت Ramp در امتداد مسیر ابزار باشد.

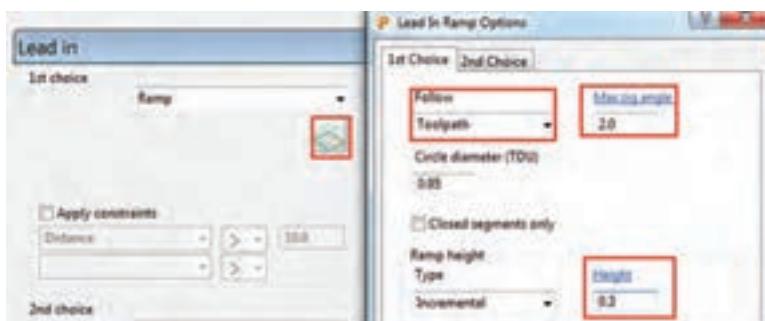

شکل ۷۷

معمولًاً مقادیر، درجه  $2^{\circ}$  و Height = ۰,۳ mm مناسب است.

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

نکته



- علت وجود دو انتخاب (1s Choice , 2s Choice) در پنجره‌ها این است فواصل برخی نشست و برخاست کوتاه و برخی دیگر بلند می‌باشد. (ابزارازیک ناحیه بلند شده و درناحیه دیگری وارد می‌شود)، انتخاب اولی برای فواصل کوتاه و انتخاب دوم برای فواصل بلندتر تعریف می‌شود.
- برای کنترل برخورد ابزار با بلوک باید گزینه Gouge Check همواره تیک خورده باشد.

### نحوه اتصال نشست و برخاست‌ها (Links)

منظور از Links نحوه اتصال یک خروج ابزار به ورود بعدی و یا نحوه اتصال پاس‌های ماشین‌کاری و تعیین نوع ارتفاع‌های نشست و برخاست‌های ابزار است (شکل ۷۸).

#### روش‌های مختلف تعریف Links

Safe ●

Incremental ●


Skim ●

On surface ●

Stepdown ●

Straight ●

Circular arc ●

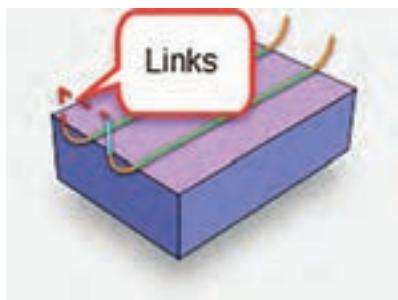

شکل ۷۸

دراین حالت ابزار در حین عملیات ماشین‌کاری هنگام برخاستن تا ارتفاع تعیین شده در کادر Safe از تب Rapid Move از دستور Safe area Rapidheight آید. (نسبت به بلوک) سرعت این حرکت سریع (G 00) و برای سوراخ‌کاری مناسب است.

« Incremental » ارتفاع برخاست‌ها و نشست‌های ابزار به صورت افزایشی (نه مطلق) نسبت به سطح قطعه کار از کادر Rapid height محاسبه می‌شود.

#### On surface ● نشست و برخاستی وجود ندارد

بلکه مسیر ابزار همواره بر روی سطح کار می‌باشد

(شکل ۷۹).



شکل ۷۹

#### Skim ● مبنای ارتفاع نشست و برخاست ابزار

به جای بلوک خام، از روی سطح مدل و به اندازه مقدار تعریف شده صورت می‌گیرد. این امر باعث کاهش زمان ماشین‌کاری است. (سرعت حرکت ابزار G01 است) (شکل ۸۰).

حرکت Skim بیشتر برای استراتژی‌های پرداخت‌کاری‌ها استفاده می‌شود. (جز Constant Z)




شکل ۸۰


● اتصال مسیرها به صورت پلکانی است و ارتفاع پله‌ها به اندازه عمق بار می‌باشد. این حرکت برای استراتژی Constant z مناسب است (شکل ۸۱).



شکل ۸۱

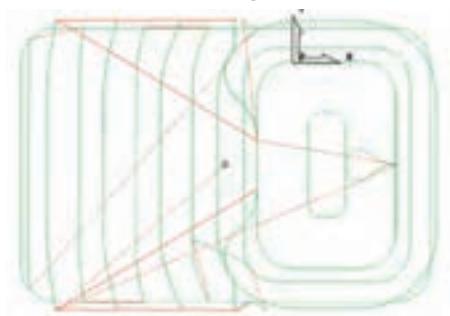

شکل ۸۲

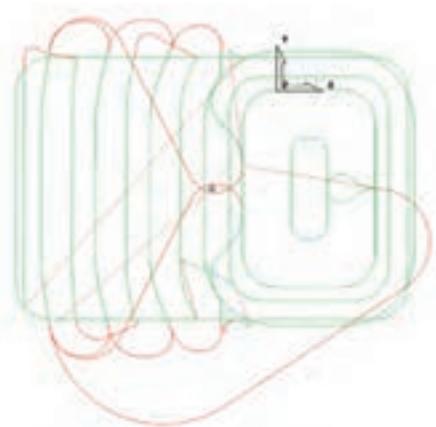

شکل ۸۳

● اتصال مسیرها به صورت خط مستقیم است (شکل ۸۲).

● اتصال مسیرها به شکل یک کمان می‌باشد (شکل ۸۳).

فایل ۲ Project را باز کرده سپس تنظیمات هر ردیف از جدول زیر را جداگانه اعمال کنید.  
پس از محاسبه استراتژی (Calculate) آن را شبیه‌سازی کنید. سپس استراتژی را ویرایش و تنظیمات آن را مطابق ردیف بعد انجام داده دوباره شبیه‌سازی و نتایج را با هم مقایسه کنید.  
پس از انجام مرحله ۴ فایل را با نام ۳ ذخیره کنید.

فعالیت  
عملی ۱۷



● استراتژی Model Area Clearance ، قطر ابزار ۴۰ سرتخت، مقادیر عددی نشست و برخاست‌های ابزار دلخواه

● Start / End point = Block center Safe ●  
Rapid height = ۲ , Plunge height = ۱ ●

Links	Lead out	Lead in	Stepover	Stepdown	Style	
Circular Arc	Straight	Straight	۳۲	۰/۲	Raster	ردیف ۱
On Surface	Box	Extended Move	۳۲	۰/۲	Raster	ردیف ۲
Stepdown	Straight	Horizontal arc	۳۰	۳	Offset	ردیف ۳
Skim	Extended Move	Ramp	۳۲	۰/۳	Offset all	ردیف ۴

اکنون که با پارامترهای ماشین‌کاری آشنا شدید به ادامه مبحث استراتژی‌های ماشین‌کاری می‌پردازیم.

## پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

ماشین کاری شیار: در خشن کاری مدل فعالیت اول با ابزار قطر  $40$  در مرحله قبل به دلیل بزرگ بودن ابزار، درون شیار لوپیایی ماشین کاری نخواهد شد. به چند روش می‌توان درون شیار را ماشین کاری نمود. البته به این نکته توجه کنید که پاورمیل کاران همواره بهترین روش را انتخاب می‌کنند. ولی از آنجایی که مبحث ما آموزشی است بهتر است با راهکارهای مختلف در موقعیت‌های متفاوت آشنا شویم.

- استفاده از ابزار با قطر کمتر و محدود کردن بلوک خام

● استراتژی Model Rest area clearance

● استراتژی Constant Z finishing

### روش اول: استفاده از ابزار با قطر کمتر و محدود کردن بلوک خام

در این روش اگر بخواهیم درون شیار لوپیایی ماشین کاری شود باید از ابزار با قطر پایین‌تر استفاده کنیم، تا امکان حرکت ابزار درون حفره امکان پذیر باشد.

فعالیت  
عملی ۱۸



فایل 2 Project را باز کنید. استراتژی Model Area Clearance را با پارامترهای زیر اجرا کنید.  
مقدار  $Thickness = 1$ ،  $Stepover = 16$ ،  $Stepdown = 1$ ، ابزار سر تخت با قطر  $20$  میلی‌متر و  
سایر پارامترها براساس آنچه آموخته‌اید. اکنون Toolpath جدید را با کلیک بر روی Calculate ایجاد کنید.


همانطور که می‌بینید این بار شیار نیز ماشین کاری می‌شود.  
(شکل ۸۴)

همانطور که دیدید با انتخاب ابزار کوچک‌تر توانستیم داخل شیار را نیز ماشین کاری کنیم. اما این کار یک اشکال دارد و آن هم افزایش زمان ماشین کاری با ابزار کوچک‌تر است که باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. برای پرهیز از این اشکال می‌توانیم با کم کردن Max Z از بلوک خام، حرکت ابزار را به ناحیه‌ای که شیار در آن قرار دارد محدود کنیم. برای این منظور :

- ابتدا عمل خشن کاری اولیه را با ابزار  $40$  و مقدار  $Thickness = 1$  یکبار انجام دهید.

● دوباره با اجرای دستور تعریف استراتژی، پنجره استراتژی Model Area Clearance را باز کرده، از سمت چپ پنجره استراتژی بر روی کلمه Tool کلیک کرده ابزاری از نوع End MILL با قطر  $20$  تعریف کنید.

● این بار بر روی عبارت Block از سمت چپ پنجره کلیک کرده، مطابق شکل ۸۵ از سمت راست مقدار max Z را از  $55$  به  $55$  تغییر دهید سپس روی Accept کلیک کنید تا ارتفاع بلوک کاهش یافته و هم‌سطح ارتفاع شیار شود.

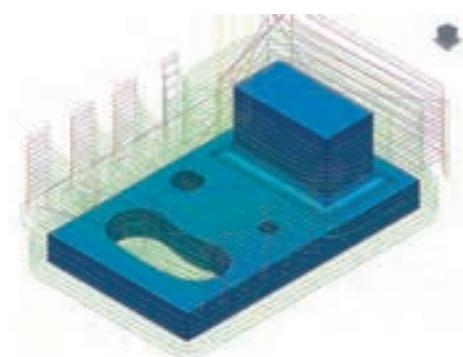

شکل ۸۴



شکل ۸۵



شکل ۸۶

- بر روی دکمه Calculate استراتژی کلیک کنید تا Toolpath جدید محاسبه شود. همانطور که در شکل ۸۶ می بینید عمل ماشین کاری با کم کردن ارتفاع بلوك، به ناحیه شیار محدود شده است. فایل را با نام Project 4 ذخیره کنید.

**توجه:** گاهی اوقات می خواهیم با ابزار کوچکی عمل فرزکاری را انجام دهیم ولی نمی خواهیم داخل سوراخها و شیارها و حفره ها برآورده باشند. در این موارد چه باید کرد؟

مثلاً این بار فرض کنید می خواهیم کل بلوك را با ابزار ۲۰ سر تخت فرزکاری کنیم ولی داخل شیار فرز کاری نشود. در این موارد باید از پارامتر TDU به شرح زیر استفاده کنید.


۱) استراتژی مرحله قبل را در حالت Edit قرار دهید و از سمت چپ پنجره استراتژی Model Area Clearance کلیک کنید (شکل ۸۷).

بر روی گزینه Unsafe segment removal کلیک کنید (شکل ۸۷).


۲) گزینه Remove segment smaller ..... را تیک بزنید (شکل ۸۷).

۳) در کادر Threshold (tdu) عدد ۴ را وارد کنید (ضریبی از قطر مؤثر ابزار) (شکل ۸۷).

۴) برنامه را Calculate کنید. همانطور که می بینید با اینکه قطر ابزار ۲۰ است ولی برنامه از ماشین کاری شیارهایی که عرض آنها از ۴ برابر قطر مؤثر ابزار کمتر است صرفنظر می کند (شکل ۸۸).

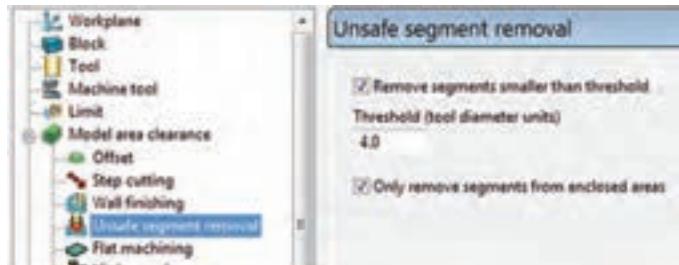

شکل ۸۷

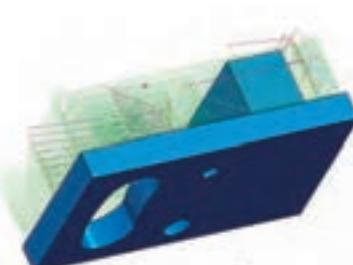

شکل ۸۸

فعالیت  
عملی ۱۹

فعالیت ۱۸ را این بار با همان ابزار ۲۰ سر تخت و  $Thickness = 10$  انجام دهید. آیا شیار لوپیایی ماشین کاری می شود؟ (آیا این ابزار قادر به ایجاد شیار می باشد؟) چرا؟



## روش دوم : استراتژی Model Rest Area Clearance

این استراتژی برای ماشین کاری قسمت های باقی مانده از مرحله خشن کاری قبلی استفاده می شود. به طوری که ابتدا پس از انجام خشن کاری اولیه، با استفاده از استراتژی Rest Toolpath دیگر برای ماشین کاری قسمت هایی از بلوك که ابزار قبلی قادر به ماشین کاری آن نبوده، ایجاد می کنیم. مراحل این کار به شرح ذیل است :

پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)


۱ فایل ۳ Project ۲۱ را که در فعالیت ۲۱ ایجاد و ذخیره کرده‌اید باز کنید. (استراتژی خشن کاری اولیه با ابزار ۴۰ انجام شده است) دستور Toolpath Strategies از نوار ابزار اصلی اجرا کنید (شکل ۸۹).

۲




شکل ۸۹

۳ پس از باز شدن کادر شکل ۹۰ از سمت گروه ۳D Area Clearance و از سمت راست استراتژی Model Rest Area Clearance را انتخاب کنید

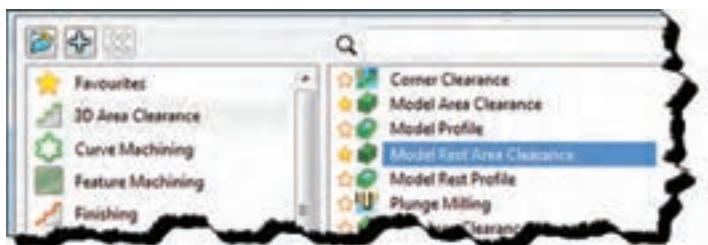


شکل ۹۰

۴ پارامترهای استراتژی را مطابق شکل ۹۱ تنظیم کنید.

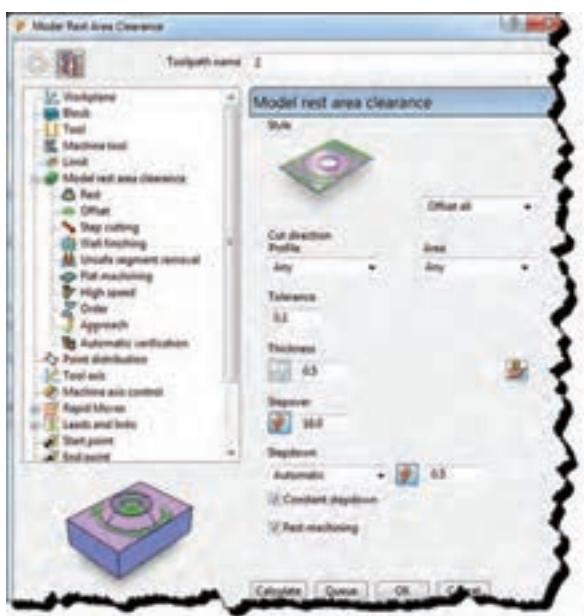


شکل ۹۱

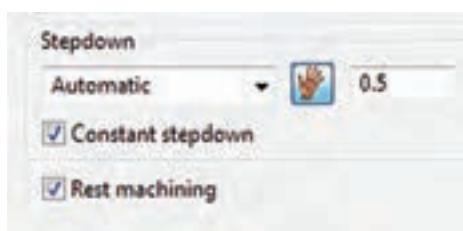

شکل ۹۲


۵ گزینه Rest machining را در پایین پنجره استراتژی تیک بزنید (شکل ۹۲).

۶ گزینه Tool را از سمت چپ پنجره استراتژی انتخاب کرده و ابزاری از نوع End Mill با قطر ۲۰ تعریف کنید و نام آن را e20 قرار دهید (شکل ۹۳).

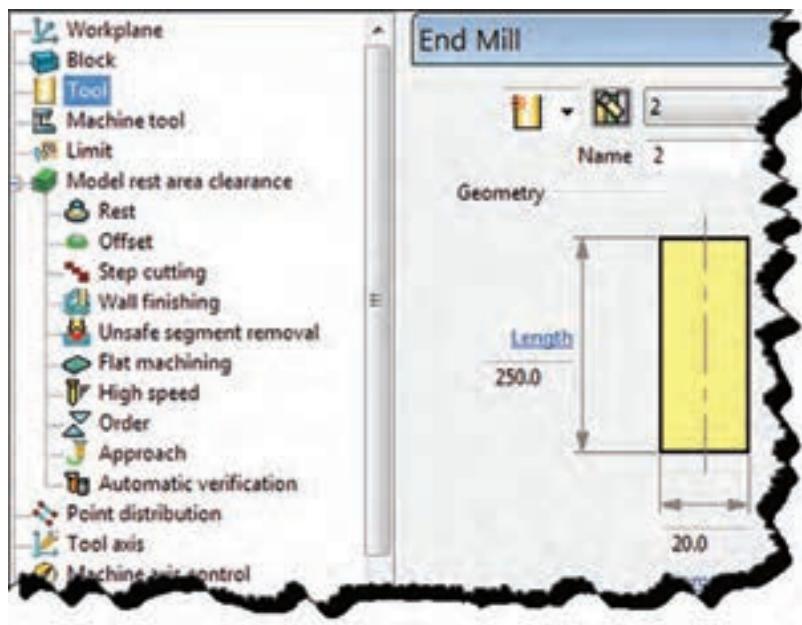

شکل ۹۳

۷ روی گزینه Rest در سمت چپ پنجره استراتژی کلیک کنید و در سمت راست مطابق شکل ۹۴ از قسمت Toolpath گزینه Rest machining و از کادر مقابل آن، استراتژی ۱ که همان استراتژی خشن کاری اولیه است و قبلًا تعریف کرده اید را انتخاب کنید تا Toolpath جدید نسبت به آن ایجاد شود.

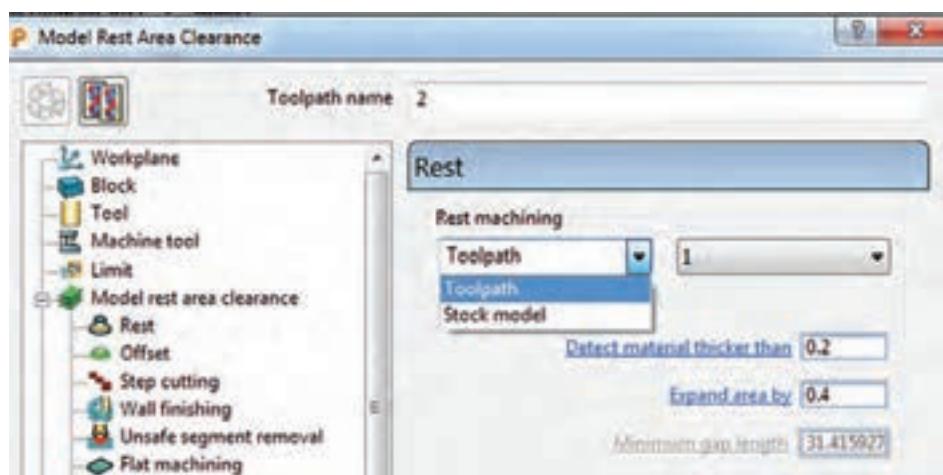


شکل ۹۴

۸ حال برروی دکمه Calculate کلیک کنید تا Toolpath ایجاد شود.  
۹ هر دو استراتژی اولیه و Rest را شبیه‌سازی (Simulate) کنید (شکل‌های ۹۵ و ۹۶).

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)



شکل ۹۶

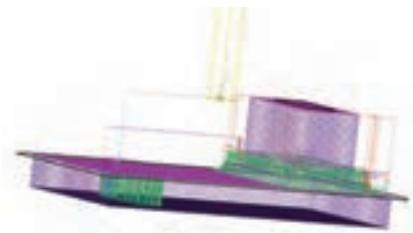


شکل ۹۵

همانطور که در شکل‌های ۹۵ و ۹۶ می‌بینید استراتژی دوم (Rest)، داخل حفره و برخی از قسمت‌های باقیمانده که در مرحله اول ماشین کاری نشده بود را خشن کاری می‌کند. در بسیاری از قطعات مانند مثال بالا ممکن است حفره یا شیار کم عرض، گوشه‌هایی با شعاع کمتر از شعاع ابزار وجود داشته باشد که ابزارهای بزرگ‌تر، قادر به ماشین کاری آنها نیستند، لذا این استراتژی شما را قادر می‌سازد که این نواحی را ماشین کاری کنید.

تمرین



**تمرین تکمیلی ۱:** از منوی File گزینه Import Model را انتخاب کنید. فایل Flats را از پوشه انتخاب و روی دکمه Open کلیک کنید تا مدل باز شود (شکل ۹۷).

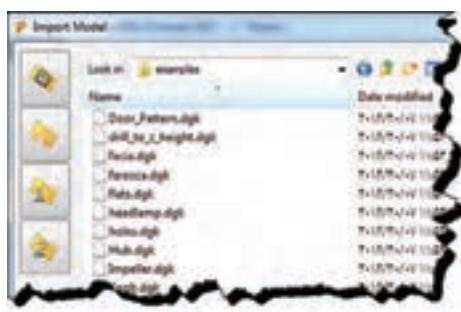

شکل ۹۷



پس از تعریف بلوک خام و ابزار سرتخت به قطر ۲۰ میلی‌متر، استراتژی خشن کاری ModelAreaClearance را اجرا و مطابق جدول زیر تنظیمات آن را انجام دهید. و سپس با استفاده از استراتژی Rest و ابزار با قطر ۱۲ میلی‌متر آن را تکمیل نموده و نتیجه را شبیه‌سازی و سپس با نام 2 Flats آن را ذخیره کنید.

Style	Cut Direction	Tolerance	Thickness	Stepover	Stepdown	Angle	Lead in	Lead out	Link
Raster	Any	۰/۱	۰/۵	۱۶	۰/۴	۹۰	Ramp	None	Stepdown



شکل ۹۸

## استراتژی Model Profile

در این استراتژی مسیر ابزار به صورت یک پروفیل ساخته شده در اطراف مدل یا اجزای آن و در سطوح با مقادیر Z مختلف انجام می‌شود، همان‌طور که در شکل ۹۸ می‌بینید این روش بیشتر دیواره‌ها را ماشین کاری می‌کند و سطوح افقی ماشین کاری نمی‌شوند.




استراتژی Model Profile را یکبار برای کل مدل فایل 2 Project و یکبار با محدود کردن بلوک یا تعریف باند فقط برای شیار لوبیایی ایجاد کنید.

### استراتژی‌های پرداخت کاری

پس از انجام عملیات خشن کاری اولیه (Roughing)، عملیات پرداخت کاری به دو منظور انجام می‌شود.  
 ۱- رسیدن به فرم و سطح نهایی (Thickness = 0) ۲- رسیدن به کیفیت سطح مطلوب. البته عملیات پرداخت معمولاً ممکن است در چند مرحله پیش‌پرداخت (Semi finishing) و پرداخت نهایی (Finishing) انجام گیرد.

### Raster Flat finishing

از این استراتژی برای پرداخت سطوح تخت استفاده می‌شود. فرض کنید می‌خواهیم سطوح افقی مدل فعالیت ۱ را پرداخت نماییم.

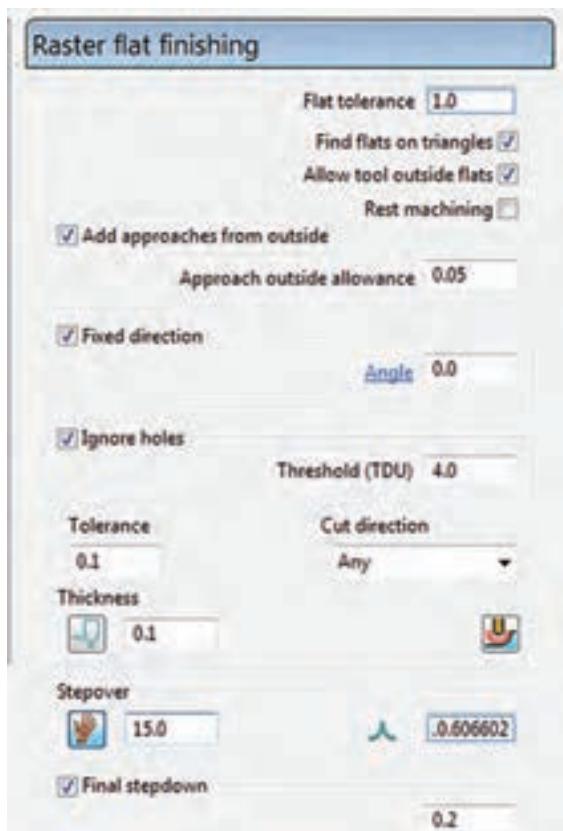

- فایل ۴ Project را باز کنید (خشن کاری اولیه با ابزار ۴۰ و فرزکاری شیار با ابزار ۲۰ انجام شده است)

- بر روی دستور Toolpath Strategies از Selector نوار ابزار اصلی کلیک کنید تا کادر Strategy باز شود.

- از سمت سمت چپ این کادر گروه Finishing و Raster Flat Finishing را انتخاب و در نهایت روی دکمه Ok کلیک کنید تا پنجره استراتژی باز شود (شکل ۹۹).

شکل ۹۹

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

گزینه‌های این استراتژی در زیر توضیح داده شده است  
۱- «Angle» تعیین کننده زاویه حرکت ابزار روی سطح است. وارد کردن زاویه صفر درجه باعث می‌شود مسیر حرکت ابزار به موازات محور X و زاویه ۹۰ درجه باعث حرکت ابزار به موازات محور Y می‌شود. شکل


۱۰۰



Angle = 90

Angle = 0

شکل ۱۰۰

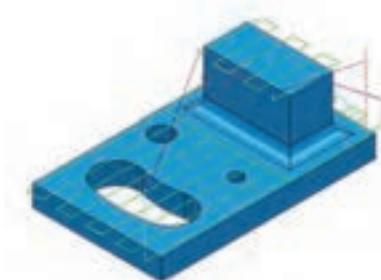

شکل ۱۰۱

۲- «Threshold (TDU)» ضریبی از قطر ابزار است. در صورتیکه گزینه Ignore holes را تیک بزنید با وارد کردن این ضریب (مثلاً ۴) سبب می‌شود ماشین تمام شیارها، سوراخها و حفره‌هایی که عرض یا قطر آنها کمتر از ۴ برابر قطر مؤثر ابزار است سطح پر درنظر گرفته، از روی آن مانند حالت ماشین کاری عبور کند (وجود آن را نادیده می‌گیرد). به عبور ابزار از حفره در شکل ۱۰۱ ۱ دققت کنید.


**بررسی:** اگر تیک گزینه Ignore holes را بردارید ابزار هنگام رسیدن به حفره‌ها مسیر خود را تغییر می‌دهد.

ضمنا در این حالت ابزار وارد شیار نمی‌شود. چرا؟

۳- «Thickness» تعیین کننده ضخامت باقی مانده که در پرداخت کاری نهایی مقدار آن را صفر وارد می‌کنیم.

۴- «Final stepdown» عدد وارد شده در این کادر به این معنی است که بار پاس آخر ۱۵/۰ میلی‌متر باشد.

۵- استراتژی را Calculate و شبیه‌سازی کنید و در نهایت آن را با نام Project 4 ذخیره کنید.

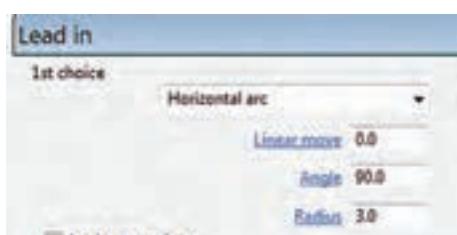

شکل ۱۰۲

نکته


بهتر است حرکت‌های Lead in و Horizontal arc در این استراتژی از نوع Extended move یا Link از روش Step-down تعریف شود (شکل ۱۰۲).



**تمرین تکمیلی ۲:** فایل 2 Flats را که در تمرین تکمیلی ۱ انجام داده اید باز کنید. با استفاده از استراتژی Raster Flat Finishing آن را پرداخت کنید.

تمرین



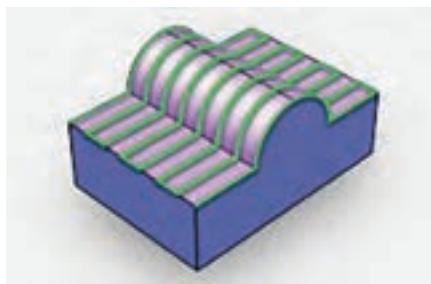


شکل ۱۰۳

## Raster finishing

مسیر ابزار در این نوع استراتژی به صورت رفت و برگشتی و موازی یکدیگر و منظم است. مسیر یا گام‌های ابزار همواره روی سطوح کار تصویر می‌شود. این استراتژی برای سطوحی که زاویه آنها کمتر از ۹۰ درجه و سطوحی که از اکستروود (امتداد) یک پروفیل در یک جهت بوجود آمده‌اند مناسب است مانند (شکل ۱۰۳).



شکل ۱۰۴

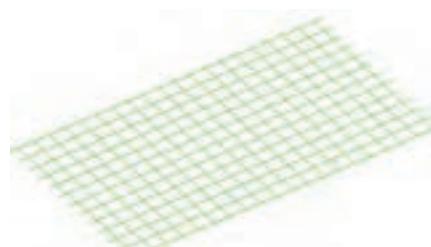

شکل ۱۰۶

استراتژی را اجرا کنید تا کادر محاوره‌ای آن مطابق شکل ۱۰۴ باز شود.

زاویه حرکت ابزار نسبت به محور X **۱** تعیین گوشه برای شروع کار (شکل ۱۰۵). **۲** Start corner




شکل ۱۰۵

**۳** در سطوح شیب دار زمانی «Perpendicular Pass» که پاس‌های ماشین کاری (Stepover) روی سطح تصویر می‌شوند فواصل آنها نامنظم و نامساوی می‌شوند و کیفیت سطح مناسبی ایجاد نمی‌شود. با روشن کردن این گزینه و تعیین مقدار زاویه حداقل شیب در کادر Shallow angle (مثلاً ۳۰ درجه)، مسیر دیگری عمود بر مسیر اصلی نیز برای ماشین کاری جهت پرداخت بهتر سطح ایجاد می‌شود. (برای سطوح شیب دار با زاویه ۳۰ تا ۹۰ درجه دو مسیر ابزار ایجاد می‌شود) (شکل ۱۰۶).


**۴** در لیست Style به این معنی است که ابزار همواره از یک طرف کار براده‌برداری کند و در سمت دیگر از روی کار بلند شده برای شروع براده‌برداری به سمت اول برگردد. و گزینه Two way به این معنی است که در برگشت از طرف مقابل نیز باز اعمال و براده‌برداری صورت گیرد. در

پومن ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

شکل‌های ۱۰۷ ۱۰ حالت‌های مختلف مسیر حرکت ابزار در این استراتژی را می‌بینید. (خط چین بیانگر بلند شدن ابزار و رفتن به نقطه بعدی با حرکت سریع است) (G00).

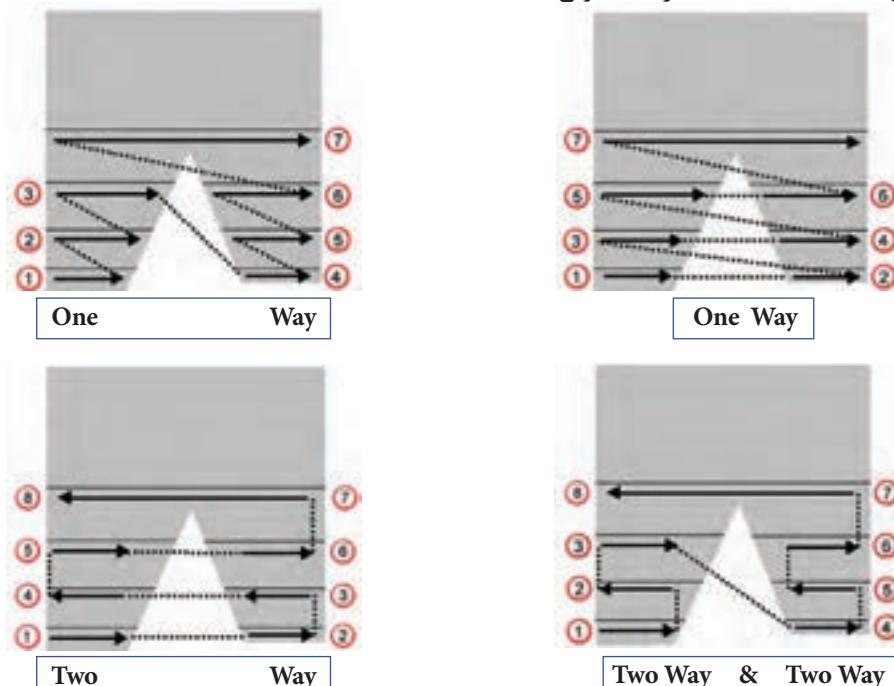

شکل ۱۰۷

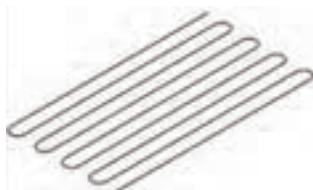


شکل ۱۰۸

« Arc radius ۵ تعیین‌کننده شعاع قوس اتصال مسیرها است که حداقل نصف درنظر می‌گیرند (شکل ۱۰۸).

فایل ۴ Project را باز کنید، یک برنامه Raster finishing با مشخصات زیر تهیه کنید. سپس آن را شبیه‌سازی کنید.  
Tip Radius = 16 mm و thickness = 0 Tolerance = 0.05 ، Min z = -50 ، با قطر ۲۰ و شعاع لبه ۱  
بلوک از نوع Stepover = 16 mm

فعالیت  
عملی ۲۱

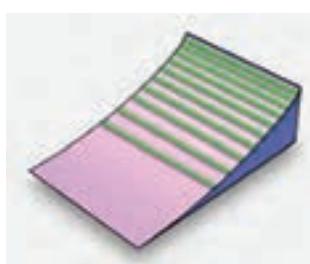


شکل ۱۰۹


### استراتژی Constant Z Finishing

مسیر ابزار (Toolpath) در این استراتژی از برخورد صفحات افقی (فرضی) و موازی باهم به فواصل Stepdown با سطوح قطعه کار ایجاد می‌شود. به خاطر این نظم در فواصل برای ماشین کاری سطوحی که به ۹۰ درجه نزدیک‌اند (دیواره‌ها) بسیار استفاده می‌شود. در شکل ۱۰۹ هرچه سطح به افق نزدیک می‌شود فواصل Stepdown نامنظم‌تر می‌شود تا جایی که دیگر هیچ Toolpath ایجاد نمی‌شود.


همانطور که گفتیم در مثال مربوط به مدل فعالیت ۱ یکی از روش‌های ماشین کاری شیار لوبیایی استفاده از این استراتژی است. قابل ذکر است بسیاری از موقع می‌توان از این استراتژی برای خشن کاری نیز استفاده کرد. می‌خواهیم درون شیار را با این استراتژی خشن کاری و پرداخت نماییم.

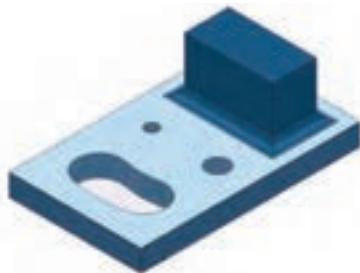

شکل ۱۱۰

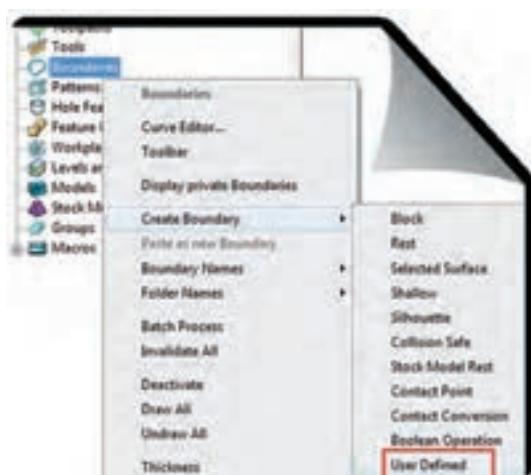

شکل ۱۱۱

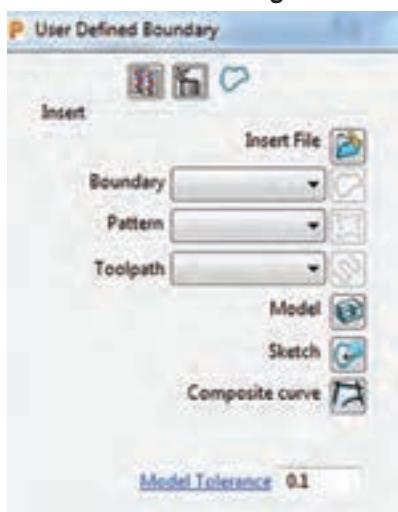

شکل ۱۱۲

۱ فایل Project ۳ را باز کنید.(خشن کاری اولیه انجام شده ولی حفره ایجاد نشده است).

۲ ابتدا باید یک بند (Boundary) به روش User Defined در ناحیه شیار به روش زیر ایجاد کنید.  
● از نوار ابزار Viewing بلوک را خاموش کنید.  
● مطابق شکل ۱۱۰ روی سطح بالایی شیار کلیک کنید تا انتخاب شود.

● مطابق شکل ۱۱۱ بر روی گزینه Create Boundary Explorer و سپس گزینه User Defined (یعنی باندی که توسط کاربر تعریف می‌شود) را انتخاب کنید.

● در پنجره باز شده مطابق شکل ۱۱۲ بر روی گزینه Model کلیک کنید. این انتخاب سبب می‌شود باند بر مبنای مدل ساخته شود.

● نمای مدل را در حالت دید از بالا قرارداده و سپس مدل را نیز از نوار ابزار Viewing خاموش کنید تا لبه‌های مرز مدل و اجزای آن به رنگ زرد نمایان شود (شکل ۱۱۳)، سپس به غیر از لبه حفره لوبیایی بقیه خطوط و دایره‌ها را پاک کنید. به طوری که فقط اسکچ لوبیایی بماند. (شکل ۱۱۴)، اینک باند مورد نظر ساخته شده است.


۳ اکنون بلوک و قطعه را روشن کنید.



شکل ۱۱۳

شکل ۱۱۴

پویمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

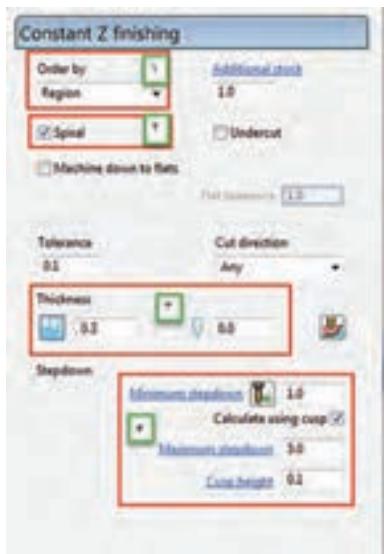


شکل ۱۱۵

۴ استراتژی Constant Z finishing را اجرا کنید.

۵ پارامترهای استراتژی را مطابق شکل ۱۱۵ وارد کنید.

گزینه «Order by region» تعیین دستور سبک ماشین کاری: ماشین کاری بصورت ناحیه به ناحیه، (پس از ماشین کاری یک ناحیه به سراغ ناحیه دیگر می‌رود). level: سطح به سطح (تمام نواحی مدل در یک سطح به اندازه یکسان ماشین کاری می‌شود) (شکل ۱۱۶).

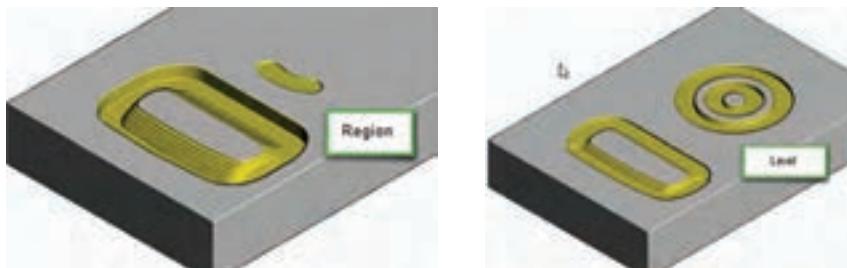

شکل ۱۱۶

گزینه «Spiral» مسیر ابزار بصورت مارپیچ خواهد بود. (کاهش زمان ماشین کاری) گزینه Thickness «کادر اول ضخامت باقی مانده از دیواره (چون می‌خواهیم ابتدا خشن کاری کنیم، مقدار آن را ۳/۰ وارد کنید) و کادر دوم ضخامت باقی مانده برای کف که در این استراتژی و این حفره، صفر وارد کنید.

گزینه Stepdown « با تعیین مقدار حداقل (Minimum) و حداکثر (Maximum) برای Stepdown و تعیین مقدار زبری سطح در کادر Cusp height و تیک زدن گزینه ... Calculate ...، پاورمیل مقدار مناسب بار یا Stepdown را برای رسیدن به ارتفاع زبری تعیین شده را، بصورت خودکار تعیین می‌کند. ولی اگر گزینه Calculate تیک نخورد ابزار به اندازه حداقل تنظیمی بار می‌گیرد. (مقادیر را مطابق شکل ۱۱۵ وارد کنید)

۶ در سمت چپ پنجره استراتژی، روی عبارت Limit کلیک و باند تعريف شده را به عنوان محدوده ماشین کاری معرفی نمایید.

۷ Lead in را از نوع Ramp با زاویه ۲ و ارتفاع ۳/۰ میلی‌متر تعريف نمایید.

۸ بر روی دکمه Calculate کلیک کنید، تا Toolpath ایجاد شود.

۹ پس از شبیه‌سازی Toolpath، مانند شکل ۱۱۷ باید داخل حفره ماشین کاری شده باشد.




شکل ۱۱۷

فعالیت  
۲۲  
عملی

- اکنون یک استراتژی Constant Z finishing دیگر برای پرداخت حفره ایجاد کنید. این بار Thickness = 0 و مقدار Minimum stepdown = 10 قرار دهید. تا دیواره کاملاً پرداخت شود. علت بالا گرفتن مقدار Stepdown در این مرحله این است که قبل حفره خالی شده و می خواهیم دیواره حفره با کنار ابزار براده برداری شود)

- پس از خشن کاری اولیه مدل فعالیت ۱ دیواره های عمودی مدل را با استراتژی Constant Z finishing و مقدار تولرانس ۰/۰۵ و Thickness = 0 پرداخت نمایید. (تعریف باند لازم نیست و بلوک باید براساس اندازه های مدل یا بیشتر تعریف شود.)

### استراتژی 3D Offset Finishing

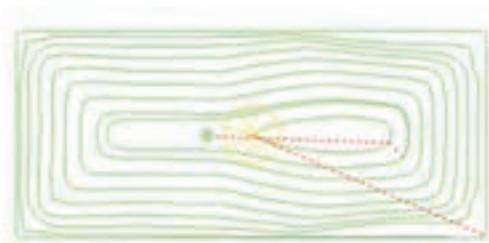

شکل ۱۱۸

در این استراتژی، مرز مدل به سمت داخل یا خارج آفست می شود. از مزایای این استراتژی آن است که وقتی ابزار به سطح شیبداری می رسد، گامش (Stepover) درجهت بردار نرمال بسطح شیبدار می شود (مانند این که ابزار چرخیده و عمود بسطح شده) در نتیجه زبری سطح یا Cusp کمتر شده و عملأً کیفیت سطح بهتری در سطوح شیبدار ایجاد می گردد (شکل ۱۱۸). معمولاً از ابزار Ball Noised در این استراتژی استفاده می شود.

فعالیت  
۲۳  
عملی

فایل 4 Project را باز کرده و با این استراتژی و ابزار قطر ۲۰ و Thickness = 0 آن را پرداخت کنید.




### استراتژی Optimize Constant Z Finishing

از بهترین و کامل ترین استراتژی های پرداخت است که ترکیبی از دو استراتژی Constant Z و 3D offset است. برای سطوحی که دارای پستی و بلندی زیادی هستند، معمولاً باید باند و برای هر کدام یک استراتژی مناسب انتخاب و ترکیب یا Append کرد، اما با استفاده از این استراتژی دیگر نیازی به این کار

پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)


نیست. مثال :

- ۱ فایل مدل Cowling.dgk را از پوشه Example در مسیر نصب پاورمیل بازنید.
- ۲ بلوک خامی براساس ابعاد مدل تعریف کنید (البته این شکل مدل نیست بلکه یک پوسته یا Shell می‌باشد).
- ۳ یک استراتژی خشن کاری Model area clearance با تنظیمات نشان داده شده در اشکال ۱۱۹ تعریف نمایید و شبیه سازی نمایید

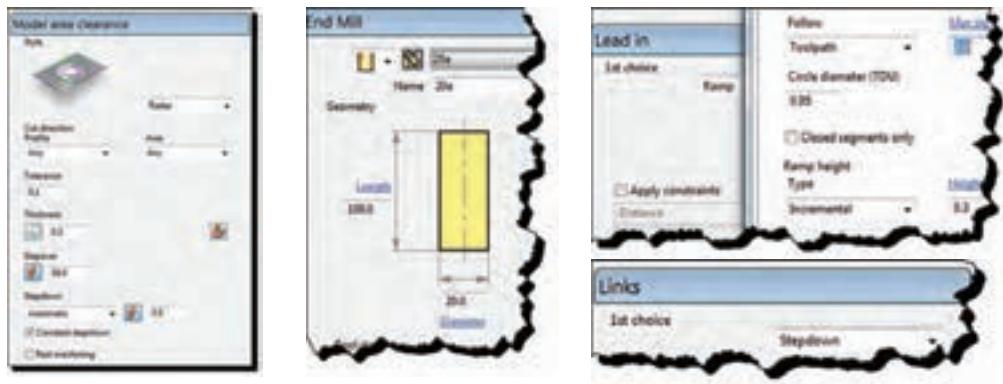

شکل ۱۱۹

- ۴ همانطور که در شکل ۱۲۰ می‌بینید این ابزار با این استراتژی قسمتی از حفره را خشن تراشی کرده است.

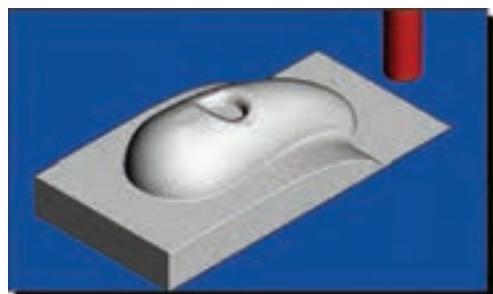


شکل ۱۲۰

نکته



در عمل هنگام برآورده‌داری حفره فشار زیادی را به ابزار وارد می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاق باید مسیر ابزار شکل گرفته درون حفره را پاک کنید و یا اینکه ابتدا با تعریف باند از نوع Selected Surface و یک استراتژی خشن کاری و یا استراتژی.. Constant Z.. درون حفره را خالی کنید.

تعريف باند و ماشین کاری حفره : با کلیک بر دستور Viewmill از نوار ابزار Exit Viewmill از حالت خارج شوید. با کلیک راست بر روی Toolpath ایجاد شده و انتخاب گزینه Simulate آن را پاک کنید. سپس بلوک را خاموش نمایید تا فقط مدل را مشاهده کنید. (البته می‌توانید این استراتژی

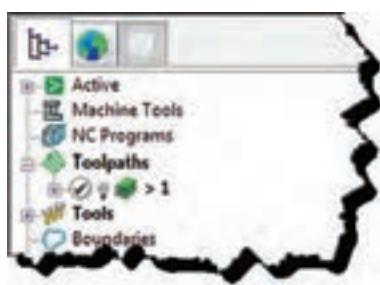

شکل ۱۲۱

نکته



برای مخفی کردن (خاموش کردن) کافیست علامت لامپ در کنار نام استراتژی را در پنجره Explore خاموش نمایید.




شکل ۱۲۲

را موقتاً خاموش و پس از تعریف ماشین کاری حفره دوباره آن را روشن و از آن استفاده کنید).

**۵** با دستور Zoom to box و نگه داشتن کلید چپ ماوس و کشیدن یک کادر در منطقه حفره، زوم (بزرگنمایی) کنید.

**۶** مطابق شکل ۱۲۲ دو سطح کف و دیواره حفره را انتخاب کنید.

**۷** مطابق شکل ۱۲۳ بر روی گزینه Boundary از پنجره Explorer کلیک راست کنید. گزینه Create Boundary را انتخاب کنید، سپس از زیر منوی باز شده گزینه Selected Surface را کلیک کنید تا یک باند براساس سطوح انتخاب شده ساخته شود.

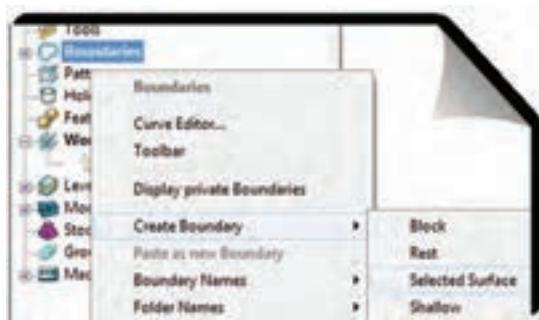

شکل ۱۲۳



شکل ۱۲۴

**۸** استراتژی Constant Z Finishing را اجرا کرده در سمت چپ پنجره استراتژی گزینه Limits و سپس باند جدید را انتخاب نمایید و یکبار با را خشن کاری و یکبار با همین استراتژی ولی Min stepdown = 0.1 و Thickness = 0.3 حفره برداخت کنید. نتیجه کار باید مانند شکل ۱۲۴ درآید.

**۹** مراحل ۲ تا ۴ را برای خشن کاری اولیه اجرا کنید.

**۱۰** این بار برای عملیات پرداخت کاری را برای کل Optimized constant Z... مدل با یک استراتژی از نوع... با مقادیر و تنظیمات شکل های ۱۲۵ و ۱۲۶ ایجاد کنید. سپس آن را شبیه سازی کنید.


- گزینه Spiral باعث می شود مسیر ماشین کاری به شکل مارپیچ درآید.

- گزینه Closed offset باعث بسته شده انتهای Offset ها می شود.



شکل ۱۲۵

پودمان۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

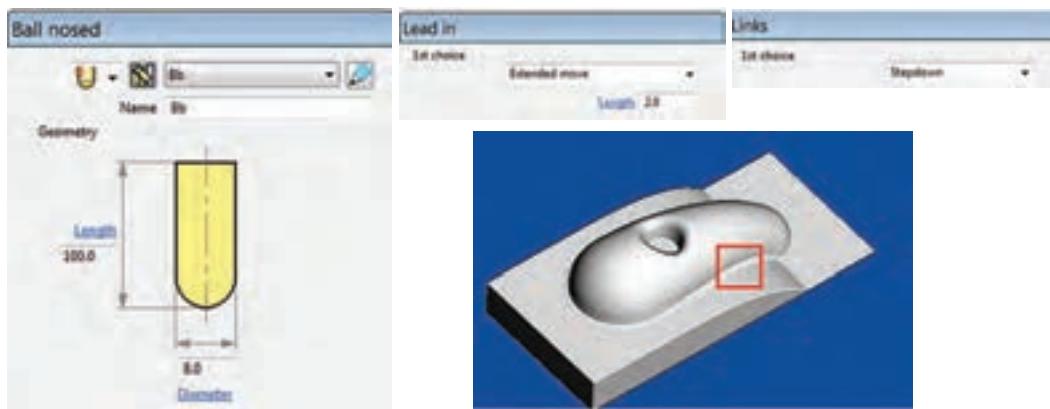

شکل ۱۲۶

در مثال بالا به جای استراتژی 3D Offset از استراتژی Optimize... استفاده و نتیجه را با هم مقایسه کنید.

فعالیت  
عملی ۲۶



### استراتژی گوشه زنی Corner multi – pencil finishing

اگر به قسمتی از مدل ماشین کاری شده در شکل ۱۲۶ که درون کادر قرمز قرار دارد نگاه کنید متوجه می‌شوید که این استراتژی نتوانسته این نواحی را به خوبی ماشین کاری کند. معمولاً برای ماشین کاری کنجها و گوشه‌ها از استراتژی‌های Corner می‌شود. ماشین کاری در این شکل را با استفاده از این استراتژی کامل می‌کنیم.

توجه داشته باشید درآوردن گوشه با شعاع صفر با دستگاه CNC سه محوره عملأً غیر ممکن است بلکه می‌توانیم بسته به ابزار تا شعاع حداقل ۰,۵ یا یک میلی‌متر این کار را انجام دهیم. (برای ایجاد گوشه کاملاً تیز در حفره‌ها و گوشه از واپرکات یا روش‌های دیگری استفاده می‌شود).

#### مراحل گوشه زنی :

- ۱- در ادامه فعالیت عملی ۲۹ استراتژی گوشه زنی Corner multi - pencil finishing را انتخاب و اجرا کنید.

- ۲- یک ابزار با قطر ۴ میلی‌متر و از نوع Ball Noised (سرگرد) تعریف کنید. در کادر Name نام آن را b4 وارد کنید.

- ۳- تنظیمات استراتژی را مطابق شکل ۱۲۷ انجام دهید.  
● «Output» گزینه Both انتخاب شود

- «Threshold angle» زاویه دهنده گوشه: پیش فرض ۱۶۵ درجه است. به این معنی که زوایای کمتر از ۱۶۵ درجه گوشه حساب شده و این استراتژی روی آن قابل انجام است. (حداکثر ۱۷۶ درجه)

- «Cusp» برای تعیین ارتفاع زبری سطح

- «Maximum passes» حداکثر تعداد پاس‌ها جهت ماشین کاری فیلت‌ها (گوشه‌های گرد)

- بر روی Accept کلیک کرده تا Tool Path ایجاد شود.

نکته



برای رسیدن به گوشه با شعاع یک میلی‌متر می‌توان یک بار دیگر این استراتژی را با ابزار سرگرد با قطر ۲ میلی‌متر تعریف کرد

## استراتژی سوراخ‌کاری Drilling

اکنون می‌خواهیم عملیات مته مرغک زنی و سوراخ‌کاری را بر روی مدل فعالیت ۱ انجام دهیم.

۱ فایل Project ۴ را باز کنید.


۲ ابتدا باید یک باند برای سوراخ‌های قطعه بسازید (به شرح زیر).

۳ بلوك را خاموش و روی سطح بالایی سوراخ‌ها کلیک کنید تا انتخاب شود.

۴ روی گزینه Boundary Explorer کلیک راست و از روش‌های تعريف باند روش User Defined را انتخاب کنید.

۵ در پنجره باز شده آیکن Model را انتخاب تا باند بر روی مدل ساخته شود. و سپس دکمه Accept را کلیک کنید (لبه مدل، سوراخ‌ها و حفره زرد رنگ می‌شود) شکل ۱۲۸

۶ نمای دید از بالا را انتخاب و مدل را نیز خاموش کنید و به‌غیر از سوراخ‌ها باقیه خطوط زرد را کنید. باند مورد نظر آماده است (شکل ۱۲۸).

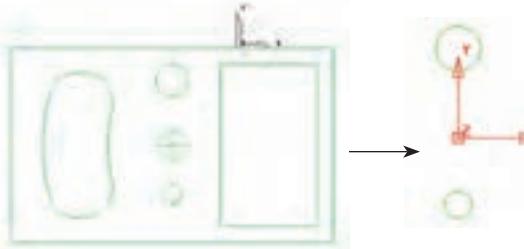

شکل ۱۲۸


۷ از ناحیه گرافیکی دایره سوراخ‌ها را انتخاب کرده و از قسمت Explorer بر روی گزینه Hole Create Feature Sets کلیک راست و سپس گزینه Feature (Feature Hole) را انتخاب کنید. تا یک نمایه (فیچر) برای سوراخ‌ها ساخته شود.

۸ در کادر باز شده تنظیمات نشان داده شده در شکل ۱۲۹ را اعمال کنید.

۹ از بخش Create from گزینه Curve را انتخاب کنید.

۱۰ از بخش Define top by گزینه Maximum که دوایر سوراخ‌ها قرار گرفته بعنوان سطح بالای سوراخ‌ها تعیین شود.

۱۱ از بخش Define bottom by گزینه Bottom of block که کف بلوك به عنوان انتهای کار تعیین گردد.

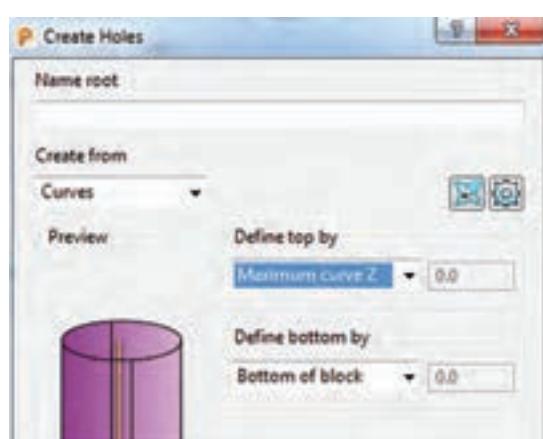

شکل ۱۲۹

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

- ۹ اکنون استراتژی Drilling را از مجموعه استراتژی‌ها اجرا کنید.  
 ۱۰ شکل ۱۳۰ تنظیمات این استراتژی برای عملیات مته مرغک‌زنی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳۰

### شرح تنظیمات

- **Cycle type** : جهت تعیین نوع سیکل سوراخ کاری است: برای مته مرغک‌زنی گزینه Single peck، برای سوراخ کاری Treading، برقوکاری Ream، قلاویززنی Deep drill وغیره
- **Define top by** : انتخاب روش تعیین سطح بالای سوراخ، گزینه Hole top را انتخاب کنید.
- **Operation** : تعیین نوع عملیات
- **Center drill** : مته مرغک‌زنی
- **Pre drill** : سوراخ کاری
- **Chamfer** : پخ زنی
- **Clearance** : از پارامترهای مهم می‌باشد و معنی اش این است که مته با سرعت سریع (G00) پایین می‌آید و از فاصله عدد درج شده در این کادر نسبت به سطح سوراخ به بعد با سرعت پیشروی حرکت می‌کند.
- در سوراخکاری با متاهای این عدد مانع برخورد سریع مته با براده‌های جمع شده در کف سوراخ می‌شود.
- **Start** : نقطه شروع نسبت به سطح بالای سوراخ
- **Depth** : عمق سوراخ کاری
- **Dwell time** : زمان مکث جهت شکستن براده

## مته مرغک زنی

دراينجا برای مته مرغک زنی تنظيمات زير را انجام دهيد (شکل ۱۳۰).

۱ گزينه Single peck را انتخاب کنيد.

۲ گزينه Hole Top را انتخاب کنيد.

۳ گزينه Center drill را انتخاب کنيد.

۴ عمق سوراخ را ۳ ميلى متر و Clearance را يك ميلى متر وارد کنيد.

۵ ابزار از نوع Drill و با قطر ۲ ميلى مترتعريف نمایيد. (در عمل مته مرغک روی ماشین بسته می شود)

۶ در سوراخکاری Link حتما از نوع Safe تعريف شود. (نوع حرکت Safe سریع G00 است.)

۷ اکنون با کلیک بر روی دکمه Select کادر شکل ۱۳۱ باز می شود. هردو سوراخ ۱۲ و ۲۰ را از سمت

چپ اين پنجره انتخاب و بروي علامت Add کلیک کنيد تا به سمت راست منتقل شوند. سپس دکمه Select و نهايataً Close را کلیک کنيد (شکل ۱۳۲).



شکل ۱۳۱



شکل ۱۳۲

۸ دقت کنيد تا گزينه Toolpath Out put Drilling Cycle را قبل از محاسبه برداريد.

۹ روی دکمه Calculate کلیک کنيد تا Toolpath مته مرغک زنی ايجاد شود.

## سوراخ کاري با پيش مته ۶

استراتژي Drilling را مجدداً اجرا کنيد و تنظيمات آن را به شکل ۱۳۳ انجام دهيد.

ابزاری از نوع Drill با قطر ۶ ميلى متر تعريف کنيد.

پومنان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)



شکل ۱۳۳

### Peck Depth •


در سوراخ‌کاری، متنه عمق کل سوراخ (۲۳ میلی‌متر) را در یک مرحله سوراخ نمی‌کند، بلکه در چند مرحله و هر بار به عمق عدد تنظیم شده در کادر فوق عمل (۳mm) سوراخ‌کاری انجام گرفته، بالا می‌آید دوباره با سرعت (G00) پایین آمده و از فاصله Clearance (نسبت به موقعیت قبل) به بعد با سرعت پیشروی (G01) ۴ میلی‌متر دیگر نفوذ می‌کند.

$$4 = \text{Clearance} (1 \text{ mm}) + \text{Peck Depth} (3 \text{ mm})$$

مانند حالت متنه مرغک‌زنی با کلیک بر روی دکمه Select و انتخاب سوراخ‌ها و کلیک بر دکمه Toolpath یا مسیر ابزار برای متنه ۶ ایجاد می‌شود.

استراتژی سوراخ‌کاری را برای هر دو سوراخ با متنه ۱۲ و سپس فقط برای سوراخ ۲۰ با متنه ۱۸ ایجاد کنید. سپس با استراتژی Constant z Finishing و ابزار ۱۰ از نوع End Mill قطر سوراخ ۱۸ را به ۲۰ برسانید. و آن را با نام ۵ Project ذخیره کنید.

فعالیت  
عملی ۲۵

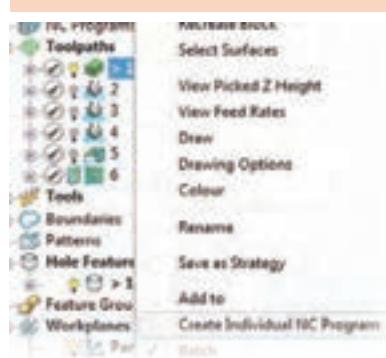

شکل ۱۳۴


### گام نهم: تهییه برنامه ماشین کاری

و Write NC Program (یا نوشتن برنامه)

برای تهییه برنامه ماشین کاری NC Program ابتدا Toolpath برای تهییه برنامه ماشین کاری Active کنید. (از ناحیه Explorer)


دوباره بر روی نام آن کلیک راست کنید.

پس از آن روی گزینه Create Individual NC Program کلیک نمایید (شکل ۱۳۴).

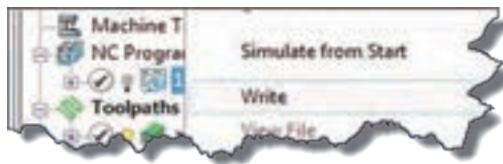

شکل ۱۳۵


- ۳ اکنون از زیر شاخه NC Program بر روی نام برنامه ایجاد شده کلیک راست کنید.  
۴ گزینه Write را کلیک کنید، تا برنامه ایجاد شود (شکل ۱۳۵).

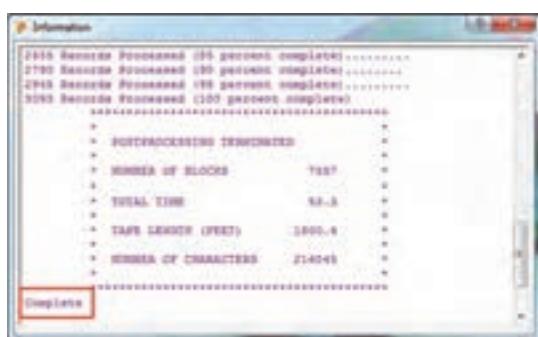

شکل ۱۳۶

- ۵ برنامه شروع به رایت شدن شده و در پایان فرم شکل ۱۳۶ ظاهر می‌شود. ( عبارت Complete باشد) در انتهای برنامه دیده شود.

- ۶ اگر بخواهید در مسیر ذخیره‌سازی برنامه، نام برنامه، نوع ماشین و کنترلر آن و... تغییراتی ایجاد کنید، می‌توانید بر روی نام برنامه در زیر شاخه NC Program کلیک راست و گزینه Setting را انتخاب کرده و پس از انجام تغییرات دوباره روی دکمه Write کلیک کرده تا برنامه مجدداً رایت شود (شکل ۱۳۷).

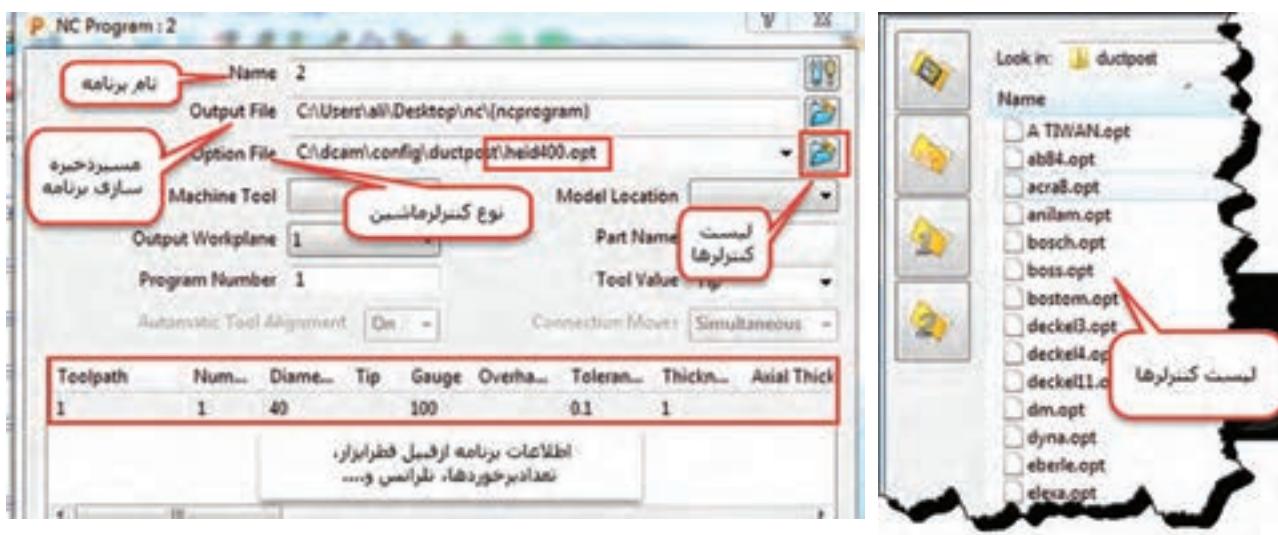

شکل ۱۳۷

- ۷ اکنون می‌توان برنامه را مستقیماً یا توسط برنامه واسطه مانند Note pad ویندوز و یا برنامه باز کرده و به ماشین ارسال کرد.

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

فعالیت  
۲۶  
عملی



فایل ۵ Project را که در فعالیت ۳۰ ایجاد کرده اید باز کنید و سپس برای تمام استراتژی‌های خشن کاری، حفره تراشی، پرداخت کاری و سوراخ کاری‌های ایجاد شده به صورت جداگانه برنامه ماشین کاری را ایجاد و آنها را Write کنید.


می‌توانید تمام استراتژی‌های ایجاد شده را با هم ادغام کرده و سپس آن را Write کنید تا فقط یک برنامه جامع از تمام استراتژی‌ها ایجاد شود. برای این کار از زیرشاخه Tool path ، با گرفتن کلید Ctrl و درگ کردن برنامه‌ها روی هم آنها را ترکیب یا (append) کنید.

### گام دهم: ارسال برنامه به CIMCO و ماشین



شکل ۱۳۸

از این برنامه به عنوان واسطه پاورمیل و ماشین استفاده می‌شود به این معنی که می‌توان برنامه رایت شده را در آن باز کرده، مسیر ابزار و کدهای آن را مشاهده و ویرایش و به دستگاه ارسال نمود. آیکون برنامه به شکل ۱۳۸ می‌باشد.

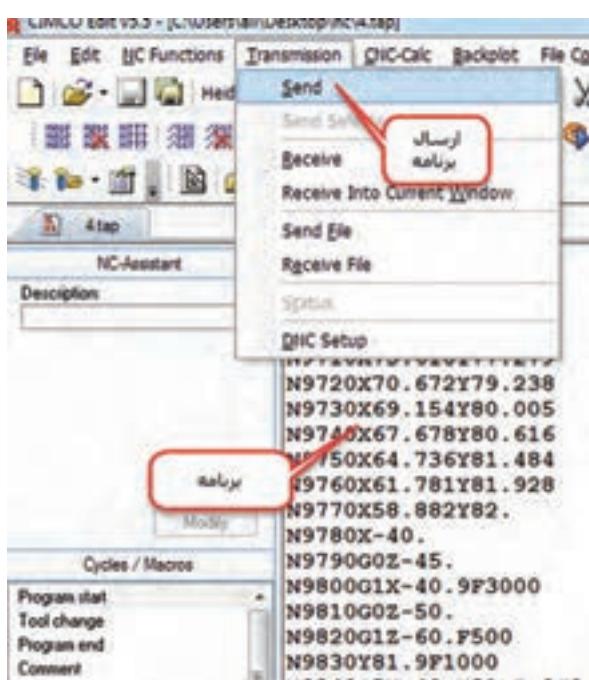

شکل ۱۳۹

- برنامه CIMCO را نصب و اجرا نمایید.
- از منوی File یکی از برنامه‌های رایت شده در فعالیت عملی ۳۱ را باز کنید.
- در پنجره سمت چپ محیط CIMCO می‌توانید خطوط برنامه را مشاهده و ویرایش کنید .
- از منوی Transmission با کلیک بر روی دستور Send می‌توانید برنامه را از طریق پورت و کابل متصل به دستگاه ارسال نمایید (شکل ۱۳۹).

- برای مشاهده کدهای برنامه و اصلاح آن، از منوی Backplot Window گزینه Backplot را انتخاب کنید تا پنجره نمایش مسیر ابزار قابل مشاهده شود.
  - در صورت عدم نصب برنامه CIMCO می‌توانید برنامه را توسط برنامه Notepad ویندوز باز و مشاهده کنید شکل ۱۴۰ بسته به نوع DOCPOST ای که برای کنترل ماشین نوشته شده است، اصلاحاتی در خطوط ابتدایی برنامه انجام و آن را ذخیره می‌کنند. به عنوان مثال: برای کنترلر ۸۵۰ : Simens 850
- خطوط برنامه را تا انتهای خط ۹۳ LIFTS پاک کرده خطوط زیر را به آن اضافه کرده و برنامه را ذخیره و ارسال کنید.

```
%_N-b10-MPF
; $PATH=/N_MPF_DIR
N20 G90 G54 G64
```

فعالیت



## فعالیت تكمیلی

مدل‌هایی که در پودمان قبل و در نرم‌افزار سالید ورکز ایجاد کرده‌اید باز کرده و برنامه‌های ماشین کاری مناسب را برای آنها تهیه کنید.

```
3.hap - Notepad
File Edit Format View Help
%
:0001
G91 G28 X0 Y0 Z0
G40 G17 G80 G49
G0 G90 Z80.
T1 M6
G54 G90 T0
( Toolpath Name: 1 )
( Output: )
( Units: MM )
( Tool Coordinates: Tip )
( Tool Number: 1 )
( Tool Id: 1 )
( Coolant: Standard )
( Gauge Length: 100.0 )
( Block: )
( MIN X: -145.000 )
( MIN Y: -65.000 )
```

شکل ۱۴۰

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

## واحد یادگیری ۲

### کار با چاپگر سه بعدی

#### مقدمه

پیشرفت فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر موجب شده است که بشر به منظور رفع نیازهای صنعتی، ماشین‌های جدیدی را به خدمت گیرند. استفاده از سیستم‌های هوشمند و حذف دخالت دست در تولید صنعتی سال‌های اخیر با عنوان انقلاب صنعتی چهارم شناخته می‌شود. ایده انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۱۱ در نمایشگاه صنعتی هانوفر آلمان معرفی شد. این ایده همانطور که ارتباطات و بازار مصرف را دگرگون کرد، تولید را نیز تحت تأثیر خویش قرار داد. ایده اصلی انقلاب صنعتی چهارم این است که تولید صنعتی باید همگام با فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته رشد کند. در این میان نمونه سازی سریع (RP) با طراحی و ساخت دستگاه‌های «چاپگر سه بعدی» نقش پر رنگی در فرایند ساخت و تولید را مطرح نمود.

#### استاندارد عملکرد

تهییه و تولید برنامه برای ساخت نمونه فیزیکی به کمک دستگاه چاپگر سه بعدی.

#### پیش نیاز و یادآوری

برای یادگیری این واحد هنرجو باید علاوه بر آشنایی کار با رایانه با یکی از نرم‌افزارهای مدل سازی مانند Inventor و .... هم آشنا باشد.

## روش‌های متداول ساخت قطعات

روش‌های تولید معمول و رایج قطعات که امروزه در صنعت بیشتر دیده می‌شود عبارتند از : ریخته گری، فورج، نورد، اکستروژن، کشش، شکل دهی ورق، انواع روش‌های ماشین کاری و ...

	شكل دهی ورق		اکستروژن		ریخته گری
	نورد		کشش		فورج

فعالیت ۱



به کمک هنر آموز خود نام فرآیندهای ساخت زیر را بنویسید.

توضیح	نام	شكل	توضیح	نام	شكل

## چاپگر سه بعدی (3D printer)


چاپ سه بعدی یکی از روش‌های نمونه‌سازی سریع به شمار می‌آید که در مقایسه با «روش‌های نمونه‌سازی معمول» از سرعت بیشتر، دقیق‌تر و هزینه کمتر در نمونه‌سازی قطعات برخوردار است از جمله محسان آن می‌توان به کاهش زمان، کاهش هزینه، افزایش سرعت طراحی محصول جدید، اعمال سریع اصلاحات و عرضه سریع محصولات جدید به بازار اشاره نمود.

محدودیت‌های عمده نمونه سازی سریع از قبیل خواص مکانیکی نسبتاً ضعیف قطعات تولیدی، هزینه بالای نگهداری دستگاه و کاهش کیفیت سطح را می‌توان بر شمرد. کاربردهای چاپگر سه بعدی: امروزه مدلسازی سه بعدی در رشته‌های گوناگونی همچون قطعه‌سازی،

پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

معماری، طراحی صنعتی، رباتیک، صنایع هواپضا و... رایج شده است. این مدل‌سازی‌ها تا پیش از این به شکل تصاویر دو بعدی روی نمایشگر یا روی کاغذ ارائه می‌شوند و یا به روش‌های سنتی به کمک مهارت دست ساخته می‌شوند تا افراد با دیدن آنها درکی از آنچه طراحان در ذهنشان دارند را بدست آورند. اما چاپگرهای سه بعدی ایده‌های طراحان را در زمان بسیار کوتاهی به واقعیت تبدیل می‌کنند.

	اتیمشن		صنایع نظامی
	خودرو		صنایع فضایی
	پزشکی		طلاء و جواهر

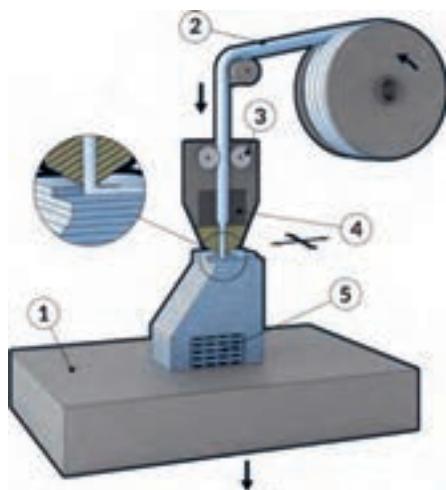

### تکنولوژی چاپگرهای سه بعدی

تکنولوژی‌های استفاده شده در چاپگرهای سه بعدی به شرح زیر است.

#### ۱- تکنولوژی FDM


: (Fused Deposition Modeling)

چاپگرهایی که با این فرآیند کار می‌کنند از یک فیلامنت (Filament) «سیم پلاستیکی توبر»، از جنس ترمoplاستیک تغذیه می‌کنند که با ذوب کردن این فیلامنت و سپس اکسترود (Extrude) کردن آن جسم سه بعدی را به صورت لایه به لایه تشکیل می‌دهند.

**نحوه کار FDM:** در این روش، نازل اکسترودزن حرکتی افقی و عمودی را برای رسم مقطع نمونه مورد نظر بر روی صفحه (platform) طی می‌کند. این لایه نازک که از پلاستیکی سخت می‌باشد، بالاصله به لایه زیر چسبیده و هنگامی که لایه کامل می‌شود. لایه بعدی روی آن از مواد ذوب شده تشکیل می‌شود و این عمل لایه به لایه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که هندسه قطعه کار کامل شود. در این تکنولوژی چاپگر سه بعدی کیفیت سطح نسبتاً متوسط و سرعت نسبتاً پایین دارد. اما یکی از متدائل ترین روش‌های امروزه می‌باشد.

**۲- تکنولوژی DLP (Digital Light Processing):** پردازش دیجیتال نور با استفاده از منبع نور معمولی، از این روش برای ساخت نمونه‌های با دقت بالا در صنعت طلاسازی، دندانپزشکی و ساخت مدل‌های ریخته گری

دقیق استفاده می‌شود. در این روش رزین‌های پلیمری در یک مخزن قرار دارد و با تابش نور به این رزین‌های پلیمری داخل مخزن مواد تغییر حالت داده و قطعه مورد نظر تولید می‌شود تابش نور به صورت لایه لایه بوده و هر لایه از قطعه یکجا شکل می‌گیرد. قطعات تولیدی توسط این روش از دقت بالایی برخوردار هستند.

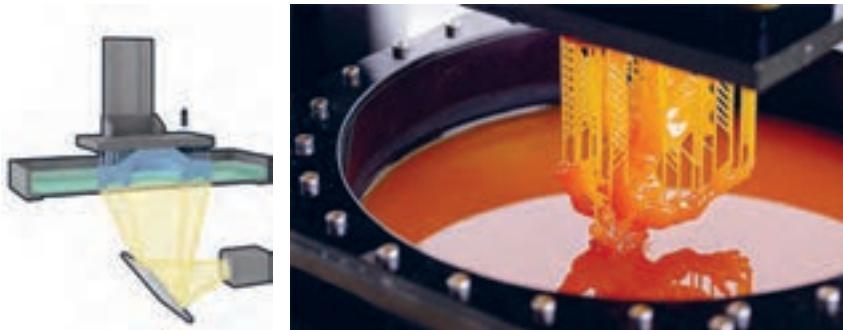


شکل ۱۴۱

تحقیق کنید


با استفاده از منابع معتبر تفاوت تکنولوژی DLP با تکنولوژی SLA را بیان کنید.



**تکنولوژی SLA (StereoLithography):** تبدیل مواد اولیه از جنس پلیمر مایع به جامد، در این تکنولوژی برخلاف تکنولوژی‌های دیگر، از یک مایع رزین و تابیدن اشعه برروی این مایع و در نهایت جامد شدن آن و ساختن نمونه استفاده می‌شود.

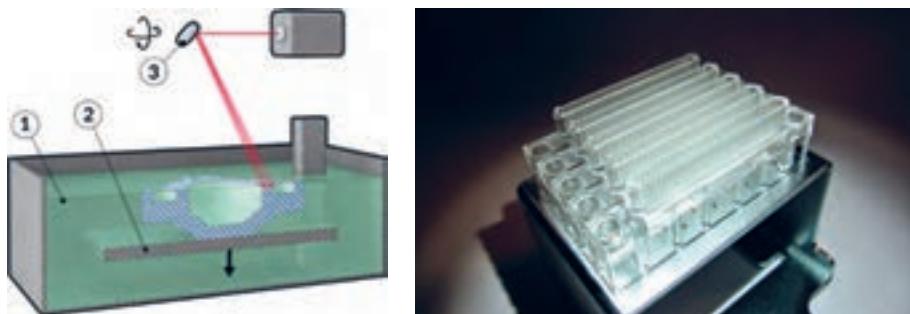

شکل ۱۴۲

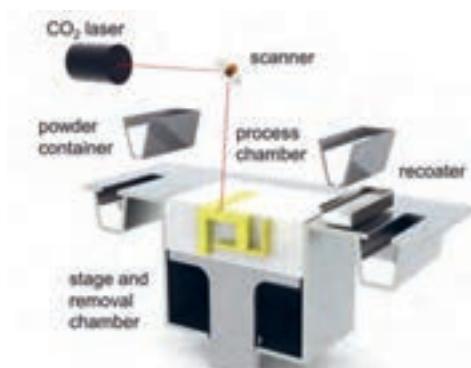

شکل ۱۴۳

**تکنولوژی SLS (Selective Laser Sintering):** تکنولوژی لیزری و رسوب مواد اولیه معمولاً فلزی، این روش در مقایسه با دیگر روش‌های چاپ سه‌بعدی می‌توان از مواد اولیه مختلفی برای ساخت قطعات استفاده نمود. موادی از جنس پلیمرها مانند نایلون (خالص و شفاف)، پلی‌استر، فلزات (از جمله فولاد، تیتانیوم) آلیاژهای مخلوط، کامپوزیت‌ها و شن می‌توانند به عنوان مواد اولیه چاپ به وسیله این تکنولوژی به کار بروند.

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)


نکته



رایج ترین نوع چاپ سه بعدی روش FDM می‌باشد که با توجه به گستره کاربردی فراوان، قیمت مناسب و سایر مزایای شرح داده شده به فرآگیر ترین روش چاپ سه بعدی تبدیل شده است.

### مراحل کار چاپگر سه بعدی

برای انجام عملیات پرینت سه بعدی سه گام زیر باید طی شود.

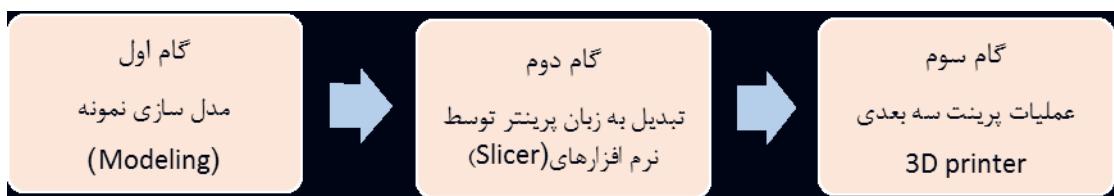

**گام اول:** در بخش مدل سازی توضیح داده شده است.

**گام دوم:** استفاده از نرم افزارهای برش دهنده (Slicer) می‌باشد. وظیفه این نرم افزارها تبدیل مدل سه بعدی به برش‌های عرضی که با قرار دادن این برش‌ها بر روی هم هندسه قطعه کار کامل می‌شود. هر کدام از این برش‌ها جهت عملیات به دستگاه چاپگر سه بعدی فرمان حرکت ترکیبی طولی و عرضی مناسب نازل را می‌دهد.

**گام سوم:** فرآیند ریزش پلاستیک خمیری شده به صورت صفحه به صفحه روی هم که در دستگاه چاپگر سه بعدی انجام می‌شود.

نکته




اصول کار همه نرم افزارهای برش دهنده بسیار مشابه می‌باشد.

نرم افزارهای برش دهنده فرضی مدل اهمیت خاصی در کیفیت پرینت خواهد داشت که نرم افزار Cura به عنوان نرم افزار استفاده شده در این کتاب توضیح داده خواهد شد.

### آموزش کار با نرم افزار (Cura)

در ابتدا از مدلی که در نرم افزار سه بعدی طراحی کردہ ایم خروجی با پسوند stl و با obj می‌گیریم، برای اینکه cura این فرمت را می‌خواند. زمانی که در برنامه cura یک طرح سه بعدی با فرمت stl را باز می‌کنیم در صفحه شطرنجی cura آبجکت (قطعه کار) خود را می‌بینیم.

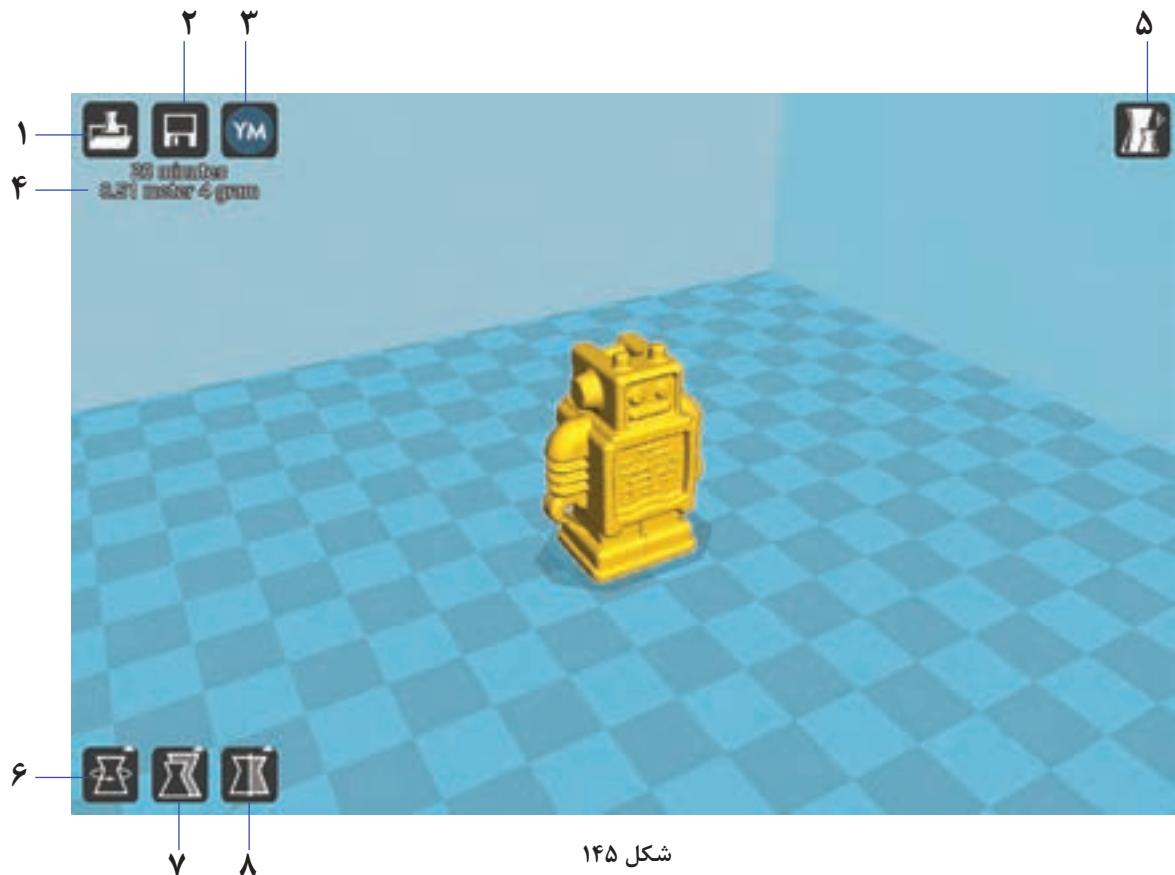


شکل ۱۴۵

تحلیل و نمایش پروسه پرینت در حالات مختلف		۱	بارگذاری مدل سه بعدی طراحی شده با پسوندهای stl/obj/dae/amf		۲
چرخش مدل و یا برگرداندن به حالت اولیه		۳	ذخیره مدل به زبان ماشین (Geode)		۴
تغییر اندازه مدل و یا برگرداندن به ابعاد اولیه		۵	اشتراک‌گذاری مدل		۶
قرینه‌سازی یا مدل آینه‌ای در راستای محورها		۷	زمان پرینت، طول و وزن فیلامنت		۸


### نوار ابزارهای مهم

علاوه بر زبانه‌های تصویری (۱ تا ۸) با کلیک راست کردن روی صفحه نمایش گزینه‌های زیر نمایان می‌شود.


پومنان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

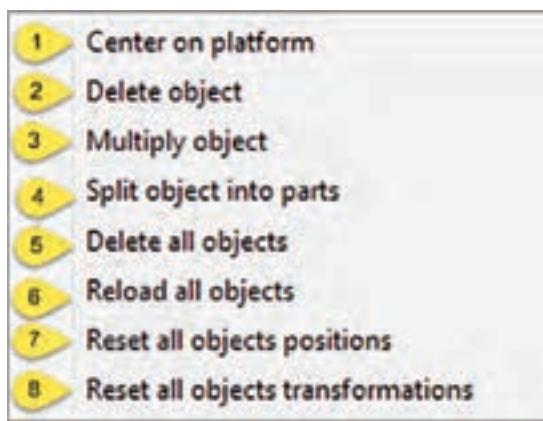


شکل ۱۴۶

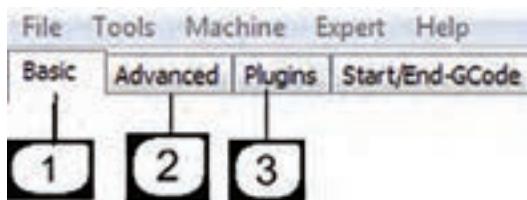


شکل ۱۴۷

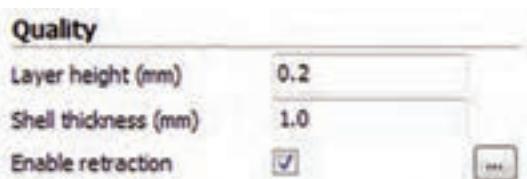

شکل ۱۴۸

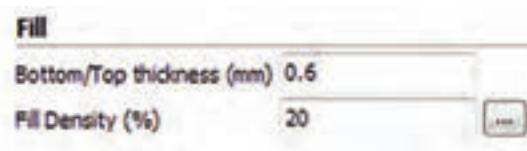

شکل ۱۴۹

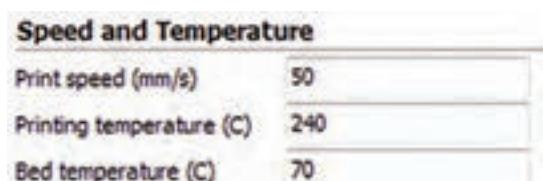

شکل ۱۵۰

- ۱- قرار دادن مدل در وسط صفحه ساخت
- ۲- پاک کردن مدل از صفحه ساخت.
- ۳- ایجاد کپی از مدل
- ۴- جدا کردن مدل به اجزای تشکیل دهنده.
- ۵- پاک کردن کلیه مدل.
- ۶- بارگذاری همه مدل ها.
- ۷ و ۸- برگرداندن مدل (موضوع پرینت به موقعیت اولیه

### تنظیمات اصلی نرم‌افزار

تنظیمات اصلی نرم‌افزار برای انجام عملیات پرینت به قرار زیر می‌باشد.

#### ۱- Basic setting

**Quality** (کیفیت پرینت): جهت تعیین ضخامت لایه‌های پرینت. layer height: ضخامت دیواره‌های خارجی مدل در راستای افق. حالت متعارف برای این گزینه برابر است با ضرایب قطر نازل دستگاه. (در حالت نرمال باید حداقل دو برابر سایز نازل باشد). shell thickness: ضرایبی از ضخامت لایه‌ها می‌باشد که در قسمت بالا اشاره گردید. Enable retraction: تو و پس کشیدن نازل.

#### ۲- Fill (پر کردن)

**Fill Density** (Bottom/Top thickness): جهت تعیین نمودن ضخامت کف مدل و ضخامت بالای مدل که معمولاً ضرایبی از ضخامت لایه‌ها می‌باشد که در قسمت بالا اشاره گردید.

**3- Speed And Temperature** (سرعت و دما): Fill Density: جهت تعیین نمودن درصد تراکم شبکه‌های داخل مدل.

**Print Speed** (اکستروورد سمت چپ): جهت تعیین سرعت حرکت اکستروورد به کار می‌رود. سرعت حرکت اکستروورد تعیین کننده کیفیت چاپگر می‌باشد.

**Print Temperature** (اکستروورد سمت چپ): جهت تنظیم دمای اکستروورد اصلی (اکستروورد سمت چپ) به کار می‌رود و قابل ذکر است که می‌بایست بر اساس نوع مواد مورد استفاده تنظیم گردد.

Bed Temperature: جهت تنظیم دمای صفحه ساخت به کار می‌رود و قابل ذکر است که می‌بایست بر اساس نوع مواد مورد استفاده تنظیم گردد. (مقدار صفر این گزینه را غیرفعال می‌نماید).

### Support • (نگه دارنده)

Support Type: جهت مدل‌هایی که نیازمند ساپورت‌گذاری می‌باشند، فعال نمودن این گزینه مهم می‌باشد. اصولاً قطعاتی که دارای زاویه ۴۵ درجه به بالا می‌باشند، ساپورت‌گذاری الزامی است. عدم ساپورت‌گذاری باعث ریزش مواد از روی مدل در حال پرینت و درنتیجه خراب شدن پرینت می‌شود.




شکل ۱۵۱

Plateform Adhesion Type گزینه‌های متفاوتی جهت جلوگیری از بلند شدن لبه‌های قطعه در حال پرینت از صفحه ساخت در این گزینه موجود می‌باشد.

Filament: برای تنظیم ابعاد فیلمان و جریان ذوب به کار می‌رود.

Machin: برای تنظیم ابعاد نازل به کار می‌رود.


## Advance Setting -۲

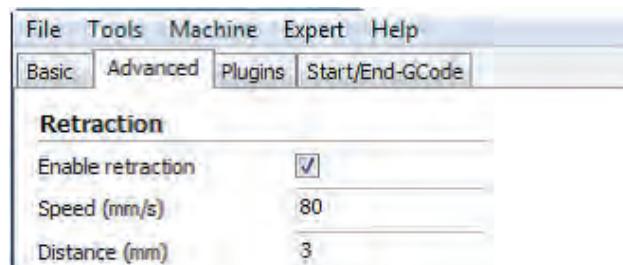

شکل ۱۵۲

### Retraction • (تنظیمات تو و یا پس کشیدن)

Speed: جهت تعیین سرعت پس کشیدن مواد می‌باشد و سرعت مناسب باعث پرینت باکیفیت می‌شود که عموماً سرعت ۸۰ میلی‌متر بر ثانیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب سرعت بالا ممکن است باعث افت کیفیت پرینت شود.

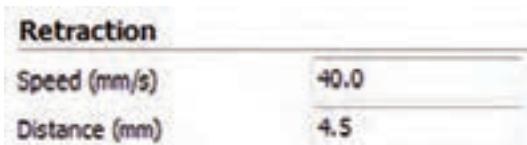

شکل ۱۵۳

Distance: جهت تعیین اندازه پس کشیدن مواد به کار می‌رود. تعیین مقدار صفر به منزله خاموش نمودن عمل پس کشیدن می‌باشد. تعیین مقدار ۵ برای این گزینه باعث پرینت با کیفیت می‌شود.

پویمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

### Quality : (کیفیت) ●

<b>Quality</b>	
Initial layer thickness (mm)	0.3
Initial layer line width (%)	100
Cut off object bottom (mm)	0.0
Dual extrusion overlap (mm)	0.15

شکل ۱۵۴

جهت تعیین ضخامت پایین ترین لایه از بستر به کار می‌رود.

جهت تعیین ظرفیت اکسترودر در هنگام پرینت لایه اول به کار می‌رود.

جهت فرو بردن مدل در صفحه کارمی‌باشد. این گزینه در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مدل دارای کف صاف نمی‌باشند و همچنین جهت بریدن قطعه و پرینت نمودن قسمتی از آن کاربرد دارد.

هم‌پوشانی نازل ثانویه بر روی نازل اصلی (در پرینت‌های دو نازله)

### Speed : (سرعت کار) ●

<b>Speed</b>	
Travel speed (mm/s)	150
Bottom layer speed (mm/s)	20
Infill speed (mm/s)	0.0
Top/bottom speed (mm/s)	0.0
Outer shell speed (mm/s)	0.0
Inner shell speed (mm/s)	0.0

شکل ۱۵۵

جهت تعیین سرعت حرکت نازل در حالتی که پرینت انجام نمی‌شود به کار می‌رود. معمولاً تعیین سرعت ۸۰ بهترین سرعت است و افزایش مقدار آن احتمال ایجاد خطا نیز دارد.

جهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت لایه اول به کار می‌رود. مقدار ۲۰ برای این گزینه مقدار خوبی است و تعیین مقدار صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت لایه اول همانند سرعت پرینت لایه‌های دیگر می‌باشد. کاهش سرعت باعث افزایش چسبندگی لایه اول به صفحه ساخت می‌شود.

جهت تعیین سرعت پرینت شبکه داخلی مدل می‌باشد. تعیین مقدار صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت شبکه داخل همانند سرعت پرینت لایه‌های دیگر می‌باشد.

تعیین سرعت لایه اول و لایه آخر Top / bottom Speed

جهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت دیواره‌های خارجی می‌باشد. تعیین مقدار صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت دیواره‌های خارجی همانند سرعت پرینت لایه‌های دیگر می‌باشد. کاهش سرعت پرینت دیواره‌های خارجی باعث افزایش کیفیت دیواره‌های خارجی می‌شود.

جهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت دیواره‌های داخلی می‌باشد. تعیین مقدار

صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت دیواره‌های داخلی همانند سرعت پرینت لایه‌های دیگر می‌باشد. افزایش سرعت پرینت لایه‌های داخلی باعث کاهش زمان پرینت می‌شود.

**● خنک کردن مواد ریخته شده از نازل:** COLL

فعالیت ۲



تنظیمات اولیه لازم برای نمونه دلخواه را روی دستگاه پرینتر سه بعدی موجود در هنرستان انجام داده و در فرایند شبیه‌سازی صحت حرکات را کنترل نمایید.



#### مرحله اول

اگر تنظیمات دستگاه به درستی انجام شده باشد.  
باید دستگاه در اولین لایه شروع به سایه زدن کند.



#### مرحله دوم

لایه اول مربوط (Base) قطعه کار پرینت می‌شود.



#### مرحله سوم

حجم مورد نظر قطعه کار در حال تکمیل شدن



#### مرحله چهارم

قطعه کار کامل شده و آماده جدا کردن از Bed می‌باشد.

پودمان<sup>۴</sup>: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

فعالیت ۳



قطعه شماره ۲ را مطابق مراحل زیر پرینت سه بعدی گرفته و شرح عملیات هر مرحله را در مقابل شکل بنویسید.


مرحله اول



مرحله دوم




مرحله سوم

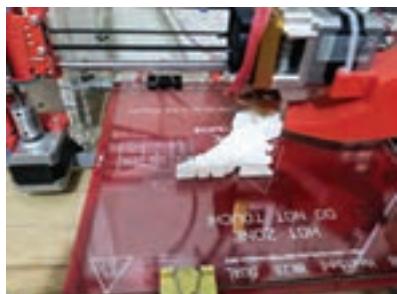

مرحله چهارم



## Plugins\_۳

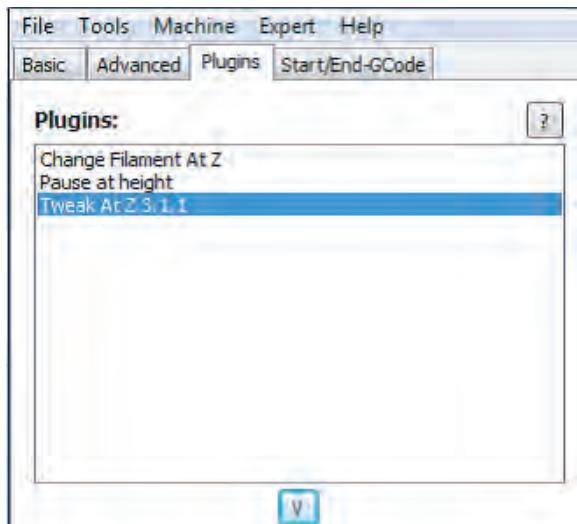

شکل ۱۵۶

یک قطعه به انتخاب خودتان مدل سازی نموده و سپس با استفاده از پرینتر سه بعدی قطعه مورد نظر را بسازید.

فعالیت ۴



## Expert setting


تنظیمات جزیی و دقیق تر که در زبانه های Advance و Basic توسط کاربر که نیاز به نمایش و تنظیم یکجا داشته باشد از گزینه Open Expert setting در زبانه Expert از نوار ابزار اصلی قابل دسترسی می باشد.

- ۱ - Retraction: تنظیمات برگشت مواد به داخل نازل
- ۲ - Skirt: محدوده پرینت را مشخص می کند (در هنگام شروع)
- ۳ - Cool: تنظیمات دمنده و خنک کننده مذاب از خروجی نازل
- ۴ - In fill: تنظیمات تراکم لایه های داخلی
- ۵ - Support: تنظیمات نگهدارنده قطعه اصلی
- ۶ - Black Magic: تنظیمات کیفیت گوشه ها در هنگام حرکت محور Z
- ۷ - Brim: اجزای کمکی در ساخت صفحه اول برای جلوگیری از انقباض
- ۸ - Raft: تنظیمات محدوده بستر محافظ قطعه کار

#### پودمان ۴: تحلیل روش‌های ساخت به کمک رایانه (CAM)

قطعات زیر را که در فصل سوم مدل‌سازی کرده‌اید را با استفاده از پرینتر سه‌بعدی تولید کنید.

فعالیت ۵

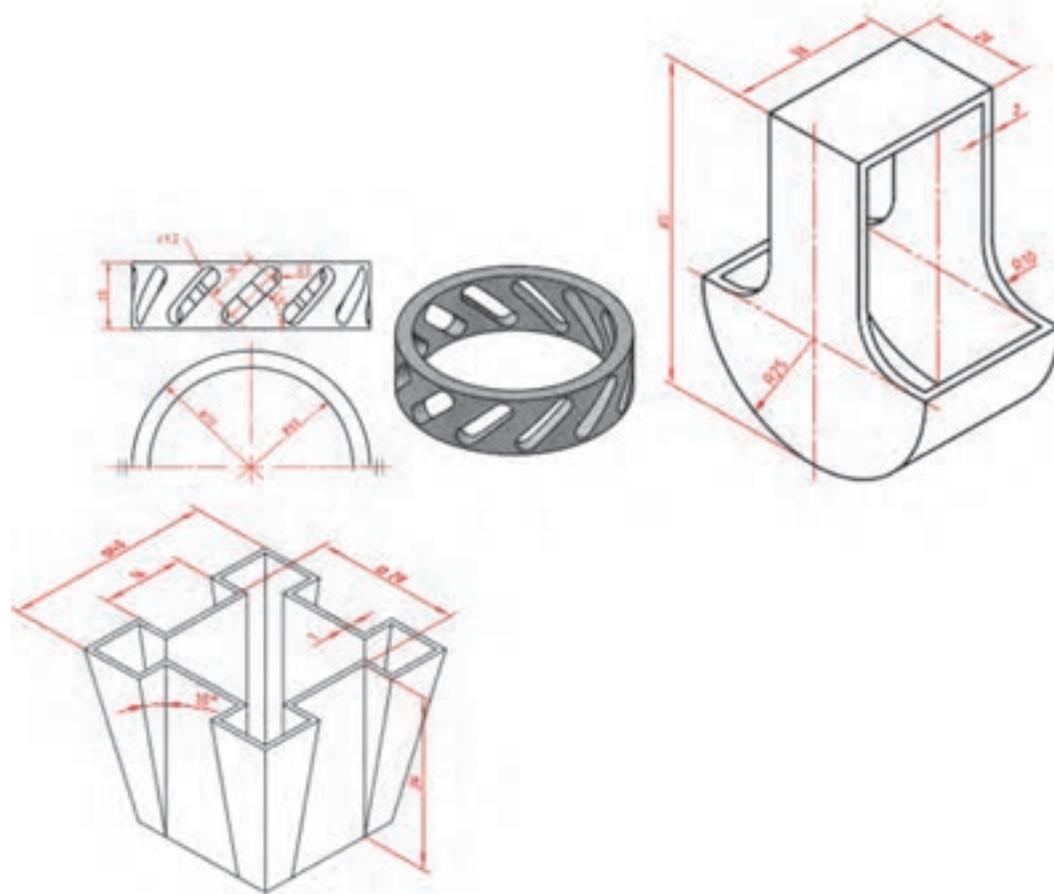

شکل ۱۵۷

قطعه دلخواه (زینتی یا دکوری) را مدل سازی کرده با استفاده از پرینتر سه بعدی تولید کنید.

فعالیت ۶




## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاپیستگی‌ها)
۳	۱- تهیه برنامه ماشین‌کاری قطعات پیچیده برای فرز CNC ۲- ساخت قطعات پیچیده با استفاده از چاپگر سه‌بعدی	بالاتر از حد انتظار	۱- تهیه برنامه‌های جی کد برای قطعه مطابق نقشه	تهیه برنامه ماشین‌کاری برای فرز CNC برای سه‌محوره
۲	۱- تهیه برنامه ماشین‌کاری قطعات ساده برای فرز CNC ۲- ساخت قطعات ساده با استفاده از چاپگر سه‌بعدی	در حد انتظار (کسب شایستگی)	۲- ساخت قطعات ساده با استفاده از چاپگر سه‌بعدی	تولید قطعات با استفاده از چاپگر سه‌بعدی
۱	تهیه برنامه ناقص ماشین‌کاری و ساخت قطعات ساده به صورت ناقص	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

## پوڈمان ۵

### کسب اطلاعات فنی

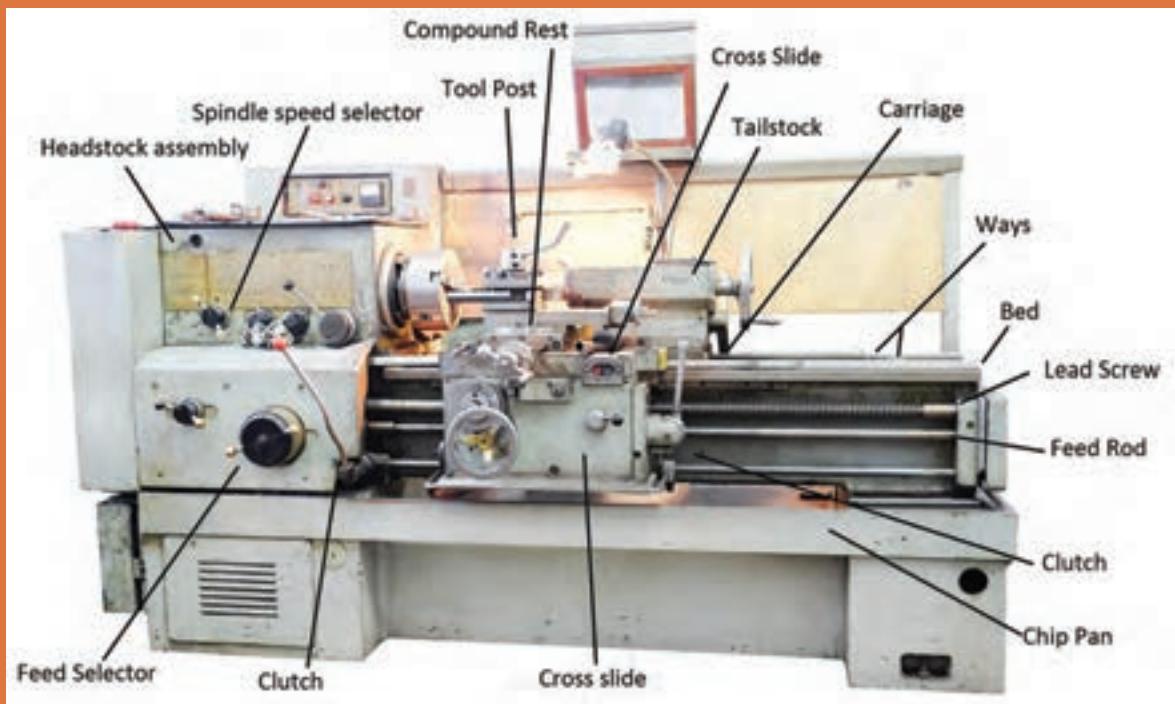

## واحد یادگیری مهارت‌های کسب اطلاعات فنی

### مهارت‌های کسب اطلاعات فنی

افزایش سطح سواد ملی، یکی از اهداف فرهنگی تمام کشورهای جهان است. واژه «سواد»، قدمتی بسیار طولانی دارد و از تکامل تدریجی برخوردار بوده است. «سواد» در برگیرنده مهارت‌های مورد نیاز برای هر شخص است تا بتواند نقش مناسبی را در جامعه ایفا کند. ساده‌ترین حالت سواد، مشتمل بر توانمندی‌های کاربرد زبان است، بدین معنا که فرد باسواد، قادر به خواندن، نوشتن و درک زبان بومی خود باشد. امروزه با توجه به تغییرات و تحولات عصر حاضر، حجم وسیع اطلاعات و گستردگی، پراکندگی و تولید غیرقابل تصور دانش در حوزه‌های مختلف علم، هر فرد، نیازمند فراگیری مهارت‌ها و توانمندی‌هایی فراتر از سواد سنتی است تا وی را در همگامی با این تغییرات و تحولات و بهویژه در بهره‌گیری از اطلاعات، یاری رساند. شرط موفقیت در این عصر، برخورداری از قابلیت‌هایی است که فرد بتواند به واسطه آنها به تشخیص نیاز اطلاعاتی بپردازد؛ از میان انبوه اطلاعات، مناسب‌ترین منبع را برای نیاز خاص خود انتخاب کند؛ نیازهای خود را مکان‌یابی و ارزیابی کند و در نهایت مورد استفاده قرار دهد. این‌گونه مهارت‌ها و توانایی‌ها در عبارت «سواد اطلاعاتی» خلاصه می‌شود.

#### مراحل عبارت‌اند از:

- ۱ تعیین نیاز اطلاعاتی
- ۲ تعیین یک موضوع خاص و گسترش آن .
- ۳ جمع آوری اطلاعات اولیه
- ۴ توسعه دادن راهبرد جستجو
- ۵ ارزیابی اطلاعات، جمع آوری شده
- ۶ استناد دادن به منابعی که برای نوشتن مطلب استفاده شده است
- ۷ نوشتن مطالب جمع آوری شده

برای جستجو و پژوهش باید به منابع معتبر مراجعه نمود این منابع در پژوهش‌های تخصصی دارای تنوع زیادی است. در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم.

### منابع

اعتبار منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتبار نتایج جستجو و تحقیق دارند. بهمین دلیل برای جستجوی اطلاعات، لازم است به منابع معتبر مراجعه شود. منابع را از نظر نوع دسترسی می‌توان به دو صورت چاپی و دیجیتالی طبقه‌بندی نمود. منابع دیجیتالی نیز به دو صورت برخط (On line) و برون خط (off line) تقسیم می‌شوند. تفاوت منابع برخط و برون خط در این است که در نسخه‌های برخط اطلاعات هر لحظه به روزرسانی می‌شوند ولی در نسخه‌های برون خط، به روزرسانی با تأخیر و در نسخه‌های جداگانه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. منابع را می‌توان از نظر ماهیت ارائه اطلاعات به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود.

## واژه‌نامه‌ها

منابعی هستند که معنا و معادل واژه‌ها را برای جست‌وجوگر به‌یک یا چند زبان تبیین می‌کنند. واژه‌نامه را می‌توان بر اساس نوع اطلاعات قابل عرضه به‌دو گروه عمومی و تخصصی تقسیم بندی کرد. امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، واژه‌نامه‌های اینترنتی به‌کمک کاربران آمده و مشکلات زیادی را از کاربران برطرف می‌کنند. یکی از واژه‌نامه‌های اینترنتی که با اقبال زیادی رو به رو شده است، واژه‌نامه برخط عمومی Google translate است. این واژه‌نامه علاوه بر ارائه معنی کلمات به ۱۰۴ زبان قابلیت ترجمه متون را نیز دارد.

فعالیت ۱



با جست‌وجو در منابع معتبر ۳ واژه‌نامه عمومی و ۳ واژه‌نامه تخصصی را معرفی کنید.

واژه‌نامه تخصصی	واژه‌نامه عمومی

## دایرةالمعارف‌ها

دایرةالمعارف‌ها، شامل دانشنامه‌ها و منابعی هستند که توضیحاتی پیرامون کلمه یا مفهوم مورد جست‌وجو ارایه می‌دهد. دانشنامه‌رشد، یک دایرةالمعارف تخصصی برخط به‌زبان فارسی است.

A bout.com و Wikipedia یک دایرةالمعارف عمومی برخط جهانی است. AZO Robotics دایرةالمعارف تخصصی برخط است.

نکته



در دایرةالمعارف‌های عمومی برخط که دارای عبارت Wiki هستند ویرایش اطلاعات توسط کاربران امکان پذیر است. ممکن است اطلاعات بدون پشتونه علمی ویرایش شوند، این دایرةالمعارف‌ها نمی‌توانند مورد استناد باشند و در استفاده از آنها باید ملاحظاتی را رعایت کرد. برای ترجمه و درک مفاهیم تخصصی، به واژه‌نامه و دایرةالمعارف‌های تخصصی مراجعه کنید.

## منابع مرجع

برخی از منابع به‌دلیل گستردگی و تنوع اطلاعات تخصصی و اعتبار علمی نویسنده، ناشر، تعداد چاپ یا ویرایش آن به‌عنوان کتاب‌های مرجع در میان متخصصین و دانشجویان شناخته می‌شوند. در ادامه به‌برخی از این منابع اشاره شده است.

## دستینه (handbook)

این کتاب‌ها شامل اطلاعات گسترده و به‌روز در رشته تخصصی توسط مؤسسات و انجمن‌ها تهیه و مرتب به‌روزرسانی می‌شوند. به‌عنوان مثال کتاب دستینه ماشین‌کاری (Machinery's Handbook) یکی از مراجع تخصصی برای رشته ماشین‌آبزار است.

فعالیت ۲



با جستجو در منابع نام ۱۰ کتاب تخصصی در زمینه ماشین ابزار را پیدا کنید. چند عنوان از این کتاب‌ها از منابع مرجع هستند؟

## مجلات تخصصی

نشریه‌های ادواری، نشریه‌های تخصصی هستند که توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های معابر داخلی به زبان فارسی چاپ می‌شوند. از نظر اعتبار سنجی به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم‌بندی می‌شوند که در پایگاه‌های وزارت علوم (msrt.ac.ir) و پایگاه استانداری علوم جهان اسلام (ISC.gov.ir) معرفی می‌شوند.

فعالیت ۳



نام ۵ مجله که در موضوع ماشین ابزار چاپ می‌شوند را پیدا کنید. درجه علمی مجلات را بیان کنید.

## جداوی و استانداردها

دستورکارهای اجرایی که توسط مؤسسات استاندارد جهانی و داخلی منتشر می‌شوند می‌توانند به عنوان منابع معتبر اطلاعات تخصصی در مجامع علمی و صنعتی استفاده شوند. در بسیاری از فرایندهای ماشین کاری برای حصول نتیجه قابل قبول باید از استانداردها استفاده نمود. سازمان ملی استاندارد ایران، متصدی تصویب و ارائه دهنده استانداردها در ایران است.

فعالیت ۴



با جستجو در منابع، چند استاندارد به زبان فارسی یا انگلیسی در زمینه برآورده برداری ماشینی را پیدا کنید.

## پایان نامه‌ها

تحقیقات دانشگاهی در زمینه‌های تخصصی (معمولًاً در سطح کارشناسی ارشد و دکتری) است که توسط دانشجویان زیر نظر اساتید مدرس تهیه می‌شوند با توجه به نحوه و فرایند تهیه پایان نامه می‌توانند به عنوان منبع معتبر استفاده شوند. برای جستجو و مطالعه چکیده و صفحات اولیه پایان نامه‌ها می‌توان به سایت پایگاه اطلاعات علمی ایران به نشانی ganj.irandoc.ac.ir مراجعه کرد. دستیابی به متن کامل پایان نامه‌های فارسی معمولاً با مراجعه حضوری به محل کتابخانه دانشگاه امکان پذیر است.

## کاتالوگ‌ها

یکی از منابع استخراج اطلاعات برای استفاده صحیح از دستگاه‌ها کاتالوگ دستگاه است. کاتالوگ‌ها برگه‌های معرفی و یا دفترچه‌های خلاصه شده هستند که مشخصات فنی و کارایی دستگاه‌ها در آن بیان شده است. این اطلاعات که برای معرفی محصول ارائه می‌شود از اعتبار بالایی برخوردار هستند.

## بسترهای دسترسی به اطلاعات

موتور جستجو، برای جستجوی عمومی و یا در مورد مطالب خاص می‌توان به موتورهای جستجوی مراجعه کرد. از موتورهای جستجوی عمومی می‌توان به Google و ازموتورهای جستجوی تخصصی مقالات انگلیسی می‌توان به Scholar Google و Scopus و Scirus استناد داشت. از موتورهای جستجوی برای استنادارها nsn.org را می‌توان نام برد.

- پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی، که بستر مناسبی برای جستجوی تخصصی است، شامل موارد زیراست:
  - پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی (irandoc.ac.ir)
  - پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid.ir)
  - بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran.com)
  - فهرست پیوسته کتابخانه ملی
  - پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه‌های ایران
  - مؤسسه استناد و تحقیقات صنعتی ایران (www.isiri.go.ir)

فعالیت ۵



با مراجعه به وبگاه مؤسسه استناد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره و فایل استناد میز نقشه‌کشی را دانلود کنید و به همراه گزارش کار تحويل دهید.

### چگونگی جستجو

در بسیاری از مواقع حجم زیادی از اطلاعات ارائه شده به عنوان نتایج جستجو همانی نیستند که یک جستجوگر به دنبال آنها است. برای جلوگیری از اتلاف وقت ترفندهای وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها این نقص را برطرف نمود. در ادامه بهترین اشاره می‌شود.

- برای جستجوی یک واژه یا عبارت مشخص از گیومه استفاده می‌شود. به این شیوه، جستجوی عبارتی نیز می‌گویند. این جستجو زمانی به کار می‌رود که مورد جستجو یک عبارت مشخص مانند: «Geometric dimentioning and tolerancing» باشد. گیومه موجب می‌شود تا جستجوگر به دنبال مجموعه واژه‌های داخل گیومه با همان شکل درج شده، باشد.
- برای جستجوی دو واژه یا عبارت مرتبط از عملگر «و» (AND) استفاده می‌شود. عملگری است که اشتراک مفاهیم را در نظر می‌گیرد، به عبارتی هروژه و یا عبارت به تنها بی موردنظر نیست بلکه در رابطه با هم مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور مثال: در جستجوی واژه مقیاس در نقشه‌کشی صنعتی برای جلوگیری از ارائه اطلاعات مقیاس به طور عمومی یا غیر مرتبط با نقشه‌کشی باید عبارت scale AND technical drawing جستجو شود.
- زمانی که در جستجوی مترادف‌های یک واژه و عبارت نیز مورد نظر باشد از عملگر «یا» (OR) استفاده شود. این عملگر اجتماع مفاهیم را مورد توجه قرار می‌دهد. به طور مثال در جستجوی واژه نقشه‌کشی می‌توان علاوه بر واژه drawing واژه drafting را جستجو نمود. در این موقع باید عبارت جستجو، به صورت Drawing OR Drafting وارد شود.
- زمانی که جستجو در مورد یک واژه خاص است و هیچ اشتراکی با سایر واژه‌ها مد نظر نباشد از عملگر

«بدون» (NOT) استفاده می‌شود. به طور مثال چنان‌چه عبارت Morse NOT Code وارد شود نتایج حاصله فقط در مورد مورس خواهد بود و بخشی از مجموعه را که موردنظر نیست (کدهای مورس) از نتایج حذف می‌کند.

### جست‌وجوی تصویری

برخی مواقع نیاز است که یک تصویر را در موتورهای جست‌وجو دوباره جست‌وجو کنید برای این کار می‌توان فایل تصویر را در محل جست‌وجو به روش کشیدن و رها کردن (drag and drop) کپی کنید. پس از رها کردن عبارت بارگذاری تصویر (uploading image) ظاهر می‌شود. سپس تمام نمونه‌های موجود از تصویر مورد نظر و تصاویر مرتبط با آن ظاهر می‌شود.



شكل ۱

در جست‌وجوی تصاویر می‌توان از ابزارهایی مانند رنگ، اندازه، تاریخ و حقوق مؤلف استفاده کرد و تصاویری دقیق‌تر جست‌وجو نمود.

صفحه نمایش نتایج در این نوع جست‌وجو نسبت به جست‌وجوی معمولی متفاوت خواهد بود. این صفحه حتی ممکن است حاوی نتایجی باشد که دارای هیچ عکسی نیستند اما با عکس مورد نظر ارتباط دارند. عناصر موجود در صفحه نمایش نتایج، با توجه به نوع عکس مورد نظر و اطلاعات گوناگونی که در ارتباط با آن عکس در فضای وب وجود دارد، متغیر خواهد بود. بخش‌های صفحه نمایش نتایج عبارت‌اند از:

**پیش‌نمایش عکس:** در بالاترین قسمت صفحه، عکس مورد نظر شما در اندازه‌ای کوچک نمایش داده می‌شود. (سایز عکس اصلی در کنار این عکس آورده می‌شود).

**بهترین حدس:** جست‌وجوگر در صورتی که بتواند عبارتی را که توضیح مناسبی برای عکس موردنظر باشد بیابد، آن را در صفحه نمایش نتایج ارائه می‌دهد. این عبارت به صورت لینک آورده می‌شود و کاربر با کلیک بر روی آن به صفحه جست‌وجوی آن عبارت در وب هدایت می‌شود.

**تصاویر مشابه:** مجموعه‌ای از عکس‌هایی که با عکس مورد نظر شباهت دارند زیر این عنوان نمایش داده می‌شود. **صفحه‌های حاوی عکس مورد نظر:** صفحه‌هایی که عکس موردنظر در آنها قرار دارد در این قسمت لیست می‌شوند.

## زبان تخصصی

همان‌گونه که می‌دانید بیشتر منابع مورد استفاده ما در مباحث تخصصی به زبان انگلیسی است. برای جستجو و تحقیق در این منابع باید با زبان تخصصی آشنایی داشته باشید. در مباحث تخصصی ترجمه کلمه به کلمه و یا تحت‌اللفظی کاربردی ندارد بلکه باید با استفاده از دانش تخصصی بهترین مفهوم برای یک جمله انتخاب شود. البته باید توجه داشت که در ترجمه مفاهیم نباید مضمون اصلی جمله دچار تغییر شود.

برای ترجمه متون تخصصی رعایت نکات زیر ضروری است.

۱ در ترجمه متون تخصصی باید از واژه‌نامه‌های تخصصی استفاده شود. زیرا معانی کلمات در واژه‌نامه‌های عمومی ممکن است متفاوت باشد. به طور مثال اگر واژه chisel را در مترجم گوگل جستجو کنید معنای «اسکناس» را به شما ارائه می‌دهد ولی معنای همین واژه در واژه‌نامه مهندسی مکانیک «قلم» است. که معنی قلم برای متن تخصصی صحیح است.



شكل ۲

۲ ممکن است در یک متن اصطلاحاتی وجود داشته باشد که دارای چند بخش باشند. مانند pin cotter میخ، خار، پین ارائه خواهد شد. چنانچه این معانی برای ترجمه اصطلاح کنارهم قرارداده شوند معنی صحیح به دست نخواهد آمد. در صورتی که اگر اصطلاح در نظر گرفته شود cotter pin به معنی اشپیل خواهد بود.

### فعالیت ۶



ترجمه کلمه «diffuser van» و «pipe die» را با استفاده از Google translate یا سایر نرم‌افزارهای ترجمه آفلاین استخراج کنید و نتایج را با واژه‌نامه‌های تخصصی مقایسه کنید.

واژه	Google translate	فرهنگ مصور لغات فنی
diffuser van		
pipe die		

**پرسش:** آیا معنی این دو واژه در سایر واژه‌نامه‌های تخصصی با هم تفاوت دارند؟ با آوردن دلیل.

### نکته



در ارزشیابی‌ها برای ترجمه متون می‌توانید از واژه نامه‌های چاپی استفاده نمایید.



کلمات را به فارسی ترجمه، در صورتی که واژه انگلیسی دیگری برای ابزارها وجود دارد آن را بنویسید.

vernier caliper.....	Micrometer.....	feeler gauge.....
file.....	Protractor.....	Wrench.....
Hacksaw.....	Scriber.....	granite surface..... plate
Punch.....	compass.....	Drill.....
Center drill.....	External Thread Cutting, (screw) threading die.....	Internal Thread..... Cutting,Tapping


پومنان ۵: کسب اطلاعات فنی

معنی اصطلاحات زیر را بنویسید.

فعالیت ۸



اصطلاح	اصطلاح	اصطلاح	اصطلاح
انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی
Plug gauge	.....	Loose	.....
Plug fitting	.....	.....	سه نظام
Pitch of chain	.....	.....	مرغک
Hatch	.....	.....	گیره
Reamer	.....	.....	فرز کاری
Rattail file	.....	.....	تراشکاری
Nut	.....	.....	دستگاه تراش

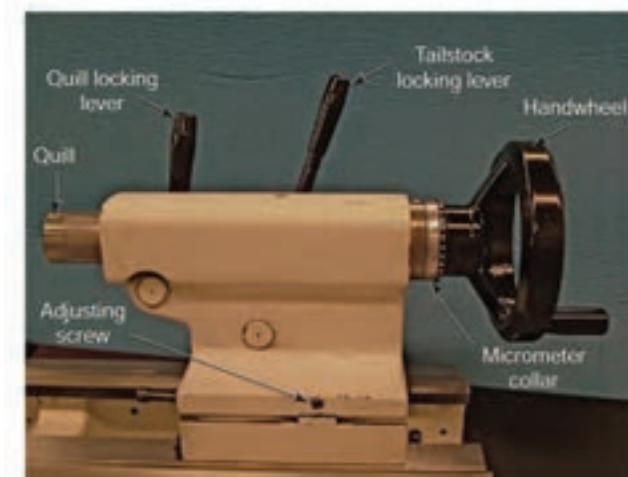

شکل ۳

قسمت های مختلف مرغک یک دستگاه تراش روی شکل مشخص شده است جدول را کامل کنید.

فعالیت ۹




نام قسمت به انگلیسی	نام قسمت به فارسی	نام قسمت به انگلیسی	نام قسمت به فارسی
	اهرم قفل کننده مرغک		محور
	فلکه مرغک		حلقه تنظیم مدرج
	پیچ تنظیم		اهرم قفل کننده محور

فعالیت ۱۰



قسمت‌های مختلف کلگی یک دستگاه فرز در سمت چپ نوشته شده و روی شکل با حروف نیز مشخص شده است.  
حروف هر قسمت را در جای خالی بنویسید.

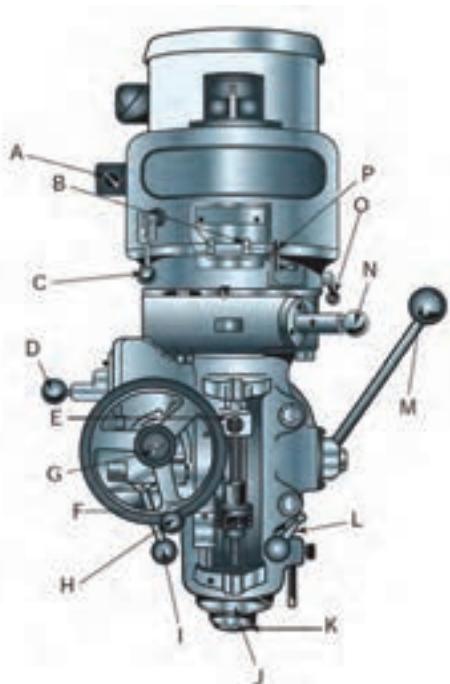

شکل ۴


- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | High/low rang Switch                     |
| <input type="checkbox"/> | Spindle                                  |
| <input type="checkbox"/> | Feed control level                       |
| <input type="checkbox"/> | Spindle brake                            |
| <input type="checkbox"/> | Manual feed handwheel                    |
| <input type="checkbox"/> | High/neutral/low lever                   |
| <input type="checkbox"/> | Variable speed dial                      |
| <input type="checkbox"/> | Speed change handwhee                    |
| <input type="checkbox"/> | Power feed transmission engagement crank |
| <input type="checkbox"/> | Quill stop                               |
| <input type="checkbox"/> | Micrometer adjusting nut                 |
| <input type="checkbox"/> | Quill                                    |
| <input type="checkbox"/> | Feed reverse knob                        |
| <input type="checkbox"/> | Quill lock                               |
| <input type="checkbox"/> | Quill feed handle                        |
| <input type="checkbox"/> | Quill feed selector knob                 |

نام انگلیسی قسمت‌های مشخص شده دستگاه دریل را از منابع تخصصی استخراج و در محل مناسب بنویسید. ابتدا جواب خود را با سایر هنرجویان مقایسه کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

فعالیت ۱۱



- ۱ آیا واژه‌ها درست انتخاب شده‌اند؟
- ۲ در بین واژه‌های استخراج شده شما با سایر هنرجویان تفاوت وجود دارد؟
- ۳ دلیل این تفاوت‌ها چیست؟

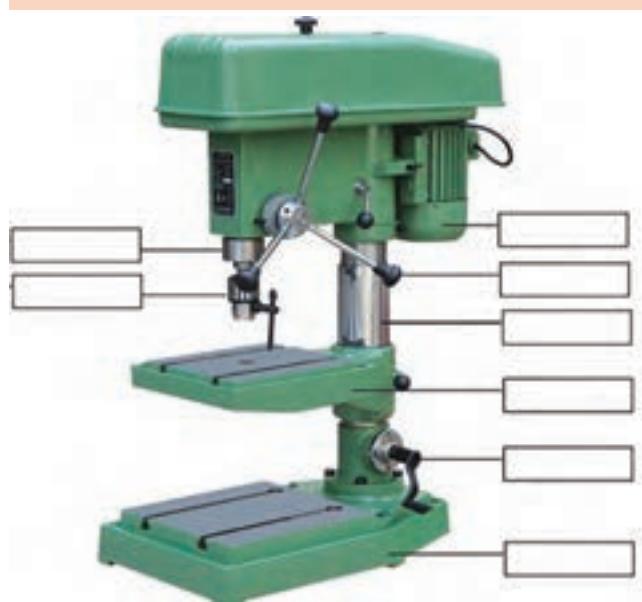

شکل ۵


۲۴۴

پومنان ۵: کسب اطلاعات فنی

فعالیت ۱۲



قسمت‌های مشخص شده دستگاه تراش را ترجمه و در جدول زیر بنویسید.

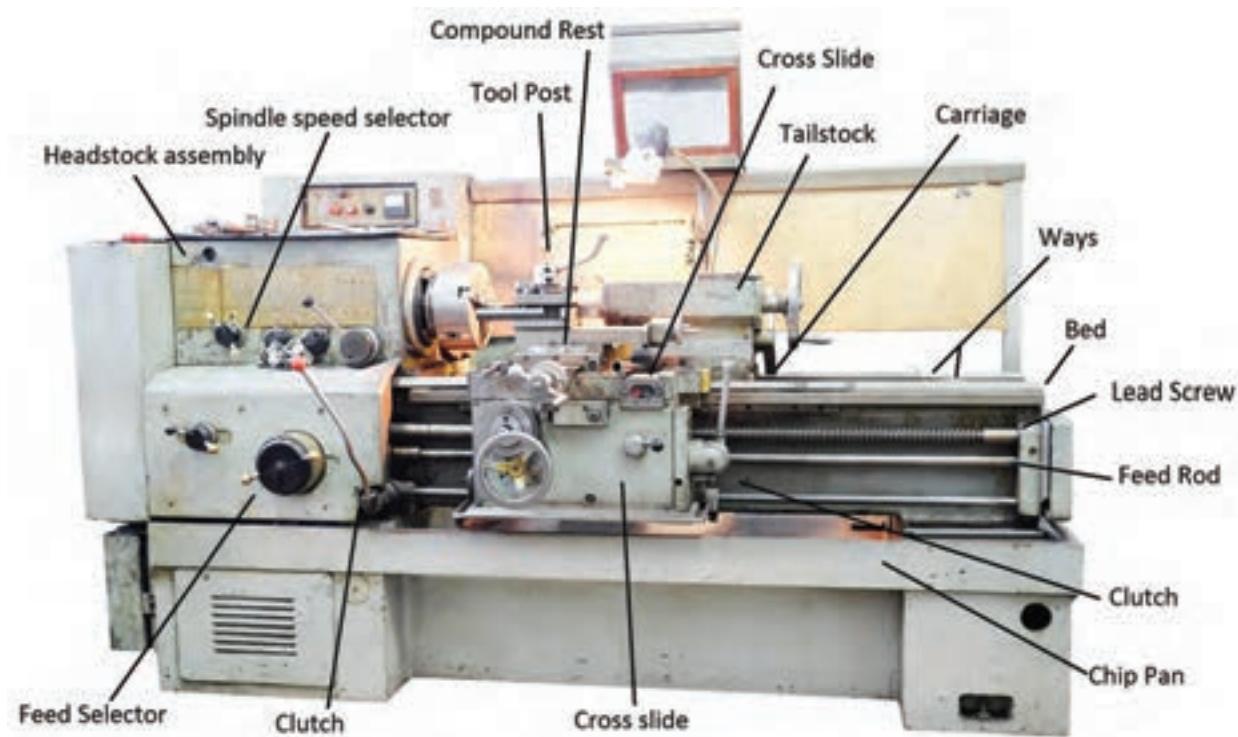

شکل ۶

نام قسمت به انگلیسی	نام قسمت به فارسی	نام قسمت به انگلیسی	نام قسمت به فارسی
ways	ربله‌ها		

## استخراج اطلاعات از پلاک دستگاه

یکی از منابع کسب اطلاعات در مورد ماشین‌های ابزار، پلاک‌های نصب شده روی آن‌ها است. به طور مثال در پلاک شکل رو به رو اطلاعات مربوط به دستگاه دریل رادیال درج شده است. در این پلاک مدل

دستگاه MG1675 و طول حرکت عرضی اسپیندل دستگاه ۱۶۰۰ میلی متر و حداکثر قطر متنه قابل استفاده ۵۰ میلی متر است.

شماره سریال دستگاه، شماره شناسایی در بین سایر محصولات شرکت سازنده است که برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. تاریخ درج شده روی پلاک‌ها عموماً تاریخ ساخت یا خروج از خط تولید است.



شكل ۷

فعالیت ۱۳



اطلاعات دستگاه‌ها را از پلاک‌های زیر استخراج کنید.



شكل ۸

فعالیت ۱۴



اطلاعات پلاک‌های نصب شده روی دستگاه تراش موجود در کارگاه را استخراج و به هنرآموز خود تحويل دهید..

پوڈمان ۵: کسب اطلاعات فنی

چارت زیر را با استفاده از روش‌های تولید داده شده تکمیل کنید و سپس ترجمه فارسی آن را در چارت بعدی بنویسید.

١٥ فعالیت



Polishing -Automated -Bonding -Brazing -Manual -Riveting-Plating-Soldering-Welding  
- Extrusion -Forging -Rolling-Bar Drawing -Wire Blow Molding- Drawing-Centrifugal  
-Die Casting -Investment Permanent Mold -Sand Casting -Bending-Punching -Grinding  
-Blanking- Drawing-Shearing -Spinning-Casting -Compression Molding -Extrusion  
Injection Molding-Thermoforming -Transfer Molding -Boring -Drilling Facing -Grinding  
Milling-Planning -Turning -Sawing -ECM, EDM- Anodizing -Honing -Painting

## Manufacturing processes



شکل زیر چگونگی حمل صحیح مواد خام را نشان می‌دهد. کدام متن (جدول A و B) با شکل مرتبط است.

۱۶ فعالیت



متن زیر را به دقت مطالعه و به بیشترین ترتیب پاسخ دهید.

۱۷ فعالیت



<p><b>Knowing Coolant Ratios</b> While there is a general shop ratio usually around 40 to 1 for most products, different applications may require an exact dilution ratio. For example, a given coolant might work best at 25/1 for milling but 45/1 for grinding. Too much syrup adds nearly no benefit but adds needless cost. But more importantly too little degrades the performance of the mix and it even rusts the machines! Cutting different metals on the same machine can even require differing ratios: steel can be successfully cut with thinner coolant mixes than titanium, for example</p>	<p>۱- موضوع اصلی متن چیست؟ ۲- مفهوم general shop چیست؟ ۳- نسبت روغن به آب در فرزنگ کاری چقدر است؟ ۴- نسبت روغن به آب در سنتگ زنی چقدر است؟</p>
--	--

پومنان ۵: کسب اطلاعات فنی

فعالیت ۱۸




متن زیر را به دقت مطالعه و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

#### DESIGNATION AND RELATIVE POSITION OF VIEWS

An object positioned in space may be imagined as surrounded by six **mutually perpendicular** planes. So, for any object, six different views may be obtained by viewing at it along the six directions, normal to these planes. Figure A shows an object with six possible directions to obtain the different views which are designated as follows:

1. View in the direction **a** = view from the front
2. View in the direction **b** = view from above
3. View in the direction **c** = view from the left
4. View in the direction **d** = view from the right
5. View in the direction **e** = view from below
6. View in the direction **f** = view from the rear

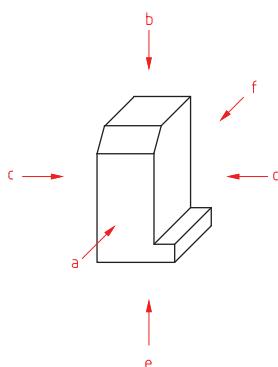

- ۱- موضوع اصلی متن چیست؟
  - ۲- شرایط نمایها چگونه است؟
  - ۳- تعداد نمایهای استاندارد چندتا است؟
  - ۴- منظور از **mutually perpendicular** چیست؟
  - ۵- خلاصه متن را به فارسی بنویسید.
- .....  
.....  
.....  
.....  
.....

فعالیت ۱۹



علامت هشدار مناسب این متن را از کتاب همراه هنرجو استخراج و در محل مشخص شده قرار دهید.

#### KEYPOINT:


Never reach under, or worse, walk under a heavy object during a lift.



فعالیت ۲۰



قسمت‌های مختلف یک کولیس روی شکل ۹ با شماره مشخص شده است. شماره هر قسمت را در جای خالی بنویسید.

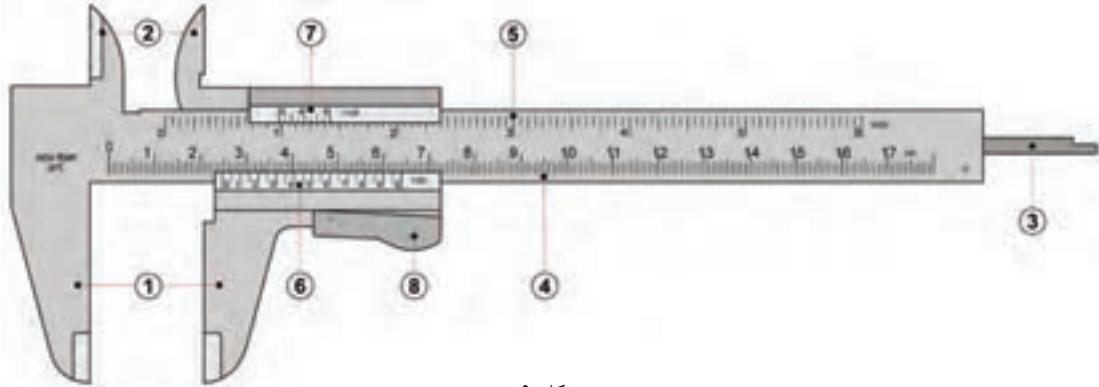


شکل ۹

- **Inside jaws:** used to measure internal of an object
- **Main scale:** scale marked in inches and fractions
- **Vernier scale:** gives interpolated measurements in fractions of an inch
- **Outside jaws:** used to measure external diameter or width of an object
- **Main scale:** scale marked every mm
- **Retainer:** used to block movable part to allow the easy transferring of a measurement
- **Depth probe:** used to measure depths of an object or a hole
- **Vernier scale:** gives interpolated measurements to 0.1 mm or better

فعالیت ۲۱



خواسته زیر شکل ۱۰ را انجام دهید.

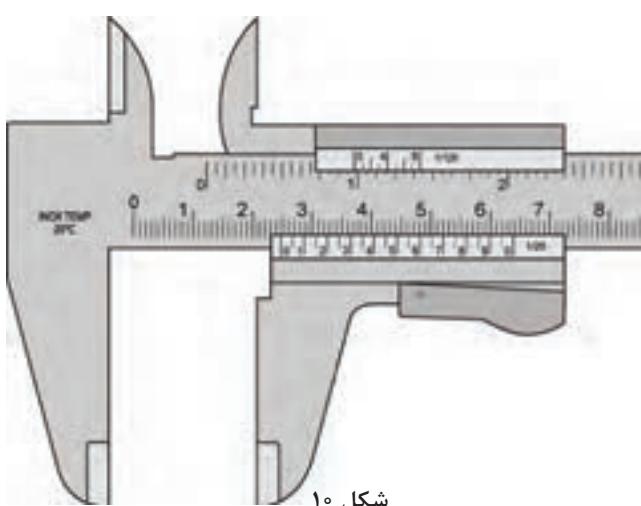

Read this caliper setting: .....



۲۵۰

پومن ۵: کسب اطلاعات فنی

فعالیت ۲۲

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱ - مزایای براده‌های قابل کنترل چیست؟
- ۲ - معایب براده‌های غیرقابل کنترل کدام‌اند؟
- ۳ - چارت را بهفارسی ترجمه کنید

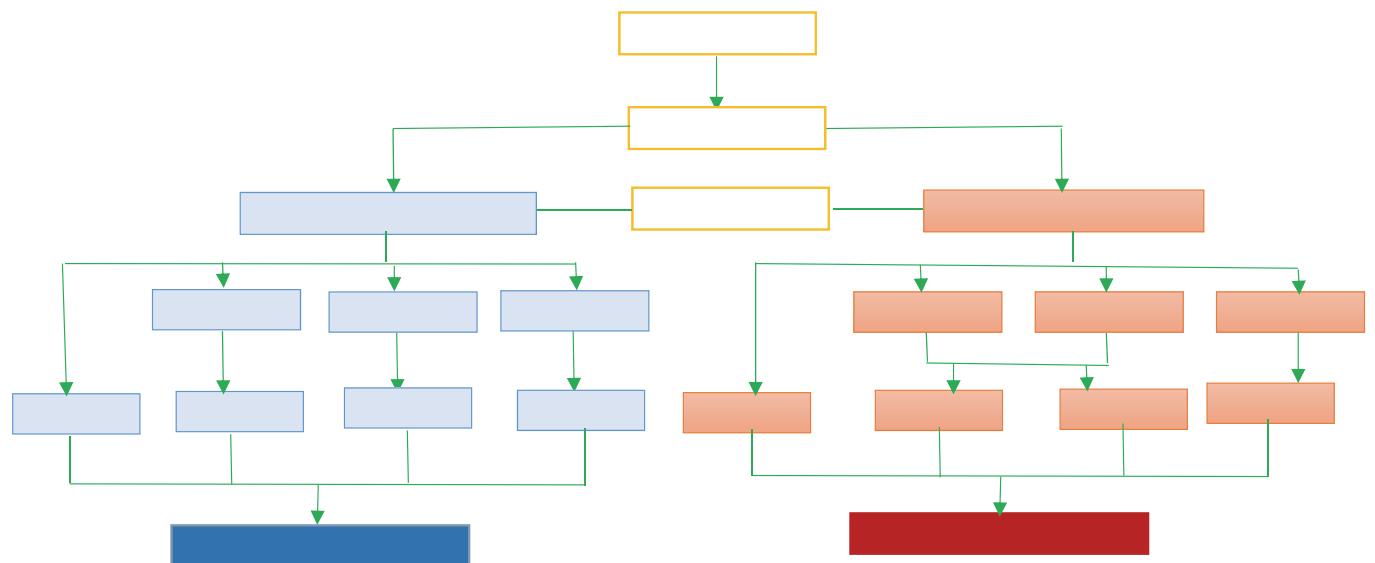
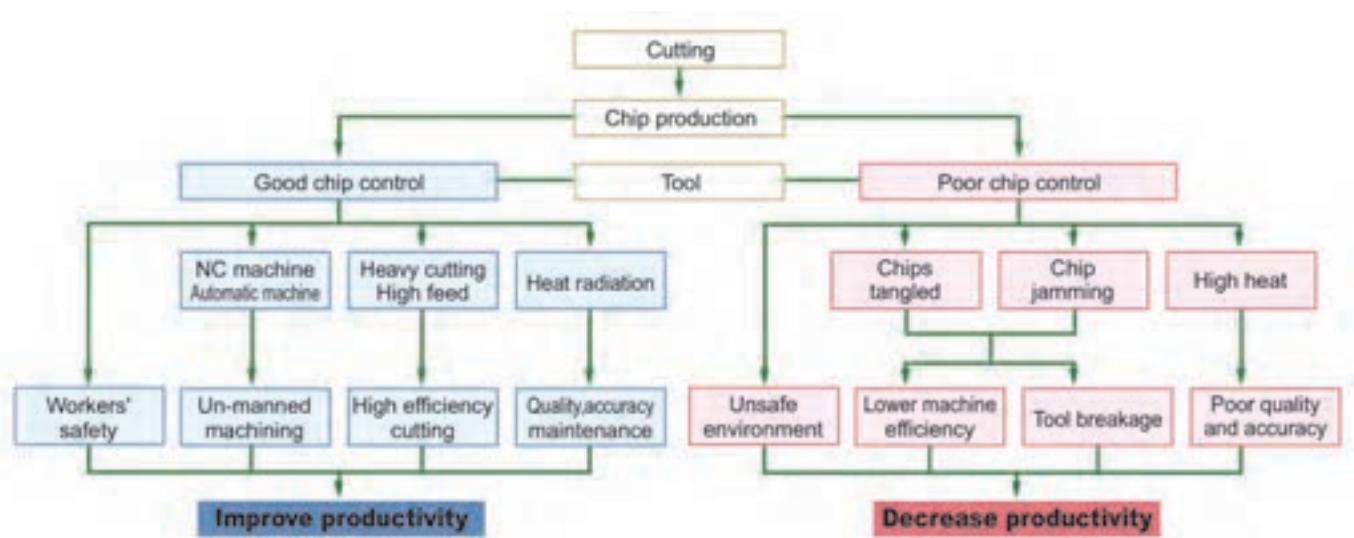


فعالیت ۲۳

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- موضوع چارت چیست؟

- چارت را ترجمه کنید.

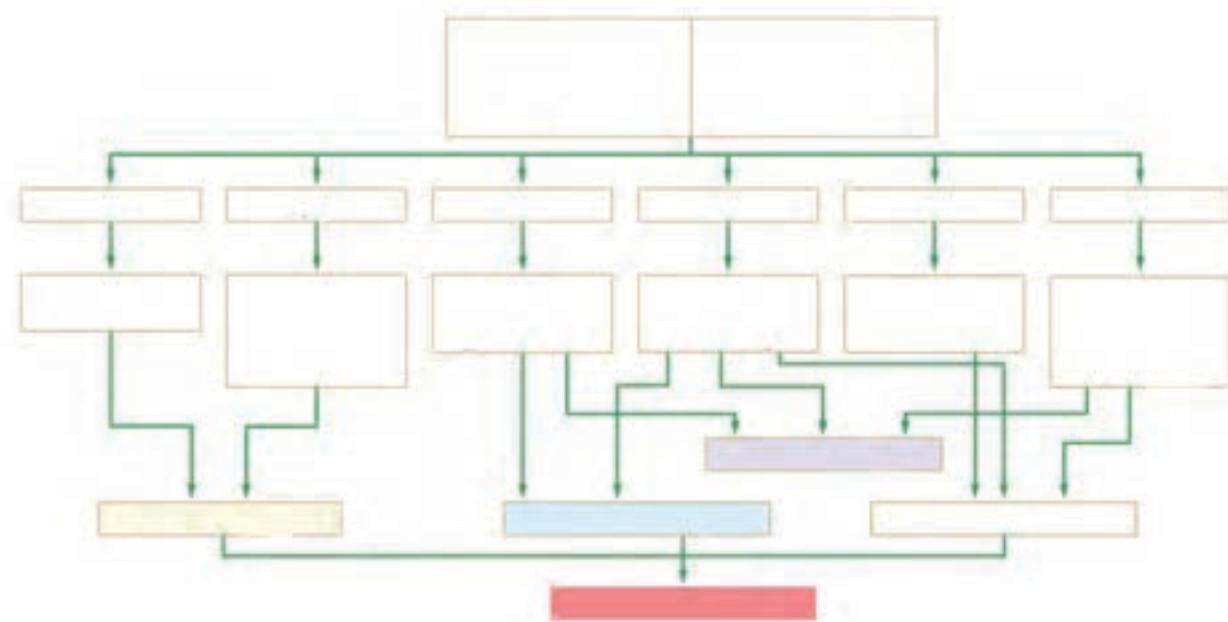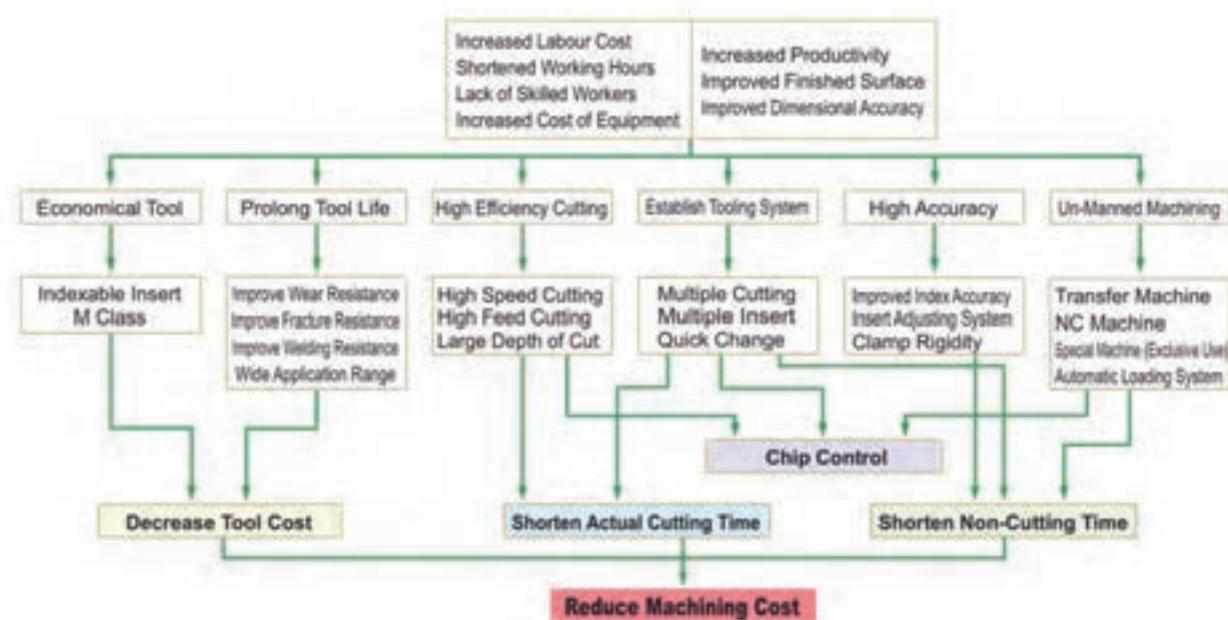

۲۵۲

بودمان ۵: کسب اطلاعات فنی

فعالیت ۲۴



با توجه به متن سمت چپ به پرسش‌های مربوط به آن پاسخ دهید.

متن	پرسش
<b>Drill Press Vises Cannot Hold Work for Milling!</b> Never use drill press vises for operations that produce a side thrust such as milling. They are designed for vertical pressure only.	چرا نباید از گیره دریل برای دستگاه فرز استفاده نمود؟
There are two lubrication systems on lathes: one for the ways using a viscous (thick) way lube and one for the spindle and gearbox called spindle oil.	۱- سیستم روغن کاری دستگاه‌های تراش چگونه است؟ ۲- ریل‌های دستگاه تراش چگونه روغن کاری می‌شود؟
<b>Safety Note About Long Bars:</b> Long bars running entirely through the headstock can present a serious safety problem. When holding and machining these bars be absolutely sure that the far end (out of the headstock into the shop) is guarded and supported. If this step is not performed	در صورتی که نکته ایمنی مقابله رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
<b>Dressing and Truing a Grinding Wheel, What's the Difference?</b> Using a diamond or other wheel dressing tool to restore wheel shape and zero runout is called truing the wheel. Re sharpening it to cut better is called dressing-in truth they are one and the same action. See balancing the wheel, coming up.	تفاوت تصحیح چرخ سنگ با تیزکردن آن در چیست؟

فعالیت ۲۵




در جدول زیر چک لیست کنترل مراحل قبل از فرزکاری قطعه به طور نامنظم آورده شده است ترتیب مراحل را با شماره از ۱ تا ۱۰ مشخص کنید.

ترجمه	شماره به ترتیب اولویت	مراحل
		True the universal head (if equipped)
		Check all safety guards
		Bolt the work to the table using clamps
		Test the coolant before starting the cut
		Lock all unused axes including the quill lock/backlash compensator
		Calculate and select the RPM
		Align the spindle with the part datum's
		Mount the cutter
		Calculate and select the feed rate
		Mount and align the work-holding accessory

نکته



نکته کلیدی: چنانچه یک اصطلاح فنی را در واژه نامه پیدا نکردید. در قسمت جستجوی تصویر گوگل(google image) واژه را وارد کنید و از روی نتایج جستجو معنای واژه را می‌توانید پیدا کنید.

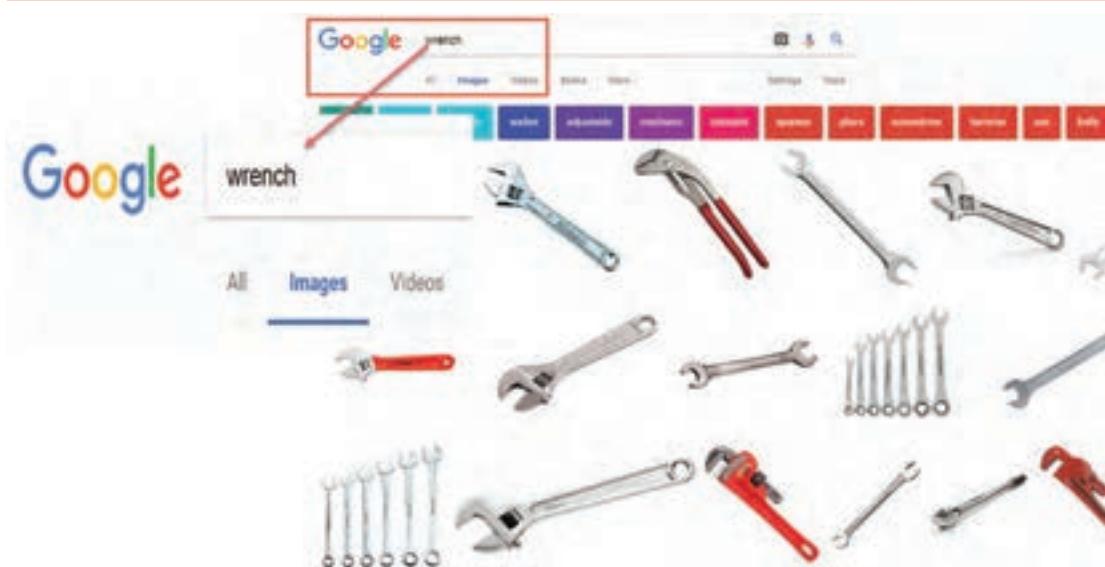

شکل ۱۱


۲۵۴




### Face Grooving

There are two types of grooves made on the lathe. The first is similar to a parting tool cut, a groove into the outer round surface of a part, while the second is on the face of the work. Tools used for outside diameter grooving are similar in tip shape but shorter than parting tools. Face-grooving tools must be slightly modified with extra side clearance to fit within the outside curvature of the groove the tool makes (Figs. 12 and 13).

Expect a repeatability of 0.0005 in. for the width of the formed groove, which is often a critical feature. Diameter repeatability depends on the positioning method of the lathe and is from 0.01 to 0.05 mm

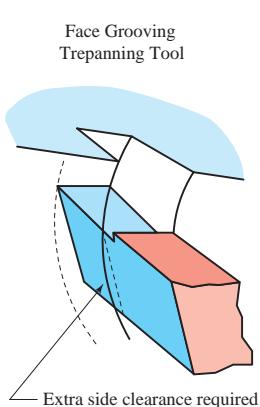

شکل ۱۲

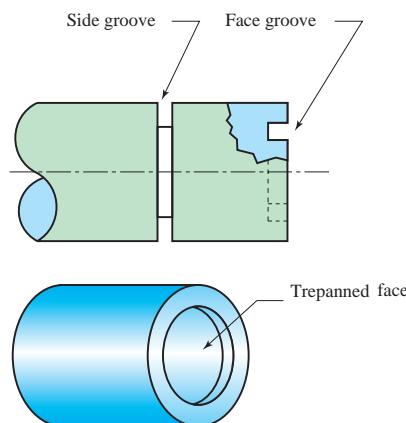

شکل ۱۳



متن زیر را با استفاده از واژه نامه ترجمه کنید.

Precision grinding is an operation that usually follows turning, drilling, and milling. It improves surface finish and accuracy, plus it shapes metal that's hardened beyond the capability of standard cutters. Grinding produces finishes as smooth as 16 mIn with repeatable tolerances near 0.003 mm (Fig. 14). Removing metal with a grinding wheel seems different from cutting it away; it's even called an abrasive process. The Latin root, abrade, means to scratch or wear away, not cut. The left-over slurry produced by grinding doesn't look anything like chips. It's a dust, or mud if coolant is used.

But examined closely, the waste particles reveal microscopic chips along with broken abrasive grains and bonding agent torn from the wheel. Before those grains broke away, they were actually tiny negative rake cutters, each with its sharp edge, making one chip per revolution as it whizzed by the work surface—but that also means external and internal heat. But in this case, the heat is so great that metals that oxidize ignite, resulting in sparks (Fig. 15)



شكل ١٥



شكل ١٤


فعالیت ۲۸



متن زیر را با استفاده از واژه نامه ترجمه کنید.

### Electron Beam Machining:

This machining process works on basic principle of conversion of kinetic energy of electron into heat energy. When a high speed electron impinges on a workpiece, they convert its kinetic energy into heat energy. This heat energy used to vaporize material at contact surface. This process is carried out in vacuum otherwise the electron will collide with air particle and loses its energy before impinging on work material. This is basic principle of EBM machining.

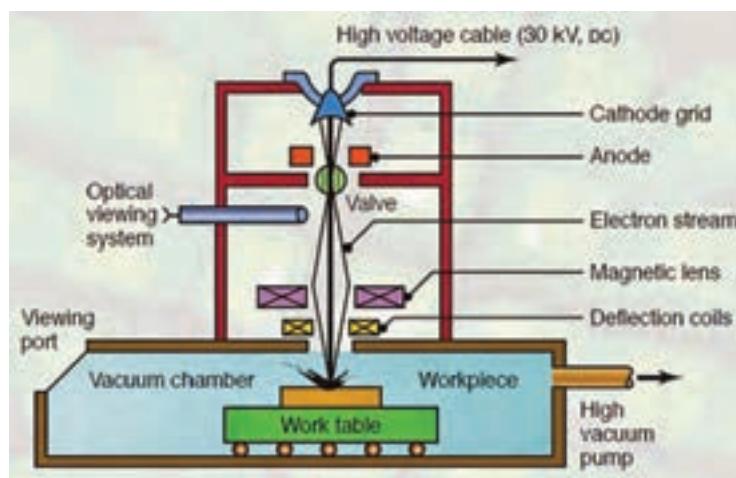


شكل ١٦

۲۵۶

بودمان ۵: کسب اطلاعات فنی

A pattern of holes drilled by EBM is shown in Fig. 17.

Workpiece material: stainless steel; Thickness: 0.2 mm; Diameter of hole: 0.09 mm; density of holes: 4000 per cm<sup>2</sup>; distance between holes: 0.16 mm: distance between rows: 0.16 mm; time required to drill one hole: 10  $\mu$ s

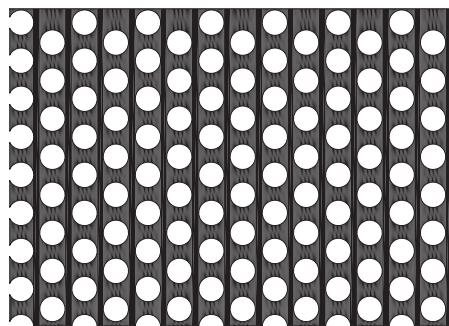

شکل ۱۷

## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شایستگی ها)
۳	۱- جستجوی اطلاعات مورد نیاز به زبان فارسی از منابع مختلف ۲- جستجوی اطلاعات مورد نیاز به زبان لاتین از منابع مختلف. ۳- ترجمه متون تخصصی بر اساس نیاز حرفه ای	بالاتر از حد انتظار		جستجوی اطلاعات از منابع فارسی
۲	۱- جستجوی اطلاعات مورد نیاز به زبان فارسی از منابع مختلف ۲- جستجوی اطلاعات مورد نیاز به زبان لاتین از منابع مختلف.	در حد انتظار (کسب شایستگی)	جستجوی اطلاعات و محتوای مورد نیاز حرفه خود از منابع فارسی و لاتین و ترجمه متون مطابق استانداردهای ترجمه	ترجمه متون تخصصی بر اساس نیاز حرفه ای
۱	جستجوی اطلاعات مورد نیاز به زبان فارسی از منابع مختلف	پایین تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

## منابع

- ۱- خواجه حسینی محمد، ۱۳۹۴، نقشه کشی ۲، رشتة نقشه کشی عمومی کد ۵/۴۸۸، چاپ پنجم، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
- ۲- محمدی اصغر و دیگران، ۱۳۹۶، خودآموز ماشین کاری CNC با پاورمیل، چاپ اول، انتشارات آفرنگ.
- ۳- خواجه حسینی محمد، ۱۳۷۶، رسم فنی عملی سال چهارم، رشتة نقشه کشی صنعتی تولید عمومی کد ۱/۸۲۲، نشر ناشر سی جزء.
  
- 4- Tickoo Sham, SOLIDWORKS 2017 for Designers, 2017, CADCIM Technologies.
- 5- CADArtifex, SOLIDWORKS 2018: A Power Guide for Beginners and Intermediate Users, 2017, CADArtifex.
- 6- Gaurav Verma , Matt Weber, 2017,SolidWorks 2017 Black Book, CADCAMCAE WORKS.
- 7- Matt Lombard, 2013 SolidWorks 2013 Bible, John Wiley & Sons, Inc.



هئرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به ثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: tvoccd.oerp.ir

دفتر تایف کتاب؛ ای درسی فنی و حرفه‌ای و کار داشت

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفاده نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروههای آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

#### اسامي هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجي کتاب دانش فني تخصصي - کد ۲۱۲۴۱۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	محمد رودباراني	مرکزي	۸	هدی حسینی	خراسان رضوی		
۲	علی عزیزی	ایلام	۹	محمد رشدی	آذربایجان شرقی		
۳	یعقوب خلچ	قزوین	۱۰	بابک کریم نواز	آذربایجان شرقی		
۴	امید ویسی	کردستان	۱۱	بشار آذرگ	آذربایجان غربی		
۵	صادق غلامی اندراتی	شهرستانهای تهران	۱۲	سید مرتضی سجادی حور	اردبیل		
۶	حسن الله رسانی	خراسان جنوبی	۱۳	برات محمد تلبی	هرمزگان		
۷	حمیدرضا سودایی	اصفهان	۱۴	سیدعلی هاشم آبادی	خراسان جنوبی		